

# SIEMENS

## SINUMERIK

### SINUMERIK 840D sl/828D Tournage

Manuel d'utilisation

Valable pour :

SINUMERIK 828D avec logiciel système CNC Version 4.3

Logiciel CNC pour 840D sl / 840DE sl    Version 2.6 SP1  
SINUMERIK Operate                            Version 2.6 SP1  
pour PCU/PC


07/2010  
6FC5398-8CP40-0DA0


Avant-propos	
Introduction	1
Réglage de la machine	2
Travailler en mode manuel	3
Usinage de la pièce	4
Simulation d'un usinage	5
Créer programme à codes G	6
Création d'un programme ShopTurn	7
Programmer des fonctions technologiques (cycles)	8
Prise en charge de la fonctionnalité multicanal	9
Variables utilisateur	10
Apprentissage de programmes	11
Usinage avec l'axe B	12
Gestion des outils	13
Gestion des programmes	14
Réglage des lecteurs	15
HT 8	16
Easy Message (828D uniquement)	17
Easy Extend (828D uniquement)	18
Planificateur de maintenance (828D uniquement)	19
Ladder Viewer et Ladder add-on (828D uniquement)	20
Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système	21
Annexe	A


## Mentions légales

### Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

 <b>DANGER</b>
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées <b>entraîne</b> la mort ou des blessures graves.

 <b>ATTENTION</b>
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées <b>peut entraîner</b> la mort ou des blessures graves.

 <b>PRUDENCE</b>
accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

<b>PRUDENCE</b>
non accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

<b>IMPORTANT</b>
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un état indésirable.


En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

### Personnes qualifiées

L'appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du **personnel qualifié** pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

### Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

 <b>ATTENTION</b>
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

### Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

### Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

# Avant-propos

## Structure de la documentation

La documentation SINUMERIK comporte 3 catégories :

- Documentation générale
- Documentation utilisateur
- Documentation constructeur/S.A.V.

Le lien <http://www.siemens.com/motioncontrol/docu> fournit des informations sur les thèmes suivants :

- Commande de documentation (Ordering documentation)  
Aperçu actuel de la documentation disponible.
- Téléchargement de documentation (Download documentation)  
Liens permettant de télécharger des fichiers à partir de Service & Support.
- Recherche de documentation en ligne ((Online) research in the documentation)  
Informations sur DOConCD et accès direct aux documents dans DOConWEB.
- Pour établir de la documentation individuellement sur la base des contenus Siemens à l'aide de My Documentation Manager (MDM) (Compiling documentation individually), voir <http://www.siemens.com/mdm>.  
My Documentation Manager propose des fonctionnalités permettant de créer votre propre documentation machine.
- Formation (Training) et foire aux questions (FAQ)  
Des informations sur les offres de formation et les FAQ (foires aux questions) sont accessibles à partir du menu de navigation.

## Groupe cible

La présente documentation s'adresse aux utilisateurs de tours équipés du logiciel SINUMERIK Operate.

## Objectifs

Le manuel d'utilisation familiarise l'utilisateur avec les éléments et les fonctions de commande. Il lui permet de réagir efficacement en cas de défaut et de prendre les mesures nécessaires.

## Version standard

L'étendu des fonctionnalités décrites dans la présente documentation peut différer de l'étendu des fonctionnalités du système d'entraînement livré. Les options complémentaires ou les modifications apportées par le constructeur de la machine-outil ont été documentées par celui-ci.

La commande numérique peut posséder des fonctions qui dépassent le cadre de la présente description. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

Pour des raisons de clarté, la présente documentation ne contient pas toutes les informations de détail relatives à toutes les variantes du produit. Elle ne peut pas non plus tenir compte de tous les cas d'installation, d'exploitation et de maintenance.

## Terminologie

Signification des termes fondamentaux employés dans la présente documentation :

- Programme

Un programme est une suite d'instructions qui s'adressent à la commande CNC et qui aboutissent à l'usinage d'une pièce bien définie sur la machine.

- Contour

Par "contour", on désigne, d'une part, le profil d'une pièce et, d'autre part, la partie du programme dans laquelle le profil d'une pièce est défini à partir de différents éléments.

- Cycle

Un cycle, "Taraudage" par exemple, est un sous-programme défini par SINUMERIK Operate pour exécuter une opération souvent répétée.

## Support technique

Pour toutes vos questions techniques, adressez-vous au service d'assistance téléphonique :

	Europe / Afrique
<b>Téléphone</b>	+49 911 895 7222
<b>Télécopie</b>	+49 911 895 7223
0,14 €/min. depuis le réseau téléphonique fixe allemand ; les tarifs de téléphonie mobile peuvent varier.	
<b>Internet</b>	<a href="http://www.siemens.com/automation/support-request">http://www.siemens.com/automation/support-request</a>

	Amérique
<b>Téléphone</b>	+1 423 262 2522
<b>Télécopie</b>	+1 423 262 2200
<b>Courrier électronique</b>	<a href="mailto:techsupport.sea@siemens.com">mailto:techsupport.sea@siemens.com</a>



	<b>Asie / Pacifique</b>
<b>Téléphone</b>	+86 1064 757575
<b>Télécopie</b>	+86 1064 747474
<b>Courrier électronique</b>	mailto:support.asia.automation@siemens.com

---

#### Remarque

Pour tout conseil technique, vous trouverez les coordonnées téléphoniques spécifiques à chaque pays sur Internet :

<http://www.automation.siemens.com/partner>

---

#### Questions concernant

Pour toute autre demande (suggestion, correction) concernant la documentation, envoyez une télécopie ou un courriel aux adresses suivantes :

Télécopie     +49 9131- 98 2176

Courrier électronique     mailto:docu.motioncontrol@siemens.com

Vous trouverez en annexe un formulaire de réponse par télécopie.

#### Adresse Internet

<http://www.siemens.com/motioncontrol>



# Sommaire

	<b>Avant-propos .....</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>19</b>
1.1	Présentation du produit.....	19
1.2	Tableaux de commande .....	20
1.2.1	Vue d'ensemble .....	20
1.2.2	Touches du tableau de commande .....	21
1.3	Tableaux de commande machine.....	28
1.3.1	Vue d'ensemble .....	28
1.3.2	Éléments de commande du tableau de commande machine.....	28
1.4	Interface utilisateur.....	32
1.4.1	Organisation de l'écran .....	32
1.4.2	Visualisation d'états .....	33
1.4.3	Fenêtre des valeurs réelles.....	36
1.4.4	Fenêtre T, F, S .....	37
1.4.5	Affichage du bloc courant .....	39
1.4.6	Utilisation au moyen des touches matérielles et logicielles.....	39
1.4.7	Saisie ou sélection de paramètres.....	41
1.4.8	Calculatrice .....	43
1.4.9	Menu contextuel.....	45
1.4.10	Commande tactile .....	45
1.4.11	Modification de la langue de l'interface utilisateur .....	46
1.4.12	Saisie de textes avec caractères asiatiques.....	47
1.4.13	Niveaux de protection .....	49
1.4.14	Aide en ligne de SINUMERIK Operate .....	51
<b>2</b>	<b>Réglage de la machine .....</b>	<b>55</b>
2.1	Mise sous/hors tension .....	55
2.2	Accostage du point de référence .....	56
2.2.1	Effectuer la prise de référence de l'axe .....	56
2.2.2	Assentiment de l'utilisateur .....	58
2.3	Modes de fonctionnement et groupes à mode de fonctionnement commun.....	59
2.3.1	Généralités.....	59
2.3.2	Groupes à mode de fonctionnement commun et canaux.....	61
2.3.3	Commutation entre canaux.....	61
2.4	Réglages pour la machine .....	63
2.4.1	Changer de système de coordonnées (SCM/SCP) .....	63
2.4.2	Changer d'unité de mesure.....	63
2.4.3	Activation du décalage d'origine .....	64
2.5	Mesure de l'outil .....	67
2.5.1	Mesurer manuellement un outil.....	67
2.5.2	Mesure de l'outil avec un palpeur d'outil .....	69
2.5.3	Étalonnage du palpeur d'outil .....	71
2.6	Mesure de l'origine pièce .....	72

2.7	Décalages d'origine.....	74
2.7.1	Afficher le décalage d'origine actif .....	75
2.7.2	Afficher décalage d'origine "Aperçu" .....	76
2.7.3	Affichage et modification du décalage d'origine de base.....	77
2.7.4	Affichage et modification des décalages d'origine réglables .....	78
2.7.5	Afficher et éditer les détails des décalages d'origine .....	79
2.7.6	Supprimer le décalage d'origine.....	81
2.7.7	Mesure de l'origine pièce .....	82
2.8	Surveillance des données d'axe et de broche .....	83
2.8.1	Définir la limitation de la zone de travail .....	83
2.8.2	Modifier les données de la broche .....	84
2.8.3	Paramètres du mandrin de la broche.....	85
2.9	Afficher les listes des données de réglage .....	88
2.10	Affectation de la manivelle électronique .....	89
2.11	MDA .....	91
2.11.1	Charger le programme MDA à partir du gestionnaire de programmes .....	91
2.11.2	Enregistrer le programme MDA .....	92
2.11.3	Exécuter le programme MDA.....	93
2.11.4	Effacer le programme MDA.....	93
<b>3</b>	<b>Travailler en mode manuel .....</b>	<b>95</b>
3.1	Généralités.....	95
3.2	Sélection de l'outil et de la broche .....	96
3.2.1	Fenêtres T, S, M .....	96
3.2.2	Sélection de l'outil .....	97
3.2.3	Lancement et arrêt de la broche en mode manuel .....	98
3.2.4	Positionnement de la broche .....	99
3.3	Déplacement des axes.....	100
3.3.1	Déplacer les axes selon un pas défini .....	100
3.3.2	Déplacer les axes selon un pas variable .....	102
3.4	Positionner les axes .....	103
3.5	Chariotage simple de la pièce.....	104
3.6	Synchronisation d'un filetage .....	106
3.7	Paramétrages pour le mode manuel.....	108
<b>4</b>	<b>Usinage de la pièce .....</b>	<b>109</b>
4.1	Démarrer et arrêter l'usinage .....	109
4.2	Sélectionner un programme.....	111
4.3	Mise au point d'un programme.....	112
4.4	Affichage du bloc actuel de programme .....	114
4.4.1	Affichage du bloc courant.....	114
4.4.2	Afficher bloc de base.....	114
4.4.3	Affichage du niveau de programme .....	115
4.5	Corriger le programme .....	117
4.6	Repositionnement des axes.....	119
4.7	Lancement de l'exécution d'un programme à un endroit bien défini .....	121
4.7.1	Utiliser la recherche de bloc.....	121

4.7.2	Poursuivre le programme à partir de la destination .....	123
4.7.3	Destination de recherche simple.....	123
4.7.4	Indiquer un point d'interruption en tant que destination.....	124
4.7.5	Introduire la destination de recherche par le pointeur de recherche .....	125
4.7.6	Les paramètres pour recherche de bloc en pointeur de recherche.....	126
4.7.7	Mode recherche de bloc .....	127
4.8	Influence sur l'exécution du programme .....	129
4.8.1	Influences sur le programme .....	129
4.8.2	Blocs optionnels .....	131
4.9	Ecraser en mémoire.....	133
4.10	Edition d'un programme .....	135
4.10.1	Recherche dans des programmes.....	136
4.10.2	Remplacement d'une section de programme .....	137
4.10.3	Copie / Insertion / Suppression d'un bloc de programme.....	138
4.10.4	Renommer un programme.....	139
4.10.5	Ouvrir un second programme .....	139
4.10.6	Réglages de l'éditeur .....	141
4.11	Affichage des fonctions G et des fonctions auxiliaires .....	143
4.11.1	Fonctions G sélectionnées.....	143
4.11.2	Toutes les fonctions G .....	145
4.11.3	Fonctions auxiliaires .....	146
4.12	Affichage du temps d'exécution et du compteur de pièces .....	149
4.13	Réglage pour le mode automatique.....	151
<b>5</b>	<b>Simulation d'un usinage.....</b>	<b>153</b>
5.1	Vue d'ensemble .....	153
5.2	Simulation avant usinage de la pièce .....	157
5.3	Dessin simultané avant usinage de la pièce.....	159
5.4	Dessin simultané pendant l'usinage de la pièce.....	160
5.5	Différentes vues de la pièce.....	161
5.5.1	Vue latérale .....	161
5.5.2	Demi-coupe.....	161
5.5.3	Vue frontale.....	162
5.5.4	Vue 3D .....	162
5.5.5	2 fenêtres .....	163
5.6	Représentation graphique.....	164
5.7	Travailler avec l'affichage de la simulation .....	165
5.7.1	Introduction d'une pièce brute.....	165
5.7.2	Masquer et afficher la trajectoire de l'outil .....	166
5.8	Commande du programme pendant la simulation.....	167
5.8.1	Modification de l'avance.....	167
5.8.2	Simulation d'un programme bloc par bloc.....	168
5.9	Modification et adaptation d'un graphique de simulation.....	169
5.9.1	Agrandir et réduire le graphique .....	169
5.9.2	Déplacer graphique.....	170
5.9.3	Tourner le graphique.....	170
5.9.4	Modifier la partie affichée .....	171
5.9.5	Définition de plans de coupe.....	172

5.10	Afficher des alarmes en simulation .....	173
<b>6</b>	<b>Créer programme à codes G .....</b>	<b>175</b>
6.1	Assistance graphique à la programmation.....	175
6.2	Vues du programme.....	176
6.3	Structure du programme .....	179
6.4	Notions élémentaires .....	180
6.4.1	Plans d'usinage .....	180
6.4.2	Plans courants dans les cycles et les masques de saisie .....	181
6.4.3	Programmation d'un outil (T).....	181
6.5	Créer un programme à codes G .....	183
6.6	Introduction pièce brute.....	185
6.6.1	Fonction.....	185
6.7	Plan d'usinage, sens de fraisage, plan de retrait, distance de sécurité et avance (PL, RP, SC, F) .....	187
6.8	Sélection des cycles via une touche logicielle .....	188
6.9	Appeler cycles technologiques .....	194
6.9.1	Masquage de paramètres de cycle .....	194
6.9.2	Données de réglage pour cycles .....	194
6.9.3	Vérification des paramètres de cycle .....	195
6.9.4	Modifier l'appel de cycle.....	195
6.9.5	Autres fonctions dans les masques de saisie .....	196
6.10	Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage .....	197
<b>7</b>	<b>Création d'un programme ShopTurn.....</b>	<b>199</b>
7.1	Assistance graphique à la programmation pour programmes ShopTurn .....	199
7.2	Vues du programme.....	200
7.3	Structure du programme .....	203
7.4	Notions élémentaires .....	204
7.4.1	Plans d'usinage .....	204
7.4.2	Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage .....	206
7.4.3	Cote absolue et cote relative.....	208
7.4.4	Coordonnées polaires.....	210
7.4.5	Indication de l'ajustement.....	210
7.5	Créer un programme ShopTurn .....	212
7.6	En-tête du programme .....	214
7.7	Création de blocs de programme.....	216
7.8	Outil, valeur de correction, avance et vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V).....	217
7.9	Appeler décalages d'origine .....	220
7.10	Répéter blocs de programme .....	221
7.11	Indication du nombre de pièces .....	223
7.12	Modifier des blocs de programme .....	224
7.13	Modifier les réglages du programme .....	225
7.14	Sélection des cycles via une touche logicielle .....	227

7.15	Appeler fonctions technologiques .....	233
7.15.1	Autres fonctions dans les masques de saisie .....	233
7.15.2	Contrôle de paramètres de cycle .....	233
7.15.3	Paramètres de réglage pour fonctions technologiques .....	234
7.15.4	Modifier l'appel de cycle .....	234
7.16	Programmer le cycle de retrait/d'accostage .....	235
7.17	Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage .....	237
7.18	Exemple : Usinages standard .....	239
7.18.1	Dessin de la pièce .....	240
7.18.2	Programmation .....	240
7.18.3	Résultats/Test de simulation .....	254
7.18.4	Programme d'usinage en code G .....	256
<b>8</b>	<b>Programmer des fonctions technologiques (cycles) .....</b>	<b>259</b>
8.1	Perçage .....	259
8.1.1	Généralités .....	259
8.1.2	Centrage (CYCLE81) .....	260
8.1.3	Perçage (CYCLE82) .....	262
8.1.4	Alésage (CYCLE 85) .....	263
8.1.5	Perçage profond (CYCLE83) .....	265
8.1.6	Alésage (CYCLE86) .....	268
8.1.7	Taraudage (CYCLE84, 840) .....	270
8.1.8	Fraisage de filetage (CYCLE78) .....	275
8.1.9	Positions et modèles de positions .....	278
8.1.9.1	Accostage/Retrait .....	279
8.1.10	Positions quelconques (CYCLE802) .....	279
8.1.11	Modèle de positions Ligne (HOLES1), Réseau ou Cadre (CYCLE801) .....	282
8.1.12	Modèle de positions Cercle (HOLES2) .....	284
8.1.13	Répéter les positions .....	287
8.2	Tournage .....	288
8.2.1	Généralités .....	288
8.2.2	Chariotage (CYCLE951) .....	288
8.2.3	Gorges (CYCLE930) .....	291
8.2.4	Dégagement de forme E et F (CYCLE940) .....	294
8.2.5	Dégagements de filetage (CYCLE940) .....	296
8.2.6	Filetage à l'outil (CYCLE99) .....	299
8.2.7	Concaténation filetage (CYCLE98) .....	308
8.2.8	Tronçonnage (CYCLE92) .....	311
8.3	Tournage de contour .....	313
8.3.1	Généralités .....	313
8.3.2	Représentation du contour .....	314
8.3.3	Création d'un nouveau contour .....	315
8.3.4	Création d'éléments de contour .....	317
8.3.5	Modification d'un contour .....	322
8.3.6	Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G .....	323
8.3.7	Chariotage (CYCLE952) .....	324
8.3.8	Chariotage matière restante (CYCLE952) .....	329
8.3.9	Plongée (CYCLE952) .....	331
8.3.10	Plongée matière restante (CYCLE952) .....	334
8.3.11	Plongée G+D (CYCLE952) .....	336
8.3.12	Plongée G+D matière restante (CYCLE952) .....	339
8.4	Fraisage .....	342

8.4.1	Surfaçage (CYCLE61) .....	342
8.4.2	Poche rectangulaire (POCKET3) .....	345
8.4.3	Poche circulaire (POCKET4) .....	349
8.4.4	Tourillon rectangulaire (CYCLE76) .....	354
8.4.5	Tourillon circulaire (CYCLE77) .....	358
8.4.6	Polygone (CYCLE79) .....	361
8.4.7	Rainure longitudinale (SLOT1) .....	363
8.4.8	Rainure sur cercle (SLOT2) .....	368
8.4.9	Rainure ouverte (CYCLE899) .....	372
8.4.10	Trou oblong (LONGHOLE) - uniquement programmes en code G .....	379
8.4.11	Fraisage de filetage (CYCLE70) .....	381
8.4.12	Gravure (CYCLE60) .....	385
8.5	Fraisage de contour .....	392
8.5.1	Généralités .....	392
8.5.2	Représentation du contour .....	392
8.5.3	Création d'un nouveau contour .....	394
8.5.4	Création d'éléments de contour .....	396
8.5.5	Modification d'un contour .....	401
8.5.6	Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G .....	402
8.5.7	Fraisage en contournage (CYCLE72) .....	403
8.5.8	Contour de poche/Contour de tourillon (CYCLE63/64) .....	408
8.5.9	Perçage avant-trous dans poche (CYCLE64) .....	410
8.5.10	Fraisage poche (CYCLE63) .....	414
8.5.11	Poche matière restante (CYCLE63, option) .....	417
8.5.12	Fraisage contour tourillon (CYCLE63) .....	419
8.5.13	Contour tourillon matière restante (CYCLE63, option) .....	422
8.6	Autres cycles et fonctions .....	425
8.6.1	Orientation plan/outil (CYCLE800) .....	425
8.6.2	Orientation outil (CYCLE800) .....	433
8.6.2.1	Alignement outils de tournage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800) .....	433
8.6.2.2	Alignement outils de fraisage- uniquement programmes en code G (CYCLE 800) .....	434
8.6.2.3	Approche outils de fraisage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800) .....	435
8.6.3	High Speed Settings (CYCLE832) .....	437
8.6.4	Sous-programmes .....	439
8.7	Autres cycles et fonctions ShopTurn .....	441
8.7.1	Perçage au centre .....	441
8.7.2	Filetage au centre .....	443
8.7.3	Transformations .....	446
8.7.4	Décalage .....	447
8.7.5	Rotation .....	448
8.7.6	Mise à l'échelle .....	449
8.7.7	Fonction miroir .....	450
8.7.8	Rotation de l'axe C .....	451
8.7.9	Usinage rectiligne et circulaire .....	452
8.7.10	Sélection de l'outil et du plan d'usinage .....	453
8.7.11	Programmation d'une droite .....	454
8.7.12	Programmation d'un cercle avec centre connu .....	456
8.7.13	Programmation d'un cercle avec rayon connu .....	458
8.7.14	Coordonnées polaires .....	460
8.7.15	Droite polaire .....	461
8.7.16	Cercle polaire .....	464
8.7.17	Usinage avec la contre-broche .....	465
8.7.17.1	Exemple de programmation : Usinage broche principale - prise en compte de la pièce - usinage contre-broche .....	466



8.7.17.2	Exemple de programmation : usinage contre-broche - sans prise en compte préalable .....	467
8.7.17.3	Exemple de programmation : Usinage de barres .....	467
8.7.17.4	Paramètres contre-broche .....	468
<b>9</b>	<b>Prise en charge de la fonctionnalité multicanal .....</b>	<b>473</b>
9.1	Fonctionnement avec plusieurs canaux .....	473
9.2	Vue multicanal.....	474
9.2.1	Vue multicanal dans le groupe fonctionnel "Machine".....	474
9.2.2	Configuration de la vue multicanal.....	477
9.3	Editeur multicanal .....	479
9.3.1	Création d'un programme multicanal.....	479
9.3.2	Saisie de données multicanaux .....	480
9.3.3	Edition d'un programme multicanal.....	482
9.3.3.1	Modification de la liste des tâches .....	482
9.3.3.2	Edition d'un programme multicanal en code G.....	483
9.3.3.3	Edition d'un programme multicanal ShopTurn.....	485
9.3.3.4	Création d'un bloc de programme.....	492
9.3.4	Synchronisation de programmes .....	495
9.3.5	Optimisation du temps d'exécution .....	498
9.4	Simulation de l'usinage .....	500
9.4.1	Simulation .....	500
9.4.2	Différentes vues de la pièce lorsque la fonctionnalité multicanal est prise en charge .....	501
9.5	Afficher / traiter la fonctionnalité multicanal dans le groupe fonctionnel "Machine" .....	503
9.5.1	Mise au point de programmes .....	503
9.5.2	Recherche de bloc et influence sur le programme .....	504
9.6	Configuration de la fonction multicanal.....	506
<b>10</b>	<b>Variables utilisateur .....</b>	<b>509</b>
10.1	Vue d'ensemble .....	509
10.2	Paramètres R.....	510
10.3	Afficher GUD globales .....	511
10.4	Afficher les GUD d'un canal.....	513
10.5	Afficher les LUD locales.....	514
10.6	Afficher les PUD du programme .....	515
10.7	Recherche de variables utilisateur.....	516
10.8	Définition et activation des variables utilisateur .....	517
<b>11</b>	<b>Apprentissage de programmes.....</b>	<b>519</b>
11.1	Vue d'ensemble .....	519
11.2	Déroulement général .....	520
11.3	Insertion d'un bloc .....	521
11.3.1	Paramètre d'entrée pour les blocs d'apprentissage.....	522
11.4	Apprentissage via la fenêtre .....	524
11.4.1	Généralités.....	524
11.4.2	Apprentissage rapide G0 .....	525
11.4.3	Apprentissage droite G1 .....	525
11.4.4	Apprentissage du point intermédiaire et du point final de cercle CIP .....	526

11.4.5	Apprentissage d'une spline A.....	526
11.5	Modification d'un bloc.....	528
11.6	Sélection d'un bloc.....	529
11.7	Suppression d'un bloc.....	530
11.8	Paramétrage de l'apprentissage.....	531
<b>12</b>	<b>Usinage avec l'axe B.....</b>	<b>533</b>
12.1	Tours avec axe B.....	533
12.2	Orientation de l'outil lors du tournage.....	536
12.3	Fraisage avec axe B.....	537
12.4	Orientation.....	538
12.5	Accostage/retrait.....	540
12.6	Modèle de positions.....	542
12.7	Sélection de l'outil pour le mode manuel.....	544
12.8	Mesure d'un outil.....	546
<b>13</b>	<b>Gestion des outils.....</b>	<b>547</b>
13.1	Listes de gestion des outils.....	547
13.2	Gestion de magasin.....	549
13.3	Types d'outil.....	550
13.4	Cotation des outils.....	553
13.5	Liste des outils.....	559
13.5.1	Autres données.....	562
13.5.2	Créer un nouvel outil.....	563
13.5.3	Mesure de l'outil.....	565
13.5.4	Gestion de plusieurs tranchants.....	566
13.5.5	Effacement d'un outil.....	566
13.5.6	Chargement et déchargement d'un outil.....	567
13.5.7	Sélection de magasin.....	569
13.6	Usure d'outil.....	570
13.6.1	Réactivation d'outil.....	572
13.7	Données outil OEM.....	574
13.8	Magasin.....	575
13.8.1	Positionnement d'un magasin.....	577
13.8.2	Déplacement d'un outil.....	577
13.9	Tri des listes de gestion des outils.....	579
13.10	Filtrage des listes de gestion des outils.....	580
13.11	Recherche ciblée dans les listes de la gestion d'outils.....	581
13.12	Afficher les détails des outils.....	583
13.13	Modification de la position du tranchant ou du type d'outil.....	585
13.14	Utilisation de Multitool.....	586
13.14.1	Liste d'outils avec Multitool.....	586
13.14.2	Création d'un multitool.....	587

13.14.3	Installation d'outils sur un multitool .....	589
13.14.4	Retrait d'un outil du multitool.....	590
13.14.5	Effacement d'un multitool.....	591
13.14.6	Chargement et déchargement d'un multitool .....	591
13.14.7	Réactivation d'un multitool .....	592
13.14.8	Déplacement d'un multitool.....	594
13.14.9	Positionnement d'un multitool .....	595
<b>14</b>	<b>Gestion des programmes .....</b>	<b>597</b>
14.1	Vue d'ensemble .....	597
14.1.1	la mémoire CN .....	600
14.1.2	Lecteur local.....	600
14.1.3	Lecteurs USB .....	601
14.2	Ouvrir et fermer un programme .....	602
14.3	Exécution d'un programme .....	604
14.4	Création d'un répertoire/programme/liste de tâches/liste de programme.....	606
14.4.1	Créer un nouveau répertoire.....	606
14.4.2	Créer une nouvelle pièce .....	607
14.4.3	Créer un programme à codes G .....	608
14.4.4	Nouveau programme ShopTurn .....	609
14.4.5	Créer un nouveau fichier si nécessaire .....	609
14.4.6	Créer une liste de tâches .....	611
14.4.7	Créer une liste de programmes .....	612
14.5	Création de modèles.....	614
14.6	Afficher un aperçu du programme .....	615
14.7	Marquage de plusieurs répertoires / programmes.....	616
14.8	Copie et insertion d'un répertoire / programme .....	618
14.9	Suppression d'un répertoire / programme .....	620
14.10	Renommer les propriétés de fichier et de répertoire .....	621
14.11	EXTCALL .....	622
14.12	Sauvegarde des données .....	625
14.12.1	Créer une archive dans le Gestionnaire de programmes.....	625
14.12.2	Créer une archive via mise en service de série.....	626
14.12.3	Lire une archive .....	628
14.13	Données de préparation .....	630
14.13.1	Sauvegarde des données de préparation.....	630
14.13.2	Importation de données de préparation.....	632
14.14	V24.....	634
14.14.1	Importation et exportation d'archives.....	634
14.14.2	Réglage de l'interface V24 dans le gestionnaire de programmes .....	636
<b>15</b>	<b>Réglage des lecteurs .....</b>	<b>639</b>
15.1	Vue d'ensemble .....	639
15.2	Réglage des lecteurs .....	640
<b>16</b>	<b>HT 8.....</b>	<b>643</b>
16.1	Vue d'ensemble HT 8.....	643

16.2	Touches de déplacement.....	646
16.3	Menu Pupitre de commande machine .....	647
16.4	Clavier virtuel .....	649
16.5	Calibrer le pupitre à écran tactile .....	651
<b>17</b>	<b>Easy Message (828D uniquement).....</b>	<b>653</b>
17.1	Vue d'ensemble .....	653
17.2	Activer Easy Message.....	655
17.3	Créer et modifier un profil utilisateur .....	656
17.4	Configurer les événements .....	658
17.5	Ouverture et fermeture de session de l'utilisateur actif.....	660
17.6	Afficher les protocoles SMS .....	661
17.7	Effectuer les configurations pour Easy Message.....	662
<b>18</b>	<b>Easy Extend (828D uniquement) .....</b>	<b>663</b>
18.1	Vue d'ensemble .....	663
18.2	Débloquer l'appareil .....	664
18.3	Activer ou désactiver un appareil.....	665
18.4	Mettre Easy Extend en service .....	666
<b>19</b>	<b>Planificateur de maintenance (828D uniquement) .....</b>	<b>667</b>
19.1	Exécuter et observer des tâches de maintenance.....	667
19.2	Configurer des tâches de maintenance .....	669
<b>20</b>	<b>Ladder Viewer et Ladder add-on (828D uniquement) .....</b>	<b>671</b>
20.1	Diagnostic AP.....	671
20.2	Structure de l'interface utilisateur.....	672
20.3	Options de commande .....	674
20.4	Afficher les propriétés AP.....	676
20.5	Afficher les informations sur les modules .....	677
20.6	Afficher et modifier les variables CN et AP .....	679
20.7	Charger le programme AP utilisateur.....	680
20.8	Modifier le tableau des variables locales .....	681
20.9	Créer un nouveau module.....	683
20.10	Modifier les propriétés d'un module .....	684
20.11	Ajouter et modifier un réseau .....	685
20.12	Modifier les propriétés d'un réseau .....	687
20.13	Afficher / annuler le droit d'accès .....	688
20.14	Afficher et modifier les tableaux d'icônes.....	689
20.15	Rechercher des opérandes.....	690

20.16	Ajouter / effacer un tableau d'icônes.....	692
20.17	Afficher réseau icône tableau d'informations.....	693
20.18	Afficher et modifier les signaux AP.....	694
20.19	Afficher les références croisées.....	695
<b>21</b>	<b>Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système .....</b>	<b>697</b>
21.1	Afficher les alarmes .....	697
21.2	Affichage journal d'alarmes.....	699
21.3	Affichage des messages.....	700
21.4	Afficher les variables AP et CN.....	701
21.4.1	Afficher et modifier les variables AP et CN.....	701
21.4.2	Enregistrer et charger des masques.....	704
21.4.3	Chargement des icônes AP .....	706
21.5	Version .....	707
21.5.1	Affichage des données de version.....	707
21.5.2	Enregistrer les informations .....	708
21.6	Journal .....	710
21.6.1	Afficher et modifier le journal .....	710
21.6.2	Saisie / recherche d'une entrée de journal .....	711
21.7	Création de captures d'écran.....	713
21.8	Télédiagnostic.....	714
21.8.1	Régler l'accès à distance .....	714
21.8.2	Autoriser le modem.....	716
21.8.3	Demander un télédiagnostic .....	716
21.8.4	Quitter le télédiagnostic .....	717
<b>A</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>719</b>
A.1	Remarques sur la documentation.....	719
A.2	Vue d'ensemble de la documentation.....	721
	<b>Index.....</b>	<b>723</b>



# Introduction

# 1

## 1.1 Présentation du produit


La SINUMERIK est une commande numérique à ordinateur (CNC, Computerized Numerical Control) destinée à des machines-outils.

La commande CNC permet d'exécuter entre autres les fonctions de base suivantes en liaison avec une machine-outil :

- élaboration et adaptation de programmes pièce
- exécution de programmes pièce
- commande manuelle
- accès aux supports de données internes et externes,
- édition de données à destination des programmes
- gestion d'outils, de points d'origine, etc. dans les données utilisateur nécessaires pour les programmes,
- diagnostic commande et machine

### Groupes fonctionnels

Dans la commande, les fonctions de base sont regroupées au sein des groupes fonctionnels suivants :

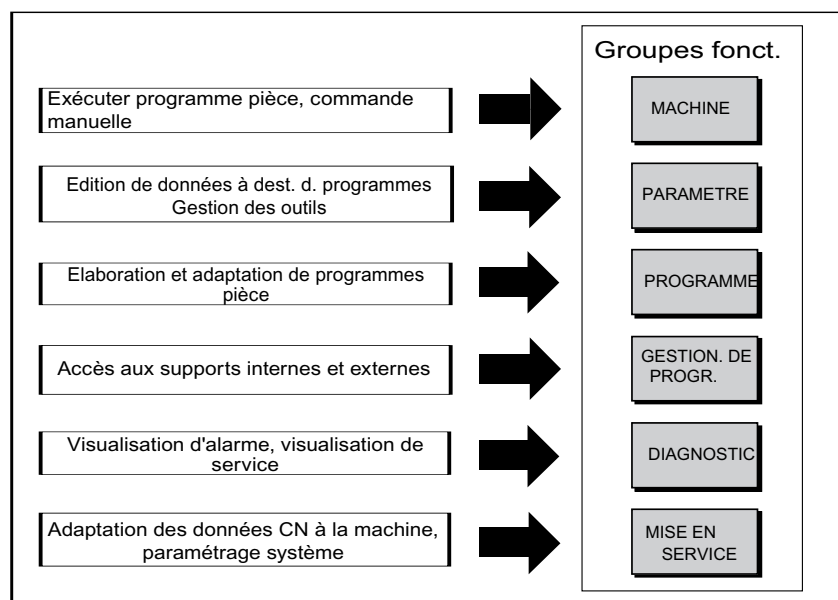

## 1.2 Tableaux de commande


### 1.2.1 Vue d'ensemble

#### Introduction

L'affichage (écran) et la commande (par ex. touches matérielles et logicielles) de l'interface utilisateur SINUMERIK Operate s'effectuent au moyen du pupitre opérateur.

Les éléments disponibles pour la conduite de la commande et de la machine-outil sont représentés ci-dessous, à l'appui du pupitre opérateur OP 010.

#### Éléments de commande et d'affichage

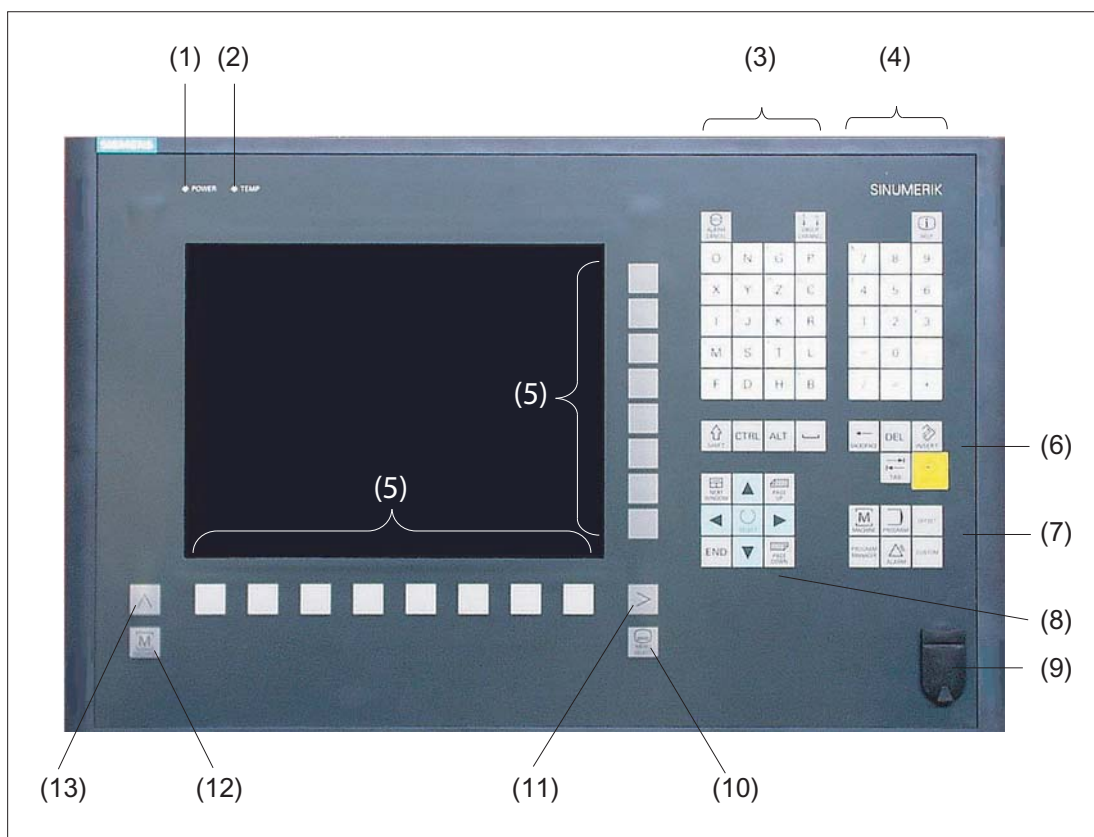



- 1 LED d'état : POWER
- 2 LED d'état : TEMP  
(en cas d'activation, une usure accrue est à craindre)
- 3 Pavé Alpha
- 4 Pavé numérique
- 5 Touches logicielles
- 6 Pavé de touches de commande
- 7 Pavé de touches de raccourci
- 8 Pavé de touches du curseur
- 9 Interface USB
- 10 Touche Menu Select
- 11 Touche d'accès au menu suivant
- 12 Touche machine
- 13 Touche d'accès au menu précédent

Figure 1-1 Face avant du pupitre opérateur OP 010

## Bibliographie



Vous trouverez une description plus précise et une vue des autres pupitres opérateur pouvant être mis en œuvre dans la documentation suivante :














Manuel Modules de commande et interconnexion ; SINUMERIK 840D sl/840Di sl











### 1.2.2 Touches du tableau de commande










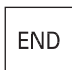


Les touches et raccourcis clavier suivants, visant la conduite de la commande et de la machine-outil, sont disponibles.







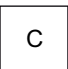


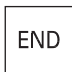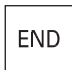



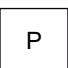

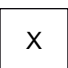




#### Touches et raccourcis clavier

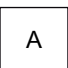


Touche	Fonction
	<b>&lt;ALARM CANCEL&gt;</b> Effacement des alarmes et des messages identifiés par cette icône.
	<b>&lt;CHANNEL&gt;</b> Accès au canal suivant en présence de plusieurs canaux.

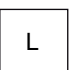






Touche	Fonction
	<b>&lt;HELP&gt;</b> Affichage de l'aide en ligne contextuelle de la fenêtre sélectionnée.
	<b>&lt;NEXT WINDOW&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basculement entre les fenêtres.</li> <li>• Basculement entre les fenêtres supérieure et inférieure dans le cas de l'affichage ou de la fonctionnalité multicanal au sein d'une colonne de canal.</li> </ul>
	<b>&lt;PAGE UP&gt;</b> Feuilletter d'une page vers le haut au sein d'une fenêtre.
 + 	<b>&lt;PAGE UP&gt; + &lt;SHIFT&gt;</b> Sélection, dans le gestionnaire des programmes ou l'éditeur de programme, de répertoires ou de blocs de programme de la position du curseur jusqu'au début de la fenêtre.
 + 	<b>&lt;PAGE UP&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> Positionnement du curseur sur la première ligne d'une fenêtre.
	<b>&lt;PAGE DOWN&gt;</b> Feuilletter d'une page vers le bas au sein d'une fenêtre.
 + 	<b>&lt;PAGE DOWN&gt; + &lt;SHIFT&gt;</b> Sélection, dans le gestionnaire des programmes ou l'éditeur de programme, de répertoires ou de blocs de programme de la position du curseur jusqu'à la fin de la fenêtre.
 + 	<b>&lt;PAGE DOWN&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> Positionnement du curseur sur la dernière ligne d'une fenêtre.
	<b>&lt;Curseur vers la droite&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Champ d'édition Ouverture d'un répertoire ou d'un programme (par ex. Cycle) dans l'éditeur.</li> <li>• Navigation Déplacement du curseur d'un caractère vers la droite.</li> </ul>

Touche	Fonction
 + 	<b>&lt;Curseur vers la droite&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Champ d'édition Déplacement du curseur d'un mot vers la droite.</li><li>• Navigation Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers la droite.</li></ul>
	<b>&lt;Curseur vers la gauche&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Champ d'édition Fermeture d'un répertoire ou d'un programme (par ex. cycle) dans l'éditeur de programmes. Si vous avez apporté des modifications, celles-ci sont appliquées.</li><li>• Navigation Déplacement du curseur d'un caractère vers la gauche.</li></ul>
 + 	<b>&lt;Curseur vers la gauche&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Champ d'édition Déplacement du curseur d'un mot vers la gauche.</li><li>• Navigation Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers la gauche.</li></ul>
	<b>&lt;Curseur vers le haut&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Champ d'édition Déplacement du curseur vers le champ immédiatement au dessus.</li><li>• Navigation<ul style="list-style-type: none"><li>– Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers le haut.</li><li>– Déplacement du curseur vers le haut dans la vue du menu.</li></ul></li></ul>
 + 	<b>&lt;Curseur vers le haut&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dans un tableau, déplacement du curseur au début du tableau.</li><li>• Déplacement du curseur au début d'une fenêtre.</li></ul>
 + 	<b>&lt;Curseur vers le haut&gt; + &lt;SHIFT&gt;</b> <p>Sélection, dans le gestionnaire des programmes ou l'éditeur de programme, d'un ensemble cohérent de répertoires ou de blocs de programme.</p>

Touche	Fonction
	<b>&lt;Curseur vers le bas&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Champ d'édition Déplacement du curseur vers le bas.</li> <li>Navigation <ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers le bas.</li> <li>Déplacement du curseur vers le bas dans une fenêtre.</li> </ul> </li> </ul>
 + 	<b>&lt;Curseur vers le bas&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans un tableau, déplacement du curseur à la fin du tableau.</li> <li>Déplacement du curseur à la fin d'une fenêtre.</li> </ul>
 + 	<b>&lt;Curseur vers le bas&gt; + &lt;SHIFT&gt;</b> Sélection, dans le gestionnaire des programmes ou l'éditeur de programme, d'un ensemble cohérent de répertoires ou de blocs de programme.
	<b>&lt;SELECT&gt;</b> Basculement entre différentes possibilités prédéfinies dans les listes de sélection et les champs de sélection. Activation de cases à cocher. Sélection, dans l'éditeur de programme ou dans le gestionnaire de programmes, d'un bloc de programme ou d'un programme.
	<b>&lt;END&gt;</b> Déplacement du curseur sur le dernier champ de saisie dans une fenêtre ou dans un tableau.
 + 	<b>&lt;END&gt; + &lt;SHIFT&gt;</b> Déplacement du curseur à la dernière entrée.
 + 	<b>&lt;END&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> Déplacement du curseur à la dernière entrée de la dernière ligne de la colonne actuelle.
	<b>&lt;RET.ARR&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Champ d'édition Effacement à gauche du curseur d'un caractère marqué.</li> <li>Navigation Effacement à gauche du curseur de tous les caractères marqués.</li> </ul>

Touche	Fonction
 + 	<b>&lt;RET.ARR&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> Effacement à gauche du curseur d'un mot marqué.
	<b>&lt;TAB&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retrait du curseur d'un caractère vers la gauche dans l'éditeur de programme.</li> <li>Déplacement du curseur vers l'entrée dans le gestionnaire de programmes.</li> </ul>
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;A&gt;</b> Sélection de toutes les entrées de la fenêtre actuelle (uniquement dans l'éditeur de programme et dans le gestionnaire de programmes).
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;C&gt;</b> Copie du contenu marqué.
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;L&gt;</b> Basculement de l'interface utilisateur actuelle d'une langue à l'autre parmi toutes les langues installées.
 +  + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;SHIFT&gt; + &lt;L&gt;</b> Basculement de l'interface utilisateur actuelle d'une langue à l'autre dans l'ordre inverse parmi toutes les langues installées.
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;P&gt;</b> Création d'une capture d'écran de l'interface utilisateur actuelle et enregistrement sous forme de fichier.
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;X&gt;</b> Coupe le texte sélectionné qui est déposé dans le presse-papiers.
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;Y&gt;</b> Réactive les modifications annulées (uniquement dans l'éditeur de programme).
 + 	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;V&gt;</b> Insère le texte contenu dans le presse-papiers : <ul style="list-style-type: none"> <li>à la position actuelle du curseur ;</li> <li>à la place d'un texte sélectionné.</li> </ul>

Touche	Fonction
<div>CTRL</div> <div>+</div> <div>ALT</div> <div>+</div> <div>C</div>	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;ALT&gt; + &lt;C&gt;</b> Génération d'une archive complète sur un support de données externe (clé USB).
<div>CTRL</div> <div>+</div> <div>ALT</div> <div>+</div> <div>S</div>	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;ALT&gt; + &lt;S&gt;</b> Génération d'une archive complète sur un support de données externe (clé USB).
<div>CTRL</div> <div>+</div> <div>ALT</div> <div>+</div> <div>D</div>	<b>&lt;CTRL&gt; + &lt;ALT&gt; + &lt;D&gt;</b> Sauvegarde les fichiers journaux sur la clé USB. Si aucune clé USB n'est connectée, les fichiers sont sauvegardés dans la zone constructeur de la carte CF.
<div>ALT</div> <div>+</div> <div>S</div>	<b>&lt;ALT&gt; + &lt;S&gt;</b> Ouverture de l'éditeur pour la saisie de caractères asiatiques.
<div>DEL</div>	<b>&lt;DEL&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Champ d'édition Effacement du premier caractère à droite du curseur.</li> <li>Navigation Effacement de tous les caractères.</li> </ul>
<div>DEL</div> <div>+</div> <div>CTRL</div>	<b>&lt;DEL&gt; + &lt;CTRL&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Champ d'édition Effacement du premier mot à droite du curseur.</li> <li>Navigation Effacement de tous les caractères.</li> </ul>
<div>   INSERT         </div>	<b>&lt;INSERT&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouverture d'un champ d'édition en mode insertion. Si vous actionnez de nouveau la touche, vous quittez le champ et les données saisies sont annulées.</li> <li>Ouverture d'un champ de sélection et affichage des choix possibles.</li> </ul>
<div>   INPUT         </div>	<b>&lt;INPUT&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validation de la saisie d'une valeur dans un champ de saisie.</li> <li>Ouverture d'un répertoire ou d'un programme.</li> </ul>
<div>   ALARM         </div>	<b>&lt;ALARM&gt; - uniquement OP 010 et OP 010C</b> Appel du groupe fonctionnel "Diagnostic".

Touche	Fonction
	<b>&lt;PROGRAM&gt;</b> - uniquement OP 010 et OP 010C Appel du groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".
	<b>&lt;OFFSET&gt;</b> - uniquement OP 010 et OP 010C Appel du groupe fonctionnel "Paramètres".
	<b>&lt;PROGRAM MANAGER&gt;</b> - uniquement OP 010 et OP 010C Appel du groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".
	<b>Touche d'accès au menu suivant</b> Accès à la barre horizontale étendue de touches logicielles.
	<b>Touche d'accès au menu précédent</b> Retour au menu de niveau supérieur.
	<b>&lt;MACHINE&gt;</b> Appel du groupe fonctionnel "Machine".
	<b>&lt;MENU SELECT&gt;</b> Appel du menu principal pour sélectionner les groupes fonctionnels.

## 1.3 Tableaux de commande machine

### 1.3.1 Vue d'ensemble


La machine-outil peut être équipée d'un tableau de commande machine de Siemens ou d'un tableau de commande machine spécifique au constructeur.

Le tableau de commande machine permet de déclencher des actions au niveau de la machine-outil, comme le déplacement des axes ou l'usinage de la pièce.


### 1.3.2 Eléments de commande du tableau de commande machine

Les éléments de commande et d'affichage de Siemens vous sont présentés à travers l'exemple du tableau de commande machine MCP 483C IE.

#### Vue d'ensemble

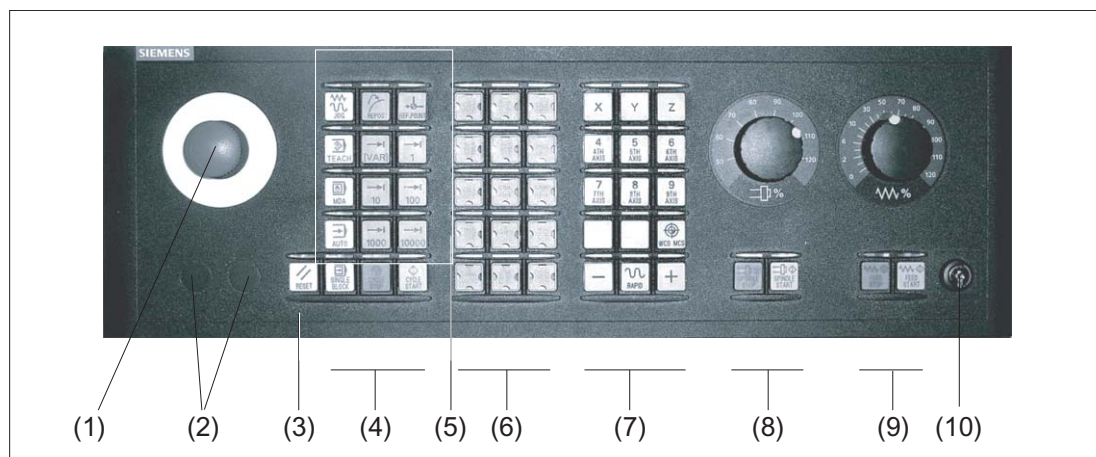

(1)

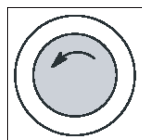

#### Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Bouton-poussoir à activer dans les situations suivantes :

- lorsque des personnes sont en danger de mort,
- en cas de risque de détérioration de la machine ou de la pièce.

Tous les entraînements sont immobilisés avec le couple de freinage maximal.





### Constructeur de la machine-outil

Pour connaître les autres réactions à un actionnement du bouton d'arrêt d'urgence, veuillez vous référer aux indications du constructeur de la machine-outil.

(2)

(3)



### Emplacements des auxiliaires de commande (d = 16 mm)

#### RESET

- Interrompt l'exécution du programme en cours.  
La commande NCK reste synchronisée avec la machine. Elle est initialisée et prête pour une nouvelle exécution de programme.
- Effacer l'alarme.

(4)



### Commande du programme

#### <SINGLE BLOCK>

Activer/désactiver le mode "bloc par bloc".



#### <CYCLE START>

Cette touche est également appelée Départ programme.  
L'exécution d'un programme est démarrée.



#### <CYCLE STOP>

La touche est également appelée Arrêt programme.  
L'exécution d'un programme est arrêtée.

(5)



### Modes de fonctionnement, fonctions machine

#### <JOG>

Sélectionner le mode de fonctionnement "JOG".



#### <TEACH IN>

Sélectionner le sous-mode de fonctionnement "Teach In".



#### <MDA>

Sélectionner le mode de fonctionnement "MDA".



#### <AUTO>

Sélectionner le mode de fonctionnement "AUTO".



#### <REPOS>

Repositionnement, réaccoster le contour.



#### <REF POINT>

Accoster le point de référence.



#### Inc <VAR>(Incremental Feed Variable)

Déplacer un axe en mode Manuel incrémental avec pas variable.

**Inc (Incremental Feed)**

Déplacer un axe en mode Manuel incrémental avec pas de 1, ..., 10 000 incréments.

...

**Constructeur de la machine-outil**

L'évaluation de la valeur de l'incrément est fonction d'un paramètre machine.

(6)

**Touches client**

T1 à T15

(7)

**Axes de déplacement avec correction du rapide et commutation de coordonnées****Touches d'axe**

Sélection de l'axe.



...

**Touches de sélection du sens**

Sélectionner le sens de déplacement.

...

**<RAPID>**

Déplacer l'axe en mode rapide à l'aide des touches de sens.

**<WCS MCS>**

Commuter entre le système de coordonnées pièce (SCP) et le système de coordonnées machine (SCM).

(8)

**Commande de la broche avec commutateur de correction****<SPINDLE STOP>**

Arrêter la broche.

**<SPINDLE START>**

La broche est libérée.

(9)

**Commande de l'avance avec commutateur de correction****<FEED STOP>**

Arrêter l'exécution du programme en cours et immobiliser les entraînements d'axe.

**<FEED START>**

Démarrage de l'exécution du programme dans le bloc actif et démarrage avec la valeur d'avance indiquée par le programme.

(10)


**Commutateur à clé (4 positions)**

Figure 1-2 Vue de devant du tableau de commande machine (version fraisage)

## 1.4 Interface utilisateur

### 1.4.1 Organisation de l'écran

#### Vue d'ensemble

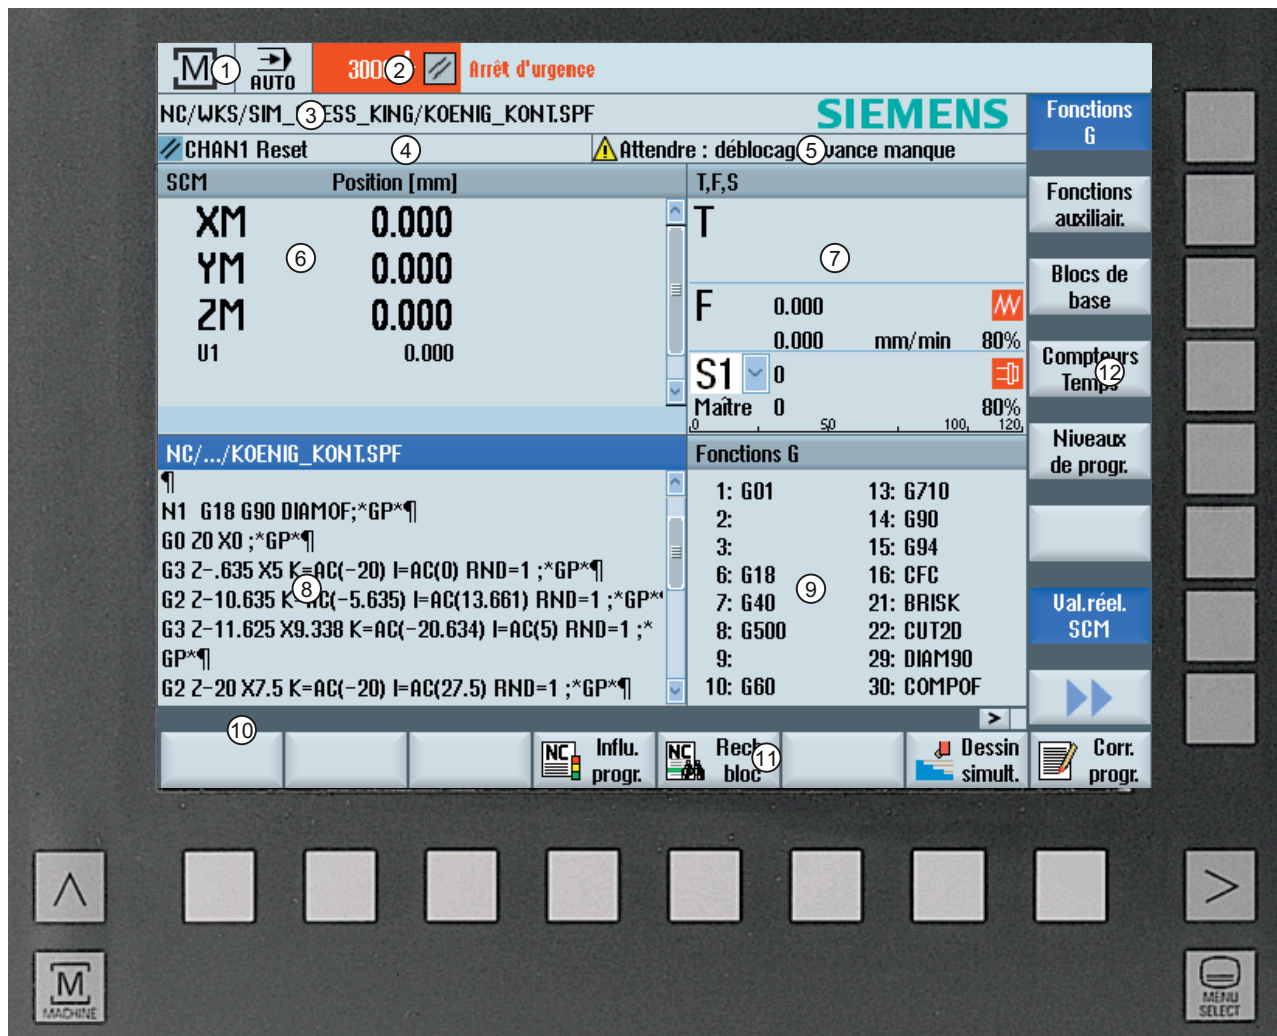

- 1 Groupe fonctionnel actif et mode de fonctionnement
- 2 Barre des alarmes / des messages
- 3 Nom du programme
- 4 Etat du canal et influence du programme
- 5 Messages de fonctionnement du canal
- 6 Affichage de la position des axes dans la fenêtre des valeurs réelles.

- 7      Affichage pour
  - Outil T actif
  - Avance F actuelle
  - Broche active avec état actuel (S)
  - Pourcentage d'utilisation de la broche
- 8      Fenêtre de travail avec affichage du bloc de programme
- 9      Affichage fonctions G actives , toutes les fonctions G , fonctions H , ainsi qu'une fenêtre d'introduction pour différentes fonctions (p. ex blocs optionnels , influence sur le programme )
- 10     Ligne pour le transfert d'indications supplémentaires destinées aux utilisateurs.
- 11     Barre horizontale de touches logicielles
- 12     Barre verticale de touches logicielles

Figure 1-3      Interface de dialogue

## 1.4.2      Visualisation d'états




La visualisation des états contient des informations importantes sur l'état actuel des machines et sur l'état NCK. Sont également affichés des alarmes et des messages CN ou AP.













En fonction du groupe fonctionnel actif, la visualisation d'états peut se composer de plusieurs des lignes suivantes :

- Visualisation d'états en grand format  
 Dans le groupe fonctionnel "Machine", la visualisation d'états se compose de trois lignes.
- Visualisation d'états en petit format  
 Dans les groupes fonctionnels "Paramètres", "Programme", "Gestionnaire de programmes", "Diagnostic" et "Mise en service", la visualisation d'états se limite à la première ligne de la visualisation grand format.

### Visualisation d'états du groupe fonctionnel "Machine"
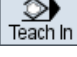
#### Première ligne

Affichage	Signification
Groupe fonctionnel actif	
	Groupe fonctionnel "Machine" En présence d'un écran tactile, vous pouvez basculer par ce moyen d'un groupe fonctionnel à un autre.
	Groupe fonctionnel "Paramètres"
	Groupe fonctionnel "Programme"

Affichage	Signification
	Groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes"
	Groupe fonctionnel "Diagnostic"
	Groupe fonctionnel "Mise en service"
Mode de fonctionnement ou sous-mode actif	
	Mode de fonctionnement "JOG"
	Mode de fonctionnement "MDA"
	Mode de fonctionnement "AUTO"
	Sous-mode "TEACH IN"
	Sous-mode "REPOS"
	Sous-mode "REF POINT"
Alarmes et messages	
	<p>Visualisation d'alarme</p> <p>Les numéros d'alarme sont indiqués en blanc sur fond rouge.</p> <p>Les texte d'alarme correspondant est indiqué en rouge.</p> <p>Une flèche indique que plusieurs alarmes sont actives.</p> <p>Un symbole d'acquiescement indique que l'alarme peut être acquittée ou annulée.</p>
	<p>Message CN ou AP</p> <p>Les numéros et textes des messages sont indiqués en noir.</p> <p>Une flèche indique que plusieurs messages sont actifs.</p>
	Les messages issus des programmes CN ne portent aucun numéro et sont indiqués en vert.

## Deuxième ligne

Affichage	Signification
TEST_TEACHEN	Chemin d'accès et nom du programme

Les affichages de la deuxième ligne sont configurables.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Troisième ligne

Affichage	Signification
CHAN1 RESET	<p>Affichage de l'état du canal.</p> <p>Si plusieurs canaux sont disponibles pour la machine, le nom des canaux est également affiché.</p> <p>Si un seul canal est disponible, le seul état du canal affiché est "Reset".</p> <p>En présence d'un écran tactile, vous pouvez basculer par ce moyen d'un canal à un autre.</p>
	<p>Affichage de l'état du canal :</p> <p>Le programme a été interrompu avec la touche "Reset".</p> <p>Le programme est exécuté.</p> <p>Le programme a été interrompu avec la touche "Stop".</p>
DRYPRT	<p>Affichage des influences actives sur le programme :</p> <p>PRT : aucun déplacement d'axe</p> <p>DRY : Avance de marche d'essai</p> <p>RG0 : vitesse réduite</p> <p>M01 : arrêt programmé 1</p> <p>M101 : arrêt programmé 2 (désignation variable)</p> <p>SB1 : Bloc par bloc grossier (le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine)</p> <p>SB2 : Bloc de calcul (le programme s'arrête après chaque bloc)</p> <p>SB3 : Bloc par bloc fin (même pendant les cycles, le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine)</p>
Arrêt : M0/M1 actif Arrêt tempo rest.: 16 s	<p>Messages de fonctionnement du canal :</p> <p>Arrêt : Une intervention de l'opérateur est généralement nécessaire.</p> <p>Attendre : Une intervention de l'opérateur n'est pas nécessaire.</p>

Les influences sur le programme affichées dépendent du paramétrage du constructeur de la machine-outil.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### 1.4.3 Fenêtre des valeurs réelles

Les valeurs réelles des axes ainsi que leurs positions s'affichent.

#### SCP / SCM

Les coordonnées affichées se réfèrent soit au système de coordonnées machine soit au système de coordonnées pièce. Contrairement au système de coordonnées pièce (SCP), le système de coordonnées machine (SCM) ne prend pas en compte les décalages d'origine.

L'affichage peut être commuté entre les systèmes de coordonnées machine et coordonnées pièce à l'aide de la touche logicielle "Val.réel. SCM".

L'affichage des positions réelles peut se rapporter au système de coordonnées réglable (SCR). Toutefois, les positions affichées sont toujours définies par rapport au SCP.

Le système de coordonnées réglable (SCR) correspond au système de coordonnées pièce (SCP) diminué de certaines parties (\$P\_TRAFRAME, \$P\_PFRAME, \$P\_ISO4FRAME, \$P\_CYCFRAME) activées puis désactivées par le système pendant l'usinage. L'utilisation du système de coordonnées réglable (SCR) permet d'éviter les sauts dans l'affichage des valeurs réelles appelés par les parties supplémentaires.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Affichage plein écran



Actionnez les touches logicielles ">>" et "Zoom val. réelle".



## Liste des écrans

Affichage	Signification
Colonnes de la ligne d'en-tête	
SCP / SCM	Affichage des axes dans le système de coordonnées sélectionné.
Position	Position des axes affichés.
Affichage du parcours restant	Lors de l'exécution du programme, le parcours restant pour le bloc CN actif est affiché.
Avance / correction	L'avance et la correction applicables aux axes sont affichées en mode plein écran.
Décalage Repos	Les différences de course parcourues par les axes en mode manuel sont affichées. Cette information est affichée uniquement lorsque le sous-mode "Repos" est actif.
Bas de page	Affichage des décalages d'origine actifs et des transformations. En mode plein écran, les valeurs T,F,S sont également affichées.

## Voir aussi

Décalages d'origine (Page 74)

### 1.4.4 Fenêtre T, F, S


Dans la fenêtre T, F, S sont affichées les principales données concernant l'outil actif, l'avance (avance tangentielle ou avance axiale dans JOG) et la broche.

## Données d'outil





Affichage	Signification
T	
Nom d'outil	Nom de l'outil actif
Emplacement	Numéro d'emplacement de l'outil actif
D	Numéro de tranchant de l'outil actif L'outil s'affiche avec le symbole représentant le type d'outil. L'affichage dans le système de coordonnées courant correspond à la position de tranchant qui a été choisie. Si l'outil est pivoté, l'affichage sera modifié en fonction de la nouvelle position du tranchant. En mode DIN-ISO, le numéro H sera affiché à la place du numéro de tranchant.
H	Numéro H (jeu de correction d'outil en mode DIN-ISO) Si l'outil possède un numéro D valide, ce dernier s'affiche également.
Ø	Diamètre de l'outil actif
R	Rayon de l'outil actif

Affichage	Signification
Z	Valeur Z de l'outil actif
X	Valeur X de l'outil actif

## Données d'avance

Affichage	Signification
F	
	Blocage de l'avance
	Valeur réelle d'avance Si plusieurs axes sont déplacés, les affichages suivants apparaissent : <ul style="list-style-type: none"> <li>en mode de fonctionnement "JOG" : avance d'axe de l'axe en mouvement</li> <li>en mode de fonctionnement "MDA" et "AUTO" : avance d'axe programmée</li> </ul>
Marche rapide	G0 est actif
0.000	Aucune avance n'est active
Correction de vitesse	Affichage en pourcentage

## Données de broche

Affichage	Signification
S	
S1	Sélection de broche, identification avec numéro de broche et broche principale
Vitesse de rotation	Valeur réelle (lors de la rotation de la broche, affichage plus grand) Consigne (systématiquement affichée, même lors du positionnement)
Icône    	Etat de la broche La broche n'est pas libérée Rotation de la broche à droite Rotation de la broche à gauche Broche à l'arrêt
Correction de vitesse	Affichage en pourcentage
Utilisation de la broche	Affichage entre 0 et 100 % La valeur limite supérieure peut être supérieure à 100 %. Veuillez respecter les indications du constructeur de machines à ce sujet.

### 1.4.5 Affichage du bloc courant

La fenêtre d'affichage du bloc actif indique les blocs de programme en cours d'exécution.

#### Représentation du programme en cours

Pendant l'exécution du programme, les informations fournies sont les suivantes :

- Dans la ligne de titre, le nom de la pièce ou du programme.
- Le bloc de programme en cours d'exécution est affiché en couleur.

#### Editer un programme directement

A l'état de Reset, vous avez la possibilité d'éditer le programme actuel directement.



1. Actionnez la touche <INSERT>.

2. Positionnez le curseur sur la position souhaitée et éditez le bloc programme.

L'édition directe est uniquement possible pour les blocs de code G dans la mémoire CN, mais pas pour l'exécution externe.



3. Actionnez la touche <INSERT> pour quitter à nouveau le programme et le mode édition.

### 1.4.6 Utilisation au moyen des touches matérielles et logicielles

#### Groupes fonctionnels / Modes de fonctionnement

L'interface utilisateur se compose de différentes fenêtres, dans lesquelles figurent respectivement huit touches logicielles verticales et huit touches logicielles horizontales.

Pour sélectionner les fonctions associées aux touches logicielles, vous actionnez les touches se trouvant en regard de celles-ci.

Les touches logicielles permettent d'afficher une nouvelle fenêtre ou d'exécuter des fonctions.

Le logiciel de commande se divise en 6 groupes fonctionnels (Machine, Paramètres, Programme, Gestionnaire de programmes, Diagnostic, Mise en service) et en 5 modes ou sous-modes (JOG, MDA, AUTO, TEACH IN, REF POINT, REPOS).

#### Changement de groupe fonctionnel



Actionnez la touche <MENU SELECT> et sélectionnez le groupe fonctionnel de votre choix via la barre horizontale de touches logicielles.

Le groupe fonctionnel "Machine" peut également être appelé directement à l'aide de la touche du tableau de commande.




Actionnez la touche <MACHINE> pour sélectionner le groupe fonctionnel "Machine".


### Changer de mode de fonctionnement

Vous pouvez sélectionner directement un mode de fonctionnement ou un sous-mode via les touches du tableau de commande machine ou via les touches logicielles verticales du menu principal.

### Touches et touches logicielles générales



Si l'icône  apparaît à droite de la ligne de dialogue de l'interface utilisateur, vous pouvez modifier la barre de touches logicielles horizontale dans un groupe fonctionnel. Actionnez pour cela la touche d'accès au menu suivant.

L'icône  indique que vous vous trouvez dans la barre de touches logicielles étendue.

Si vous actionnez à nouveau cette touche, la barre de touches logicielles horizontale initiale apparaît à nouveau.



La touche logicielle ">>" permet d'ouvrir une nouvelle barre de touches logicielles verticale.



La touche logicielle "<<" permet de revenir à la précédente barre de touches logicielles verticale.



La touche logicielle "retour" permet de fermer une fenêtre ouverte.



Avec la touche logicielle "Abandon", vous quittez une fenêtre sans valider les valeurs introduites et vous retournez également dans la fenêtre de niveau supérieur.



Lorsque vous avez introduit correctement tous les paramètres requis dans le masque de paramétrage, vous actionnez la touche logicielle "Valider", ce qui provoque la fermeture de la fenêtre et l'enregistrement des paramètres. Les valeurs entrées sont reprises dans un programme.



Avec la touche logicielle "OK", vous déclenchez immédiatement une action, p. ex. renommer ou effacer un programme.

### 1.4.7 Saisie ou sélection de paramètres

Lors de la configuration de la machine et de la programmation, vous devez saisir des valeurs pour différents paramètres dans les champs de saisie. Les champs s'affichent sur un fond de couleur indiquant l'état du champ de saisie.

Fond orange	Le champs de saisie est activé.
Fond orange clair	Le champs de saisie se trouve en mode édition.
Fond rose	La valeur entrée est erronée.

#### Sélectionner les paramètres

Pour certains paramètres, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Dans les champs d'introduction correspondants, vous ne pouvez introduire aucune valeur.

L'icône de sélection s'affiche dans l'infobulle : 

#### Champs de sélection correspondants

Pour certains paramètres, il existe des champs de sélection :

- Sélection d'unités
- Basculement entre cote absolue et relative

#### Marche à suivre



1. Actionnez la touche <SELECT> jusqu'à ce que le paramètre ou l'unité de votre choix soit sélectionné(e).

La touche <SELECT> n'est active que si différents choix sont possibles.

- OU -



Actionnez la touche <INSERT>.

Les choix possibles s'affichent dans une liste.



2. Les touches <Curseur vers le bas> et <Curseur vers le haut> vous permettent de sélectionner le paramétrage souhaité.



3. Le cas échéant, introduisez une valeur dans le champ de saisie correspondant.



4. Actionnez la touche <INPUT> pour valider le paramétrage.

**Modifier ou calculer un paramètre**

Si vous ne souhaitez pas écraser entièrement une valeur dans un champ de saisie, mais uniquement modifier certains caractères, vous pouvez basculer en mode insertion.

Ce mode permet également de spécifier des expressions de calcul simples sans appeler explicitement la calculatrice. Vous pouvez exécuter les quatre types de calcul de base, travailler avec des expressions entre parenthèses mais aussi extraire les racines des nombres ou les élever au carré.

---

**Remarque****Extraire la racine et élever au carré**

Dans les masques de paramétrage des cycles et fonctions du groupe fonctionnel "Programme", les fonctions extraire la racine et élever au carré ne sont pas disponibles.

---



Actionnez la touche <INSERT>.

Le mode insertion est activé.



Les touches <Curseur vers la gauche> et <Curseur vers la droite> vous permettent de vous déplacer à l'intérieur du champ de saisie.



Les touches <RET.ARR> et <DEL> vous permettent d'effacer des caractères un à un.



+ <\*>

La combinaison de touches <SHIFT> + <\*> permet de saisir le signe de multiplication.



+ </>

La combinaison de touches <SHIFT> + </> permet de saisir le signe de division.



Les combinaisons de touches <SHIFT> + <( > et <SHIFT> + <)> permettent de saisir des expressions entre parenthèses.




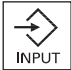
+ <(>



+ <nombre>

Saisissez "r" ou "R" ainsi que le nombre x duquel vous souhaitez extraire la racine.

 + <nombre> Saisissez "s" ou "S" ainsi que le nombre x que vous souhaitez élever au carré.

 La touche <INPUT> permet de valider la saisie d'une valeur et d'appliquer le résultat au champ.

### Valider des paramètres

Lorsque vous avez correctement saisies les valeurs de tous les paramètres requis, vous pouvez fermer la fenêtre et sauvegarder.

Il est impossible de valider les paramètres tant que ceux-ci sont incomplets ou très incorrectement saisis. Les paramètres manquants ou erronés sont indiqués dans la ligne de dialogue.



Actionnez la touche logicielle "OK".

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 1.4.8

### Calculatrice


La calculatrice permet de calculer aisément des valeurs de paramètres en cours de programmation. Si le diamètre d'une pièce est uniquement coté indirectement dans un plan de pièce par exemple, c.-à-d. qu'il est la somme de plusieurs autres cotes, vous pouvez le calculer directement dans le champ de saisie de ce paramètre.

#### Types de calcul

Les opérations suivantes sont disponibles :

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division
- Calcul complexe
- Racine carrée de x
- Carré de x

Vous pouvez saisir 256 caractères au maximum dans un champ.

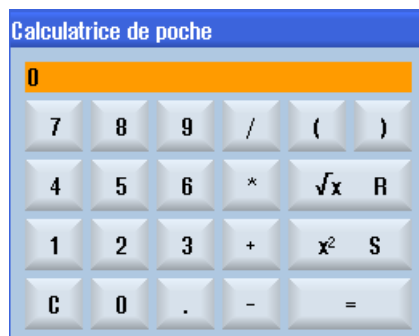


### Marche à suivre



1. Positionnez le curseur sur le champ d'introduction de votre choix.
2. Actionnez la touche <=>.

La calculette s'affiche.

 3. Introduisez l'opération à calculer.  
Vous pouvez utiliser les symboles d'opérations, des chiffres et des virgules.



4. Actionnez la touche avec le signe égal sur la calculette.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Calculer".

- OU -



Actionnez la touche <INPUT>.

La valeur est calculée puis affichée dans le champ de saisie de la calculette.



5. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
La valeur calculée est reprise et affichée dans le champ de saisie de la fenêtre.

---

### Remarque

#### Séquence de saisie pour les fonctions

Lorsque vous utilisez les fonctions Extraire la racine ou Elever au carré, assurez-vous tout d'abord d'actionner les touches de fonction "R" ou "S" avant de saisir les chiffres.

---



### 1.4.9 Menu contextuel

Le bouton droit de la souris permet d'ouvrir le menu contextuel, qui propose les fonctions suivantes :

- Couper  
Cut Ctrl+X
- Copier  
Copy Ctrl+C
- Coller  
Paste Ctrl+V

#### Editeur de programme

Des fonctions supplémentaires sont disponibles dans l'éditeur

- Annuler la dernière modification  
Undo Ctrl+Z
- Réexécuter les modifications qui avaient été annulées  
Redo Ctrl+Y

Il est possible d'annuler jusqu'à 10 modifications.

### 1.4.10 Commande tactile

Si vous disposez d'un pupitre de commande avec écran tactile, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à l'aide de la commande tactile :

#### Changement de groupe fonctionnel



La commande tactile du symbole d'affichage du groupe fonctionnel actif dans la visualisation des états permet de d'afficher le menu du groupe fonctionnel.

#### Commutation entre canaux



La commande tactile de l'affichage du canal dans la visualisation des états permet de passer au canal suivant.

### 1.4.11 Modification de la langue de l'interface utilisateur

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Actionnez la touche logicielle "Changer langue".  
La fenêtre "Sélection langue" s'affiche. La dernière langue réglée est sélectionnée.



3. Positionnez le curseur sur la langue souhaitée.
4. Actionnez la touche logicielle "OK".

- OU -



Actionnez la touche <INPUT>.

L'interface utilisateur commute dans la langue sélectionnée.

---

#### Remarque

##### Commutation directe de la langue depuis les masques de saisie

Depuis l'interface utilisateur, vous avez la possibilité, au moyen de la combinaison de touches <CTRL + L>, de commuter directement les langues disponibles pour l'interface utilisateur au niveau de la commande.

---

## 1.4.12 Saisie de textes avec caractères asiatiques

Vous avez la possibilité de saisir des textes avec caractères asiatiques.

### Remarque

#### Ouvrir l'éditeur avec <Alt + S>

L'éditeur ne peut être ouvert que là où la saisie de textes avec caractères asiatiques est autorisée !

La sélection d'un caractère s'effectue à l'aide de la transcription phonétique Pinyin qui permet d'écrire des caractères chinois par assemblage de lettres latines.


L'éditeur est disponible pour les langues asiatiques suivantes :

- chinois simplifié
- chinois traditionnel
- Coréen




### Remarque

Un clavier spécial est nécessaire pour la saisie de caractères coréens.

### Structure de l'éditeur

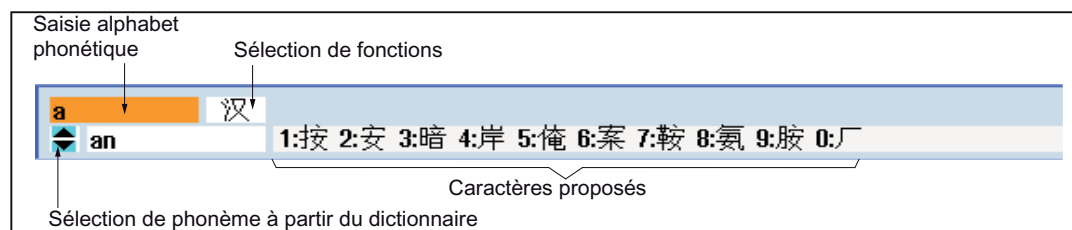

### Fonctions

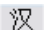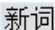-  Saisie Pinyin
-  Modification du dictionnaire
-  Saisie de lettres latines

### Condition préalable

La commande est réglée pour accepter la langue chinoise ou coréenne.

## Marche à suivre

### Edition de caractères



+



1. Ouvrez le masque, positionnez le curseur dans la zone de saisie, puis actionnez les touches <Alt + S>.

L'éditeur s'affiche.

2. Saisissez le phonème désiré.

3. Actionnez la touche <Curseur vers le bas> pour accéder au dictionnaire.

4. En actionnant de nouveau la touche <Curseur vers le bas>, tous les phonèmes saisis et la sélection de caractères correspondante s'affichent.

5. Actionnez la touche <RET.ARR> pour supprimer les phonèmes saisis.

6. Insérez le caractère désiré en actionnant la touche du pavé numérique correspondante.

Lorsqu'un caractère est sélectionné, l'éditeur enregistre sa fréquence de sélection par rapport au phonème et le propose en priorité lors d'une nouvelle ouverture de l'éditeur.

### Modification du dictionnaire



1. Sélectionnez la fonction de modification du dictionnaire dans la zone de saisie.

L'éditeur propose une ligne supplémentaire dans laquelle les caractères composés et les phonèmes s'affichent.

2. Saisissez le phonème désiré dans la zone de saisie de caractère.

Plusieurs caractères s'affichent pour ce phonème. Sélectionnez l'un d'entre eux en saisissant le chiffre correspondant (1 ... 9).



Le curseur peut passer du champ de caractère composé au champ de saisie de caractère à l'aide de la touche <TAB>.



Les caractères composés peuvent être annulés avec la touche <RETOUR>.



3. Actionnez la touche <SELECT> pour reprendre un caractère composé dans le dictionnaire.

### 1.4.13 Niveaux de protection

La saisie et la modification des données de la commande sont protégées par un mot de passe aux endroits sensibles.

#### Accès protégé à l'aide des niveaux de protection

L'introduction ou l'édition de données par le biais des fonctions suivantes dépendent du niveau de protection sélectionné.


- corrections d'outils
- Décalages d'origine
- Données de réglage
- Création/correction d'un programme


#### Bibliographie




Pour plus d'informations, référez-vous à la documentation suivante :




Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl







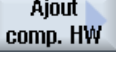


#### Touches logicielles

Groupe fonctionnel Machine	Niveau de protection
	Utilisateur final (niveau de protection 3)

Groupe fonctionnel Paramètres	Niveau de protection
Listes de la gestion d'outils 	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4).

Groupe fonctionnel Diagnostic	Niveau de protection
	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
	Utilisateur final (niveau de protection 3)
	Utilisateur final (niveau de protection 3)

Groupe fonctionnel Diagnostic	Niveau de protection
 1re MES terminée	Constructeur (niveau de protection 1)
 2e MES terminée	Utilisateur final (niveau de protection 3)
 Ajout comp. HW	Maintenance (niveau de protection 2)

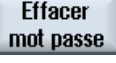Groupe fonctionnel Mise en service	Niveaux de protection
 Donnée	Utilisateur final (niveau de protection 3)
 MS de série	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
 PM généraux	 PM CU
	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
 Licences	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
 Mettre PM à 1 (cf)	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
 Reset NCK	Maintenance (niveau de protection 2)
 Modifier mot passe	Utilisateur final (niveau de protection 3)
 Effacer mot passe	Utilisateur final (niveau de protection 3)


#### 1.4.14 Aide en ligne de SINUMERIK Operate

 Une aide en ligne contextuelle détaillée est enregistrée dans la commande.

- Pour chaque fenêtre, vous obtenez un descriptif technique et, le cas échéant, une marche à suivre détaillée.
- Dans l'éditeur, vous obtenez une aide détaillée pour chaque code G introduit. Par ailleurs, vous pouvez afficher toutes les fonctions G et reporter directement dans l'éditeur une instruction sélectionnée dans l'aide.
- Dans le masque de saisie de la programmation de cycles, vous obtenez une page d'aide avec tous les paramètres.
- Listes des paramètres machine
- Listes des données de réglage
- Listes des paramètres d'entraînement
- Liste de toutes les alarmes

#### Marche à suivre

##### Appel de l'aide en ligne contextuelle



1. Vous vous trouvez dans une fenêtre quelconque d'un groupe fonctionnel.
2. Actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12> sur un clavier MF2.  
La page d'aide de la fenêtre active s'ouvre dans une image partielle.
3. Actionnez la touche logicielle "Agrandir" pour utiliser toute l'interface utilisateur pour l'affichage de l'aide en ligne.  
Actionnez de nouveau la touche logicielle "Agrandir" pour retourner à l'image partielle.
4. Si d'autres aides sont proposées pour la fonction ou des thèmes voisins, positionnez le curseur sur le lien souhaité et actionnez la touche logicielle "Suivre renvoi".  
La page d'aide sélectionnée s'affiche.
5. Actionnez la touche logicielle "Renvoi précédent" pour retourner à l'aide précédente.

##### Appel d'un thème du sommaire



1. Actionnez la touche logicielle "Sommaire".  
Selon la technologie dans laquelle vous vous trouvez, vous obtenez les manuels d'utilisation et de mise en service "Commande Fraisage", "Commande Tournage" ou "Commande Universal" ainsi que le manuel de programmation "Programmation".



 
2. Sélectionnez le manuel souhaité à l'aide des touches <Curseur vers le bas> et <Curseur vers le haut>.



3. Actionnez la touche <Curseur vers la droite> ou <INPUT> ou double-cliquez pour ouvrir le manuel et les chapitres.



4. Naviguez jusqu'au thème souhaité avec la touche "Curseur vers le bas".



5. Actionnez la touche logicielle "Suivre renvoi" ou la touche <INPUT> pour afficher la page d'aide du thème sélectionné.



6. Actionnez la touche logicielle "Thème actuel" pour retourner à l'aide initiale.

#### Recherche d'un thème



1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".  
La fenêtre "Recherche dans l'aide de : " s'ouvre.
2. Cochez la case "Recherche dans tout le texte" pour rechercher dans toutes les pages d'aide.

Si vous ne cochez pas la case, la recherche sera effectuée dans le sommaire et l'index.



3. Saisissez le mot clé souhaité dans le champ "Texte" et actionnez la touche logicielle "OK".
- Si vous saisissez le terme recherché sur le tableau de commande, remplacez les caractères accentués par un astérisque (\*) en tant que joker.

Tous les termes et les phrases que vous saisissez sont recherchés avec une combinaison ET. Par conséquent, seuls les documents et les entrées répondant à tous les critères de recherche seront affichés.



4. Pour afficher uniquement l'index du manuel d'utilisation et de programmation, actionnez la touche logicielle "Index alphabétique".



### Affichage des descriptions d'alarmes et des paramètres machine



1. Si des messages ou des alarmes sont affichés dans les fenêtres "Alarmes", "Messages" ou "Journal d'alarmes", positionnez le curseur sur le message ou l'alarme en question et actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12>.

La description d'alarme correspondante s'affiche.



2. Si vous vous trouvez dans les fenêtres d'affichage des paramètres machine, des données de réglage et des paramètres d'entraînement du groupe fonctionnel "Mise en service", positionnez le curseur sur le paramètre souhaité et actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12>.

La description correspondant au paramètre s'affiche.

### Affichage et insertion d'une instruction en code G dans l'éditeur



1. Un programme est ouvert dans l'éditeur.  
Positionnez le curseur sur l'instruction en code G souhaitée et actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12>.

La description correspondante du code G s'affiche.



2. Actionnez la touche logicielle "Afficher toutes les fonct. G".



3. Sélectionnez par exemple l'instruction en code G souhaitée avec la fonction de recherche.



4. Actionnez la touche logicielle "Reprise dans édit."  
La fonction G sélectionnée est insérée à l'endroit du programme, où se trouve le curseur.




5. Actionnez la touche logicielle "Quitter l'aide" pour mettre fin à la sélection.



## Réglage de la machine

### 2.1 Mise sous/hors tension

#### Démarrage

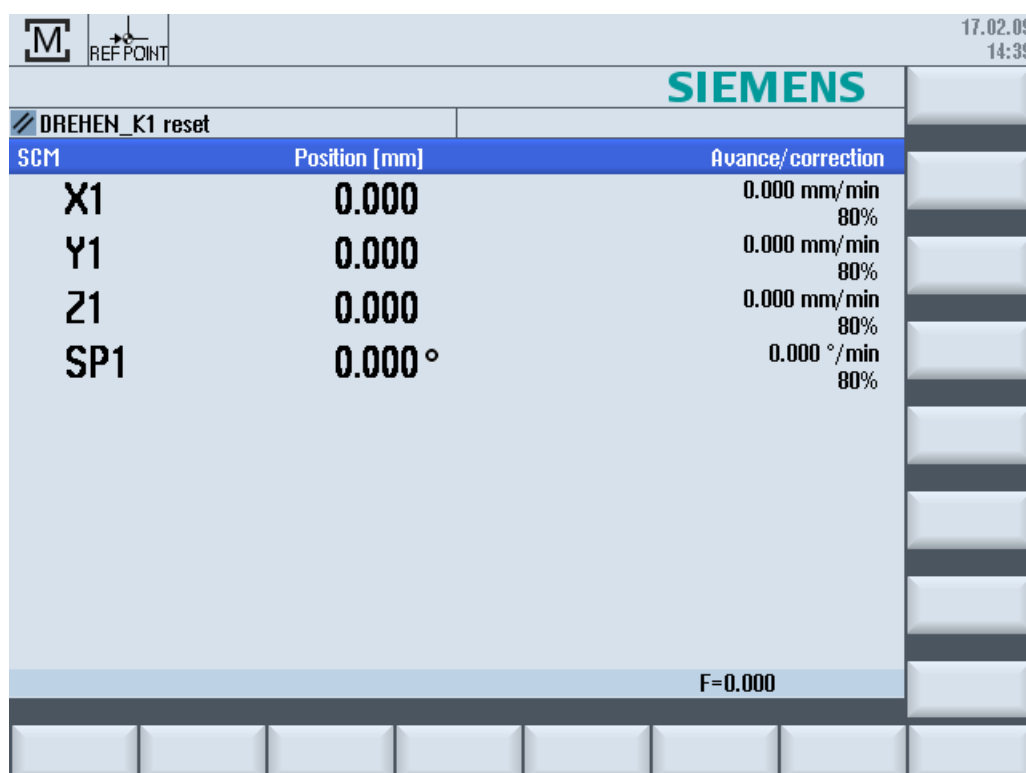

Après lancement de la commande, l'écran principal s'ouvre en fonction du mode de fonctionnement prédéfini par le constructeur de la machine : en règle générale, il s'agit de l'écran principal du sous-mode "REF POINT".



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 2.2 Accostage du point de référence

### 2.2.1 Effectuer la prise de référence de l'axe

Votre machine-outil peut être équipée d'un système de mesure de déplacement absolu ou incrémental. Un axe avec un système de mesure incrémental doit être référencé après la mise sous tension de la commande, ce qui n'est pas nécessaire dans le cas du système de mesure absolu.

C'est pourquoi, dans le cas d'un système de mesure incrémental, tous les axes machine doivent accoster d'abord un point de référence dont les coordonnées par rapport à l'origine machine sont connues.

#### Ordre

Avant l'accostage du point de référence, les axes doivent se trouver à un emplacement à partir duquel l'accostage peut se faire sans collision.

Tous les axes peuvent accoster simultanément le point de référence, en fonction des réglages du constructeur de la machine-outil.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

IMPORTANT
<p>Lorsque les axes ne se trouvent pas sur une position sans risque de collision, ils doivent tout d'abord être positionnés en conséquence en mode de fonctionnement "JOG" ou "MDA".</p> <p>Dans ce cas, veuillez surveiller les déplacements des axes directement sur la machine !</p> <p>Ne tenez pas compte de la valeur réelle visualisée tant que les axes ne sont pas référencés !</p> <p>Les fins de course logiciels ne sont pas actifs !</p>

## Marche à suivre



1. Actionnez la touche <JOG>.



2. Actionnez la touche <REF. POINT>.



3. Sélectionnez l'axe à déplacer.



4. Actionnez les touches <-> ou <+>.  
L'axe sélectionné accoste le point de référence.  
Si vous avez pressé la touche de sens incorrecte, la commande n'est pas acceptée et aucun déplacement n'a lieu.



Cette icône s'affiche à côté de l'axe quand celui-ci a atteint le point de référence.

Une fois le point de référence atteint, l'axe est référencé. La visualisation des valeurs réelles est réglée sur la coordonnée du point de référence.

Dès ce moment-là, les limitations des déplacements, telles que les fins de course logiciels, sont actives.

Vous clôturez cette fonction par le biais du pupitre de commande de la machine, en sélectionnant le mode de fonctionnement "AUTO" ou "JOG".

## 2.2.2 Assentiment de l'utilisateur

Si vous mettez en œuvre Safety Integrated (SI) sur votre machine, vous devez confirmer, lors de l'accostage du point de référence, que la position affichée d'un axe correspond à la position effective de cet axe sur la machine. Cet assentiment est requis pour les fonctions de Safety Integrated.

Vous ne pouvez attribuer l'assentiment pour un axe que si vous avez positionné auparavant cet axe sur le point de référence.

La position d'un axe est toujours affichée dans le système de coordonnées machine (SCM).

### Option

Une option logicielle est requise pour bénéficier de l'assentiment de l'utilisateur avec Safety Integrated.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <REF POINT>.




3. Sélectionnez l'axe à déplacer.



4. Actionnez les touches <-> ou <+>.

L'axe sélectionné se déplace vers le point de référence puis s'arrête. La coordonnée du point de référence est affichée.



Le symbole  apparaît à côté du nom de l'axe.



5. Actionnez la touche logicielle "Assentim. utilisat.".

La fenêtre "Assentiment utilis." s'ouvre.

Une liste s'affiche avec tous les axes machine, leur position courante et la position SI.

5. Positionnez le curseur sur le champ "Assentiment" de l'axe en question.



6. Activez chaque assentiment à l'aide de la touche <SELECT>.



Une croix apparaît dans la colonne "Assentiment" en face de l'axe en question, pour le repérer comme ayant une "référence sûre".

Désactivez l'assentiment en actionnant à nouveau la touche <SELECT>.

## 2.3 Modes de fonctionnement et groupes à mode de fonctionnement commun

### 2.3.1 Généralités

Vous pouvez travailler dans trois modes de fonctionnement différents.

#### Mode de fonctionnement "JOG"

Le mode "JOG" est prévu pour les activités préparatoires suivantes :

- Accoster le point de référence, c.-à-d. l'axe de la machine est référencé
- Préparer la machine à l'exécution d'un programme en mode automatique, c.-à-d. mesurer les outils, mesurer la pièce et, le cas échéant, définir les décalages d'origine utilisés dans le programme
- Déplacer des axes, p. ex. pendant une interruption de l'exécution du programme
- Positionner les axes

**Sélectionner le mode de fonctionnement "JOG".**



Actionnez la touche <JOG>.

#### Sous-mode "REF POINT"

Le sous-mode "REF POINT" permet la synchronisation de la commande et de la machine. Pour cela, vous accostez le point de référence en mode "JOG".

**Sélectionner "REF POINT"**



Actionnez la touche <REF POINT>.

### Sous-mode "REPOS"

Le sous-mode "REPOS" permet de repositionner l'axe sur une position définie. Après une interruption de l'exécution du programme (p. ex. pour la correction de valeurs d'usure d'un outil), vous pouvez dégager l'outil du contour dans le mode "JOG".

Dans la fenêtre des valeurs réelles, les différences de course parcourue en mode "JOG" sont affichées en tant que décalage "Repos".

Le décalage "REPOS" peut être visualisé dans le système de coordonnées machine (SCM) ou dans le système de coordonnées pièce (SCP).

#### Sélectionner le mode de fonctionnement "Repos"



Actionnez la touche <REPOS>.

### Mode "MDA" (Manual Data Automatic)

En mode "MDA", vous pouvez introduire bloc par bloc des instructions en codes G et les faire exécuter immédiatement, pour régler la machine ou effectuer des actions individuelles.

#### Sélectionner le mode de fonctionnement "MDA".



Actionnez la touche <MDA>.

### Mode de fonctionnement "AUTO"

En mode automatique, vous pouvez exécuter entièrement ou partiellement un programme.

#### Sélectionner le mode de fonctionnement "AUTO"



Actionnez la touche <AUTO>.

### Sous-mode "TEACH IN"

Le sous-mode "TEACH IN" est disponible dans les modes de fonctionnement "AUTO" et "MDA".

Vous pouvez y créer, par accostage et enregistrement de positions, des programmes pièce (programmes principaux et sous-programmes) pour des séquences de déplacement ou pour des pièces simples, ainsi que modifier et exécuter les programmes.



**Sélectionner "Teach In"**

Actionnez la touche <TEACH IN>.

**2.3.2 Groupes à mode de fonctionnement commun et canaux**

Chaque canal se comporte comme une CN autonome. Un seul programme pièce peut être exécuté à la fois par canal.

- Commande à 1 canal

Il existe un groupe à mode de fonctionnement commun.

- Commande à plusieurs canaux

Les canaux peuvent être regroupés en plusieurs groupes à mode de fonctionnement commun.

**Exemple**

Commande avec 4 canaux, sachant que 2 canaux servent à l'usinage et les 2 autres canaux à la régulation du transport de nouvelles pièces.

GMFC1 Canal 1 (usinage)

Canal 2 (transport)

GMFC2 Canal 3 (usinage)

Canal 4 (transport)

**Groupes à mode de fonctionnement commun (GMFC)**

Des axes et des broches de même appartenance technologique peuvent être regroupés en un groupe à mode de fonctionnement commun (GMFC).

Les axes et les broches regroupés dans un GMFC peuvent être commandés par un ou plusieurs canaux.

Le GMFC se trouve en mode de fonctionnement "Automatique", "JOG" ou "MDA", autrement dit plusieurs canaux d'un GMFC ne peuvent pas accepter simultanément des modes de fonctionnement différents.

**2.3.3 Commutation entre canaux**

En présence de plusieurs canaux, il est possible de commuter entre les canaux. Comme différents canaux peuvent avoir été attribués à divers groupes à mode de fonctionnement commun (GMFC), la commutation entre canaux provoque implicitement aussi le basculement sur le GMFC correspondant.

S'il existe un menu des canaux, tous les canaux seront affichés sur des touches logicielles et pourront être commutés.

## Commutation entre canaux



Actionnez la touche <CHANNEL>.

Vous passez alors au canal suivant.

- OU -

S'il existe un menu des canaux, une barre de touches logicielles apparaîtra à l'écran. Le canal actif y sera mis en évidence.

Si vous appuyez sur une autre touche logicielle, vous commuterez un autre canal.

## Bibliographie

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

### Commutation entre canaux par le biais de la commande tactile

Le pupitre HT8 et les pupitres de commande avec écran tactile permettent, dans la fenêtre de visualisation des états, de passer au canal suivant grâce à la commande tactile de l'affichage du canal.

## 2.4 Réglages pour la machine

### 2.4.1 Changer de système de coordonnées (SCM/SCP)

Les valeurs réelles affichées sur l'écran se réfèrent soit au système de coordonnées machine soit au système de coordonnées pièce.

En version standard, l'affichage des valeurs réelles se réfère au système de coordonnées pièce.

Contrairement au système de coordonnées pièce (SCP), le système de coordonnées machine (SCM) ne prend pas en compte les décalages d'origine, les corrections d'outils ni les rotations des coordonnées.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG> ou <AUTO>.



3. Actionnez la touche logicielle "Valeurs réelles SCM".



Le système de coordonnées machine est sélectionné.  
Le titre de la fenêtre des valeurs réelles devient SCM.

### 2.4.2 Changer d'unité de mesure

Comme unité de mesure pour la machine, vous avez le choix entre millimètre et pouce. Le changement d'unité de mesure est valable pour l'ensemble de la machine. Toutes les valeurs requises seront ainsi converties dans la nouvelle unité, ainsi p. ex. :

- positions
- corrections d'outils
- décalages d'origine



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode <JOG> ou <AUTO>.



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".

Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche à l'écran.



3. Appuyez sur la touche logicielle "Basculer Inch".  
Vous êtes ensuite invité à confirmer le changement de l'unité.



4. Actionnez la touche logicielle "OK".

Le texte de la touche logicielle change en "Basculer métrique"

La nouvelle unité est ensuite réglée pour l'ensemble de la machine.



5. Actionnez la touche logicielle "Basculer métrique" pour régler l'unité de mesure de la machine en métrique.

### Voir aussi

Paramétrages pour le mode manuel (Page 108)

### 2.4.3 Activation du décalage d'origine

Lorsqu'un décalage d'origine réglable est actif, vous avez la possibilité d'introduire dans l'affichage de valeur réelle une nouvelle position pour les différents axes.

La différence entre la valeur de position dans le système de coordonnées machine SCM et la nouvelle valeur de position dans le système de coordonnées pièce SCP est enregistrée de manière durable dans le DO actuellement activé (ex. : G54).

### Condition préalable

La commande utilise le système de coordonnées pièce.

La valeur réelle peut être réglée dans l'état Reset et dans l'état Stop.

#### Remarque

##### Activation du DO à l'arrêt

Si vous entrez la nouvelle valeur réelle à l'arrêt, les modifications apportées ne deviennent visibles et actives qu'après la reprise de l'exécution du programme.

### Marche à suivre



1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".



 
 
2. Actionnez la touche logicielle "Définir DO".



3. Saisissez la nouvelle valeur de position souhaitée pour Z ou X directement dans l'affichage des valeurs réelles (les touches de curseur permettent de passer d'un axe à l'autre) et actionnez la touche <INPUT> pour confirmer les données.

- OU -

Actionnez les touches logicielles "Z=0" ou "X=0" pour ramener la position souhaitée à zéro.



### Remettre la valeur réelle à zéro



Actionnez la touche logicielle "Supprimer DO".  
Le décalage est supprimé définitivement.

#### IMPORTANT

##### Décalage d'origine actif irréversible

Cette action supprime le décalage d'origine actuellement actif de manière irrévocable.

### Valeur réelle relative



1. Actionnez la touche logicielle "Valeurs réelles rel.".



2. Saisissez les positions d'axe puis actionnez la touche "Input".

---

#### Remarque

La nouvelle valeur réelle s'affiche en lecture seule. La valeur réelle relative n'influe pas sur les positions des axes ou le décalage d'origine actif.

---

La touche logicielle est disponible uniquement lorsque le paramètre machine correspondant a été réglé.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 2.5 Mesure de l'outil

Lors de l'exécution d'un programme pièce, il est nécessaire de tenir compte des géométries de l'outil utilisé. Celles-ci figurent dans la liste des outils, sous forme de données de correction d'outil. Ainsi, à chaque appel de l'outil, la commande tient compte des données de correction d'outil.

Lors de la programmation du programme pièce, il suffit d'indiquer les cotes de la pièce figurant sur le dessin d'exécution. La commande numérique calcule ensuite automatiquement la trajectoire de chaque outil.

Vous pouvez déterminer les données de correction d'un outil, soit la longueur, ainsi que le rayon ou le diamètre, manuellement ou automatiquement (au moyen d'un palpeur d'outil).

### Voir aussi

Cotation des outils (Page 553)

Mesure de l'outil (Page 565)

### 2.5.1 Mesurer manuellement un outil

Dans le cas de la mesure manuelle, vous déplacez l'outil manuellement à un point de référence connu pour déterminer les dimensions de l'outil dans les directions X et Z. La commande peut alors calculer les données de correction d'outil à partir de la position connue du point de référence de l'organe porte-outil et du point de référence.

#### Point de référence

L'arête de la pièce sert de point de référence lors de la mesure des longueurs X et Z. Lors de la mesure dans la direction Z, il est également possible d'utiliser le mandrin de la broche principale ou de la contre-broche.

Indiquez la position de l'arête de la pièce pendant la mesure.

---

 
#### Remarque

##### Mémoriser position

Mémorisez la position de l'outil après effleurement de la pièce. Vous pouvez ensuite déplacer les axes afin de faciliter la mesure manuelle de la position de l'arête X0 ou Z0 de la pièce.

---

## Marche à suivre



1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".
2. Actionnez la touche logicielle "Mesure outil".
3. Actionnez la touche logicielle "Manuel".
4. Actionnez la touche logicielle "Sélectionner outil".  
La fenêtre "Sélection outil" s'ouvre.
5. Sélectionnez l'outil que vous souhaitez mesurer.  
La position du tranchant et le rayon ou le diamètre de l'outil doivent déjà figurer dans la liste des outils.
6. Actionnez la touche logicielle "En manuel".  
L'outil est reporté dans la fenêtre "Longueur Manuel".
7. Actionnez la touche logicielle "X" ou "Z", selon la longueur d'outil que vous désirez mesurer.
8. Sélectionnez le numéro de tranchant D et le numéro d'outil frère ST de l'outil.
9. Effleurez l'arête choisie à l'aide de l'outil.
10. Si vous ne souhaitez pas laisser l'outil au niveau de l'arête de la pièce, actionnez la touche logicielle "Mémoriser position".  
La position de l'outil est mémorisée et l'outil peut être éloigné de la pièce. Cela peut, par exemple, s'avérer pertinent si le diamètre de la pièce doit encore être mesuré.  
Si l'outil peut rester au niveau de l'arête de la pièce, vous pouvez passer directement à l'étape 11 après l'effleurement.
11. Entrez la position de l'arête de la pièce en X0 ou Z0.  
Si vous ne définissez aucune valeur pour X0 ou Z0, le programme applique les valeurs réelles affichées.
12. Actionnez la touche logicielle "Définir longueur".  
Le programme calcule automatiquement la longueur de l'outil, puis l'enregistre dans la liste des outils. La position du tranchant et le rayon ou le diamètre de l'outil sont pris en compte automatiquement.



**Remarque**

La mesure de l'outil n'est possible qu'avec un outil actif.

---

## 2.5.2 Mesure de l'outil avec un palpeur d'outil

Dans le cas de la mesure automatique, vous déterminez les dimensions de l'outil en direction X et Z à l'aide d'un palpeur.

Vous avez la possibilité de mesurer un outil au moyen d'organes porte-outil orientables (porte-outil, orientation).

La fonction "Mesure avec porte-outil orientable" est exécutée pour des tours avec un axe de pivotement autour de Y et une broche porte-outil correspondante. L'axe de pivotement permet d'orienter l'outil dans le plan X/Z. Lors de la mesure des outils de tournage, l'axe de pivotement autour de Y peut prendre n'importe quelle position. Pour les outils de fraisage et de perçage, des multiples de 90° sont autorisés. Pour la broche porte-outil, les positionnements multiples de 180° sont possibles.

## Bibliographie

Pour de plus amples informations sur les organes porte-outil orientables, consultez la documentation suivante :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate / SINUMERIK 840D sl

Les données de correction d'outil peuvent être calculées à partir de la position connue du point de référence de l'organe porte-outil et du palpeur.

Pour la mesure automatique des outils, les fenêtres correspondantes peuvent être adaptées aux tâches de mesure.

### Adaptation de l'interface utilisateur aux fonctions de mesure

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées :

- Plan de calibrage, plan de mesure
- Palpeur

## Conditions requises

- Si vous souhaitez mesurer vos outils avec un palpeur d'outil, le constructeur de la machine-outil doit paramétrer des fonctions de mesure spécifiques.
- Avant la mesure proprement dite, vous devez entrer la position du tranchant et le rayon voire le diamètre de l'outil dans la liste des outils. Si l'outil est mesuré à l'aide d'un porte-outil orientable, la position du tranchant doit être entrée dans la liste d'outils conformément à la position initiale du porte-outil.
- Etalonnez préalablement le palpeur.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre

 
1. Mettez en place l'outil que vous souhaitez mesurer.  
Si l'outil doit être mesuré avec un porte-outil orientable, il doit être orienté en position de mesure.
2. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".



3. Actionnez les touches logicielles "Mesure outil" et "Automatique".



Actionnez la touche logicielle "X" ou "Z", selon la longueur d'outil que vous désirez mesurer.



4. Sélectionnez le numéro du tranchant D de l'outil.

#### Remarque

Cela n'est nécessaire que si vous effectuez une mesure sans porte-outil orientable.

5. Positionnez l'outil manuellement à proximité du palpeur d'outil de sorte que celui-ci puisse être accosté sans collision dans la direction correspondante.
6. Actionnez la touche <CYCLE START>.



La mesure automatique est lancée, autrement dit l'outil se déplace en avance réglée vers l'avant et vers l'arrière.  
La longueur d'outil est calculée et s'inscrit dans la liste des outils. La position du tranchant et le rayon ou le diamètre de l'outil sont pris en compte automatiquement.

Lorsqu'un outil de tournage avec porte-outil orientable est mesuré en utilisant une position quelconque (autre qu'un multiple de 90°) de l'axe de pivotement autour de Y, l'outil de tournage doit si possible être mesuré dans la même position dans les deux axes X/Z.

### 2.5.3 Etalonnage du palpeur d'outil

Si vous souhaitez mesurer automatiquement vos outils, vous devez d'abord déterminer la position du palpeur d'outil dans la machine, par rapport à l'origine machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Déroulement

Pour l'étalonnage du palpeur d'outil, utilisez un outil étalon qui permet de palper le palpeur dans toutes les directions requises (+X, -X, +Z, -Z).

Utilisez un outil étalon qui permet de palper le palpeur d'outil dans toutes les directions requises.

L'outil étalon doit être de type outil de tournage (outil d'ébauche ou de finition). Pour l'étalonnage du palpeur d'outil, vous pouvez utiliser les positions de tranchant 1 à 4. Vous devez inscrire la longueur et le rayon voire le diamètre de l'outil étalon dans la liste des outils.

 
 
### Marche à suivre



1. Chargez l'outil étalon.
2. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".



3. Actionnez les touches logicielles "Mesure outil" et "Ajustage palpeur".



4. Selon le point du palpeur d'outil, que vous souhaitez déterminer en premier, actionnez la touche logicielle "X" ou "Z".



5. Sélectionnez la direction (+ ou -) dans laquelle vous souhaitez accoster le palpeur d'outil.



6. Positionnez l'outil étalon à proximité du palpeur d'outil afin que le premier point du palpeur d'outil puisse être accosté sans collision.
7. Actionnez la touche <CYCLE START>.
 

L'opération d'étalonnage est lancée, autrement dit l'outil étalon se déplace automatiquement en avance réglée vers l'avant et vers l'arrière, vers le palpeur. La position du palpeur d'outil est déterminée, puis sauvegardée dans une zone de données interne.
8. Répétez la procédure pour l'autre point du palpeur d'outil.

## 2.6 Mesure de l'origine pièce

Pour la programmation d'une pièce, le point de référence est toujours l'origine pièce. Pour déterminer cette origine, mesurez la longueur de la pièce et enregistrez la position de la face frontale du cylindre en direction Z dans un décalage d'origine. Autrement dit la position est stockée dans le décalage grossier et les valeurs existant dans le décalage fin sont supprimées.

### Calcul

Lors du calcul de l'origine pièce ou du décalage d'origine, la longueur d'outil est automatiquement prise en compte.

### Mesure seule

Si vous souhaitez mesurer seulement l'origine d'une pièce, les valeurs mesurées s'affichent uniquement, sans modification du système de coordonnées.

#### Adaptation de l'interface utilisateur aux fonctions de mesure

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées :

Vous activez les options suivantes à l'aide des données de réglage :

- Plan d'étalonnage, plan de mesure
- Décalage d'origine comme base de la mesure
- Numéro de l'enregistrement d'étalonnage du palpeur
- Destination de correction, décalage d'origine réglable
- Destination de correction, référence de base
- Destination de correction, décalage d'origine de base global
- Destination de correction, décalage d'origine de base spécifique au canal



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

 
### Condition préalable

La condition préalable pour la mesure de la pièce est qu'un outil de longueurs connues se trouve dans la position d'usinage.

## Marche à suivre



1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".



2. Actionnez la touche logicielle "Orig. pièce".  
La fenêtre "Placer l'arête" s'ouvre.



3. Sélectionnez "seulement mesurer" si les valeurs mesurées doivent être affichées pour lecture seulement.

- OU -



Sélectionnez le décalage d'origine dans lequel devra être mémorisée l'origine (par ex. la référence de base).

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Décalage origine" et sélectionnez, dans la fenêtre "Décalage d'origine – G54 ... G599", le décalage d'origine dans lequel devra être mémorisé l'origine et actionnez la touche logicielle "En manuel".

Vous revenez à la fenêtre "Placer l'arête".



4. Déplacez l'outil dans la direction Z, puis effleurez la pièce.
5. Indiquez la consigne de position de l'arête pièce Z0 et actionnez la touche logicielle "Défin. DO".

---

### Remarque

#### Décalages d'origine réglables

Le nom des touches logicielles pour les décalages d'origine réglables varie : ce sont les décalages d'origine réglables configurés sur la machine qui sont affichés (par exemple, G54...G57, G54...G505, G54...G599).

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

---

## 2.7 Décalages d'origine

Après l'accostage du point de référence, les coordonnées réelles des axes se réfèrent à l'origine (M) du système de coordonnées-machine (SCM). Par contre, le programme d'usinage de la pièce se réfère à l'origine (P) du système de coordonnées-pièce (SCP). Origine machine et origine pièce ne doivent pas obligatoirement être identiques. En fonction du genre de pièce et de son ablocage, la distance entre l'origine machine et l'origine pièce peut varier. Ce décalage d'origine est pris en compte dans l'exécution du programme. Il peut être constitué de différents décalages.

Après l'accostage du point de référence, les coordonnées réelles des axes se réfèrent à l'origine du système de coordonnées-machine (SCM).

L'affichage des positions réelles peut se rapporter au système de coordonnées réglable (SCR). La position affichée est celle de l'outil actif par rapport à l'origine de la pièce.

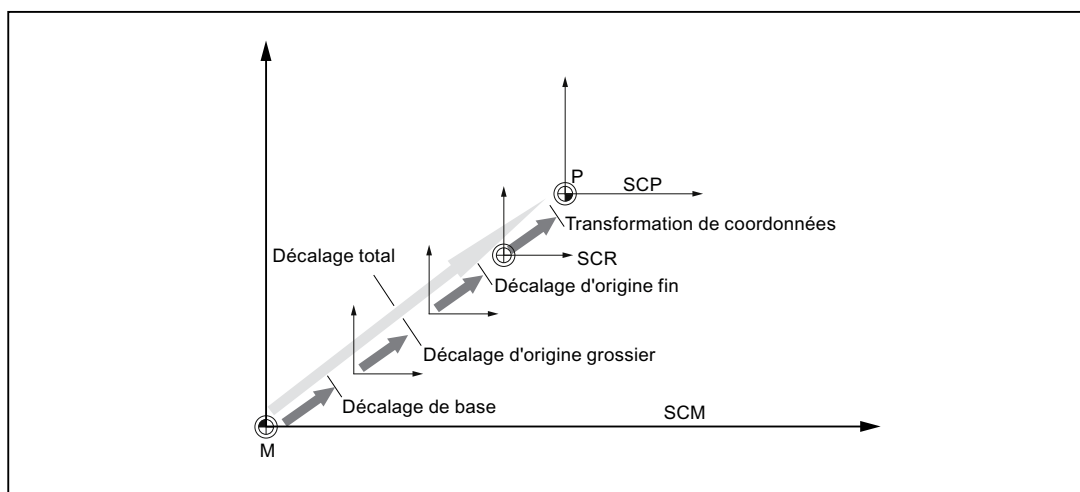


Figure 2-1 Décalages d'origine

Si l'origine machine n'est pas identique à l'origine pièce, il existe au moins un décalage (le décalage de base ou un décalage d'origine) où est mémorisée la position de l'origine pièce.

### Décalage de base

Le décalage de base est un décalage d'origine qui est toujours activé. Si vous n'avez pas défini de décalage de base, il sera nul. Le décalage de base est à définir dans la fenêtre "Décalage d'origine - Base".

### Décalage grossier et décalage fin

Les décalages d'origine (G54 à G57, G505 à G599) se composent respectivement d'un décalage grossier et d'un décalage fin. Vous pouvez appeler les décalages d'origine à partir de n'importe quel programme (ce faisant, décalage grossier et décalage fin sont additionnés).

Vous pouvez, par exemple, enregistrer l'origine de la pièce sous un décalage grossier. Vous pouvez ensuite affecter au décalage fin, la valeur de déport résultant de la différence entre l'ancienne origine et la nouvelle origine de la pièce, lors de l'ablocage d'une nouvelle pièce.

---

**Remarque****Désactiver le décalage fin**

Vous avez la possibilité de désactiver le décalage fin avec le paramètre machine \$MN\_MM\_FRAM\_FINE\_TRANS.

---

**Voir aussi**

Fenêtre des valeurs réelles (Page 36)

**2.7.1 Afficher le décalage d'origine actif**

Les décalages d'origine suivants sont affichés dans la fenêtre "Décalage d'origine - Actif" :

- Décalages d'origine pour lesquels des décalages actifs sont contenus ou des valeurs sont entrées
- Décalages d'origine réglables
- Décalage d'origine total

Généralement, la fenêtre ne sert qu'à l'affichage.

La disponibilité des décalages dépend du paramétrage.

**Constructeur de la machine-outil**

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.". La fenêtre "Décal. orig. - Actif" s'ouvre.



### Remarque

#### Autres informations concernant les décalages d'origine

Si vous souhaitez davantage d'informations sur les décalages ou si vous souhaitez modifier les valeurs de rotation, de mise à l'échelle et de fonction de miroir, activez la touche logicielle "Détails".

## 2.7.2 Afficher décalage d'origine "Aperçu"

La fenêtre "Décalage d'origine - Aperçu" affiche les décalages actifs / décalages système pour tous les axes configurés.

Outre le décalage (grossier et précis), la rotation, la mise à l'échelle et la fonction miroir inhérentes sont également affichées.

Généralement, la fenêtre ne sert qu'à l'affichage.

## Affichage des décalages d'origine actifs

Décalages d'origine	
DRF	Affichage du décalage axe manivelle.
Référence table tournante	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_PARTFRAME.
Référence de base	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_SETFRAME. L'accès aux décalages système est protégé au moyen d'un commutateur à clé.
Décalage d'origine externe cadre	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_EXTFRAME.
Décalage d'origine de base total	Affichage de tous les décalages de base actifs.



Décalages d'origine	
G500	Affichage des décalages d'origine activés avec G54 - G599. Dans certaines conditions, il est possible de modifier les données via "Définir DO", c'est-à-dire que vous pouvez corriger un point d'origine préalablement défini.
Référence outil	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_TOOLFRAME.
Référence pièce	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_WPFRAME.
Décalage d'origine programmé	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_PFFFRAME.
Référence aux cycles	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec \$P_CYCFRAME.
Décalage d'origine total	Affichage du décalage d'origine actif résultant de la somme de tous les décalages d'origine.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez les touches logicielles "Décal. orig." et "Aperçu".  
La fenêtre "Décalages d'origine - Aperçu" s'affiche.

### 2.7.3

#### Affichage et modification du décalage d'origine de base

Dans la fenêtre "Décalage d'origine - Base" sont affichés, pour tous les axes affectés, les décalages de base définis spécifiques à un canal et les décalages globaux, répartis en décalage grossier et décalage fin.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".



3. Actionnez la touche logicielle "Base".  
La fenêtre "Décalage d'origine - Base" s'ouvre.
4. Procédez aux modifications directement dans le tableau.

---

#### Remarque

##### Activer les décalages de base

Les décalages indiqués ici deviennent actifs immédiatement.

---

### 2.7.4

#### Affichage et modification des décalages d'origine réglables

Dans la fenêtre "Décalage d'origine - G54...G599" sont affichés tous les décalages réglables, répartis en décalage grossier et décalage fin.

Les rotations, la mise à l'échelle et la fonction miroir s'affichent.

 
### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".



3. Actionnez la touche logicielle "G54...G599".  
La fenêtre "Décalage d'origine - G54...G599" s'ouvre.

**Remarque**

Le libellé des touches logicielles dédiées aux décalages d'origine réglables varie ; ce sont les décalages d'origine réglables configurés sur la machine qui seront affichés (exemples : G54...G57, G54...G505, G54...G599).

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

4. Procédez aux modifications directement dans le tableau.

---

**Remarque****Activation des décalages d'origine réglables**

Les décalages d'origine réglables ne s'appliquent qu'à partir du moment où ils ont été sélectionnés dans le programme.

---

## 2.7.5

### Afficher et éditer les détails des décalages d'origine

Pour chaque décalage d'origine, vous pouvez afficher et éditer les données relatives à tous les axes. Vous pouvez également effacer des décalages d'origine.

Pour chaque axe, les valeurs des paramètres suivants sont affichées :

- Décalage grossier et décalage fin
- Rotation
- Facteur d'échelle
- Fonction miroir

**Constructeur de la machine-outil**

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

---

**Remarque**

Les données relatives à la rotation, à la mise à l'échelle et à la fonction miroir sont définies ici et ne peuvent être modifiées qu'ici.

---

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".



3. Actionnez la touche logicielle "Actif", "Base" ou "G54...G599".  
La fenêtre correspondante s'ouvre.



4. Positionnez le curseur sur le décalage d'origine dont vous souhaitez afficher les informations de détail.



5. Actionnez la touche logicielle "Détails".

 
La fenêtre qui s'ouvre alors dépend du décalage d'origine sélectionné, par exemple "Décalage d'origine - Détails : G54...G599".

6. Procédez aux modifications directement dans le tableau.


- OU -



Actionnez la touche logicielle "Effacer DO" pour remettre à zéro les valeurs introduites.



 Actionnez la touche logicielle "DO +" ou "DO -", pour sélectionner directement, dans la plage définie ("Actif", "Base", "G54 ...G599"), le décalage d'origine suivant ou précédent sans passer au préalable par la fenêtre Vue d'ensemble.



Si la fin de la plage (par exemple G599) est atteinte, vous revenez au début de la plage (par exemple G54).

Les valeurs modifiées sont disponibles dans le programme pièce de manière instantanée ou après actionnement de la touche "Reset".



### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.



Actionnez la touche logicielle "Retour" pour fermer la fenêtre.

## 2.7.6 Supprimer le décalage d'origine

Vous avez la possibilité de supprimer les décalages d'origine. Dans ce cas, les valeurs introduites sont remises à zéro.

### Marche à suivre



 
1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".



3. Actionnez la touche logicielle "Actif", "Base" ou "G54...G599".



4. Actionnez la touche logicielle "Détails".

5. Positionnez le curseur sur le décalage d'origine que vous souhaitez effacer.




6. Actionnez la touche logicielle "Effacer DO".

## 2.7.7 Mesure de l'origine pièce
 
### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres" et actionnez la touche logicielle "Décal. orig."



2. Actionnez la touche logicielle "G54...G599" et sélectionnez le décalage d'origine dans lequel vous souhaitez mémoriser l'origine.



3. Actionnez la touche logicielle "Origine pièce".



Vous passez à la fenêtre "Placer l'arête" en mode "JOG".



4. Déplacez l'outil dans la direction Z, puis effleurez l'outil.
5. Indiquez la consigne de position Z0 de l'arête de la pièce et actionnez la touche logicielle "Défin. DO".

## 2.8 Surveillance des données d'axe et de broche

### 2.8.1 Définir la limitation de la zone de travail

Avec la fonction "Limitation zone de travail", on peut délimiter, dans tous les axes de canaux, la zone de travail dans laquelle un outil doit pouvoir être déplacé. De cette façon, vous pouvez configurer, dans l'espace de travail, des zones de protection interdites d'accès à l'outil.

Vous pouvez ainsi limiter la zone de déplacement des axes en plus des interrupteurs de fin de course.

#### Conditions requises

Dans le mode "AUTO", les modifications sont possibles uniquement à l'état Reset. Elles sont prises en compte immédiatement.

Dans le mode "JOG", les modifications sont possibles à tout moment. Elles ne sont prises en compte qu'au début du déplacement suivant.

 
#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Données".



La fenêtre "Limitation zone travail" s'ouvre.

3. Positionnez le curseur dans le champ concerné et saisissez les nouvelles valeurs à l'aide du clavier numérique.  
Les limites inférieure et supérieure de la zone de protection se modifient en fonction des valeurs que vous introduisez.
4. Cochez la case "actif" pour activer la zone de protection.

---

#### Remarque

Dans le groupe fonctionnel "Mise en service", vous trouverez l'ensemble des données de réglage sous "Paramètres machine" lorsque vous actionnez la touche d'accès au menu suivant.

---

## 2.8.2 Modifier les données de la broche

Les limites de vitesse de rotation minimale et maximale pour les broches sont visualisées dans la fenêtre "Broche".

Dans les champs "Minimum" et "Maximum", vous avez la possibilité de limiter la vitesse de rotation de la broche à l'intérieure des seuils définis dans les paramètres machine correspondants.

### Limite de vitesse de rotation de la broche en vitesse de coupe constante

Dans le champ "Limitation de la vitesse de rotation de broche avec G96" sera visualisé, en plus des limites efficaces en permanence, la limite de la vitesse de rotation programmée en vitesse de coupe constante.

Cette limite de vitesse de rotation permet d'éviter, p. ex. lors d'un tronçonnage ou lors d'un usinage d'un très petit diamètre, que la broche atteigne en vitesse de coupe constante (G96) sa vitesse de rotation maximale pour le rapport actuel engagé.

---

#### Remarque

La touche logielle "Données de broche" n'apparaît que si une broche est présente.

---

### Marche à suivre



Paramètres



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".
2. Actionnez les touches logicielles "Données réglage" et "Données broche".  
La fenêtre "Broches" s'ouvre.
3. Si vous souhaitez modifier la vitesse de rotation de broche, positionnez le curseur sur le champ "Maximum", "Minimum" ou "Limitation de la vitesse de rotation de broche avec G96" et introduisez la nouvelle valeur.




### 2.8.3 Paramètres du mandrin de la broche

Vous indiquez les cotes mandrin des broches de votre machine dans la fenêtre "Données de mandrin de broche".

#### Mesurer manuellement un outil

Si vous souhaitez utiliser le mandrin de la broche principale ou de la contre-broche comme point de référence lors de la mesure manuelle des outils, vous devez déclarer la cote mandrin ZC.


#### Broche principale

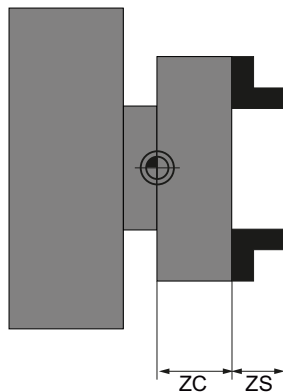


Cotation de la broche principale

#### Contre-broche

Vous pouvez mesurer soit la face avant soit la face d'appui de la contre-broche. La face avant ou la face d'appui sert automatiquement de point de référence lors du déplacement de la contre-broche. Cela s'avère particulièrement important pour saisir l'outil avec la contre-broche.

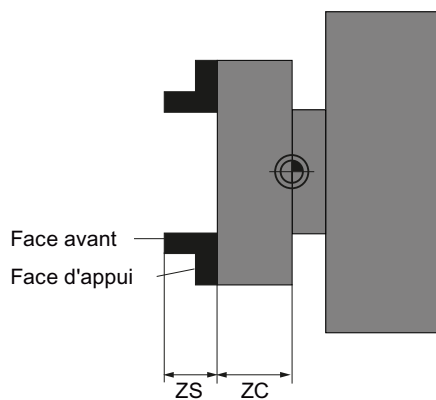


Cotation de la contre-broche type mors 1

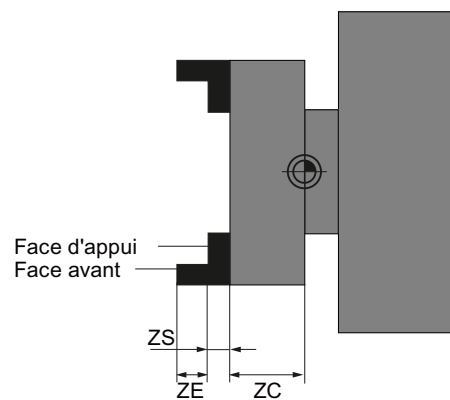

Cotation de la contre-broche type mors 2

## Poupée mobile

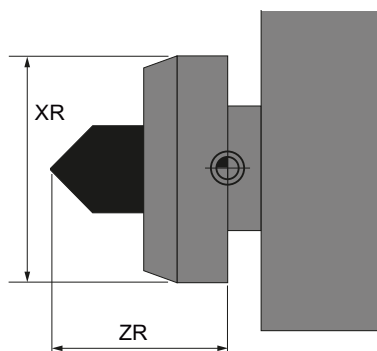

Cotation de poupée mobile

La longueur (ZR) et le diamètre (XR) de la poupée mobile seront nécessaires pour la représentation de cette dernière en simulation.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez les touches logicielles "Données réglage" et "Données mandrin".  
La fenêtre "Données de mandrin de broche" s'affiche.



3. Saisissez le paramètre souhaité.  
Les réglages prennent effet immédiatement.

## Voir aussi

Usinage avec la contre-broche (Page 465)

Paramètres	Description	Unité
ZC1	Cote mandrin de la broche principale (rel.)	mm
Type mors	Cotation de la face avant ou de la face d'appui <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type mors 1</li> <li>• Type mors 2</li> </ul>	
ZC3	Mandrin contre-broche (rel) - uniquement pour une contre-broche configurée	mm
ZS3	Mesure d'ajustement contre-broche (rel) - uniquement pour une contre-broche configurée	mm
ZE3	Cote mors contre-broche (rel) - uniquement pour une contre-broche configurée et "Type mors 1"	mm

Paramètres	Description	Unité
XR	Diamètre poupée mobile - uniquement pour une poupée mobile configurée	mm
ZR	Longueur poupée mobile - uniquement pour une poupée mobile configurée	mm

## 2.9 Afficher les listes des données de réglage

Vous pouvez faire afficher des listes contenant des données de réglage configurées.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez les touches logicielles "Données de réglage" et "Listes des données".  
La fenêtre "Listes de données de réglage" s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Sélectionner liste des données" et, dans la liste "Vue", sélectionnez la liste des données de réglage souhaitée.

## 2.10 Affectation de la manivelle électronique

Au moyen des manivelles, vous pouvez déplacer des axes dans le système de coordonnées machine (SCM) ou dans le système de coordonnées pièce (SCP).



### Option logicielle

Pour le décalage par manivelle, vous avez besoin de l'option "Fonctions de commande étendues" (uniquement pour la 828D).

Pour l'affectation des manivelles, tous les axes vous sont proposés dans l'ordre suivant :

- Axes géométriques

Les axes géométriques tiennent compte, lors de leur déplacement, de l'état actuel de la machine (par exemple, rotations, transformations). Tous les axes de machine de canal actuellement affectés à l'axe géométrique sont alors déplacés simultanément.

- Axes machine canal

Les axes machine canal sont affectés à un même canal. Ils ne peuvent être déplacés qu'individuellement, ce qui signifie que l'état actuel de la machine n'a aucune influence.

Cela vaut également pour les axes machine canal déclarés en tant qu'axes géométriques.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



Actionnez la touche <JOG>, <AUTO> ou <MDA>.



 
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Manivelle".

La fenêtre "Manivelle" s'ouvre.



Pour chacune des manivelles raccordées, un champ est proposé pour l'affectation d'un axe.

3. Amenez le curseur dans le champ situé près de la manivelle à laquelle vous souhaitez affecter l'axe (par exemple, numéro 1).



4. Actionnez la touche logicielle correspondante pour sélectionner l'axe souhaité (par exemple, "X").

- OU



Ouvrez le champ de sélection "Axe" à l'aide de la touche <INSERT>, naviguez jusqu'à l'axe souhaité et actionnez la touche <INPUT>.



Le choix d'un axe active également la manivelle (par exemple, "X" est affecté à la manivelle n°1 et immédiatement activé).



5. Actionnez une nouvelle fois la touche logicielle "Manivelle".

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Retour".

La fenêtre "Manivelle" se ferme.

## Désactivation de manivelle

1. Positionnez le curseur sur la manivelle pour laquelle vous souhaitez effacer l'affectation (par exemple, n° 1).



2. Activez de nouveau la touche logicielle correspondant à l'axe affecté (par exemple, "X").

- OU -



Ouvrez le champ de sélection "Axe" à l'aide de la touche <INSERT>, naviguez jusqu'à l'emplacement libre souhaité et actionnez la touche <INPUT>.



Le choix d'un axe désactive également la manivelle (par exemple, "X" est sélectionné pour la manivelle n°1 et n'est plus actif).

## 2.11 MDA

En mode "MDA" (Manual Data Automatic), vous pouvez introduire des instructions en codes G bloc par bloc pour configurer la machine et les faire exécuter immédiatement.

Vous avez la possibilité de charger directement un programme MDA dans le tampon MDA à partir du Gestionnaire de programmes. Vous pouvez aussi stocker un programme créé ou modifié dans une fenêtre de travail MDA, en le transférant dans un répertoire de votre choix, dans le Gestionnaire de programmes.



### Option logicielle

Pour le chargement et l'enregistrement des programmes MDA, vous devez disposer de l'option "Fonctions de commande étendues" (pour 828D).

### 2.11.1 Charger le programme MDA à partir du gestionnaire de programmes

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <MDA>.

L'éditeur MDA s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Charger MDA".

Vous accédez alors au gestionnaire de programmes.

La fenêtre "Charger en MDA" s'ouvre. Vous obtenez alors la vue du gestionnaire de programmes.

4. Sélectionnez le programme que vous souhaitez éditer ou exécuter dans la fenêtre MDA.



5. Actionnez la touche logicielle "OK".

La fenêtre est fermée et le programme est prêt à être exécuté.

## 2.11.2 Enregistrer le programme MDA

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <MDA>.

L'éditeur MDA s'ouvre.



3. Créez le programme MDA en saisissant les instructions requises sous forme de codes G au clavier du pupitre opérateur.

4. Actionnez la touche logicielle "Enregistrer MDA".

La fenêtre "Enregistrer depuis MDA : sélectionner endroit d'enregistrement" s'ouvre. Vous obtenez alors la vue du gestionnaire de programmes.

5. Sélectionnez le lecteur sur lequel le programme MDA doit être enregistré et positionnez le curseur sur le répertoire dans lequel le programme doit être enregistré.



6. Actionnez la touche logicielle "OK".

Lorsque vous placez le curseur sur un dossier, une fenêtre s'ouvre : il vous est demandé d'indiquer un nom.

-OU-

Lorsque vous placez le curseur sur un programme, vous obtenez un message vous demandant si le fichier doit être écrasé.



7. Saisissez le nom souhaité pour le programme que vous avez créé et activez la touche logicielle "OK".

Le programme est archivé sous le nom indiqué dans le répertoire sélectionné.



### 2.11.3 Exécuter le programme MDA

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <MDA>.  
L'éditeur MDA s'ouvre.



3. Saisissez les instructions requises sous forme de codes G au clavier du pupitre opérateur.
4. Actionnez la touche <CYCLE START>.

La commande numérique exécute les blocs introduits.

Vous pouvez influencer l'exécution des instructions en codes G avec les fonctions suivantes :

- Exécuter un programme bloc par bloc
- Tester le programme  
Réglages sous influence du programme
- Régler l'avance de marche d'essai  
Réglages sous influence du programme

### 2.11.4 Effacer le programme MDA

#### Condition préalable

Un programme que vous avez créé dans la fenêtre MDA ou chargé à partir du gestionnaire de programme se trouve dans l'éditeur MDA.

#### Marche à suivre



- Actionnez la touche logicielle "Effacer blocs".

Le programme affiché dans la fenêtre Programme est effacé.



## Travailler en mode manuel

### 3.1 Généralités

Vous utilisez le mode de fonctionnement "JOG" pour régler la machine en vue de l'exécution d'un programme ou pour réaliser des déplacements simples sur la machine :

- Synchronisation du système de mesure de la commande avec la machine (accostage du point de référence) ;
- Réglage de la machine, c.-à-d. que vous pouvez exécuter manuellement des déplacements sur la machine au moyen des touches et des manivelles prévues à cet effet sur le pupitre de commande de la machine ;
- Déclenchement, pendant l'interruption d'un programme, des mouvements de la machine commandés à la main au moyen des touches et manivelles prévues à cet effet sur le pupitre de commande de la machine.

## 3.2 Sélection de l'outil et de la broche

### 3.2.1 Fenêtres T, S, M

Les tâches préliminaires au mode manuel, en l'occurrence la sélection de l'outil et la commande de la broche, sont exécutées dans un masque commun.

En plus de la broche principale (S1), il existe également une broche porte-outil (S2) dans le cas des outils motorisés.

En outre, votre tour peut être équipé d'une contre-broche (S3).

En mode manuel, vous pouvez sélectionner un outil par le biais du nom ou du numéro d'emplacement de la tourelle revolver. Si vous introduisez un chiffre, la recherche porte d'abord sur le nom puis sur le numéro d'emplacement. Si vous introduisez "5" p. ex. et qu'il n'existe pas d'outil portant le nom "5", l'outil logé au numéro "5" sera sélectionné.





#### Remarque

En introduisant un numéro d'emplacement de la tourelle revolver, vous pouvez, de cette manière, amener un emplacement libre en position d'usinage puis monter aisément un nouvel outil.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

Affichage	Signification
T	Saisie de l'outil (nom ou numéro d'emplacement) La touche logicielle "Sélectionner outil" permet de sélectionner un outil dans la liste d'outils.
D	Numéro de tranchant de l'outil (1 - 9)
Broche	Sélection de la broche, identification avec le numéro de la broche
Fonction M de la broche	 Broche désactivée : La broche est arrêtée
	 Marche à gauche : la broche tourne dans le sens antihoraire
	 Marche à droite : la broche tourne dans le sens horaire
	 Positionnement de la broche : La broche est positionnée sur la position souhaitée.

Affichage	Signification
Autres Fonctions M	Saisie des fonctions de la machine Consultez une table fournie par le constructeur de la machine-outil pour connaître la correspondance entre signification et numéro des fonctions.
Décalage d'origine G	Sélection du décalage d'origine (référence de base, G54 ... G57) La touche logicielle "Décalage origine" vous permet de sélectionner des décalages d'origine dans la liste des décalages d'origine réglables.
Unité	Sélection de l'unité (inch, mm). Cette sélection influe sur la programmation.
Plan d'usinage	Sélection du plan d'usinage (G17(XY), G18 (ZX), G19 (YZ))
Rapport de transmission	Détermination du rapport de transmission (auto, I - V)
Position d'arrêt	Saisie de la position de broche en degrés

**Remarque****Positionnement de la broche**

Cette fonction vous permet de positionner la broche dans une certaine position angulaire, p. ex. pour le changement d'outil.

- Quand la broche est à l'arrêt, le positionnement se fait par le chemin le plus court.
- Si la broche tourne, le positionnement se fait avec conservation du sens de rotation.

### 3.2.2 Sélection de l'outil

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le mode de fonctionnement "JOG".



2. Actionnez la touche logicielle "T,S,M".

3. Introduisez le nom ou le numéro de l'outil T dans la zone de saisie.  
-OU-



Actionnez la touche logicielle "Outil" pour ouvrir la liste des outils, positionnez le curseur sur l'outil souhaité et actionnez la touche logicielle "en manuel".



L'outil est reporté dans la fenêtre "T, S, M..." et affiché dans le champ "T" des paramètres d'outil.



4. Sélectionnez le tranchant d'outil D ou entrez directement le numéro dans le champ.



5. Actionnez la touche <CYCLE START>.

L'outil pivote automatiquement à la position d'usinage et son nom s'affiche dans la barre d'état d'outil.

### 3.2.3 Lancement et arrêt de la broche en mode manuel

#### Marche à suivre



1. En mode "JOG", actionnez la touche logicielle "T, S, M".



2. Sélectionnez la broche souhaitée (par exemple S 1) et saisissez la vitesse de rotation de la broche ou la vitesse de coupe souhaitée dans la zone de saisie située à droite.
3. Réglez le rapport de boîte de vitesses, si la broche du tour est équipée d'une boîte de vitesses.



4. Dans le champ "Broche, fonction M", sélectionnez le sens de rotation de la broche (vers la droite ou vers la gauche).



5. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
La broche tourne dans le sens réglé.



6. Dans le champ "Broche, fonction M", sélectionnez le réglage "stop".



Actionnez la touche <CYCLE START>.  
La broche s'arrête.

---

#### Remarque

##### Modifier la vitesse de la broche

Si vous indiquez la vitesse de rotation dans le champ "Broche" pendant la rotation de la broche, cette nouvelle vitesse est adoptée.

---

### 3.2.4 Positionnement de la broche

#### Marche à suivre



1. En mode "JOG", actionnez la touche logicielle "T, S, M".



2. Dans le champ "Broche, fonction M", sélectionnez le réglage "Pos. arrêt".  
Le champ de saisie "Pos. arrêt" apparaît.
3. Introduisez la position que vous désirez comme position d'arrêt de la broche.  
La position de la broche est indiquée en degrés.



4. Actionnez la touche <CYCLE START>.

La broche est positionnée sur la position souhaitée.

---

#### Remarque

Cette fonction vous permet de positionner la broche dans une certaine position angulaire, p. ex. pour le changement d'outil :

- Quand la broche est à l'arrêt, le positionnement se fait par le chemin le plus court.
  - Si la broche tourne, le positionnement se fait avec conservation du sens de rotation.
-

## 3.3 Déplacement des axes

En mode manuel, vous déplacez les axes à l'aide des touches d'incrément, des touches d'axe ou des manivelles électroniques.

Lorsque les touches sont utilisées dans le mode incrémental, l'axe sélectionné se déplace à la vitesse d'avance de réglage programmée, selon un pas défini.

### Réglage de l'avance en mode réglage

Dans la fenêtre "Réglages pour le fonctionnement manuel" vous définissez l'avance avec laquelle les axes doivent être déplacés en mode réglage.

### 3.3.1 Déplacer les axes selon un pas défini

En mode manuel, vous déplacez les axes à l'aide des touches d'incrément, des touches d'axe ou des manivelles électroniques.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG>.





3. Actionnez les touches 1, 10, ..., 10000, pour pouvoir déplacer les axes d'un pas fixe (incrément).

Les nombres figurant sur les touches indiquent la distance parcourue en micromètres ou micro-inch.

Exemple : Pour un pas de 100  $\mu\text{m}$  (= 0,1 mm), activez la touche "100".



4. Sélectionnez l'axe à déplacer.



5. Actionnez les touches <+> ou <->.

Chaque pression de la touche est suivie du déplacement de l'axe sélectionné, selon une valeur égale à la valeur réglée pour l'incrément.

Les commutateurs de correction de l'avance et du rapide peuvent être actifs.

---

#### Remarque

Après la mise sous tension de la commande, les axes peuvent être déplacés jusqu'à la zone limite de la machine, étant donné que les points de référence n'ont pas encore été accostés. Des fins de course peuvent alors réagir.

Les fins de course logiciels et la limitation de la zone de travail ne sont pas encore actifs !

L'avance doit être débloquée.

---



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### 3.3.2 Déplacer les axes selon un pas variable

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



Actionnez la touche <JOG>.



2. Actionnez la touche logicielle "Réglages".  
La fenêtre "Réglages pour le mode manuel" s'ouvre.
3. Introduisez la valeur désirée pour le paramètre "Incrément variable".  
Exemple : Pour un pas de 500  $\mu\text{m}$  (= 0,5 mm), entrez la valeur 500.
4. Actionnez la touche <Inc VAR>.



5. Sélectionnez l'axe à déplacer.
6. Actionnez les touches <+> ou <->.



Chaque pression de la touche est suivie du déplacement de l'axe sélectionné d'une valeur égale à la valeur réglée pour l'incrément.



Les commutateurs de correction de l'avance et du rapide peuvent être actifs.

### 3.4 Positionner les axes

En mode manuel, vous pouvez déplacer les axes vers des positions déterminées pour réaliser des usinages simples.

Pendant le déplacement, la correction de l'avance/du rapide est active.

#### Marche à suivre



1. Le cas échéant, sélectionnez un outil.
2. Sélectionnez le mode de fonctionnement "JOG".



3. Actionnez la touche logicielle "Position".

4. Définissez la position cible ou l'angle cible de l'axe ou des axes à déplacer.

5. Introduisez la valeur souhaitée pour l'avance F.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Rapide".

Le champ "F" affiche que la vitesse rapide a été sélectionnée.



6. Actionnez la touche <CYCLE START>.

L'axe est déplacé à la position cible indiquée.

Si des positions cibles ont été indiquées pour plusieurs axes, ceux-ci sont déplacés simultanément.

## 3.5 Chariotage simple de la pièce.

Certaines pièces brutes ne possèdent pas de surface lisse ou plane. Utilisez le cycle de chariotage pour dresser p. ex la face frontale de la pièce avant l'usinage proprement dit.

Si vous désirez aléser un mandrin en utilisant le cycle de chariotage, vous pouvez programmer un dégagement (XF2) dans le coin.



### PRUDENCE

#### Risque de collision

L'outil se déplace vers le point de départ du chariotage en suivant un trajet direct. C'est pourquoi il est nécessaire de l'amener auparavant sur une position sûre pour éviter toute collision lors de l'accostage de la pièce.

#### Remarque

La fonction "Repos" ne peut pas être utilisée pendant le chariotage simple.

### Condition préalable

Pour faciliter le chariotage d'une pièce en mode manuel, un outil mesuré doit se trouver dans la position d'usinage.

### Marche à suivre



1. Activez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG>.



3. Actionnez la touche logicielle "Chariotage".








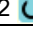


4. Saisissez les valeurs désirées pour les paramètres.
5. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Le masque de paramètres est fermé.



6. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
Le cycle "Chariotage" démarre.

Vous pouvez retourner à tout moment au masque de paramètres afin d'y contrôler et corriger des entrées.

Paramètre	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/tr
S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> </ul>	
Position 	Position d'usinage 	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>transversal</li> <li>longitudinal</li> </ul>	
X0	Point de référence Ø (abs)	mm
Z0	Point de référence (abs)	mm
X1 	Ø point final X (abs) ou point final X par rapport à X0 (rel)	mm
Z1 	Point final Z (abs) ou point final Z par rapport à X0 (rel)	mm
FS1...FS3 ou R1...R3 	Largeur du chanfrein (FS1...FS3) ou rayon d'arrondi (R1...R3)	mm
XF2 	Dégagement (variante de FS2 ou R2)	mm
D	Profondeur de passe (rel) – (uniquement pour l'ébauchage)	mm
UX	Surépaisseur de finition dans le sens X (rel) – (uniquement pour l'ébauchage)	mm
UZ	Surépaisseur de finition dans le sens Z (rel) – (uniquement pour l'ébauchage)	mm

## Voir aussi

Outil, valeur de correction, avance et vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V)  
(Page 217)

## 3.6 Synchronisation d'un filetage

Si vous désirez reprendre un filetage, il peut s'avérer nécessaire de synchroniser la broche sur le pas existant. Cela est nécessaire, car le nouveau serrage de la pièce brute peut provoquer un décalage angulaire dans le filetage.

---

### Remarque

#### Activation/désactivation de la synchronisation de filetage

Si une synchronisation de filetage est active, elle s'applique à toutes les opérations d'usinage "Filetage" suivantes.

Les synchronisations de filetage restent actives au-delà de l'arrêt de la machine si elles ne sont pas désactivées.

---

### Condition préalable

La broche est à l'arrêt.

Un outil à fileter est actif.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le mode de fonctionnement "JOG".



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Synchro filetage".



3. Insérez l'outil à fileter dans le filet, comme illustré dans l'image d'aide.
4. Si vous travaillez sur la broche principale, activez la touche logicielle "Apprent. br. ppale".



- OU -



Si vous travaillez sur la contre-broche, activez la touche logicielle "Apprent. contre-br.".

**Remarque :**

L'apprentissage d'une broche provoque l'activation de la synchronisation de filetage. Les positions de synchronisation des axes X et Z et l'angle de synchronisation de la broche (Sn) dans le SCM sont enregistrés et affichés dans le masque.

Les champs de sélection pour la broche principale et la contre-broche montrent si une synchronisation de filetage est active pour la broche concernée (oui = active / non = inactive).

5. Exécutez maintenant l'opération d'usinage "Filetage".
6. Sélectionnez l'entrée "non" pour la broche principale ou la contre-broche pour désactiver la synchronisation de filetage.



**Voir aussi**

Filetage à l'outil (CYCLE99) (Page 299)

## 3.7 Paramétrages pour le mode manuel

Vous définissez les configurations pour le mode manuel dans la fenêtre "Réglages pour mode manuel".

### Préréglages

Réglages	Signification
Mode d'avance	Cette option permet de définir le mode d'avance.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>G94 : avance axiale / avance linéaire</li> <li>G95 : Avance par tour</li> </ul>
Avance en mode réglage G94	L'avance souhaitée doit être indiquée ici en mm/min.
Avance en mode réglage G95	L'avance souhaitée doit être indiquée ici en mm/tour.
Incrément variable	Vous devez indiquer ici la valeur de pas souhaitée pour le déplacement des axes dans le cas d'un pas variable.
Vitesse de broche	Vous indiquez ici la vitesse de broche en tour/min.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG>.



3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".



La fenêtre "Réglages pour le mode manuel" s'ouvre.

### Voir aussi

Changer d'unité de mesure (Page 63)



## Usinage de la pièce

### 4.1 Démarrer et arrêter l'usinage

L'exécution d'un programme consiste à usiner une pièce sur la machine, en fonction de la programmation qui a été faite. L'usinage de la pièce se déroule en mode automatique, dès que le programme a été lancé.

#### Conditions

Les conditions ci-dessous doivent être remplies avant l'exécution d'un programme :

- Le système de mesure de la commande est référencé à la machine.
- Les correcteurs d'outil et les décalages d'origine nécessaires ont été introduits.
- Les verrouillages de sécurité nécessaires, mis en place par le constructeur, ont été activés.

#### Déroulement général



1. Sélectionnez le programme de votre choix dans le gestionnaire de programmes.



Sélectionnez le programme souhaité sous "CN", "Lect. local", "USB", ou sous des lecteurs réseau connectés.



3. Actionnez la touche logicielle "Sélection".  
Le programme est sélectionné pour exécution et automatiquement basculé dans le groupe fonctionnel "Machine".



4. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
Le programme démarre et est exécuté.

---

#### Remarque

##### Lancer le programme dans un mode spécifique

Si la commande est en mode de fonctionnement "AUTO", le programme sélectionné peut également être démarré à partir du groupe fonctionnel de votre choix.

---

### Suspendre l'usinage



Actionnez la touche <CYCLE STOP>.

L'usinage s'interrompt immédiatement. Certains blocs de programme ne sont pas

exécutés jusqu'au bout. Lors du démarrage suivant, l'usinage reprendra à l'endroit où il s'est arrêté.

### Annuler l'usinage



Actionnez la touche <RESET>.

L'exécution du programme est abandonnée. Au prochain démarrage, l'exécution du programme reprend depuis le début.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 4.2 Sélectionner un programme

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.". La liste des répertoires est affichée.



2. Positionnez le curseur sur le répertoire dans lequel figure le programme que vous recherchez.
3. Actionnez la touche <INPUT>

- OU -



Actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

Le contenu du répertoire est affiché.



4. Positionnez le curseur sur le programme choisi.
5. Actionnez la touche logicielle "Sélection". Le programme est sélectionné.

Lorsque la sélection du programme est correctement effectuée, vous accédez automatiquement au groupe fonctionnel "Machine".

## 4.3 Mise au point d'un programme

Lors de la mise au point d'un programme, le système peut interrompre l'usinage de la pièce après chaque bloc du programme qui déclenche un déplacement ou une fonction auxiliaire sur la machine. Ceci vous permet de contrôler, bloc par bloc, le résultat de l'usinage lors de la première exécution d'un programme sur la machine.

### Remarque

#### Réglages pour le mode automatique

Pour tester ou mettre au point un programme, vous disposez d'une réduction du rapide et d'une avance de marche d'essai.

### Procéder bloc par bloc

Vous avez la possibilité sous "Influence sur le programme" de sélectionner différentes variantes de l'exécution bloc par bloc :

Mode SB	Mode d'action
SB1 Bloc par bloc grossier	L'exécution prend fin après chaque bloc machine (en-dehors des cycles)
SB2 Bloc de calcul	L'exécution prend fin après chaque bloc, c'est-à-dire même dans le cas de blocs de calcul (en-dehors des cycles)
SBL3 Bloc par bloc fin	L'exécution prend fin après chaque bloc machine (même dans les cycles)

### Condition préalable

Un programme est sélectionné pour exécution dans le mode de fonctionnement "AUTO" ou "MDA".

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Influ. progr." et sélectionnez une variante dans le champ "SBL".



2. Actionnez la touche <SINGLE BLOCK>.



3. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
En fonction de la variante d'exécution, le premier bloc est exécuté. Puis l'exécution s'arrête.  
Dans la barre Etat du canal, le texte "Arrêt : bloc en bloc par bloc terminé" apparaît.



4. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
Le programme est exécuté, en fonction du mode, jusqu'au prochain arrêt.



5. Actionnez à nouveau la touche <SINGLE BLOCK> si vous ne désirez plus exécuter le programme bloc par bloc.

La touche est à nouveau désactivée.



Si vous actionnez alors de nouveau la touche <CYCLE START>, le programme sera exécuté jusqu'à la fin, sans interruption.

### Voir aussi

Réglage pour le mode automatique (Page 151)

## 4.4 Affichage du bloc actuel de programme

### 4.4.1 Affichage du bloc courant

La fenêtre d'affichage du bloc actif indique les blocs de programme en cours d'exécution.

#### Représentation du programme en cours

Pendant l'exécution du programme, les informations fournies sont les suivantes :

- Dans la ligne de titre, le nom de la pièce ou du programme.
- Le bloc de programme en cours d'exécution est affiché en couleur.

#### Editer un programme directement

A l'état de Reset, vous avez la possibilité d'éditer le programme actuel directement.



1. Actionnez la touche <INSERT>.

2. Positionnez le curseur sur la position souhaitée et éditez le bloc programme.

L'édition directe est uniquement possible pour les blocs de code G dans la mémoire CN, mais pas pour l'exécution externe.



3. Actionnez la touche <INSERT> pour quitter à nouveau le programme et le mode édition.

### 4.4.2 Afficher bloc de base

Pour la mise au point ou lors de l'exécution du programme, si vous désirez des informations plus précises concernant la position des axes, ou les fonctions G importantes, vous avez la possibilité d'afficher le bloc de base. Ainsi lors de l'utilisation de cycles, vous pouvez suivre le comportement réel de la machine.

Les positions programmées par des variables ou paramètres R sont remplacées dans l'afficheur de bloc de base par les valeurs des variables.

Vous pouvez vous servir de l'affichage du bloc de base aussi bien en mode d'essai que pendant l'usinage réel de la pièce sur la machine. Toutes les instructions en code G déclenchant une fonction sur la machine et qui concernent le bloc de programme activé sont affichées dans la fenêtre "Bloc de base" :

- Les positions axiales absolues,
- Les fonctions G du premier groupe G,
- Diverses autres fonctions G modales,

- Diverses autres adresses programmées,
- Fonctions M



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Un programme est sélectionné pour son exécution et ouvert dans le groupe fonctionnel "Machine".
2. Actionnez la touche logicielle "Bloc de base".  
La fenêtre "Bloc de base" s'affiche.
3. Actionnez la touche <SINGLE BLOCK> si vous désirez exécuter le programme bloc par bloc.
4. Actionnez la touche <CYCLE START> pour lancer l'exécution du programme.  
Dans la fenêtre "Bloc de base", les positions des axes devant être réellement parcourues, les fonctions G modales, etc., sont affichées pour le bloc de programme actif.
5. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Bloc de base" pour masquer la fenêtre.

### 4.4.3 Affichage du niveau de programme

Pendant l'exécution d'un programme volumineux comprenant plusieurs sous-programmes, vous pouvez afficher le niveau du programme en cours.

#### Multiplés exécutions du programme

Si vous avez programmé plusieurs exécutions du programme, c'est-à-dire les sous-programmes sont exécutés plusieurs fois l'un après l'autre après avoir entré le paramètre supplémentaire P, les programmes devant encore être exécutés seront affichés dans la fenêtre "Niveaux de progr." pendant l'usinage.

#### Exemple de programme

N10 Sous-programme P25

Si un programme est exécuté encore plusieurs fois dans au moins un niveau de programme, une barre de défilement horizontale s'affiche afin de pouvoir voir le compteur P, à droite dans la fenêtre. Si l'exécution multiple touche à sa fin, la barre de défilement disparaît.

### Affichage du niveau de programme

Les informations affichées sont les suivantes :

- Numéro de niveau
- Nom du programme
- Numéro du bloc ou numéro de la ligne
- Exécutions restantes du programme (seulement en cas d'exécutions multiples du programme)

### Condition préalable

Un programme est sélectionné pour être exécuté en mode de fonctionnement "AUTO".

### Marche à suivre



Actionnez la touche logicielle "Niveaux de progr.". La fenêtre "Niveaux de progr.".



## 4.5 Corriger le programme

Dès que la commande décèle une erreur de syntaxe dans le programme pièce, l'exécution du programme est interrompue et l'erreur de syntaxe affichée dans la barre des alarmes.

### Possibilités de correction

En fonction de l'état dans lequel se trouve la commande, vous pouvez procéder aux corrections suivantes à l'aide de la fonction Correction de programme.

- Etat Arrêt

On ne peut modifier que les lignes qui n'ont pas encore été exécutées.

- Etat Reset (remise à zéro)

On peut modifier toutes les lignes.

---

#### Remarque

La fonction "Correction de programme" est également disponible pour l'exécution externe, il faut toutefois mettre le canal CN à l'état Reset en cas de modifications de programme.

---

### Condition préalable

Un programme est sélectionné pour exécution en mode de fonctionnement "AUTO".

### Marche à suivre



1. Le programme à corriger se trouve dans l'état Stop ou Reset.
2. Actionnez la touche logicielle "Corr. progr."

Le programme s'ouvre dans l'éditeur.

L'avance du programme et le bloc actuel sont affichés. Le bloc actuel est également mis à jour dans le programme en cours, mais pas l'extrait affiché du programme (c.-à-d. que le bloc actuel sort progressivement de l'extrait affiché du programme).

Dans le cas de l'exécution d'un sous-programme, celui-ci ne s'ouvre pas automatiquement.



3. Procédez aux corrections de votre choix.
4. Actionnez la touche logicielle "NC Exécuter".

Le système bascule à nouveau sur le groupe fonctionnel "Machine" et sélectionne le mode de fonctionnement "AUTO".



5. Actionnez la touche <CYCLE START> pour poursuivre l'exécution du programme.

---

**Remarque**

Lorsque vous quittez l'éditeur à l'aide de la touche logicielle "Fermer", vous parvenez dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

---

## 4.6 Repositionnement des axes

Après une interruption de l'exécution du programme en mode automatique (p. ex. après un bris d'outil), vous pouvez dégager l'outil du contour en mode manuel.

Les coordonnées de la position d'interruption sont alors enregistrées. Les différences de course parcourue par les axes en mode manuel sont affichées. Ces trajets sont appelés "décalages Repos".

### Poursuivre l'exécution du programme

Avec la fonction "Repos", vous pouvez repositionner l'outil sur le contour de la pièce, pour poursuivre l'exécution du programme.

La commande numérique empêche tout dépassement de la position d'interruption.

La correction de l'avance/du rapide est active.



### ATTENTION

Lors du repositionnement, les axes se déplacent à la vitesse d'avance programmée et en interpolation linéaire, c.-à-d. sur une droite, de la position courante vers la position d'interruption. C'est pourquoi il est nécessaire de les positionner auparavant à une position sûre pour éviter toute collision.

Si vous n'utilisez pas la fonction "Repos" après une interruption du programme suivie du déplacement des axes en mode manuel, la commande repositionne automatiquement les axes à la position d'interruption sur une droite lors du passage en mode automatique accompagné d'un redémarrage du programme.

### Conditions préalables

Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour que le repositionnement des axes soit possible :

- L'exécution du programme a été interrompue avec <CYCLE STOP>.
- Les axes ont été déplacés en mode manuel de la position d'interruption vers une autre position.

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche <REPOS>.



2. Sélectionnez chaque axe à déplacer l'un après l'autre.



3. Actionnez les touches <+> ou <-> pour le sens correspondant.  
Les axes sont repositionnés à la position d'interruption.



## 4.7 Lancement de l'exécution d'un programme à un endroit bien défini

### 4.7.1 Utiliser la recherche de bloc

Si vous souhaitez exécuter une section particulière d'un programme sur une machine, il n'est pas impératif de commencer l'exécution au début. Vous pouvez aussi commencer l'exécution à partir d'un bloc de programme particulier.

#### Applications

- Arrêt ou interruption lors de l'exécution d'un programme
- Indication d'une position cible déterminée, par exemple lors de la reprise

#### Désigner la destination de recherche

- Définition de destination de recherche confortable (recherche de positions)
  - Indication directe de la destination de recherche par le positionnement du curseur dans le programme sélectionné (programme principal)
  - Destination par recherche de texte
  - La destination de recherche est le point d'interruption (programme principal et sous-programme)

La fonction n'est disponible que lorsqu'un point d'interruption est disponible. Après interruption du programme (CYCLE STOP ou RESET), la commande enregistre les coordonnées du point d'interruption.

- La destination de recherche est le niveau de programme supérieur pour le point d'interruption (programme principal et sous-programme).

Un changement de niveau n'est possible que si un point d'interruption se trouvant dans un sous-programme a pu être sélectionné auparavant. Le niveau de programme peut alors passer au niveau du programme principal et revenir au niveau du point d'interruption.

- Pointeur de recherche
  - Indication directe du chemin de programme

---

#### Remarque

##### Recherche d'un point dans le sous-programme

Le pointeur de recherche permet de rechercher un point de manière ciblée dans un sous-programme lorsque aucun point d'interruption n'est disponible.

---



#### Option logicielle

Pour la fonction "Pointeur de recherche", vous devez disposer de l'option "Fonctions de commande étendues" (uniquement pour la 828D).

## Recherche en cascade

Vous pouvez démarrer une nouvelle recherche à partir de l'état "Destination recherche trouvée". Une fois la cible de recherche trouvée, il est possible de poursuivre en cascade autant de fois que nécessaire.

---

### Remarque

Il n'est possible de démarrer une nouvelle recherche de bloc en cascade à partir de l'exécution du programme arrêtée que lorsque la destination a été atteinte.

---

## Bibliographie

Description fonctionnelle Fonctions de base ; Recherche de bloc

### Conditions requises

1. Vous avez sélectionné un programme.
2. La commande est à l'état Reset.
3. Le mode de recherche souhaité est sélectionné.

IMPORTANT
<p><b>Position de départ sans risque de collision</b></p> <p>S'assurer que la position de départ n'entraîne pas un risque de collision et vérifier les outils actifs et les autres valeurs technologiques !</p> <p>Vous pouvez éventuellement amener l'outil manuellement à une position de départ sans risque de collision. Sélectionnez le bloc de destination en tenant compte du type de recherche sélectionné.</p>

## Basculer entre pointeur de recherche et position de recherche



Actionnez à nouveau la touche logicielle "Point.rec." pour retourner de la fenêtre pointeur de recherche à la fenêtre de programme afin de définir la position de recherche.

-OU-



Actionnez la touche logicielle "Retour".

vous quittez complètement la recherche de bloc.

## Voir aussi

Sélectionner un programme (Page 111)

## 4.7.2 Poursuivre le programme à partir de la destination

Pour pouvoir poursuivre l'exécution du programme à partir du point souhaité, actionnez 2 fois la touche <CYCLE START>.

- Lors du premier CYCLE START les fonctions auxiliaires rassemblées dans la recherche s'affichent. Le programme se trouve ensuite à l'état Stop.
- Avant le second CYCLE START, il est possible d'utiliser la fonction "Ecraser en mémoire" afin de créer les états nécessaires pour l'exécution ultérieure du programme mais n'existant pas encore.

En passant en mode JOG REPOS, il est également possible de déplacer l'outil manuellement de la position actuelle à la consigne de position lorsque la consigne de position ne doit pas automatiquement être accostée au démarrage du programme.

## 4.7.3 Destination de recherche simple

### Condition préalable

Le programme a été sélectionné et la commande se trouve en mode Reset.

### Marche à suivre



1. Appuyez sur la touche logicielle "Rech. bloc".

2. Positionnez le curseur sur le bloc de programme de votre choix.  
- OU -



Appuyez sur la touche logicielle "Chercher texte", sélectionnez le sens de la recherche, saisissez le texte recherché et validez avec "OK".



3. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".

La recherche démarre. Le mode de recherche que vous avez spécifié est pris en compte.

Dès que le point cible a été atteint, le bloc actif est affiché dans la fenêtre du programme.



4. Si le texte trouvé ne se trouve pas dans le bloc recherché (p. ex. en cas de recherche par texte), appuyez à nouveau sur la touche logicielle "Lancer recherche" jusqu'à ce que la cible souhaitée ait été trouvée.

Actionnez deux fois la touche <CYCLE START>.

L'exécution se poursuit à partir du point souhaité.

#### 4.7.4 Indiquer un point d'interruption en tant que destination

##### Condition

En mode "AUTO", un programme est sélectionné et il a été interrompu en cours d'exécution par CYCLE STOP ou RESET.



##### Option logicielle

Vous avez besoin de l'option "Fonctions de commande étendues" (uniquement pour la 828D).

##### Marche à suivre



1. Appuyez sur la touche logicielle "Rech. bloc".



2. Actionnez la touche logicielle "Position interrup."  
La position de l'interruption est chargée



3. Si les touches logicielles "Niveau plus haut" ou "Niveau plus bas" sont disponibles, actionnez-les pour changer de niveau de programme.



4. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".

La recherche démarre. Le mode de recherche que vous avez spécifié est pris en compte.

Le masque de recherche se ferme.

Dès que le point cible a été atteint, le bloc actif est affiché dans la fenêtre du programme.



5. Actionnez deux fois la touche <CYCLE START>.  
L'exécution se poursuit à partir du point d'interruption.



### 4.7.5 Introduire la destination de recherche par le pointeur de recherche

Dans la fenêtre "Pointeur de recherche", vous indiquez l'emplacement souhaité du programme auquel vous voulez accéder directement.



#### Option logicielle

Pour la fonction "Pointeur de recherche", vous devez disposer de l'option "Fonctions de commande étendues" (uniquement pour la 828D).

#### Condition préalable

Le programme a été sélectionné et la commande se trouve en mode Reset.

#### Masque de saisie

Chaque ligne correspond à un niveau du programme. Le nombre de niveaux effectivement présents dans le programme dépend du nombre d'imbrications du programme.

Le 1er niveau correspond toujours au programme principal et tous les autres niveaux correspondent à des sous-programmes.

Vous devez introduire la destination dans la ligne de la fenêtre correspondante au niveau de programme dans lequel la destination se trouve.

Si par exemple la destination se trouve dans un sous-programme directement appelé par le programme principal, il faut introduire la destination dans le deuxième niveau de programme.

L'indication de la destination doit toujours être univoque. Cela veut par exemple dire que vous devez indiquer en plus une destination dans le premier niveau de programme (programme principal) lorsque le sous-programme est appelé en deux endroits dans le programme principal.

#### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Rech. bloc".



2. Actionnez la touche logicielle "Pointeur rech.".



3. Indiquez dans les champs de saisie le chemin de programme complet et le cas échéant également le sous-programme.
4. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".

La recherche démarre. Le mode de recherche que vous avez spécifié est pris en compte.



- La fenêtre de recherche se ferme. Dès que le point cible a été atteint, le bloc actif est affiché dans la fenêtre du programme.
5. Actionnez deux fois la touche <CYCLE START>.  
L'exécution se poursuit à partir du point souhaité.

#### Remarque

#### Position d'interruption

En mode Pointeur de recherche, vous pouvez charger le point d'interruption.

### 4.7.6 Les paramètres pour recherche de bloc en pointeur de recherche

Paramètres	Signification
Numéro du niveau de programme	
Programme :	Le nom du programme est inséré automatiquement.
Ext :	Extension de fichier
P :	Compteur d'exécutions. Lorsqu'une section d'un programme est exécutée plusieurs fois, vous pouvez indiquer le numéro de passage lors duquel l'exécution doit être poursuivie.
Ligne :	Remplie automatiquement dans le cas d'un point d'interruption.
Type	La destination de recherche " " n'est pas prise en compte dans ce niveau N-Nr. numéro de bloc Marque repère de saut Chaîne de caractères de texte Ss-prog. Appel de sous-programme Ligne numéro de ligne
Destination	Emplacement du programme à partir duquel l'usinage doit commencer

### 4.7.7 Mode recherche de bloc

Dans la fenêtre "Mode Recherche", indiquez la variante de recherche souhaitée.

Le mode paramétré reste actif en cas mise hors tension de la commande. Si vous activez de nouveau la fonction "Recherche" après remise sous tension de la commande, le mode de recherche actif s'affiche sur la ligne de titre.

#### Variantes de recherche

Mode recherche de bloc	Signification
avec calcul - sans accostage	Cette fonction sert à accoster une position de destination (position de changement d'outil par ex.) dans n'importe quelle situation. Le point final du bloc de destination ou la prochaine position programmée sont accostés avec le type d'interpolation actif dans le bloc de destination. Les déplacements s'effectuent uniquement dans les axes programmés dans le bloc de destination.
avec calcul - avec accostage	Cette fonction permet d'accoster le contour dans n'importe quelle situation. Avec <CYCLE START>, la position finale du bloc figurant avant le bloc de destination est accostée. Le programme se déroule comme dans l'exécution normale.
avec calcul - sauter extcall	Permet d'accélérer le processus de recherche avec calcul en cas d'utilisation de programmes EXTCALL : les programmes EXTCALL ne sont pas calculés avec. <b>Attention</b> : d'importantes informations, comme par ex. les fonctions modales contenues dans le programme EXTCALL, ne sont pas prises en compte. Dans ce cas, le programme ne fonctionne pas après avoir trouvé la destination. De telles informations doivent être programmées dans le programme principal.
Sans calcul	Permet la recherche rapide dans le programme principal. Aucun calcul n'est effectué pendant la recherche de blocs, ce qui signifie que l'on saute le calcul jusqu'au bloc de destination. A partir du bloc cible, tous les réglages nécessaires à l'exécution (par exemple, avance, vitesse, etc.) doivent être programmés.
Avec test du programme	Recherche de bloc multicanal avec calcul (SERUPRO). Pendant la recherche de bloc, tous les blocs sont calculés. Aucun déplacement d'axe n'est exécuté, mais l'ensemble des fonctions auxiliaires s'affiche. La CN démarre le programme sélectionné en mode "Test de programme". Lorsqu'elle atteint le bloc de destination indiqué dans le canal courant, elle s'arrête au début de ce bloc et désactive le mode "Test de programme". Les fonctions auxiliaires du bloc de destination s'affichent après la poursuite de l'exécution du programme avec Départ CN (après les déplacements REPOS). La coordination avec événements exécutés en parallèle, comme les actions synchrones, est prise en charge pour les systèmes monocanal. <b>Remarque</b> La vitesse de recherche dépend des réglages PM.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Bibliographie

Pour plus d'informations, référez-vous à la documentation suivante :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO>.



3. Actionnez les touches logicielles "Rech. bloc" et "Mode de recherche".  
La fenêtre "Mode Recherche" s'ouvre.



## 4.8 Influence sur l'exécution du programme

### 4.8.1 Influences sur le programme

Dans les modes "AUTO" et "MDA", vous pouvez modifier le déroulement d'un programme.

Abréviation / Influence sur le programme	Mode d'action
PRT aucun déplacement d'axe	Le programme démarre et est exécuté avec édition des fonctions auxiliaires et arrêts temporisés. Les axes ne sont alors pas déplacés. Les positions d'axe programmées ainsi que la sortie des fonctions auxiliaires d'un programme sont ainsi contrôlées. Remarque : L'exécution du programme sans déplacement des axes peut aussi être activée avec la fonction "Avance en marche d'essai".
DRY Avance de marche d'essai	Les vitesses de déplacement qui sont programmées en liaison avec G1, G2, G3, CIP, CT sont remplacées par une valeur d'avance prédéfinie. La valeur d'avance de marche d'essai remplace également l'avance par tour programmée. Prudence : Lorsque la fonction "Avance de marche d'essai" est active, aucune pièce ne doit être usinée. En effet, du fait des valeurs d'avance modifiées, les vitesses de coupe des outils sont dépassées et la pièce ou la machine-outil risquent d'être endommagées.
RG0 Rapide réduit	La vitesse de déplacement des axes est réduite, en mode rapide, en fonction du pourcentage indiqué dans RG0. Remarque : la marche rapide réduite est définie dans les réglages du mode automatique.
M01 Arrêt programmé 1	L'exécution du programme s'interrompt pour chacun des blocs dans lesquels la fonction supplémentaire M01 a été programmée. Ainsi, pendant l'usinage d'une pièce, vous pouvez vérifier le résultat déjà obtenu. Remarque : Pour poursuivre l'exécution du programme, actionnez de nouveau la touche <CYCLE START>.
Arrêt programmé 2 (par ex. M101)	L'exécution du programme s'interrompt pour chacun des blocs dans lesquels une fin de cycle a été programmée (par ex. avec M101). Remarque : Pour poursuivre l'exécution du programme, actionnez de nouveau la touche <CYCLE START>. Remarque : L'affichage peut être modifié. Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.
DRF Décalage manivelle	Permet un décalage d'origine incrémental supplémentaire pendant l'usinage en mode automatique, avec la manivelle électronique. L'usure de l'outil peut ainsi être corrigée à l'intérieur d'un bloc programmé. Remarque : pour utiliser le décalage par manivelle, vous devez disposer de l'option "Fonctions de commande étendues" (pour 828D).
SB	le traitement bloc par bloc est configuré comme suit. Bloc par bloc fin : le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine. Bloc de calcul : le programme s'arrête après chaque bloc. Bloc par bloc fin : même pendant les cycles, le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine. Vous sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide de la touche <SELECT>.
SKP	Des blocs optionnels sont ignorés au cours de l'usinage.

### Activer les influences sur le programme

Vous influencez le déroulement des programmes en cochant et décochant les cases de manière appropriée.

#### Affichage / signalisation de retour de l'influence active sur le programme :

Si une influence sur le programme est activée, l'abréviation de la fonction correspondante s'affiche dans l'affichage d'état, à titre de signalisation de retour.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez la touche logicielle "Infl. progr.". La fenêtre "Influence sur le progr." s'ouvre.

### Voir aussi

Réglage pour le mode automatique (Page 151)

### 4.8.2 Blocs optionnels

Il est possible de masquer les blocs qui ne doivent pas être exécutés à chaque passage du programme.

Ces blocs optionnels sont désignés par le caractère "/" (trait oblique) ou "/x" (x = numéro du niveau de masquage) placé avant le numéro de bloc. Il est aussi possible de sauter plusieurs blocs consécutifs.

Les instructions figurant dans ces blocs ne seront pas exécutées, ce qui signifie que le programme se poursuit avec le bloc qu'il rencontre après les blocs sautés.

Le nombre de niveaux de blocs optionnels utilisables dépend d'un PM de visualisation.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Activer les niveaux de masquage

Vous pouvez cocher la case correspondante pour activer le masquage du niveau de bloc souhaité.

#### Remarque

La fenêtre "Influence sur le programme - Blocs optionnels" est disponible uniquement lorsque plusieurs niveaux de masquage ont été paramétrés.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez les touches logicielles "Influ. Progr." et "Blocs optionnels". La fenêtre "Influence sur le programme" s'ouvre avec une liste des niveaux de bloc.





## 4.9 Ecraser en mémoire.

L'écrasement en mémoire vous permet d'exécuter des paramètres technologiques (par exemple, fonctions auxiliaires, avance d'axe, vitesse de rotation de la broche, instructions programmables) avant le début proprement dit du programme. Ces instructions de programmation fonctionnent comme si elles faisaient partie du programme pièce ordinaire. Toutefois, elles ne sont valides que pour une seule exécution du programme. Ainsi, le programme pièce n'est pas modifié définitivement. Lors du prochain démarrage, le programme sera exécuté comme programmé à l'origine.

Après une recherche de bloc, il est possible d'utiliser l'écrasement en mémoire pour amener la machine dans un état (par exemple, fonctions M, outil, avance, vitesse de rotation, positions d'axe, etc.) permettant de poursuivre correctement le programme pièce ordinaire.



### Option logicielle

Pour l'écrasement en mémoire, vous devez disposer de l'option "Fonctions de commande étendues" (pour 828D).

### Condition préalable

Le programme se trouve dans l'état d'arrêt ou Reset.

### Marche à suivre



1. Ouvrez le programme en mode de fonctionnement "AUTO".
2. Actionnez la touche logicielle "Ecras. mémoire".  
La fenêtre "Ecraser en mémoire" s'ouvre.
3. Introduisez les données ou les blocs CN souhaités.
4. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
Les blocs introduits sont exécutés. Vous pouvez suivre l'exécution dans la fenêtre "Ecraser en mémoire".  
Dès que les blocs introduits ont été exécutés, vous pouvez rattacher de nouveaux blocs.  
Un changement de mode de fonctionnement n'est pas possible tant que vous êtes dans le mode écraser en mémoire.
5. Actionnez la touche logicielle "Retour".  
La fenêtre "Ecraser en mémoire" se ferme.
6. Actionnez à nouveau la touche <CYCLE START>.  
Le programme sélectionné avant l'écrasement en mémoire se poursuit.

---

**Remarque**

**Exécuter bloc par bloc**

La touche <SINGLE BLOCK> est également active en mode d'écrasement en mémoire. Si le tampon d'écrasement en mémoire contient plusieurs blocs, ceux-ci sont exécutés bloc par bloc après chaque départ CN.

---

**Effacer des blocs**



Actionnez la touche logicielle "Effacer blocs" pour effacer des blocs programme introduits.

## 4.10 Edition d'un programme

L'éditeur permet de créer, de compléter et de modifier des programmes pièce.

---

### Remarque

La longueur de bloc maximum est de 512 caractères.

---

### Appel de l'éditeur

- Dans le groupe fonctionnel "Machine", l'éditeur est appelé au moyen de la fonction "Correction de programme".
- Dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes", l'éditeur est appelé au moyen de la touche logicielle "Ouvrir" ainsi que des touches <INPUT> ou <Curseur vers la droite>.
- L'éditeur s'ouvre dans le groupe fonctionnel "Programme" avec le dernier programme pièce exécuté, si vous ne l'avez pas quitté explicitement auparavant en actionnant la touche logicielle "Fermer".

---

### Remarque

Sachez que les modifications que vous faites dans un programme qui est chargé dans la mémoire CN entrent en vigueur instantanément. Vous ne pouvez quitter l'éditeur qu'après avoir sauvegardé les modifications.

Si vous éditez sur le lecteur local ou des lecteurs externes, vous avez également le possibilité, selon le paramétrage, de quitter l'éditeur sans sauvegarde.

Lorsque vous quittez le mode de correction de programme à l'aide de la touche logicielle "Fermer", vous parvenez dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

---

### Voir aussi

Réglages de l'éditeur (Page 141)

Corriger le programme (Page 117)

Ouvrir et fermer un programme (Page 602)

Créer un programme à codes G (Page 183)

### 4.10.1 Recherche dans des programmes

Pour accéder rapidement à un emplacement précis, dans des programmes particulièrement volumineux, pour y apporter des modifications, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

#### Condition préalable

Le programme choisi est ouvert dans l'éditeur.

#### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".  
Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche.  
Simultanément, la fenêtre "Chercher" s'ouvre.
2. Entrez l'expression souhaitée dans le champ "Texte".
3. Cochez la case "Mots entiers" si vous souhaitez que le texte saisi ne puisse être recherché qu'en tant que mot entier.



4. Positionnez le curseur dans le champ "Sens" et sélectionnez le sens de la recherche (en avant, en arrière) au moyen de la touche <SELECT>.



5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.

Si le texte recherché est trouvé, la ligne correspondante est marquée.



6. Actionnez la touche logicielle "Rechercher suivant" si le texte trouvé au cours de la recherche ne correspond pas à l'emplacement souhaité.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Abandon" lorsque la recherche doit être annulée.

#### Autres possibilités de recherche

Softkey (touche logicielle)	Fonction
	Le curseur se place sur le premier caractère du programme.
	Le curseur se place sur le dernier caractère du programme.

## 4.10.2 Remplacement d'une section de programme

Vous pouvez, en une seule étape, remplacer le texte recherché par un texte de remplacement.

### Conditions préalables

Le programme choisi est ouvert dans l'éditeur.

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".  
Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche.



2. Actionnez la touche logicielle "Chercher + remplacer".  
La fenêtre "Chercher et remplacer" s'ouvre.



3. Indiquez, dans le champ "Texte", le terme recherché de votre choix et dans le champ "Remplacer par", le texte de votre choix que vous souhaitez insérer automatiquement lors de la recherche.
4. Positionnez le curseur dans le champ "Sens" et sélectionnez le sens de la recherche (en avant, en arrière) au moyen de la touche <SELECT>.



5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.  
Si le texte recherché est trouvé, la ligne correspondante est marquée.



6. Actionnez la touche logicielle "Remplacer" pour remplacer le texte.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Remplacer tous" lorsque toutes les occurrences du terme recherché présentes dans le fichier doivent être remplacées.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" lorsque le texte trouvé au cours de la recherche ne doit pas être remplacé.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Abandon" lorsque la recherche doit être annulée.

### 4.10.3 Copie / Insertion / Suppression d'un bloc de programme

#### Condition préalable

Le programme est ouvert dans l'éditeur.

#### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Marquer".

- OU -



Actionnez la touche <SELECT>.

2. A l'aide du curseur ou de la souris, sélectionnez les blocs programme souhaités.



3. Actionnez la touche logicielle "Copier" pour copier la sélection dans le presse-papiers.



4. Placez le curseur sur l'emplacement d'insertion souhaité dans le programme et actionnez la touche logicielle "Insérer".

Le contenu du presse-papiers est inséré.

#### Effacer des blocs de programme



Pour effacer les blocs de programme sélectionnés, utilisez la touche logicielle "Couper".

---

#### Remarque

Le contenu du presse-papiers est conservé après la fermeture de l'éditeur, de sorte que vous pouvez insérer ce contenu dans un autre programme.

---

#### Voir aussi

Ouvrir un second programme (Page 139)

#### 4.10.4 Renuméroter un programme

Vous avez la possibilité de modifier ultérieurement la numérotation des blocs du programme ouvert dans l'éditeur.

##### Conditions préalables

Le programme est ouvert dans l'éditeur.

##### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle ">>".  
Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche.



2. Actionnez la touche logicielle "Nouv numérotat.". La fenêtre "Renumérotation" s'ouvre.
3. Indiquez la valeur du premier numéro de bloc et le pas de numérotation.



4. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Le programme est renuméroté.

---

##### Remarque

Si vous souhaitez ne renuméroter qu'une partie, marquez les blocs de programme pour lesquels vous souhaitez éditer la numérotation.

---

#### 4.10.5 Ouvrir un second programme

Vous avez la possibilité de visualiser et de traiter deux programmes à la fois dans l'éditeur.

De cette façon, vous pouvez par exemple copier des blocs de programme ou des étapes d'usinage d'un programme pour les insérer dans l'autre programme.

##### Ouvrir plusieurs programmes

Vous avez la possibilité d'ouvrir jusqu'à 10 programmes.



1. Dans le Gestionnaire de programmes, marquez les programmes que vous désirez ouvrir dans le double éditeur pour les visualiser et actionnez la touche logicielle "Ouvrir".

Le double éditeur s'ouvre et les deux premiers programmes sont visualisés.



2. Actionnez la touche <NEXT WINDOW> (fenêtre suivante) pour aller au second programme ouvert.



3. Actionnez la touche logicielle "Fermer" pour fermer le programme courant.

---

#### Remarque

##### Insérer des blocs de programme

Il n'est pas possible de copier dans un programme en code G des étapes de travail issues de l'atelier à cheminements multiples (Job Shop).

---

#### Condition requise

Vous avez ouvert un programme dans l'éditeur.

#### Marche à suivre



1. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Ouvrir 2ème programme".



La fenêtre "Sélectionner 2ème programme" s'ouvre.

2. Sélectionnez le programme que vous désirez visualiser à côté du programme déjà ouvert.



3. Actionnez la touche logicielle "OK".

Le double éditeur s'ouvre et affiche les deux programmes côte à côte.

#### Voir aussi

Copie / Insertion / Suppression d'un bloc de programme (Page 138)



#### 4.10.6 Réglages de l'éditeur

Dans la fenêtre "Réglages", introduisez les paramètres par défaut qui prendront automatiquement effet à l'ouverture de l'éditeur.

##### Préréglages

Paramètres	Signification
Numérotation automatique	Oui : Un nouveau numéro de bloc est attribué automatiquement à chaque saut de ligne. Les définitions figurant sous "Numéro du premier bloc" et "Pas" sont valables. Non : pas de numérotation automatique
Numéro du premier bloc	Définit le numéro de bloc initial d'un nouveau programme. Ce champ est modifiable uniquement lorsque la valeur "Oui" est disponible sous "Numérotation automatique".
Pas	Détermine l'incrément de numérotation des blocs. Ce champ est modifiable uniquement lorsque la valeur "Oui" est disponible sous "Numérotation automatique".
Afficher les lignes masquées	Les lignes masquées marquées d'un "**HD" (hidden) vont être affichées.
Afficher la fin de bloc sous forme de symbole	Le symbole "CFLF" (Line feed) ¶ est affiché à la fin du bloc.
Décaler horizontalement	Une barre de défilement horizontale s'affiche. Ainsi, vous pouvez ainsi faire défiler horizontalement des lignes longues dépassant le bord droit de la fenêtre.
Enregistrement automatique (lecteurs locaux et externes uniquement)	Oui : si vous passez à un autre groupe fonctionnel, les modifications effectuées sont automatiquement enregistrées. Non : si vous passez à un autre groupe fonctionnel, une requête demandant si vous souhaitez enregistrer s'affiche. Les touches logicielles "Oui" ou "Non" permettent d'enregistrer ou d'annuler les modifications.

##### Remarque

Toutes les valeurs saisies deviennent actives immédiatement.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Programme".



L'éditeur est activé.



2. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Réglages".

La fenêtre "Réglages" s'ouvre.



3. Apporter ici les modifications requises et actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer les réglages.

## 4.11 Affichage des fonctions G et des fonctions auxiliaires

### 4.11.1 Fonctions G sélectionnées

Dans la fenêtre "Fonctions G" sont affichés 16 groupes G distincts.

Au sein d'un groupe G, seule la fonction G courante active dans la commande est affichée.

Certains codes G (par exemple, G17, G18, G19) sont actifs immédiatement après la mise sous tension de la commande de la machine.

Les codes G toujours actifs dépendent du paramétrage.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Groupes G affichés par défaut

Groupe	Signification
Groupe G 1	Commandes de déplacement modales (par exemple, G0, G1, G2, G3)
Groupe G 2	Déplacements non modaux, arrêt temporisé (par ex. G4, G74, G75)
Groupe G 3	Décalages programmables, limitation de la zone de travail et programmation de pôles (par ex. TRANS, ROT, G25, G110)
Groupe G 6	Sélection de niveau (par exemple, G17, G18)
Groupe G 7	Correction du rayon d'outil (par exemple, G40, G42)
Groupe G 8	Décalage d'origine réglable (par ex. G54, G57, G500)
Groupe G 9	Inhibition de décalages (par ex. SUPA, G53)
Groupe G 10	Arrêt précis - contournage (par ex. G60, G641)
Groupe G 13	Cotes de la pièce en inch/métrique (par ex. G70, G700)
Groupe G 14	Cotes de la pièce en absolu / relatif (G90)
Groupe G 15	Type d'avance (par exemple, G93, G961, G972)
Groupe G 16	Correction de l'avance au niveau des courbures concaves et convexes (par ex. CFC)
Groupe G 21	Profil d'accélération (par ex. SOFT, DRIVE)
Groupe G 22	Types de correction d'outil (par ex. CUT2D, CUT2DF)
Groupe G 29	Programmation rayon / diamètre (par ex. DIAMOF, DIAMCYCOF)
Groupe G 30	Activation / désactivation du compacteur (par ex. COMPOF)

## Groupes G affichés par défaut

Groupe	Signification
Groupe G 1	Commandes de déplacement modales (par exemple, G0, G1, G2, G3)
Groupe G 2	Déplacements non modaux, arrêt temporisé (par ex. G4, G74, G75)
Groupe G 3	Décalages programmables, limitation de la zone de travail et programmation de pôles (par ex. TRANS, ROT, G25, G110)
Groupe G 6	Sélection de niveau (par exemple, G17, G18)
Groupe G 7	Correction du rayon d'outil (par exemple, G40, G42)
Groupe G 8	Décalage d'origine réglable (par ex. G54, G57, G500)
Groupe G 9	Inhibition de décalages (par ex. SUPA, G53)
Groupe G 10	Arrêt précis - contournage (par ex. G60, G641)
Groupe G 13	Cotes de la pièce en inch/métrique (par ex. G70, G700)
Groupe G 14	Cotes de la pièce en absolu / relatif (G90)
Groupe G 15	Type d'avance (par exemple, G93, G961, G972)
Groupe G 16	Correction de l'avance au niveau des courbures concaves et convexes (par ex. CFC)
Groupe G 21	Profil d'accélération (par ex. SOFT, DRIVE)
Groupe G 22	Types de correction d'outil (par ex. CUT2D, CUT2DF)
Groupe G 29	Programmation rayon / diamètre (par ex. DIAMOF, DIAMCYCOF)
Groupe G 30	Activation / désactivation du compacteur (par ex. COMPOF)

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG>, <MDA> ou <AUTO>.

...



3. Actionnez la touche logicielle "Fonctions G".  
La fenêtre "Fonctions G" s'ouvre.



4. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Fonctions G" pour masquer à nouveau la fenêtre.

La sélection de groupes G affichés dans la fenêtre "Fonctions G" peut varier.

**Constructeur de la machine-outil**

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

**Bibliographie**

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la configuration des groupes G affichés dans les documents suivants :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

**4.11.2 Toutes les fonctions G**

La fenêtre "Fonctions G" répertorie l'ensemble des groupes G avec leur numéro de groupe. Au sein d'un groupe G, seule la fonction G courante active dans la commande est affichée.

**Informations supplémentaires en pied de page**

Les informations supplémentaires suivantes sont affichées en pied de page :

- Transformations en cours

Affichage	Signification
TRANSMIT	Transformation polaire active
TRACYL	Transformation de surface cylindrique active
TRAORI	Transformation d'orientation active
TRAANG	Transformation axe oblique active
TRACON	Transformation en cascade active TRACON comporte deux transformations concaténées (TRAANG et TRACYL ou TRAANG et TRANSMIT).

- Décalages d'origine en cours
- Vitesse de rotation de broche
- Avance tangentielle
- Outil actif

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG>, <MDA> ou <AUTO>.

...



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Toutes les fonct. G".  
La fenêtre "Fonctions G" s'ouvre.



### 4.11.3 Fonctions auxiliaires

Les fonctions M et H définies par le constructeur de la machine, fonctions adressant à l'AP des paramètres et y déclenchant des réactions également définies par le constructeur, comptent parmi les fonctions auxiliaires.

#### Fonctions auxiliaires affichées

Dans la fenêtre "Fonctions auxiliaires", vous visualisez jusqu'à 5 fonctions M et 3 fonctions H actives.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <JOG>, <MDA> ou <AUTO>.

...





3. Actionnez la touche logicielle "Fonctions H".  
La fenêtre "Fonctions auxiliaires" s'ouvre.



4. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Fonctions H" pour masquer à nouveau la fenêtre.

Vous pouvez, pour le diagnostic des actions synchrones, afficher les informations relatives à l'état dans la fenêtre "Actions synchrones".

Vous obtenez la liste de toutes les actions synchrones actives en cours.

Dans cette liste, la programmation des actions synchrones est affichée sous la même forme que dans le programme pièce.

## Bibliographie

Manuel de programmation Notions complémentaires (PGA), chapitre : Actions synchrones au déplacement

### Etat des actions synchrones

Dans la colonne "Etat", vous pouvez déterminer l'état des actions synchrones :

- en attente
- Activé
- verrouillé

Les actions synchrones non modales ne sont identifiées que par l'affichage de leur état. Elles ne sont affichées qu'au cours de l'exécution.

### Types de synchronisation

Types de synchronisation	Signification
ID=n	Actions synchrones modales en mode automatique jusqu'à la fin du programme, spécifiques à un programme ; n = 1... 254
IDS=n	Actions synchrones statiques, modales dans tous les modes de fonctionnement, également par la fin du programme ; n = 1... 254
sans ID/IDS	Actions synchrones non modales en mode automatique

### Remarque

Les numéros issus de la plage comprise entre 1 et 254 ne doivent être attribués qu'une seule fois, indépendamment du numéro d'identification.

### Affichage des actions synchrones

Les touches logicielles vous permettent de réduire l'affichage des actions synchrones activées.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO>, <MDA> ou <JOG>



3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Action synchrone".



La fenêtre "Actions synchrones" s'ouvre.

Toutes les actions synchrones activées sont affichées.



4. Actionnez la touche logicielle "ID" si vous souhaitez masquer les actions synchrones modales en mode automatique.

- ET/OU -



Actionnez la touche logicielle "IDS" si vous souhaitez masquer les actions synchrones à effet statique.

- ET/OU -



Actionnez la touche logicielle "Par bloc" si vous souhaitez masquer les actions synchrones non modales en mode automatique.



5. Actionnez les touches logicielles "ID", "IDS" ou "Par bloc" afin d'afficher à nouveau les actions synchrones correspondantes.

...





## 4.12 Affichage du temps d'exécution et du compteur de pièces

En appelant la fenêtre "temps, compteurs", vous pouvez vous faire une idée sur le temps d'exécution du programme ainsi que le nombre de pièces usinées.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Affichage du temps d'exécution

- Programme

Lorsque la touche logicielle est actionnée pour la première fois, le temps écoulé depuis le début de l'exécution du programme s'affiche.

La durée nécessaire pour l'exécution complète du programme lors de la première exécution s'affiche lors d'un nouveau démarrage programme.

Si le programme ou l'avance est modifié, le nouveau temps d'exécution du programme est corrigé après la première exécution.

- Reste de programme

Le temps d'exécution restant du programme actuel s'affiche. Vous pouvez également suivre la progression de l'exécution du programme en pourcentage par un affichage de progression du programme.

L'affichage n'apparaît qu'après la deuxième exécution du programme.

Si un programme est exécuté à partir d'un support externe, la progression du chargement du programme s'affiche.

- Pilotage du chronométrage

Le chronométrage est lancé avec le démarrage du programme et se termine avec la fin du programme (M30) ou avec une fonction M définie.

Lorsque le programme est en cours d'exécution, le chronométrage est interrompu avec CYCLE STOP et il est poursuivi avec CYCLE START.

Le chronométrage reprend du début en actionnant RESET et puis CYCLE START.

Le chronométrage s'arrête si CYCLE STOP est actionné ou lorsque la correction de l'avance = 0 (zéro).

### Compter les pièces

Vous avez la possibilité de visualiser les répétitions de programme ou le nombre de pièces usinées. Donnez le nombre de pièces réelles et requises pour le comptage des pièces.

### Comptage des pièces

Le comptage des pièces usinées peut se faire par l'instruction fin de programme (M30) ou par une instruction M.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO>.



3. Actionnez la touche logicielle "temps, compteur".  
La fenêtre "temps, compteur" s'affiche.



4. Sous "Compter les pièces", sélectionnez l'entrée "oui", si vous souhaitez un comptage des pièces usinées.
5. Introduisez le nombre de pièces requises dans le champ "Pièces requises".  
Les pièces déjà créées s'affichent dans "Pièces réelles". Cette valeur peut être corrigée si nécessaire.  
Lorsque le nombre de pièces requises est atteint, l'affichage des pièces actuelles est automatiquement remis à zéro.

## Voir aussi

Indication du nombre de pièces (Page 223)

## 4.13 Réglage pour le mode automatique

Avant d'usiner une pièce, vous pouvez tester le programme afin d'identifier les erreurs de programmation en amont. Utilisez à cet effet une avance de marche d'essai.

De plus, vous pouvez également réduire le rapide afin d'éviter des vitesses de déplacement trop élevées lors de la mise au point d'un nouveau programme en mode rapide.

### Avance de marche d'essai

L'avance entrée à ce niveau remplace l'avance programmée lors de l'exécution si vous avez sélectionné "DRY Avance de marche d'essai" sous Influence sur le programme.

### Rapide réduit

La valeur entrée à ce niveau réduit le rapide au pourcentage saisi si vous avez sélectionné "RG0 rapide réduit" sous Influence sur le programme.

### Afficher les résultats de mesure

Dans un programme pièces, vous pouvez afficher les résultats de mesure via une commande MMC :

Vous déterminez,

- si la commande doit passer automatiquement dans le groupe fonctionnel "Machine" et que la fenêtre des résultats de mesure est affichée lorsqu'elle atteint la commande, ou
- si la fenêtre des résultats de mesure doit s'ouvrir en actionnant la touche logicielle "Résultat".

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO>.



3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".



La fenêtre "Réglages pour le mode automatique" s'ouvre.

4. Introduisez la vitesse de marche d'essai désirée dans le champ "Avance de marche d'essai DRY".



5. Entrez le pourcentage souhaité dans le champ "RG0 rapide réduit".  
Si vous ne modifiez pas le pourcentage par défaut (100 %), RG0 n'aura aucun effet.
6. Dans le champ "Afficher le résultat", sélectionnez l'option "automatique" si la fenêtre des résultats doit s'ouvrir automatiquement ou l'option "manuel" si la fenêtre des résultats doit s'ouvrir sur actionnement de la touche logicielle "Résultat".

## Bibliographie

Manuel de programmation, Cycles de mesure 840D sl

---

### Remarque

Cette avance peut être modifiée en cours de fonctionnement.

---

## Voir aussi

Influences sur le programme (Page 129)

# Simulation d'un usinage

## 5.1 Vue d'ensemble

Dans la simulation, le programme actuel est calculé dans son intégralité et le résultat représenté sous forme graphique. Le résultat de la programmation peut ainsi être contrôlé sans déplacer les axes machine. Ceci permet de détecter à l'avance les phases d'usinage dont la programmation est incorrecte et d'éviter des défauts d'usinage sur la pièce.

### Représentation graphique

Pour la représentation à l'écran, la simulation utilise les proportions réelles de la pièce, des outils, du mandrin, de la contre-broche et de la poupée mobile.

Pour le mandrin à contre-broche et la poupée mobile, les dimensions indiquées dans la fenêtre "Données de mandrin de broche" sont utilisées.

Pour les pièces brutes non cylindriques, le mandrin se ferme jusqu'à la périphérie du parallélépipède ou du polyèdre.

### Définition de la pièce brute

Pour la pièce, on utilise les dimensions de la pièce brute saisies dans l'éditeur de programme.

La pièce brute est abloquée en fonction du système de coordonnées en vigueur au moment de la définition de la pièce brute. Avant de définir la pièce brute dans des programmes en code G, les conditions initiales souhaitées doivent également être établies, par exemple en sélectionnant un décalage d'origine approprié.

## Programmation de la pièce brute (exemple)

```
G54 G17 G90
WORKPIECE(,,,"Zylinder",112,0,-50,-80,00,155,100)
T="NC-ANBOHRER_D16
```

### Rapports SCM

La simulation est conçue comme une simulation d'une pièce, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le décalage d'origine soit déjà exactement effleuré ou déterminé. Il existe toutefois des références au SCM incontournables dans la programmation, comme le point de changement d'outil dans le SCM, la position de stationnement de la contre-broche dans le SCM ou la position du chariot de la contre-broche. Selon le décalage d'origine actuel, ces références au SCM peuvent, dans des situations défavorables, générer des collisions lors de la simulation qui ne se produiraient pas avec un décalage d'origine réaliste ou, au contraire, ne pas générer de collisions qui se produiraient avec un décalage d'origine réaliste. C'est pourquoi, dans le cas d'une simulation dans les programmes ShopTurn, l'en-tête de programme calcule un décalage d'origine approprié pour la broche principale ou, le cas échéant, pour la contre-broche à partir des dimensions de mandrin spécifiées.

### Représentation des déplacements

Les déplacements de l'outil sont représentés en couleurs. Vitesse rapide en rouge et avance en vert.

---

**Remarque**

**Représentation de la poupée mobile**

La poupée mobile n'est visible qu'avec l'option "ShopMill/ShopTurn".

---



**Constructeur de la machine-outil**

Veillez également observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Bibliographie

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

## Représentation de simulation

Vous avez le choix entre les types de représentation ci-après :

- Simulation d'enlèvement de matière

Lors de la simulation ou du dessin simultané, vous poursuivez directement l'enlèvement lors du chariotage de la pièce brute définie.

- Représentation de trajectoire

Vous avez en outre la possibilité d'ajouter une représentation de trajectoire. La trajectoire d'outil programmée est alors représentée.

## Variantes de représentation

Vous pouvez sélectionner trois variantes de représentation graphique :

- Simulation avant usinage de la pièce

Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous pouvez représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme en mode accéléré.

- Dessin simultané avant usinage de la pièce

Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous pouvez représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme avec test du programme et en avance de marche d'essai. Les axes machine ne se déplacent pas si vous avez sélectionné "sans déplacement".

- Dessin simultané pendant l'usinage de la pièce

Pendant l'exécution du programme sur la machine, vous pouvez suivre l'usinage de la pièce sur l'écran.

## Vues

Dans le cas des trois variantes, vous disposez des vues suivantes :

- Vue latérale
- Demi-coupe
- Vue de face
- Vue 3D
- 2 fenêtres

### Affichage d'état

Les coordonnées d'axe, la correction, l'outil actuel avec tranchant, le bloc de programme actuel, l'avance et le temps d'usinage sont affichés.

Toutes ces vues comportent une horloge qui s'écoule pendant la représentation graphique. Le temps d'usinage est affiché en heures, minutes et secondes. Il correspond approximativement au temps nécessaire à l'exécution du programme, changement d'outil compris.



### Options logicielles

Pour la vue 3D, vous devez disposer de l'option "Simulation 3D de la pièce finie".

Pour la fonction "Dessin simultané", vous devez disposer de l'option "Dessin simultané (simulation en temps réel)".

### Détermination du temps d'exécution du programme

Le temps d'exécution du programme est déterminé lors de l'exécution de la simulation. Le temps d'exécution du programme est affiché temporairement dans l'éditeur à la fin du programme.

## Propriétés du dessin simultané et de la simulation

### Déplacements

Lors de la simulation, les déplacements affichés sont enregistrés dans un tampon FIFO. Lorsque ce tampon est plein, le déplacement le plus ancien est supprimé à chaque nouveau déplacement.

### Délimitation de la zone de travail

Aucune délimitation de la zone de travail ni aucun fin de course logiciel n'est actif pour la simulation d'une pièce.

### Restriction

- Les splines et les polynômes ne sont pas pris en charge.
- Prise de référence : G74 à partir du déroulement d'un programme ne fonctionne pas.
- L'alarme 15110 "Bloc REORG impossible" n'est pas affichée.
- Les cycles de compilation ne sont pas pris en charge.


- Aucune prise en charge AP.
- Les conteneurs d'axes ne sont pas pris en charge.
- Les tables orientables avec vecteurs d'offset non escamotables ne sont pas prises en charge.

### Contraintes

- Tous les enregistrements existants (porte-outil / TRAORI, TRANSMIT, TRACYL) sont traités et doivent être mis en service de manière appropriée pour une simulation correcte.
- Les transformations avec axe linéaire pivoté (TRAORI 64 - 69) et les transformations OEM (TRAORI 4096 - 4098) ne sont pas prises en charge.
- Les modifications des données relatives au porte-outil ou aux transformations ne sont effectives qu'après un Power On (mise sous tension).
- Les changements de transformation et de bloc de données d'orientation sont pris en charge. Toutefois, les changements de cinématique réels impliquant le remplacement physique d'une tête orientable ne sont pas pris en charge.
- La simulation de programmes de construction de moules avec des temps de changement de bloc très courts peut être plus longue que l'usinage car la répartition du temps de calcul pour cette application favorise l'usinage et pénalise la simulation.

### Exemple

Un tour avec axe B est un exemple de cinématique prise en charge :

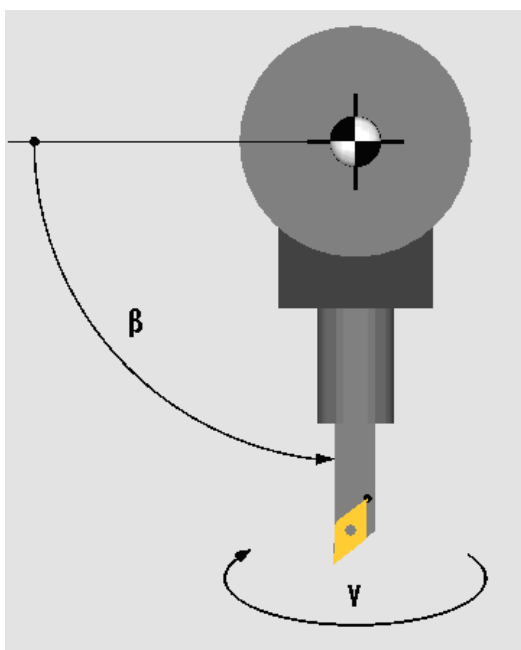

Tour avec axe B

### Voir aussi

Paramètres du mandrin de la broche (Page 85)



## 5.2 Simulation avant usinage de la pièce

Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous avez la possibilité de représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme en mode accéléré. Ceci permet de contrôler facilement le résultat de la programmation.

### Correction de l'avance par commutateur

Pendant la simulation, la correction de l'avance est également possible.

Vous pouvez modifier l'avance via l'interface utilisateur pendant la simulation.

0 %: La simulation s'arrête.

100 %: Le programme est exécuté à haute vitesse.

### Voir aussi

Modification de l'avance (Page 167)

Simulation d'un programme bloc par bloc (Page 168)

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr."



2. Sélectionnez l'emplacement et positionnez le curseur sur le programme à simuler.
3. Actionnez la touche <INPUT> ou la touche <Curseur vers la droite>.



- OU -

Double-cliquez sur le programme.

Le programme sélectionné s'ouvre dans le groupe fonctionnel "Programme" dans l'éditeur.



4. Actionnez la touche logicielle "Simulation".

L'exécution du programme est représentée graphiquement sur l'écran. Les axes machine ne se déplacent pas.



5. Pour arrêter la simulation, Actionnez la touche logicielle "Arrêt".



- OU -



Actionnez la touche logicielle "Reset" pour interrompre la simulation.



6. Actionnez la touche logicielle "Démarrage" pour relancer la simulation ou la poursuivre.

---

#### Remarque

##### Changement de groupe fonctionnel

Si vous changez de groupe fonctionnel, la simulation est interrompue. Si vous relancez la simulation, elle redémarre au début du programme.

---



#### Option logicielle

Pour la vue 3D, vous avez besoin de l'option "Simulation 3D de la pièce finie".

## 5.3 Dessin simultané avant usinage de la pièce

Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous pouvez représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme, pour contrôler le résultat de la programmation.

Vous pouvez remplacer l'avance programmée par une avance de marche d'essai pour influencer sur la vitesse d'usinage et sélectionner un test de programme pour désactiver le déplacement des axes.

Si vous souhaitez visualiser les blocs de programmation actuels plutôt que la représentation graphique, vous pouvez commuter sur la vue de programme.



### Option logicielle

Pour la fonction "Dessin simultané", vous avez besoin de l'option "Dessin simultané (simulation en temps réel)".

### Marche à suivre



1. Chargez un programme en mode de fonctionnement "AUTO".
2. Actionnez la touche logicielle "Influ. progr." et cochez les cases "PRT : sans déplacement d'axe" et "Avance marche essai DRY".

Le programme est exécuté sans déplacement d'axe. La vitesse d'avance programmée est remplacée par une vitesse de marche d'essai.



3. Actionnez la touche logicielle "Dessin simult.".



4. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
L'exécution du programme est représentée graphiquement sur l'écran.



5. Activez de nouveau la touche logicielle "Dessin simultané" pour mettre fin au dessin.

## 5.4 Dessin simultané pendant l'usinage de la pièce

Si la zone de travail est cachée pendant l'usinage de la pièce, par le liquide d'arrosage p. ex., vous pouvez suivre l'exécution du programme à l'écran.



### Option logicielle

Pour la fonction "Dessin simultané", vous avez besoin de l'option "Dessin simultané (simulation en temps réel)".

### Marche à suivre



1. Chargez un programme en mode de fonctionnement "AUTO".
2. Actionnez la touche logicielle "Dessin simult.".
3. Actionnez la touche <CYCLE START>.  
L'usinage de la pièce sur la machine est démarré et représenté graphiquement à l'écran.
4. Activez de nouveau la touche logicielle "Dessin simultané" pour mettre fin au dessin.

---

### Remarque

- Si vous activez le dessin simultané après le traitement dans le programme des informations relatives à la pièce brute, seuls les déplacements et l'outil s'affichent.
  - Si vous désactivez le dessin simultané au cours du traitement et que vous réactivez la fonction ultérieurement, les déplacements générés dans l'intervalle ne sont pas affichés.
-

## 5.5 Différentes vues de la pièce

Pour la représentation graphique, vous pouvez choisir différentes vues, ce qui vous permet d'observer de façon optimale l'usinage de la pièce ou d'afficher des détails ou la vue globale de la pièce finie.

Vous disposez des vues suivantes :

- Vue latérale
- Demi-coupe
- Vue de face
- Vue 3D
- 2 fenêtres

### 5.5.1 Vue latérale



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez la touche logicielle "Vue de côté".

La vue latérale montre la pièce sur le plan Z-X.

#### Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

### 5.5.2 Demi-coupe



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez les touches logicielles "Autres vues" et "Demi-coupe".

La demi-coupe montre la pièce coupée sur le plan Z-X.

#### Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

### 5.5.3 Vue frontale



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez les touches logicielles "Autres vues" et "Vue frontale".

La vue de face montre la pièce dans le plan X-Y.

#### Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

### 5.5.4 Vue 3D



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez la touche logicielle "Vue 3D".



#### Option logicielle

Pour la simulation, vous devez disposer de l'option "Simulation 3D (pièce finie)".

#### Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire, décaler et pivoter le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

#### Visualiser et déplacer un plan de coupe

Vous pouvez visualiser et déplacer les plans de coupe X, Y et Z.

#### Voir aussi

Définition de plans de coupe (Page 172)

### 5.5.5 2 fenêtres



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez les touches logicielles "Autres vues" et "2 fenêtres".

En vue 2 fenêtres, vous obtenez une vue latérale (fenêtre de gauche) et une vue frontale (fenêtre de droite) de la pièce. L'angle de visualisation montre toujours le plan de coupe frontal de la pièce, même en cas d'usinage de sa partie arrière ou de sa face inférieure.

#### Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

## 5.6 Représentation graphique

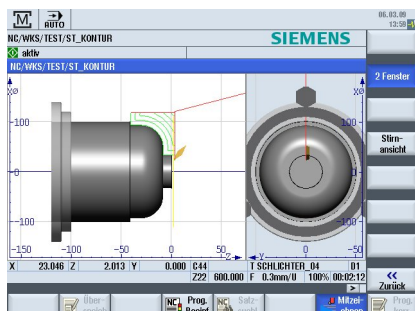


Figure 5-1 Vue à 2 fenêtres

### Fenêtre active

La fenêtre active a un fond plus clair que les autres.

La touche <Next Window> vous permet d'accéder à la fenêtre active.

Elle permet de modifier la représentation de la pièce, par exemple agrandir ou rétrécir, pivoter ou décaler.

Certaines actions réalisées dans la fenêtre active influent simultanément sur les autres fenêtres.

### Représentation des déplacements

- Rapide = rouge
- Avance = vert



## 5.7 Travailler avec l'affichage de la simulation

### 5.7.1 Introduction d'une pièce brute

Vous avez la possibilité de remplacer la pièce brute définie dans le programme ou de définir une pièce brute pour les programmes dans lesquels aucune définition de pièce brute ne peut être insérée.

---

#### Remarque

L'introduction de la pièce brute n'est possible que si la simulation ou le dessin simultané se trouvent à l'état Reset.

---

#### Marche à suivre

 


1. La simulation ou le dessin simultané est lancé.
2. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Pièce brute".  
La fenêtre "Introduction Pièce brute" s'ouvre et affiche les valeurs par défaut.
3. Saisissez les valeurs désirées pour les dimensions.
4. Actionnez la touche logicielle "Valider" pour confirmer les valeurs saisies. La nouvelle pièce définie est représentée.

### 5.7.2 Masquer et afficher la trajectoire de l'outil

La représentation de la trajectoire permet de suivre la trajectoire programmée de l'outil du programme sélectionné. La trajectoire est actualisée en permanence en fonction du déplacement de l'outil. Les trajectoires d'outils peuvent être à tout moment masquées ou affichées.

#### Marche à suivre



1. La simulation ou le dessin simultané est lancé.
2. Actionnez la touche logicielle ">>".  
Les trajectoires d'outils sont visualisées dans la vue active.
3. Activez la touche logicielle pour masquer les trajectoires d'outils.  
Les trajectoires d'outils seront poursuivies en arrière plan et peuvent être affichées en actionnant à nouveau la touche logicielle.
4. Actionnez la touche logicielle "Effacer tr. outil".  
Toutes les trajectoires d'outils enregistrées jusqu'à présent seront effacées.

## 5.8 Commande du programme pendant la simulation.

### 5.8.1 Modification de l'avance

Vous pouvez modifier l'avance à tout moment lors de la simulation.

Vous pouvez suivre les modifications dans la barre d'état.

---

#### Remarque

Si vous travaillez avec la fonction "Dessin simultané", le commutateur rotatif (Correction) permet la correction sur le tableau de commande.

---

#### Marche à suivre



1. La simulation est lancée
2. Actionnez la touche logicielle "Commande programme".
3. Actionnez la touche "Correction +" ou "Correction -" pour augmenter ou réduire l'avance de 5 %.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Correction 100 %" pour mettre l'avance à la valeur maximale.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "<<" pour revenir à la vue de base et pour laisser la simulation se dérouler avec l'avance modifiée.

---

#### Remarque

**Basculer entre "Correction +" et "Correction -"**

---










Actionnez les touches <CTRL> et <Curseur vers le bas> ou <Curseur vers le haut> pour basculer entre les touches logicielles "Correction +" et "Correction -".

## 5.8.2 Simulation d'un programme bloc par bloc

Tout comme lors de l'exécution d'un programme, vous pouvez commander le déroulement d'un programme pendant la simulation, c.-à-d. p. ex., dérouler un programme bloc par bloc.

### Marche à suivre

- |   |    |   |
|---|----|---|
|   | 1. | La simulation est lancée  |
|    | 2. | Activez les touches logicielles "Commande programme" et "Bloc indiv."   |
|    |    |   |
|    | 3. | Actionnez les touches logicielles "Retour" et "Démarrage SBL".<br>Le bloc présent du programme est simulé, puis s'arrête. |
|    |    |   |
|    | 4. | Actionnez "Démarrage SBL" autant de fois que vous souhaitez simuler un bloc de programme.                                 |
|  | 5. | Actionnez la touche logicielle "Commande programme" ainsi que la  |
|  |    | touche logicielle "Bloc par bloc" pour quitter le mode bloc par bloc.   |

---

### Remarque

#### Activer/désactiver le mode bloc par bloc

---



+



Actionnez les touches <CTRL> et <S> simultanément pour activer ou désactiver le mode bloc par bloc.

## 5.9 Modification et adaptation d'un graphique de simulation

### 5.9.1 Agrandir et réduire le graphique

#### Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

#### Marche à suivre



...



1. Actionnez la touche <+> ou <-> si vous souhaitez agrandir ou réduire le graphique actuel.

Le graphique sera agrandi et réduit à partir de son centre.

- OU -



Actionnez les touches logicielles "Détails" et "Zoom +" si vous souhaitez agrandir la partie représentée.

- OU -



Actionnez les touches logicielles "Détails" et "Zoom -" si vous souhaitez réduire la partie représentée.

- OU -



Actionnez les touches logicielles "Détails" et "Zoom auto" si vous souhaitez adapter automatiquement la partie représentée aux dimensions de la fenêtre.

L'adaptation automatique de la taille tient compte des dimensions les plus étendues de la pièce dans les différents axes.

---

#### Remarque

##### Coupe sélectionnée

Les coupes et les adaptations de la taille sont conservées tant qu'un programme est sélectionné.


---

## 5.9.2 Déplacer graphique

### Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

### Marche à suivre

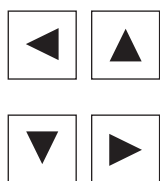1. Actionnez une touche de curseur pour décaler le graphique vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- 


## 5.9.3 Tourner le graphique

Dans la vue 3D, vous avez la possibilité de tourner la pièce et ainsi de l'observer de tous les côtés.

### Condition préalable

La simulation est démarrée et une vue 3D est sélectionnée.

### Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Détails".
  2. Actionnez la touche logicielle "Tourner vue".
- 



...



...



2. Actionnez les touches logicielles "Flèche à droite", "Flèche à gauche", "Flèche vers le haut", "Flèche vers le bas", "Flèche pivotante à droite" et "Flèche pivotante à gauche" pour modifier la position de la pièce.

- OU -

Maintenez la touche <Shift> enfoncée et faites pivoter la pièce dans la direction souhaitée à l'aide des touches de curseur correspondantes.

#### 5.9.4 Modifier la partie affichée

Si vous souhaitez déplacer, agrandir ou réduire la partie affichée de la représentation graphique, par exemple pour visualiser des détails ou pour afficher ensuite la pièce dans son entier, utilisez la loupe.

Avec la loupe, vous pouvez déterminer vous-même la partie à afficher puis la grandir ou la réduire.

##### Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

##### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Détails".



2. Actionnez la touche logicielle "Loupe".  
Une loupe en forme de cadre rectangulaire apparaît à l'écran.



3. Actionnez la touche logicielle "Loupe +" ou la touche <+> pour agrandir le cadre.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Loupe -" ou la touche <-> pour réduire le cadre.

- OU -



Actionnez une touche de curseur pour décaler le cadre vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



4. Actionnez la touche logicielle "Valider" pour valider la coupe sélectionnée.

### 5.9.5 Définition de plans de coupe

Dans la vue 3D, vous avez la possibilité "d'ouvrir" la pièce et ainsi d'afficher certaines vues permettant de visualiser des contours dissimulés.

#### Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

#### Marche à suivre



 
1. Actionnez la touche logicielle "Détails".



2. Actionnez la touche logicielle "Coupe".




Une vue en coupe de la pièce s'affiche.



3. Actionnez la touche logicielle correspondante pour déplacer le plan de coupe dans la direction voulue.

 ...





## 5.10 Afficher des alarmes en simulation

Des alarmes peuvent survenir pendant la simulation. Si une alarme se déclenche pendant la simulation alors une fenêtre sera affichée dans la fenêtre de travail.

La vue d'ensemble des alarmes contient les informations suivantes :

- Date et heure
- Critère d'effacement  
indique avec quelle touche logicielle l'alarme est acquittée
- Numéro d'alarme
- Texte d'alarme

### Condition préalable

La simulation est en cours et une alarme est active.

### Marche à suivre

Commande  
programme

Alarme

Acquitter  
l'alarme

Power on  
simulation

1. Activez les touches logicielles "Commande programme" et "Alarme".  
La fenêtre "Simulation Alarme" s'ouvre et une liste de toutes les alarmes émises s'affiche.

Actionnez la touche logicielle "Acquitter l'alarme" pour réinitialiser l'alarme de simulation repérée par une icône Réinitialiser ou Annuler.  
La simulation peut se poursuivre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Simulation Power On" pour réinitialiser une alarme de simulation repérée par une icône Power On.



## Créer programme à codes G

### 6.1 Assistance graphique à la programmation

#### Fonctions

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Sélection d'étapes de programme (cycles) orientée technologie au moyen de touches logicielles
- Fenêtres de saisie pour paramétrage avec images d'aide animées
- Aide en ligne contextuelle pour toutes les fenêtres de saisie
- Assistance pour la saisie du contour (processeur de géométrie)

#### Conditions d'appel et de retour

- Les fonctions G actives avant l'appel du cycle et le frame programmé restent maintenus au-delà du cycle.
- La position de départ doit être accostée avant l'appel du cycle dans le programme appelant. Les coordonnées sont à programmer dans un système direct de coordonnées cartésiennes.

## 6.2 Vues du programme

Vous avez la possibilité d'afficher un programme à codes G de différentes manières.

- Vue du programme
- Masque de paramètres au choix avec image d'aide ou vue graphique

### Vue du programme

La vue du programme dans l'éditeur donne un aperçu des différentes opérations d'usinage d'un programme.

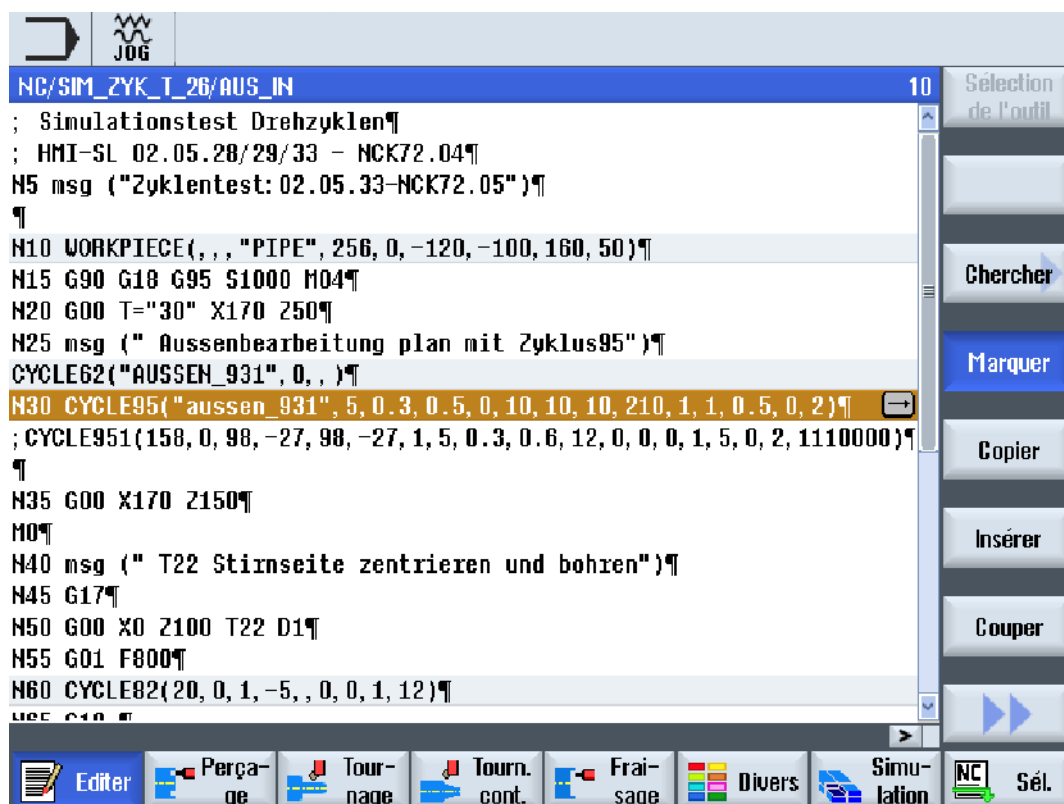


Figure 6-1 Vue d'un programme à codes G



Dans la vue du programme, les touches <Curseur haut> et <Curseur bas> vous permettent de naviguer entre les blocs de programme.



Actionnez la touche <Curseur vers la droite> ou <Input> pour ouvrir un bloc de programme sélectionné ou un cycle dans la vue du programme.



Le masque de paramétrage associé, qui comporte une image d'aide, est affiché.

### Masque de paramétrage avec image d'aide



La touche <Curseur vers la droite> ou <Input> vous permet d'ouvrir un bloc de programme sélectionné ou un cycle dans la vue du programme. Le masque de paramétrage associé, qui comporte une image d'aide, est affiché.

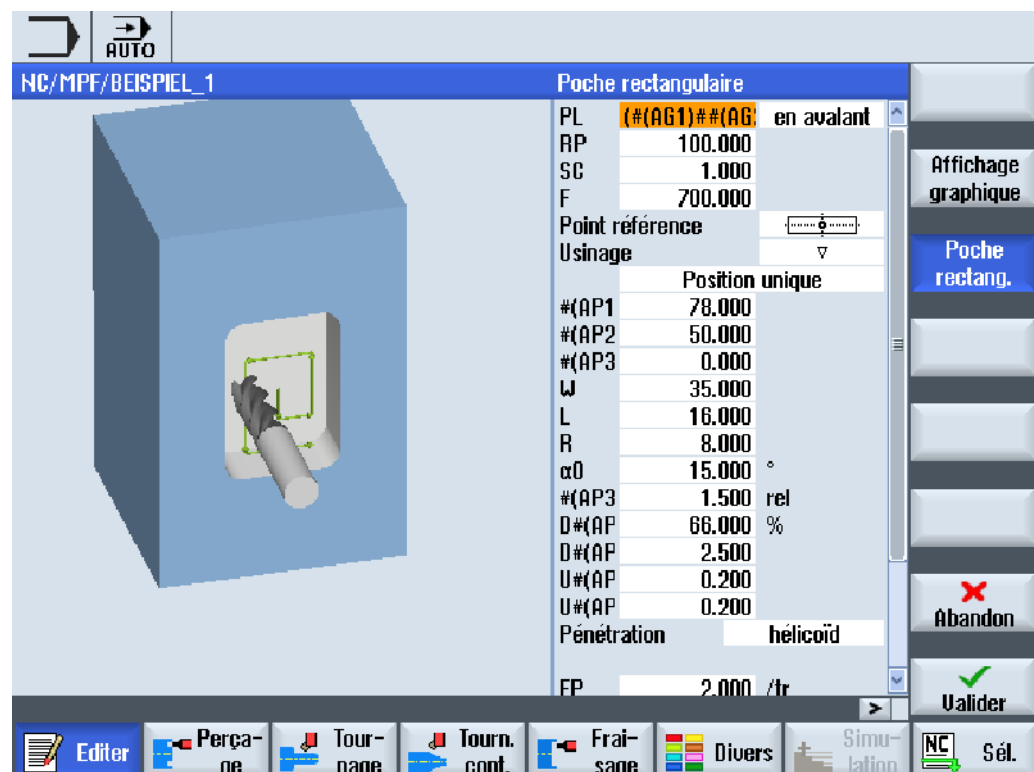


Figure 6-2 Masque de paramétrage avec image d'aide

Les images d'aide animées sont toujours affichées pour le système de coordonnées paramétré. Les paramètres s'affichent de manière dynamique dans le graphique. Le paramètre sélectionné est mis en surbrillance dans le graphique.

### Symboles de couleur

Flèche rouge = l'outil se déplace en vitesse rapide

Flèche verte = l'outil se déplace en avance d'usinage

Masque des paramètres avec vue graphique

**Affichage graphique** La touche logicielle "Affichage graphique" vous permet, au sein du masque, d'alternier entre l'image d'aide et la vue graphique.

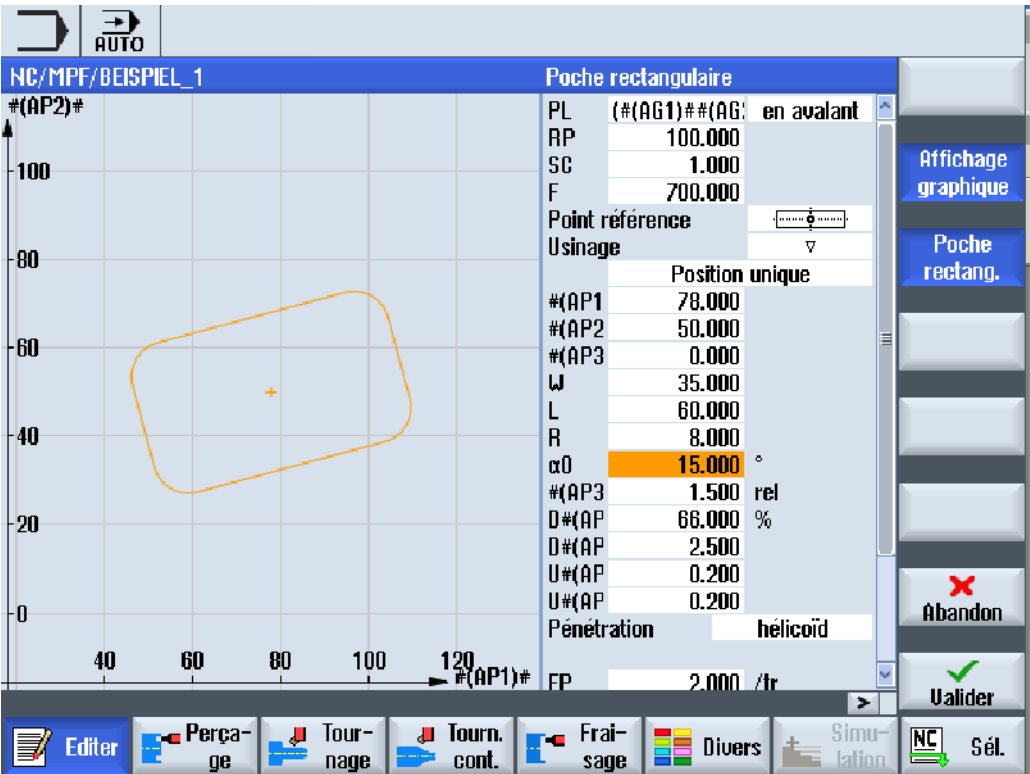


Figure 6-3 Masque des paramètres avec affichage graphique d'un bloc de programme à codes G

## 6.3 Structure du programme

Fondamentalement, la programmation en code G est libre. Les principales instructions sont les suivantes :

- Définition du plan d'usinage
- Appel d'un outil (T et D)
- Appel d'un décalage d'origine
- Valeurs technologiques telles qu'avance (F), vitesse et sens de rotation de la broche (S et M)
- Positions et appels de fonctions technologiques (cycles)
- Fin du programme

Dans les programmes en code G, vous devez sélectionner un outil et programmer les valeurs technologiques F, S requises avant d'appeler des cycles.

Une pièce brute peut être prédéfinie pour la simulation.

### Voir aussi


Introduction pièce brute (Page 185)

## 6.4 Notions élémentaires

### 6.4.1 Plans d'usinage

Un plan est défini par deux axes de coordonnées. Le troisième axe de coordonnées (axe de l'outil) est perpendiculaire à ce plan et détermine le sens d'approche de l'outil (par ex. pour l'usinage 2 D 1/2).

Lors de la programmation, il faut indiquer à la commande numérique dans quel plan s'effectue l'usinage, afin que les valeurs de correction d'outil soient calculées correctement. De même, l'indication du plan d'usinage est une information importante pour certains types de programmation d'interpolation circulaire de même que pour les coordonnées polaires.

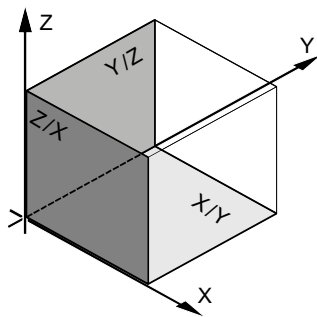

#### Plans de travail

Les plans de travail sont déterminés de la façon suivante :

Plan		Axe d'outil
X / Y	G17	Z
Z / X	G18	Y
Y / Z	G19	X



## 6.4.2 Plans courants dans les cycles et les masques de saisie

Chaque masque de saisie comporte un champ de sélection pour le plan, lorsque le plan n'est pas défini par les paramètres machine CN.

- vide (en raison de la compatibilité avec les masques de saisi sans plan)
- G17 (XY)
- G18 (ZX)
- G19 (YZ)

Il y a, dans les masques des cycles, des paramètres dont les noms dépendent de ce paramétrage du plan et s'affichent en correspondance, par exemple Z0, Z1 ou X0, Y0.

Si le champ de saisie reste vide, les paramètres, les images d'aide et le graphique à traits sont représentés dans le plan par défaut (réglable via les paramètres machine) :

- Tournage : G18 (ZX)

Le plan est transmis aux cycles en tant que nouveau paramètre. Le plan s'affiche dans le cycle, c.-à-d. que le cycle se déroule dans le plan donné. Il est également possible de laisser les champs de saisie vides et ainsi de créer un programme indépendant du plan.

Le plan défini n'a d'effet que pour ce cycle (non modal). Une fois le cycle terminé, le plan du programme principal est à nouveau actif. Cela permet d'ajouter un nouveau cycle à un programme, sans modifier le plan pour le déroulement ultérieur du programme.

## 6.4.3 Programmation d'un outil (T)

### Appeler un outil

1. Vous vous trouvez dans le programme pièce
2. Actionnez la touche logicielle "Sélectionner outil".  
La fenêtre "Sélection outil" s'ouvre.
3. Positionnez le curseur sur l'outil souhaité et actionnez la touche logicielle "Dans le programme".  
L'outil sélectionné est enregistré dans l'éditeur de code G. Le texte suivant, par exemple, apparaît à la position du curseur dans l'éditeur de code G : T="OUTIL EBAUCHE100"  
-OU-
4. Actionnez les touches logicielles "Liste outils" et "Nouvel outil".



**Dans le  
programme**

5. Puis sélectionnez l'outil souhaité dans la barre de touches logicielles verticale et actionnez la touche logicielle "Dans le programme".  
L'outil sélectionné est enregistré dans l'éditeur de code G.
6. Programmez ensuite le changement d'outil (M6), le sens de rotation de la broche (M3/M4), la vitesse de rotation de la broche (S...), l'avance (F), le mode d'avance (G94, G95,...), le liquide d'arrosage (M7/M8) et, le cas échéant, d'autres fonctions spécifiques à l'outil.

## 6.5 Créer un programme à codes G

Pour chaque nouvelle pièce que vous désirez usiner, vous créez un programme spécifique. Ce programme contiendra les différentes opérations d'usinage à effectuer pour réaliser la pièce.

Les programmes pièces en code G peuvent être créés sous le dossier "Pièces" ou "Programmes pièces".

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez le lieu de stockage de votre choix.

#### Création d'un nouveau programme pièce



3. Positionnez le curseur sur le dossier "Programmes pièces" et actionnez la touche logicielle "Nouveau".



La fenêtre "Nouveau progr. codes G" s'ouvre.



4. Saisissez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".  
Le nom peut contenir au maximum 28 caractères (nom + point + 3 caractères pour l'extension). Toutes les lettres (sauf les caractères accentués), les chiffres et les caractères de soulignement (\_) sont autorisés.

Le type de programme (MPF) est défini d'office.

Le programme pièce est créé et l'éditeur s'ouvre.

#### Création d'un nouveau programme pièce pour une pièce



5. Positionnez le curseur sur le dossier "Pièces" et actionnez la touche logicielle "Nouveau".



La fenêtre "Nouveau progr. codes G" s'ouvre.



6. Sélectionnez un type de fichier (MPF ou SPF), saisissez le nom souhaité pour le programme et actionnez la touche logicielle "OK".  
Le programme pièce est créé et l'éditeur s'ouvre.

7. Introduisez les codes G désirés.

**Voir aussi**

Modifier l'appel de cycle (Page 195)

Sélection des cycles via une touche logicielle (Page 188)

Créer une nouvelle pièce (Page 607)

## 6.6 Introduction pièce brute

### 6.6.1 Fonction

#### Fonction

La pièce brute est utilisée pour la simulation et le dessin simultané. Une simulation pertinente n'est possible qu'avec une pièce brute correspondant le plus précisément possible à la pièce brute réelle.

Pour chaque nouvelle pièce que vous désirez usiner, vous créez un programme spécifique. Ce programme contiendra les différentes opérations d'usinage effectuées pour réaliser la pièce.

Vous devez définir la forme (tube, cylindre, polygone ou parallélépipède centré) et les dimensions de la pièce brute.

#### Remontage manuel d'une pièce brute

Effacez la pièce brute si elle doit être amenée manuellement, par exemple, de la broche principale à la contre-broche.

#### Exemple

- Pièce brute broche principale cylindre
- Usinage
- M0 ; remonter une pièce brute manuellement
- Effacer pièce brute broche principale
- Pièce brute contre-broche cylindre
- Usinage

L'introduction de la pièce brute se rapporte toujours au décalage d'origine actuel, effectif à cet emplacement du programme.

---

#### Remarque

##### Orientation

Pour les programmes utilisant une "Orientation", une orientation 0 doit être réalisée avant la définition de la pièce brute.

---

## Marche à suivre








1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Programme".



2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Pièce brute".  
La fenêtre "Introduction pièce brute" s'ouvre.






Paramètre	Description	Unité
Données pour	Sélection de la broche pour la pièce brute <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broche principale</li> <li>• Contre-broche</li> </ul> <b>Remarque :</b> si la machine ne possède pas de contre-broche, le champ de saisie "Données pour" ne s'affiche pas.	
Pièce brute 	Sélection de la pièce brute <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parallélépipède centré</li> <li>• Tube</li> <li>• Cylindre</li> <li>• Polygone</li> <li>• Effacer</li> </ul>	
ZA	Cote initiale	
ZI 	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	
ZB 	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	
XA	Diamètre extérieur - (pour les cylindres et les tubes uniquement)	mm
XI 	Diamètre intérieur (abs) ou épaisseur de paroi (rel) - (pour les tubes uniquement)	mm
N	Nombre d'arêtes - (pour les polygones uniquement)	
SW ou L 	Cote sur plats ou longueur d'arête - (pour les polygones uniquement)	
W	Largeur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm
L	Longueur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm

## 6.7 Plan d'usinage, sens de fraisage, plan de retrait, distance de sécurité et avance (PL, RP, SC, F)

Les masques de saisie des cycles comprennent les paramètres généraux répétitifs en tête de programme.

Vous trouverez les paramètres suivants dans chaque masque de saisie pour un cycle dans un programme en codes G.


Paramètre	Description	Unité
PL 	Chaque masque de saisie comporte un champ de sélection pour le plan, lorsque le plan n'est pas défini par les paramètres machine CN. Plan d'usinage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• G17 (XY)</li> <li>• G18 (ZX)</li> <li>• G19 (YZ)</li> </ul>	
Sens de fraisage  - uniquement pour la technologie de fraisage	Pour fraiser une poche, une rainure longitudinale ou un tourillon, le sens de l'usinage ( <b>en avalant</b> ou <b>en opposition</b> ) et le sens de rotation de la broche de la liste d'outils sont pris en compte. La poche est ensuite usinée dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Dans le fraisage en contournage, le sens de l'usinage est déterminé par le sens du contour qui a été programmé.	
RP	Plan de retrait (abs) Lors de l'usinage, l'outil se déplace en vitesse rapide depuis le point de changement jusqu'au plan de retrait, puis jusqu'à la distance de sécurité. La sélection de l'avance d'usinage est effectuée à ce niveau. Quand l'usinage est terminé, l'outil se déplace, en avance d'usinage, depuis la pièce jusqu'au niveau de la distance de sécurité. De la distance de sécurité jusqu'au plan de retrait, puis jusqu'au point de changement d'outil, le déplacement est exécuté en vitesse rapide. Le plan de retrait doit être saisi en absolu. En règle générale, le point de référence Z0 et le plan de retrait RP ont des valeurs différentes. Il est supposé, dans le cycle, que le plan de retrait est situé avant le point de référence.	mm
SC 	Distance de sécurité (rel) Effet par rapport au point de référence. Le sens auquel se rapporte la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle. La distance de sécurité doit être saisie en relatif (sans signe).	mm
F	Avance L'avance F, également appelée avance d'usinage, est la vitesse à laquelle les axes se déplacent pendant l'usinage de la pièce. L'avance d'usinage doit être saisie en mm/min, mm/tr ou mm/dent avant la programmation d'un cycle. La vitesse d'avance maximale est déterminée par des paramètres machine.	mm/min mm/tr mm/dent

## 6.8 Sélection des cycles via une touche logicielle


### Vue d'ensemble des opération d'usinage


Les opérations d'usinage suivantes sont disponibles.


Cette représentation montre tous les cycles/fonctions présents dans la commande. Toutefois, sur une installation concrète, seules peuvent être sélectionnées les opérations possibles selon la technologie activée.

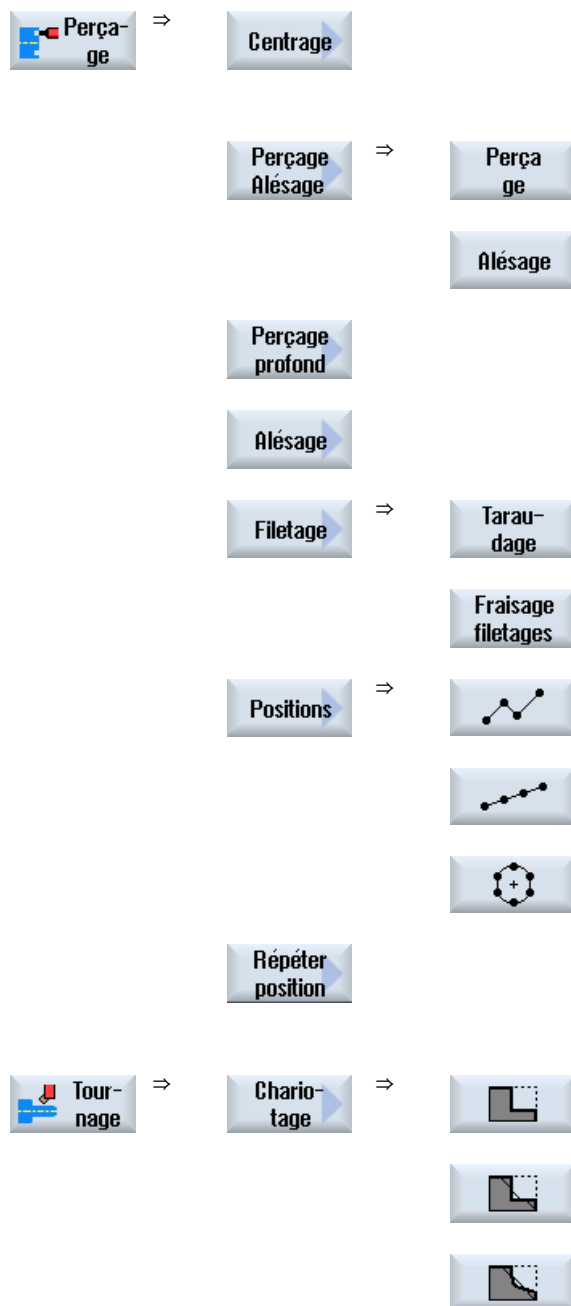





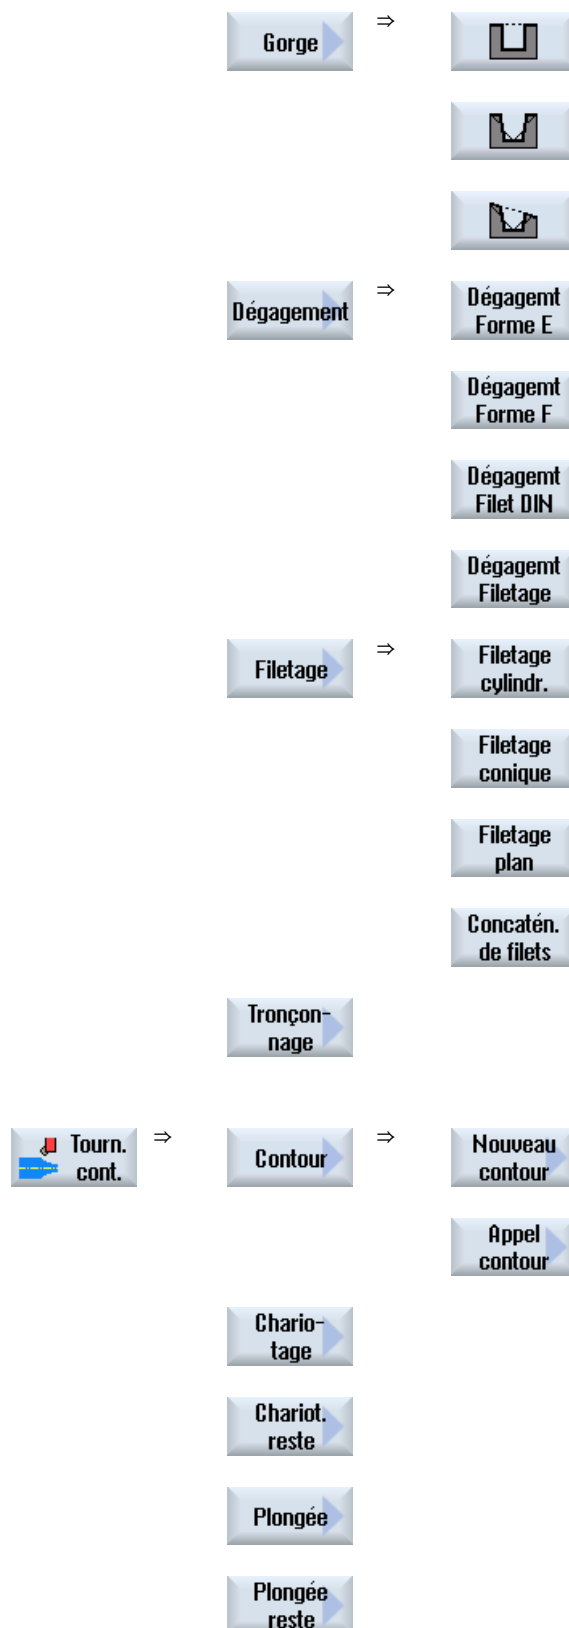

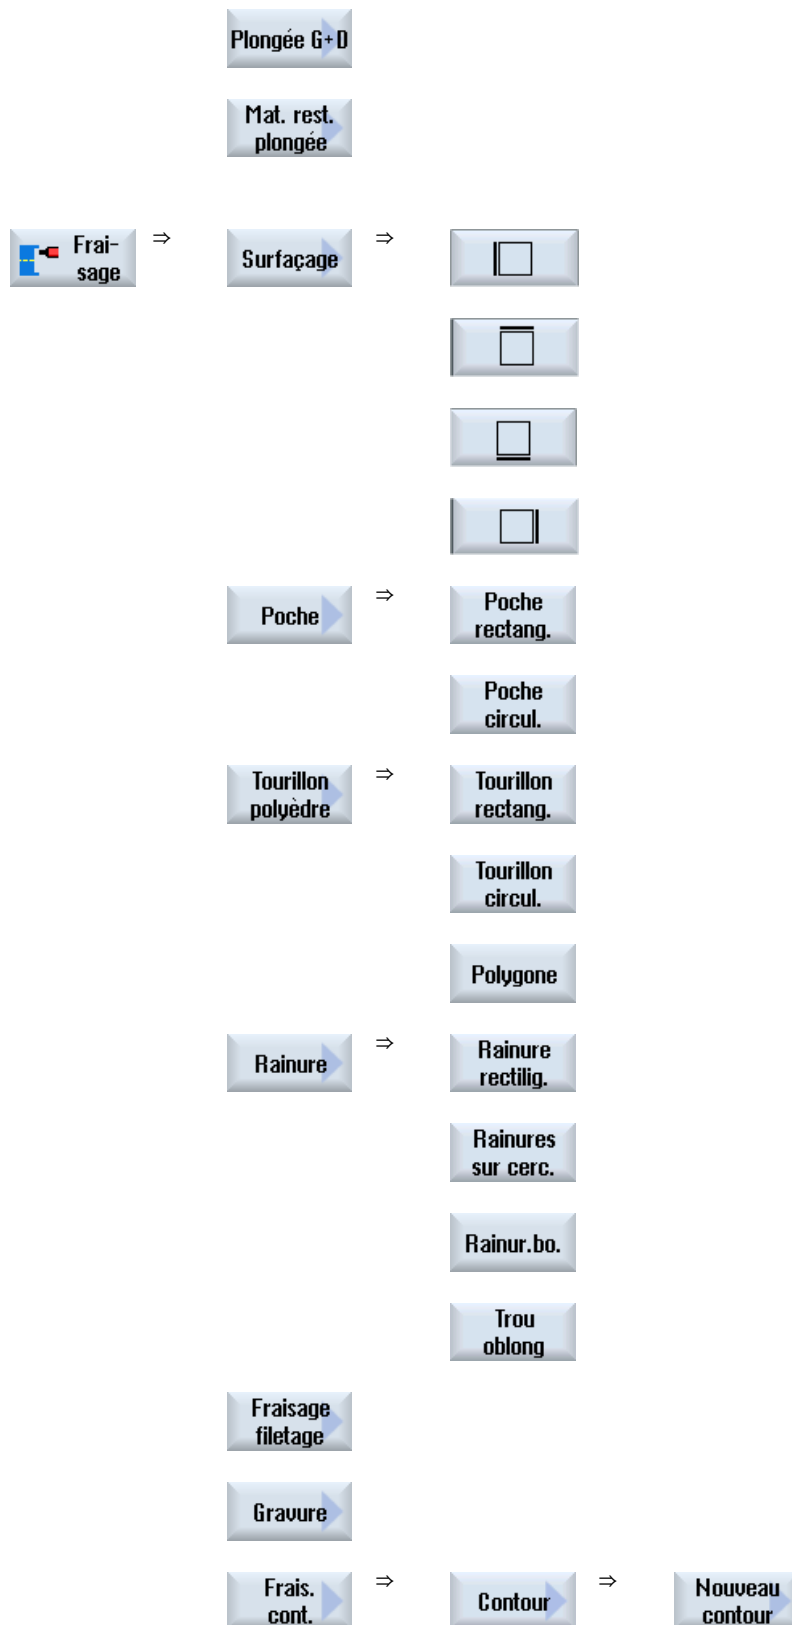

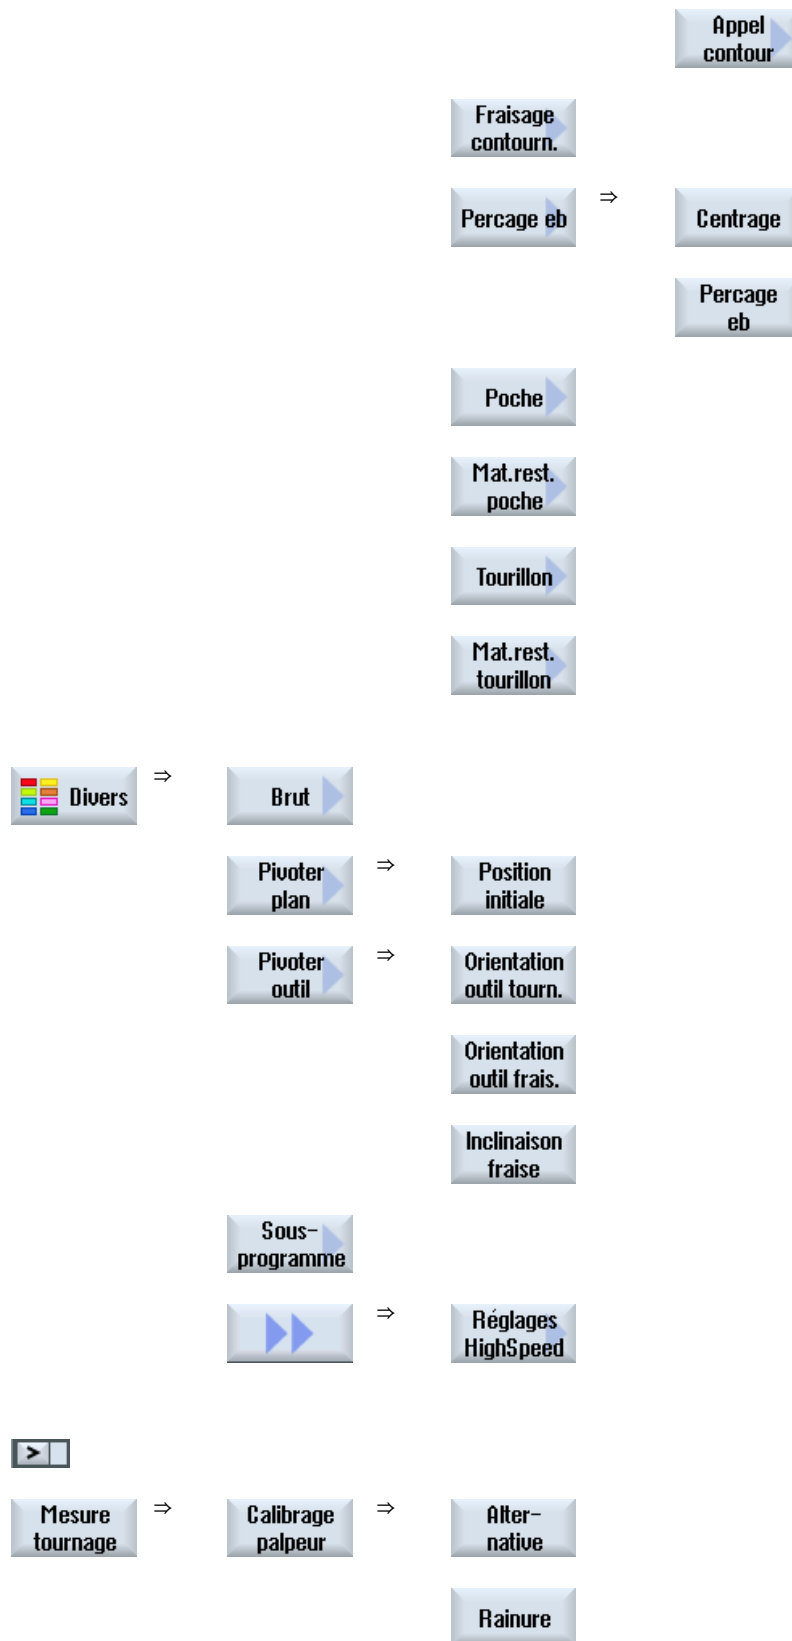

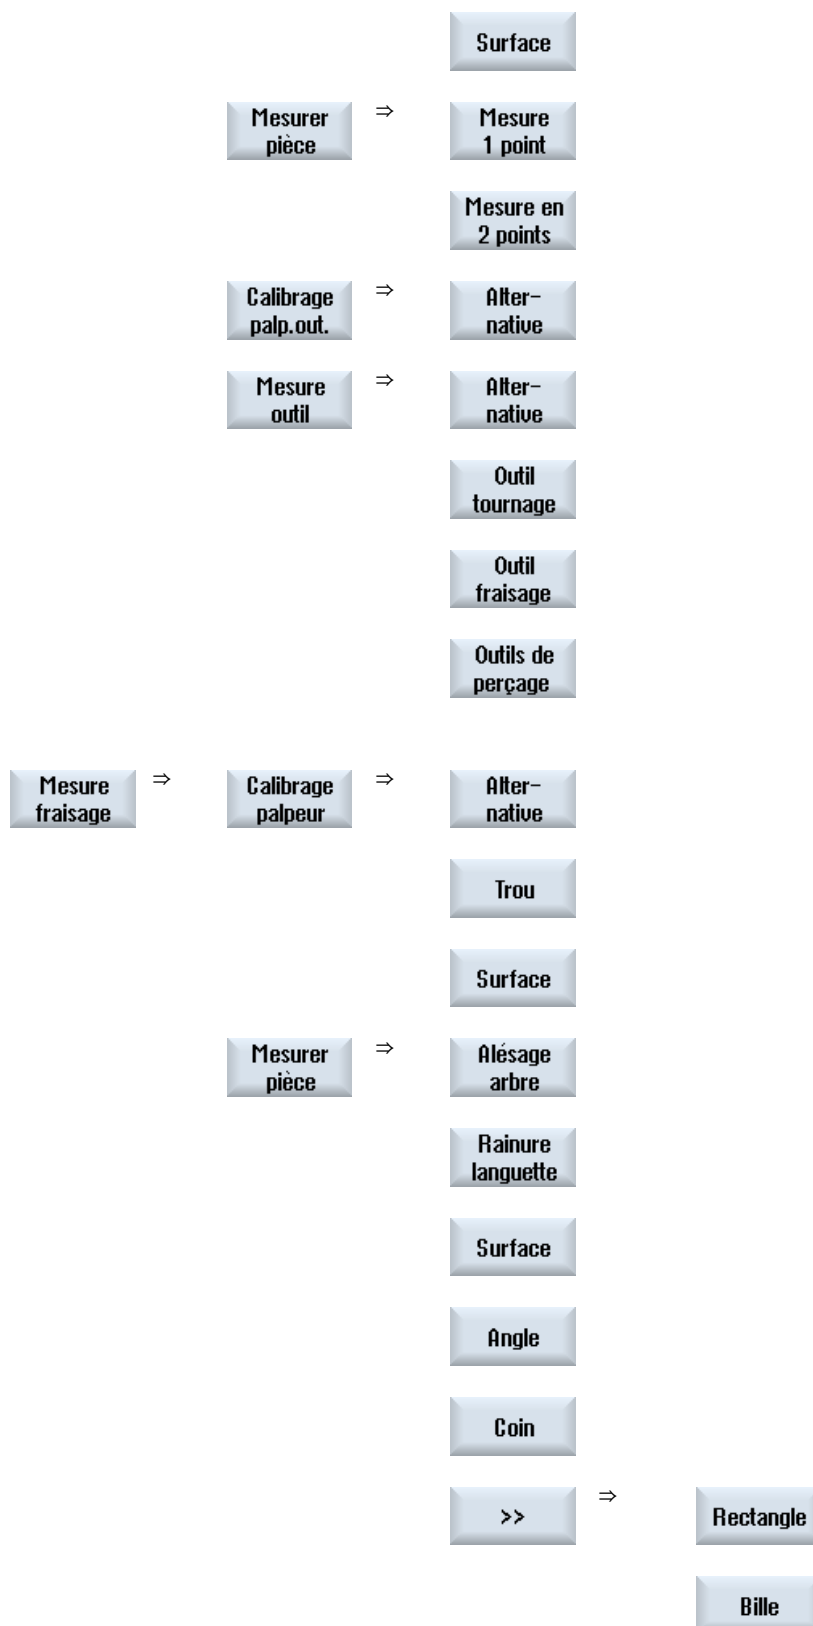

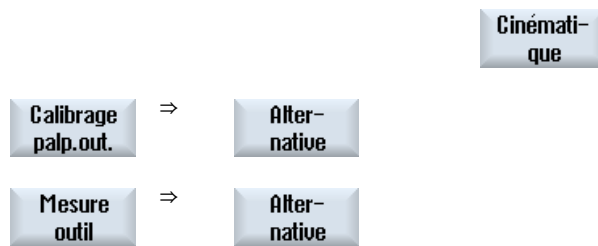

### Voir aussi

Généralités (Page 259)

Créer un programme à codes G (Page 183)

## 6.9 Appeler cycles technologiques

### 6.9.1 Masquage de paramètres de cycle

La documentation décrit tous les paramètres d'entrée possibles pour les cycles. Selon les réglages du constructeur de la machine, certains paramètres peuvent toutefois être cachés dans les masques, en d'autres termes, ils ne sont pas affichés. Ceux-ci sont alors générés avec la valeur de préréglage correspondante lors de l'appel du cycle.

Pour de plus amples informations, consultez les documents suivants :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

### Aide à la programmation des cycles

Exemple



...



1. Choisissez, à l'aide des touches logicielles, l'assistance pour la programmation de contours, de cycles de tournage, perçage ou fraisage.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches logicielles de la barre verticale, le cycle de votre choix.
3. Saisissez les paramètres, puis actionnez la touche logicielle "Valider".

Le cycle d'usinage est enregistré dans l'éditeur sous la forme d'un code G.

### 6.9.2 Données de réglage pour cycles

Les fonctions de cycles peuvent être influencées et configurées par les paramètres machine et les données de réglage.

Pour de plus amples informations, consultez les documents suivants :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate / SINUMERIK 840D sl

### 6.9.3 Vérification des paramètres de cycle

Lors de l'élaboration du programme, les paramètres saisis sont déjà vérifiés afin d'éviter des erreurs de saisie.

Si un paramètre contient une valeur non autorisée, celle-ci est caractérisée de la manière suivante dans le masque de saisie :

- Le champ de saisie s'affiche sur un fond en couleur (couleur d'arrière-plan rose).
- Un message s'affiche dans la ligne de commentaire.
- Lorsque vous positionnez le curseur sur le champ de saisie du paramètre, le message s'affiche également sous forme d'infobulle.

La programmation ne peut être terminée qu'une fois la valeur erronée corrigée.

Même lors de l'exécution des cycles, les valeurs de paramètres sont également surveillées par des alarmes.

### 6.9.4 Modifier l'appel de cycle

Vous avez appelé le cycle souhaité dans l'éditeur de programme à l'aide de la touche logicielle, saisi les paramètres et confirmé avec "Valider".

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez l'appel de cycle souhaité et actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

Le masque de saisie de l'appel de cycle sélectionné s'ouvre.

- OU -



Actionnez la combinaison de touches <MAJ + INSERT>.

Vous passez ainsi en mode d'édition pour cet appel de cycle et pouvez l'éditer comme un bloc CN normal. De cette manière, vous pouvez générer un bloc sans déplacement avant l'appel de cycle.

Remarque : En mode d'édition, l'appel de cycle peut être modifié de sorte qu'il ne soit plus reconvertible dans le masque de paramétrage.

En actionnant une nouvelle fois la combinaison de touches <MAJ + INSERT>, vous quittez le mode de modification.



- OU -



Vous vous trouvez en mode de modification et actionnez la touche <INPUT>.

Une nouvelle ligne est créée avant l'appel de cycle sélectionné.

#### Voir aussi

Créer un programme à codes G (Page 183)

## 6.9.5 Autres fonctions dans les masques de saisie

### Sélection d'unités



Si par exemple l'unité d'un champ peut être modifiée, celle-ci est mémorisée dès que le curseur se trouve sur l'élément. Ainsi, l'opérateur peut identifier la relation.

L'icône de sélection est également affiché dans l'infobulle.

### Affichage de abs. ou rel.

Les abréviations "abs." et "rel." (pour valeur absolue ou relative) sont indiquées à la suite des champs de saisie lorsqu'une commutation est possible pour le champ.

### Vues d'aide

Pour le paramétrage des cycles, des graphiques de représentations 2D, 3D ou de section sont affichés.

### Aide en ligne

Pour plus d'informations sur des instructions en code G ou sur des paramètres de cycle spécifiques, référez-vous à l'aide en ligne contextuelle.



## 6.10 Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage

Les cycles de mesure sont des sous-programmes génériques dédiés à des tâches de mesure. Ils peuvent être adaptés au cas de figure concret par l'intermédiaire de paramètres.



### Option logicielle

Pour utiliser les cycles de mesure, vous devez disposer de l'option "Cycles de mesure".

---

### Remarque

#### Utilisation des cycles de mesure

Les cycles de mesure des programmes, disponibles dans l'éditeur via la touche d'accès au menu suivant, ne peuvent pas être utilisés avec les fonctions courantes comme l'affichage des infobulles, l'aide animée, etc.

---

Lors de la mesure, une distinction est faite entre les éléments suivants :

- Mesure de pièces
- Mesure d'outils

### Mesure de pièces

Pour la mesure, un palpeur de pièce est amené jusqu'à la pièce tournée à mesurer comme s'il s'agissait d'un outil et les positions de mesure sont relevées. La conception flexible des cycles de mesure permet pratiquement toutes les opérations de mesure sur tours. Le résultat de la mesure de la pièce peut engendrer au choix une correction d'outil automatique ou une correction DO supplémentaire.

### Mesure d'outils

Pour la mesure, l'outil à mesurer qui vient d'être chargé est amené jusqu'au palpeur et les valeurs de mesure de la géométrie de l'outil sont relevées. Le palpeur est fixe ou amené dans la zone de travail par un dispositif mécanique. La géométrie de l'outil qui a été mesurée est ensuite introduite dans la mémoire de correcteur d'outil correspondante.

### Bibliographie

Pour une description plus détaillée de l'application des cycles de mesure, voir :

Manuel de programmation des cycles de mesure HMI sl / SINUMERIK 840D sl

## Marche à suivre



1. Actionnez la touche d'accès au menu suivant.



2. Actionnez la touche logicielle horizontale "Mesure tournage".



3. Sélectionnez le groupe de fonctions de mesure de votre choix, par exemple "Ajustage palpeur", à l'aide des touches logicielles verticales.

- OU -



Mesure de pièce

- OU -



Etalonnage du palpeur d'outil

- OU -



Mesure d'outil

4. Sélectionnez une tâche de mesure à l'aide des touches logicielles verticales.

5. Introduisez les paramètres.



6. Actionnez la touche logicielle "OK".

Le cycle de mesure est reporté dans l'éditeur sous forme de code G.  
Le cycle de mesure paramétré en code G est marqué en couleur.

7. Si vous souhaitez visualiser une nouvelle fois le masque de paramétrage correspondant à un cycle de mesure, positionnez le curseur sur ce cycle dans l'éditeur de codes G.



8. Actionnez la touche <curseur vers la droite>.

Le masque de paramétrage du cycle de mesure sélectionné s'affiche.

- OU -



9. Actionnez la touche <Insert> pour annuler le marquage du cycle de mesure dans l'éditeur et modifier les paramètres directement dans l'éditeur.

## Création d'un programme ShopTurn

### 7.1 Assistance graphique à la programmation pour programmes ShopTurn

L'éditeur de programmes met à votre disposition une programmation graphique pour la création de programmes pas à pas que vous créez directement sur la machine.



#### Option logicielle

Pour la création de programmes ShopTurn pas à pas, vous devez disposer de l'option "ShopMill/ShopTurn".

#### Fonctions

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Sélection d'étapes de programme (cycles) orientée technologie au moyen de touches logicielles
- Fenêtres de saisie pour paramétrage avec vues d'aide animées
- Aide en ligne contextuelle pour toutes les fenêtres de saisie
- Assistance pour la saisie du contour (processeur de géométrie)

## 7.2 Vues du programme

Vous avez la possibilité d'afficher un programme ShopTurn de différentes manières :

- Gamme d'usinage
- Graphique de programmation
- Masque de paramétrage au choix avec image d'aide ou graphique de programmation

### Gamme d'usinage

La gamme d'usinage de l'éditeur donne un aperçu des différentes opérations d'usinage d'un programme.


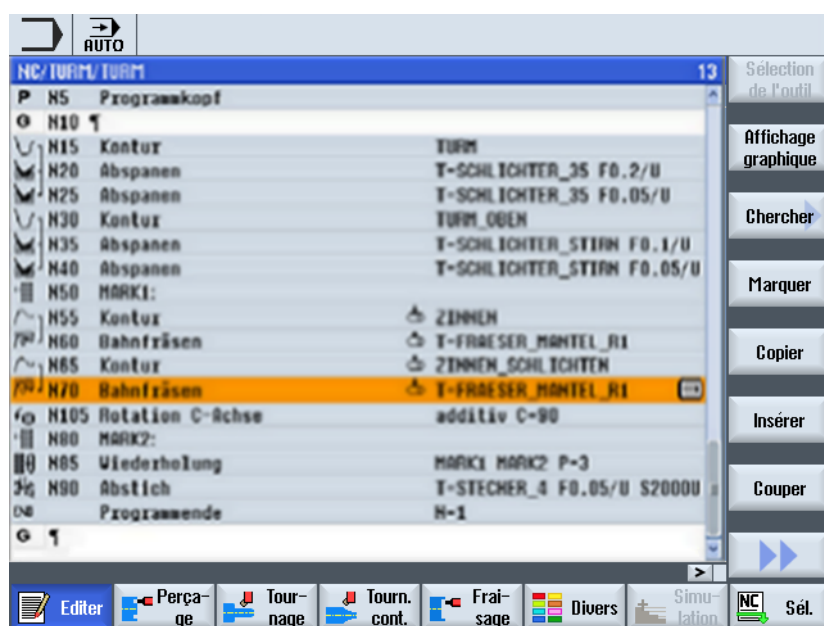


Figure 7-1 Gamme d'usinage d'un programme ShopTurn

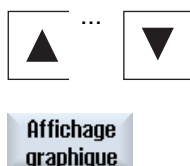

1. Dans la gamme d'usinage, les touches <curseur haut> et <curseur bas> vous permettent de naviguer entre les blocs de programme.
2. Actionnez la touche logicielle "Affichage graphique" pour afficher le graphique de programmation.

## Graphique de programmation

Le graphique de programmation montre le contour de la pièce sous forme de représentation dynamique par traits. Le bloc de programme marqué dans la gamme d'usinage est surligné en couleur dans le graphique de programmation.

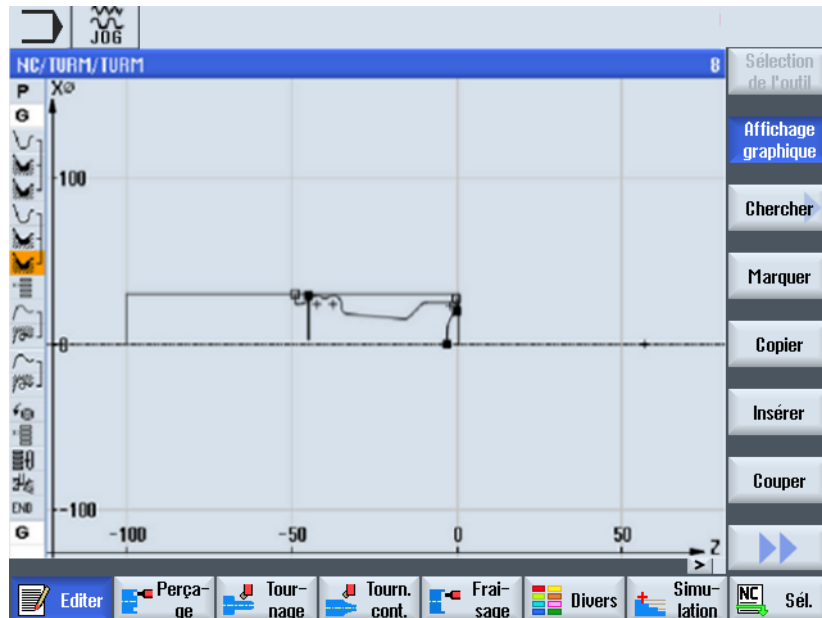


Figure 7-2 Graphique de programmation d'un programme ShopTurn

## Masque de paramétrage avec image d'aide et graphique de programmation



1. Actionnez la touche <curseur droite> ou <Input> pour ouvrir un bloc de programme sélectionné ou un cycle dans la gamme d'usinage.

Le masque de paramétrage associé, qui comporte une image d'aide, s'affiche.



2. Actionnez la touche logicielle "Affichage graphique".  
Le graphique de programmation du bloc de programme sélectionné s'affiche.

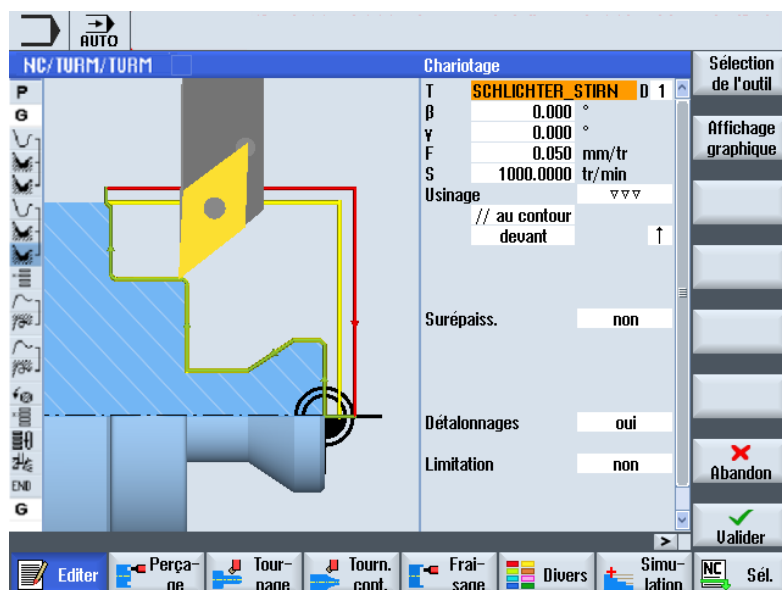


Figure 7-3 Masque de paramétrage avec image d'aide dynamique

Les images d'aide animées sont toujours affichées pour le système de coordonnées paramétré. Les paramètres s'affichent de manière dynamique dans le graphique. Le paramètre sélectionné est mis en surbrillance dans le graphique.



La touche logicielle "Affichage graphique" vous permet d'alterner, au sein du masque, entre l'image d'aide et le graphique de programmation.

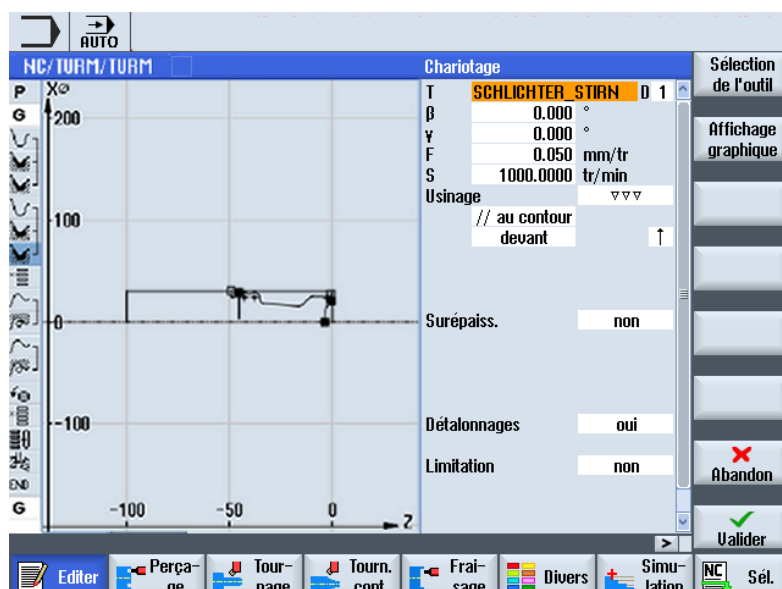


Figure 7-4 Masque de paramétrage avec graphique de programmation

## 7.3 Structure du programme

Un programme pas à pas comprend trois domaines :

- En-tête du programme
- Blocs de programme
- Fin du programme

Ensemble, ces domaines constituent la gamme d'usinage.

### En-tête du programme

L'en-tête du programme contient les paramètres appliqués à l'ensemble du programme, tels que les cotes de la pièce brute ou les plans de retrait.

### Blocs de programme

Dans les blocs du programme, vous définissez les différentes opérations d'usinage. À cet effet, vous introduisez entre autres des données technologiques et des positions.

### Blocs concaténés

Dans le cas des fonctions "Tournage de contours", "Fraisage de contours", "Fraisage" et "Perçage", vous programmez séparément des blocs technologiques et des contours ou des blocs de positionnement. Ces blocs de programme sont concaténés automatiquement par la commande numérique et reliés par des accolades dans la gamme d'usinage.

Dans les blocs technologiques, vous indiquez la nature et l'ordre des opérations d'usinage, par exemple d'abord centrage puis perçage. Dans les blocs de positionnement, vous définissez les positions pour les opérations de perçage/alésage/taraudage ou de fraisage, par exemple positionner des perçages sur un cercle complet se trouvant sur la face frontale.

### Fin du programme

La fin du programme signale à la machine que l'usinage de la pièce est terminé. De plus, c'est ici que vous spécifiez si l'exécution du programme doit être répétée.

---

**Remarque****Nombre de pièces**

La fenêtre "Temps, compteurs" permet de spécifier le nombre de pièces requises.

---

### Voir aussi

Indication du nombre de pièces (Page 223)

## 7.4 Notions élémentaires

### 7.4.1 Plans d'usinage

L'usinage d'une pièce peut être exécuté dans différents plans. Deux axes de coordonnées déterminent un plan. Dans le cas des tours possédant des axes de coordonnées X, Z et C, trois plans sont donc disponibles :

- Tournage
- Face frontale
- Surface latérale

#### Plans d'usinage Face frontale et Surface latérale

Les plans d'usinage Face frontale et Surface latérale requièrent les fonctions CNC ISO "Usinage sur la face frontale" (Transmit) et "Transformation de surface latérale de cylindre" (Tracyl).

Ces fonctions sont une option logicielle.

#### Axe Y supplémentaire

Dans le cas des tours munis d'un axe des Y, vous disposez de deux plans d'usinage supplémentaires :

- Face frontale Y
- Surface latérale Y

Dans ce cas, les plans Face frontale et Surface latérale s'appellent Face frontale C et Surface latérale C.

#### Axe oblique

Si l'axe des Y est un axe oblique (c.-à-d. que cet axe n'est pas perpendiculaire aux autres axes), vous pouvez également sélectionner les plans d'usinage "Face frontale Y" et "Surface latérale Y" et programmer les déplacements d'outils en coordonnées cartésiennes. La commande transforme alors automatiquement les déplacements programmés du système de coordonnées cartésiennes en déplacements de l'axe oblique.

Pour la transformation des déplacements programmés, la fonction CNC ISO "Axe oblique" (Traang) est nécessaire.

Cette fonction est une option logicielle.

#### Sélection du plan d'usinage

La sélection du plan d'usinage est intégrée dans les masques de paramétrage des différents cycles de perçage/alésage/taraudage et de fraisage. Pour les cycles de tournage ainsi que pour les fonctions "Perçage au centre" et "Filetage au centre", le plan Tournage est automatiquement sélectionné. Pour les fonctions "Droite" et "Cercle", vous devez indiquer séparément le plan d'usinage.

Les paramètres d'un plan d'usinage sont toujours modaux, c.-à-d. qu'ils sont appliqués jusqu'à la sélection d'un autre plan.

Les plans d'usinage sont définis comme représenté ci-dessous :



## **Tournage**

Le plan d'usinage Tournage correspond au plan X/Z (G18).

### **Face frontale/Face frontale C**

Le plan d'usinage Face frontale/Face frontale C correspond au plan X/Y (G17). Dans le cas des machines sans axe des Y, les outils ne peuvent cependant se déplacer que dans le plan X/Z. Les coordonnées X/Y introduites sont automatiquement transformées en déplacements des axes des X et des C.

Vous pouvez utiliser l'usinage sur face frontale avec l'axe C pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une poche sur la face frontale. Vous avez le choix entre face frontale avant et arrière.

### **Surface latérale/Surface latérale C**

Le plan d'usinage Surface latérale/Surface latérale C correspond au plan Y/Z (G19). Dans le cas des machines sans axe des Y, les outils ne peuvent cependant se déplacer que dans le plan Z/X. Les coordonnées Y/Z introduites sont automatiquement transformées en déplacements des axes des C et des Z.

Vous pouvez utiliser l'usinage sur surface latérale avec l'axe C pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une rainure de profondeur constante sur la surface latérale. Vous avez le choix entre surface intérieure et extérieure.

### **Face frontale Y**

Le plan d'usinage Face frontale Y correspond au plan X/Y (G17). Vous pouvez utiliser l'usinage sur face frontale avec l'axe des Y pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une poche sur la face frontale. Vous avez le choix entre face frontale avant et arrière.

### **Surface latérale Y**

Le plan d'usinage Surface latérale Y correspond au plan Y/Z (G19). Vous pouvez appliquer l'usinage sur surface latérale avec l'axe des Y pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une poche à fond plan sur la surface latérale ou percer des trous dont l'axe ne passe pas par l'axe de rotation de la pièce. Vous avez le choix entre surface intérieure et extérieure.

### 7.4.2 Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage

L'accostage et le retrait dans un cycle d'usinage est toujours effectué d'après le même modèle, à moins que vous n'ayez défini un cycle d'accostage/de retrait particulier.

Si votre machine est équipée d'une poupée mobile, vous pouvez en tenir compte lors de la programmation.

Le retrait lors d'un cycle se termine toujours à la distance de sécurité. Le cycle suivant démarre au niveau du plan de retrait. Cela permet l'utilisation du cycle d'accostage/de retrait spécial.

#### Remarque

Pour la sélection des déplacements, la pointe de l'outil sert de repère : autrement dit, la prolongation de l'outil n'est pas prise en considération. Vous devez veiller donc à ce que les plans de retrait soient suffisamment éloignés de l'outil.

### Déroulement de l'accostage/du retrait pendant un cycle d'usinage

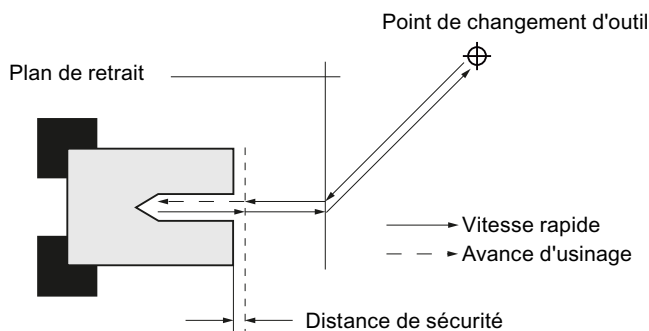


Figure 7-5 Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage

- L'outil se déplace en vitesse rapide et sur le trajet le plus court, du point de changement d'outil au plan de retrait, qui est parallèle au plan d'usinage.
- Puis, l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- La pièce est alors usinée avec l'avance programmée.
- Après l'usinage, l'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- Ensuite, l'outil poursuit son déplacement perpendiculaire et en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.
- Depuis cet emplacement, l'outil se déplace en vitesse rapide vers le point de changement en suivant le trajet le plus court. S'il n'est pas nécessaire de changer d'outil entre deux opérations d'usinage, l'outil se déplace directement vers la position d'usinage suivante, au niveau du plan de retrait.

La broche (broche principale, broche porte-outil ou contre-broche) commence à tourner immédiatement après le changement d'outil.

Vous définissez le point de changement d'outil, le plan de retrait et la distance de sécurité dans l'en-tête du programme.

#### Prise en compte de la poupée mobile

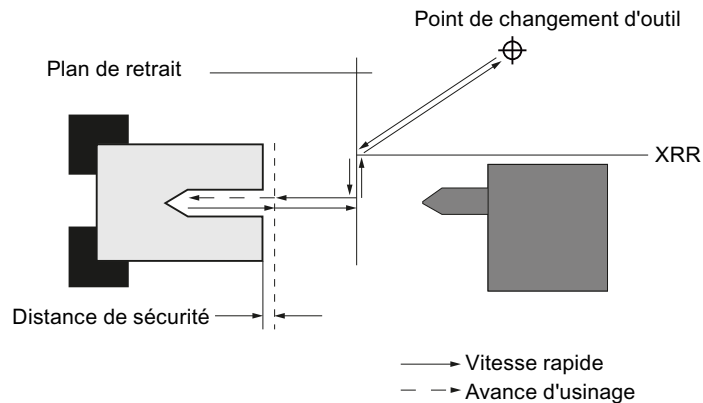


Figure 7-6 Accostage/retrait avec prise en considération de la poupée mobile

- L'outil se déplace en vitesse rapide et sur le trajet le plus court du point de changement d'outil jusqu'au plan de retrait XRR de la poupée mobile.
- L'outil se déplace ensuite en vitesse rapide en direction X sur le plan de retrait.
- L'outil se déplace ensuite en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- La pièce est alors usinée avec l'avance programmée.
- Après l'usinage, l'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- Ensuite, l'outil poursuit son déplacement perpendiculaire et en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.
- L'outil se déplace ensuite en direction X jusqu'au plan de retrait XRR de la poupée mobile.
- Depuis cet emplacement, l'outil se déplace en vitesse rapide vers le point de changement en suivant le trajet le plus court. S'il n'est pas nécessaire de changer d'outil entre deux opérations d'usinage, l'outil se déplace directement vers la position d'usinage suivante, au niveau du plan de retrait.

Vous définissez le point de changement d'outil, le plan de retrait et la distance de sécurité pour la poupée mobile dans l'en-tête du programme.

## Voir aussi

Programmer le cycle de retrait/d'accostage (Page 235)

En-tête du programme (Page 214)

### 7.4.3 Cote absolue et cote relative

Lorsque vous créez un programme pas à pas, vous pouvez définir les positions par des cotes absolues ou relatives, selon le type de cotation utilisée dans le dessin de la pièce.

Les positions peuvent aussi être indiquées de façon mixte, c'est-à-dire une position en cote relative, l'autre en cote absolue.

Pour l'axe transversal (dans ce cas, l'axe des X), des paramètres machine définissent si le diamètre ou le rayon doit être programmé en cote relative ou absolue.

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Cote absolue (ABS)

En cas de cotation absolue, toutes les indications de position se réfèrent à l'origine du système de coordonnées actif.

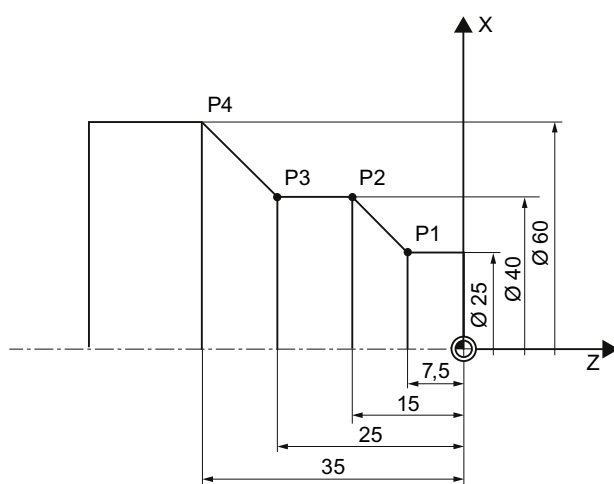


Figure 7-7 Cotes absolues

Les indications de position des points P1 à P4 en cotation absolue sont, relativement à l'origine :

P1 : X25 Z-7.5

P2 : X40 Z-15

P3 : X40 Z-25

P4 : X60 Z-35

### Cotes relatives (REL)

En cas de cotation incrémentale, également appelée cote relative, chaque indication de position se réfère au point programmé auparavant, c.-à-d. que la cote correspond à la distance à parcourir. En général, il n'est pas nécessaire de saisir le signe des cotes, car seule la valeur est prise en compte. Dans le cas de certains paramètres, le signe indique cependant le sens de déplacement. Ces exceptions sont repérées dans le tableau des paramètres des différentes fonctions.

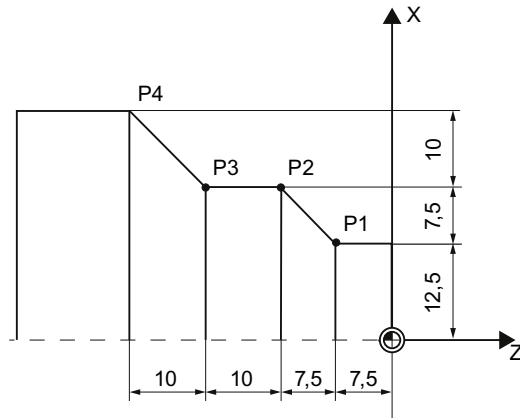


Figure 7-8 Cotes relatives

Les indications de position des points P1 à P4 en cotation relative sont :

P1 : X12.5 Z-7.5 (par rapport au point zéro)

P2 : X7.5 Z-7.5 (par rapport à P1)

P3:X0 Z-10 (par rapport à P2)

P4 : X10 Z-10 (par rapport à P3)

### 7.4.4 Coordonnées polaires

Vous pouvez définir les positions par des coordonnées cartésiennes ou des coordonnées polaires.

Si un point est déterminé par une valeur pour chaque axe de coordonnées dans un dessin de pièce, vous pouvez aisément définir sa position par des coordonnées cartésiennes dans le masque de paramétrage. Dans le cas de pièces cotées avec des arcs de cercle ou des angles, il est souvent plus facile de définir les positions par des coordonnées polaires.

Les coordonnées polaires ne peuvent être programmées que pour les fonctions "Droite Cercle" et "Fraisage de contours".

Le point de référence pour la cotation en coordonnées polaires s'appelle "pôle".

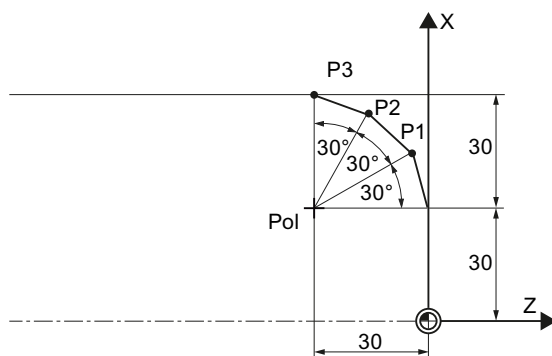


Figure 7-9 Coordonnées polaires

Les indications de position du pôle et des points P1 à P3 en coordonnées polaires sont :

Pôle : X30 Z30 (par rapport à l'origine)

P1 : L30 α30° (par rapport au pôle)

P2 : L30 α60° (par rapport au pôle)

P3 : L30 α90° (par rapport au pôle)

### 7.4.5 Indication de l'ajustement

Si vous souhaitez usiner votre pièce avec exactitude, vous pouvez définir directement la mesure d'ajustement dans le masque de paramètres.

Déclarer l'ajustement de la façon suivante :

F<diamètre/longueur> <classe de tolérance> <qualité de tolérance>

La lettre "F" signifie qu'un ajustement suit.

Exemple : F20h7

Classes de tolérance possibles :

A, B, C, D, E, F, G, H, J, T, U, V, X, Y, Z

Majuscules : trous

Minuscules : arbres

Classes de tolérance possibles :

1 à 18, tant que celles-ci ne sont pas limitées par la norme DIN 7150.

### Marche à suivre



1. Positionnez le curseur sur un champ de saisie dans un masque de paramétrage.
2. Saisissez l'ajustement puis actionnez la touche <INPUT>. La commande calcule automatiquement la valeur moyenne des valeurs limites supérieure et inférieure.
3. Pour entrer un caractère minuscule, marquez la lettre majuscule saisie à l'aide du curseur et actionnez la touche <SELECT>.
4. Appuyez de nouveau sur la touche <SELECT> pour réafficher une majuscule.

## 7.5 Créer un programme ShopTurn

Pour chaque nouvelle pièce que vous désirez usiner, vous créez un programme spécifique. Ce programme contiendra les différentes opérations d'usinage à effectuer pour réaliser la pièce.

Lorsque vous créez un nouveau programme, un en-tête et une fin de programme sont définies automatiquement.

Les programmes ShopTurn peuvent être créés dans une nouvelle pièce ou dans le dossier "Programmes pièce".

### Marche à suivre

#### Créer un programme ShopTurn



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez l'emplacement de stockage désiré et positionnez le curseur sur le dossier "Programmes pièce" ou, sous le dossier "Pièces", sur la pièce pour laquelle vous souhaitez créer un programme.



3. Actionnez les touches logicielles "Nouveau" et "ShopTurn". La fenêtre "Nouveau programme pas à pas" s'ouvre.



4. Saisissez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".  
Le nom peut comporter au maximum 28 caractères (nom + point + 3 caractères pour l'extension). Toutes les lettres (sauf les caractères accentués), les chiffres et les caractères de soulignement (\_) sont autorisés. Le type de programme "ShopTurn" est sélectionné.  
L'éditeur s'ouvre et le masque de paramétrage "En-tête du programme" s'affiche.

#### Remplir l'en-tête de programme



5. Sélectionnez un décalage d'origine.
6. Indiquez les dimensions de la pièce brute et les paramètres influant sur le programme global, comme l'unité en mm ou en inch, l'axe de l'outil, le plan de retrait, la distance de sécurité ou le sens d'usinage.





Si vous désirez définir la position actuelle de l'outil en tant que point de changement d'outil, actionnez la touche logicielle "Apprent. Pt. ch. out".

Les coordonnées de l'outil sont reportées dans les paramètres XT et ZT.

L'apprentissage du point de changement d'outil ne peut être réalisé que si vous avez sélectionné le système de coordonnées machine (SCM).



7. Actionnez la touche logicielle "Valider".

La gamme d'usinage s'affiche. L'en-tête et la fin du programme sont créés en tant que blocs de programme.

La fin du programme est définie automatiquement.

Le retrait lors d'un cycle se termine toujours à la distance de sécurité. Le cycle suivant démarre au niveau du plan de retrait. Cela permet l'utilisation du cycle d'accostage/de retrait spécial.

Toute modification du plan de retrait est ainsi déjà active lors du retrait associé à l'usinage précédent.

Pour la sélection des déplacements, la pointe de l'outil sert de repère : autrement dit, la prolongation de l'outil n'est pas prise en considération. Vous devez veiller donc à ce que les plans de retrait soient suffisamment éloignés de l'outil.

## Voir aussi














Modifier les réglages du programme (Page 225)








Programmer le cycle de retrait/d'accostage (Page 235)

Créer une nouvelle pièce (Page 607)

## 7.6 En-tête du programme

Dans l'en-tête, vous définissez les paramètres suivants applicables à l'ensemble du programme.

Paramètre	Description	Unité
Unité 	L'unité définie dans l'en-tête de programme se rapporte uniquement aux positions indiquées dans le programme correspondant. Définissez tous les autres paramètres, tels que l'avance ou les corrections d'outil, dans l'unité réglée initialement pour la machine.	mm inch
Décal. origine 	Décalage d'origine dans lequel l'origine de la pièce est mémorisée. Vous pouvez également effacer le pré-réglage du paramètre si vous ne souhaitez aucun décalage d'origine.	
Brut 	Définir la forme et les dimensions de la pièce :	
	• <b>Cylindre</b>	
XA	Diamètre externe Ø	mm
	• <b>Polygone</b>	
N	Nombre d'arêtes	
SW / L 	Cote sur plats Longueur d'arête	
	• <b>Parallélépipède centré</b>	
W	Largeur de la pièce brute	mm
L	Longueur de la pièce brute	mm
	• <b>Tube</b>	
XA	Diamètre externe Ø	mm
XI 	Diamètre intérieur Ø (abs) ou épaisseur de paroi (rel)	mm
ZA	Cote initiale	mm
ZI 	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	mm
ZB	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	mm
Retrait 	La zone de retrait délimite la zone en dehors de laquelle les axes doivent pouvoir se déplacer sans risque de collision.	
	• simple	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	- uniquement pour la pièce brute "Tube" Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
	• étendu - sauf pièce brute "Tube"	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	

Paramètre	Description	Unité
	<ul style="list-style-type: none"> <li>tous</li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
ZRI 	Plan de retrait Z arrière	
Poupée mobile 	<ul style="list-style-type: none"> <li>oui</li> <li>non</li> </ul>	
XRR	Plan de retrait poupée mobile - (uniquement pour poupée mobile "oui")	
Pt.chang.outil 	Point de changement d'outil accosté par la tourelle revolver avec son origine. <ul style="list-style-type: none"> <li>SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>SCM (système de coordonnées machine)</li> </ul> <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le point de changement d'outil doit se trouver à une distance suffisamment grande en dehors de la zone de retrait pour qu'aucun outil n'y pénètre lors du pivotement de la tourelle revolver.</li> <li>Gardez à l'esprit que le point de changement d'outil se rapporte à l'origine de la tourelle revolver et non à la pointe de l'outil.</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X Ø	
ZT	Point de changement d'outil Z	
SC	La distance de sécurité est la distance jusqu'à laquelle l'outil peut s'approcher à vitesse rapide de la pièce. <b>Remarque</b> Saisissez la distance de sécurité en cote relative et sans signe.	
S	Vitesse de rotation de la broche (vitesse de rotation maximale de la broche principale) Si vous désirez usiner la pièce avec une vitesse de coupe constante, la vitesse de rotation de la broche doit être augmentée dès que le diamètre de la pièce diminue. Comme la vitesse de rotation ne peut pas augmenter indéfiniment, vous pouvez définir une limite de vitesse de rotation pour la broche principale (S1) et la contre-broche (S3), en fonction de la forme, de la taille et du matériau dont est constitué la pièce ou le mandrin. Le constructeur de la machine-outil ne définit qu'une limite de vitesse de rotation pour la machine, donc indépendante de la pièce. Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.	tr/min
Sens d'usinage 	Sens de fraisage <ul style="list-style-type: none"> <li>En opposition</li> <li>En avalant</li> </ul>	

## 7.7 Création de blocs de programme

Après avoir créé un nouveau programme et rempli l'en tête de programme, vous définissez dans les blocs les différentes opérations d'usinage requises pour la fabrication de la pièce.

Les blocs ne peuvent être créés qu'entre l'en-tête et la fin du programme.

### Marche à suivre

#### Sélection d'une fonction technologique



...



1. Positionnez le curseur sur la ligne de la gamme d'usinage à la suite de laquelle vous désirez insérer un nouveau bloc de programme.
2. Sélectionnez la fonction de votre choix à l'aide des touches logicielles. Le masque de paramétrage associé à cette fonction apparaît.

3. Commencez par programmer l'outil, la valeur de correction, l'avance et la vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V), puis indiquez les valeurs des paramètres restants.

#### Sélection d'un outil dans la liste d'outils



4. Actionnez la touche logicielle "Sélectionner outil" afin de sélectionner l'outil pour le paramètre "T".  
La fenêtre "Sélection outil" s'ouvre.
5. Dans la liste d'outils, positionnez le curseur sur l'outil que vous souhaitez utiliser pour l'usinage et actionnez la touche logicielle "Dans le programme".  
L'outil sélectionné est reporté dans le masque de paramétrage.  
- OU -  
Actionnez les touches logicielles "Liste outils" et "Nouvel outil".  
La fenêtre "Sélection outil" s'ouvre.

Puis sélectionnez l'outil souhaité avec les données à l'aide des touches logicielles de la barre verticale et actionnez la touche logicielle "Dans le programme".

L'outil sélectionné est reporté dans le masque de paramétrage.

La gamme d'usinage réapparaît ; le bloc de programme que vous venez de créer y figure et est marqué.

## 7.8 Outil, valeur de correction, avance et vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V)

Les paramètres suivants doivent être indiqués pour chaque bloc de programme.

### Outil (T)

Pour chaque opération d'usinage, vous devez programmer un outil. L'outil est sélectionné par le biais de son nom et la sélection est intégrée à tous les masques de paramétrage des cycles d'usinage, excepté pour Droite/Cercle.

Les corrections de longueur d'outil deviennent actives dès que le changement d'outil a été effectué.

La sélection de l'outil est modale dans le cas des fonctions Droite/Cercle, c.-à-d. qu'en cas d'exécution de plusieurs phases d'usinage successives avec le même outil, il suffit de programmer un outil pour la 1ère droite/le 1er cercle.

### Tranchant (D)

Dans le cas des outils à plusieurs tranchants, il existe des données de correction spécifiques à chaque tranchant. Pour ces outils, vous devez sélectionner ou indiquer le numéro du tranchant avec lequel vous désirez effectuer l'usinage.

#### PRUDENCE

Des collisions peuvent se produire si, dans le cas d'outils avec plusieurs tranchants, vous indiquez un numéro incorrect de tranchant et si vous déplacez l'outil. Veuillez à toujours indiquer le bon numéro de tranchant.

### Correction de rayon

La correction du rayon d'outil est automatiquement prise en compte pour tous les cycles d'usinage, exceptés Fraisage en contournage et Droite.

Dans le cas de ces deux cycles, vous pouvez programmer la correction de rayon ou non. Dans le cas du cycle Droite, la correction de rayon est modale, c.-à-d. que vous devez la désactiver si vous désirez à nouveau effectuer des déplacements sans correction de rayon.



Correction de rayon à droite du contour



Correction de rayon à gauche du contour



Correction de rayon désactivée



Correction de rayon comme réglé précédemment

### Avance (F)

L'avance F, également appelée avance d'usinage, est la vitesse à laquelle les axes se déplacent pendant l'usinage de la pièce. L'avance d'usinage doit être saisie en mm/min, mm/tr ou mm/dent. Dans les cycles de fraisage, l'avance est convertie automatiquement, que vous basculiez de mm/min en mm/tr, ou inversement.

L'avance ne peut être saisie en mm/dent que pour les fraises et garantit que chaque tranchant de la fraise effectuera l'usinage dans les meilleures conditions possibles. L'avance par dent correspond au déplacement linéaire qu'effectue la fraise lors de l'action d'une dent.

Dans le cas des cycles de fraisage et les cycles de tournage, l'avance se rapporte au centre de la fraise ou au centre du bec de l'outil lors de l'ébauchage. Cela est également valable lors de la finition, sauf pour les contours comportant des courbures concaves, où l'avance se rapporte au point de contact entre fraise et pièce.

La vitesse d'avance maximale est déterminée par des paramètres machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Vitesse de rotation de broche (S)

La vitesse de rotation de broche S est le nombre de tours de broche par minute (tr/min) et est programmée en liaison avec un outil. Elle se réfère à la broche principale (S1) ou la contre-broche (S3) dans le cas des opérations de tournage et de perçage/alésage/taraudage dans l'axe de rotation et à la broche porte-outil (S2) dans le cas des opérations de fraisage et de perçage/alésage/taraudage excentrées.

La broche démarre immédiatement après le changement d'outil et s'arrête après une opération de reset, fin de programme ou changement d'outil. Le sens de rotation de la broche est défini pour chaque outil dans la liste des outils.

A la place de la vitesse de rotation de broche, vous pouvez également programmer la vitesse de coupe. Dans le cas des cycles de fraisage, la vitesse de rotation de broche est convertie automatiquement en vitesse de coupe et inversement.

### Vitesse de coupe (V)

La vitesse de coupe V est une vitesse périphérique (m/min) programmée pour un outil, à la place de la vitesse de rotation de la broche. Elle se réfère à la broche principale (V1) ou à la contre-broche (V3) dans le cas des opérations de tournage et de perçage au centre et correspond à la vitesse périphérique de la pièce à l'emplacement usiné.

Dans le cas des opérations de fraisage et de perçage/alésage/taraudage excentrées, elle se réfère à la broche porte-outil (V2) et correspond à la vitesse à laquelle l'arête tranchante de l'outil usine la pièce.

## Usinage

Dans le cas de certains cycles, vous avez le choix entre l'ébauchage, la finition et l'usinage complet. Certains cycles de fraisage offrent la possibilité d'effectuer la finition du bord ou du fond.

- Ebauche

Un ou plusieurs usinages avec passe de profondeur

- Finition

Usinage unique

- Finition du bord

Seul le bord de l'objet est fini

- Finition fond

Seul le fond de l'objet est fini

- Usinage complet

Ebauchage et finition avec un outil en une

- phase d'usinage

Pour effectuer l'ébauchage et la finition avec des outils différents, appelez le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauchage, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

## 7.9 Appeler décalages d'origine

Vous pouvez appeler des décalages d'origine (G54, etc.) à partir de n'importe quel programme.

Vous définissez les décalages d'origine dans les listes de décalages d'origine. Vous pouvez également y lire les coordonnées du décalage sélectionné.

### Marche à suivre



1. Appuyez sur les touches logicielles "Divers", "Transformations" et "Décalage d'origine".

La fenêtre "Décalage d'origine" s'ouvre.

2. Sélectionnez le décalage d'origine souhaité (par ex. G54).

3. Appuyez sur la touche logicielle "Valider".

Le décalage d'origine est reporté dans la gamme d'usinage.



## 7.10 Répéter blocs de programme

Lorsque certaines opérations d'usinage doivent être exécutées plusieurs fois sur une pièce, vous pouvez les programmer une seule fois. Vous avez la possibilité de répéter des blocs de programme.

### Repère de début et de fin

Le début et la fin des blocs de programme à répéter doivent être marqués par un repère de début et un repère de fin. Vous pouvez alors répéter jusqu'à 9999 fois l'exécution de ces blocs au sein d'un programme. Les repères doivent porter des noms univoques, c'est-à-dire différents. Les noms utilisés dans NCK ne sont pas admis.

Vous pouvez aussi insérer les marques de début et de fin de bloc ainsi que les répétitions ultérieurement, mais pas dans des blocs de programme concaténés.

---

### Remarque

Vous pouvez utiliser un seul et même repère comme repère de fin du bloc précédent et comme repère de début du bloc suivant.

---

### Marche à suivre



1. Positionnez le curseur sur le bloc de programme après lequel vous voulez insérer un bloc de programme à répéter.
2. Actionnez la touche logicielle "Divers".
3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Répétition programme".
3. Actionnez les touches logicielles "Poser repère" et "Valider".  
Un repère de début est inséré derrière le bloc courant.
4. Entrez les blocs de programme que vous voulez répéter ultérieurement.
5. Actionnez une nouvelle fois les touches logicielles "Poser repère" et "Valider".  
Un repère de fin est inséré derrière le bloc actuel.
6. Poursuivez la programmation jusqu'à l'endroit où vous souhaitez répéter les blocs de programme qui ont été marqués.



7. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Répétition programme".

8. Entrez le nom des repères de début et de fin ainsi que le nombre de répétitions.

9. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
Les blocs de programme marqués sont répétés.

## 7.11 Indication du nombre de pièces

Si vous souhaitez fabriquer un nombre donné d'une même pièce, indiquez à la fin du programme que vous souhaitez l'exécuter à nouveau.

Si votre tour est équipé d'un embarreur par ex., vous programmez l'avance de la barre au début du programme puis l'usinage proprement dit. A la fin, vous devez encore décoller la pièce terminée.

La fenêtre "Temps, compteurs" permet de commander la répétition du programme. Indiquez le nombre de pièces requises à l'aide de la consigne. La fenêtre des nombres réels permet de suivre le nombre de pièces fabriquées.

De cette manière, l'usinage peut être exécuté de façon entièrement automatisée.

### Commande de la répétition du programme

Fin du programme : répétition	Temps, compteurs : compter les pièces	
Non	Non	CYCLE START est requis pour chaque pièce.
Non	Oui	CYCLE START est requis pour chaque pièce. Les pièces sont comptées.
Oui	Oui	Le programme est répété sans nouveau CYCLE START jusqu'à ce que le nombre souhaité de pièces soit atteint.
Oui	Non	Le programme est répété indéfiniment sans nouveau CYCLE START. La touche <RESET> permet d'interrompre l'exécution du programme.

### Marche à suivre

1. Ouvrez le bloc de programme "Fin de programme", si vous désirez usiner plus d'une pièce.
2. Sélectionnez l'entrée "oui" dans le champ "Répétition".
3. Actionnez la touche logicielle "Valider".



Lorsque vous lancez le programme ultérieurement, l'exécution du programme est répétée.

Selon les réglages dans la fenêtre "Temps, compteurs", le programme est répété jusqu'à ce que les pièces soient terminées.

### Voir aussi

Affichage du temps d'exécution et du compteur de pièces (Page 149)

## 7.12 Modifier des blocs de programme

Vous avez la possibilité d'optimiser ultérieurement les paramètres des blocs programmés ou de les adapter à de nouvelles situations, par ex. lorsque vous souhaitez augmenter l'avance ou décaler une position. Vous pouvez modifier tous les paramètres dans l'ensemble des blocs de programme, en intervenant directement dans les masques de paramétrage correspondants.

### Marche à suivre



1. Dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes", sélectionnez le programme que vous souhaitez modifier.



2. Actionnez la touche <Curseur vers la droite> ou sur la touche <INPUT>.

La gamme d'usinage du programme s'affiche.



3. Positionnez le curseur sur le bloc de programme souhaité dans la gamme d'usinage et actionnez la touche <Curseur vers la droite>. Le masque de paramétrage du bloc de programme sélectionné s'affiche.

4. Effectuez les modifications.



5. Actionnez la touche logicielle "Valider".

- OU -



Actionnez la touche <Curseur vers la gauche>.

Les modifications sont prises en compte dans le programme.

## 7.13 Modifier les réglages du programme

### Fonction

Vous pouvez modifier tous les paramètres définis dans l'en-tête de programme, excepté la forme de la pièce brute et l'unité, à des emplacements quelconques du programme. En outre, vous avez également la possibilité de modifier le pré réglage pour le sens d'usinage en fraisage.

Les réglages définis dans l'en-tête du programme sont automatiquement : ils restent actifs jusqu'à leur modification.

### Retrait

La modification d'un plan de retrait est appliquée à partir de la distance de sécurité du dernier cycle car le retrait suivant est repris par le cycle suivant.

### Sens d'usinage

Le sens de rotation d'usinage (en avalant ou en opposition) est le sens de déplacement de la dent de la fraise par rapport à la pièce, c.-à-d. que ShopTurn exploite le paramètre Sens d'usinage en liaison avec le sens de rotation de la broche en fraisage, excepté en fraisage en contourage.

Le sens d'usinage est pré réglé dans un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre










1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Programme".



2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Réglages".  
La fenêtre de saisie "Réglages" s'ouvre.



## Paramètres


Paramètre	Description	Unité
Retrait 	Mode de relèvement <ul style="list-style-type: none"> <li>• simple</li> <li>• étendu</li> <li>• tous</li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XA (rel)	mm
XRI 	Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XI (rel) - (uniquement pour un retrait de type "étendu" et "tous")	mm
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	mm
ZRI	Plan de retrait Z arrière - (uniquement pour un retrait de type "tous")	mm
Poupée mobile 	oui <ul style="list-style-type: none"> <li>• La poupée mobile est représentée en simulation / dessin simultané</li> <li>• Logique de retrait prise en compte lors de l'accostage/du retrait</li> </ul> non	
XRR	Plan de retrait - (uniquement pour poupée mobile "oui")	mm
Pt.chang.outil 	Point de changement d'outil <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>• SCM (système de coordonnées machine)</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X	mm
ZT	Point de changement d'outil Z	mm
SC	Distance de sécurité (rel) Se rapporte au point de référence. Le sens auquel se rapporte la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.	mm
S1	Vitesse de rotation maximale de la broche principale	tr/min
Sens d'usinage 	Sens de fraisage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• En avalant</li> <li>• En opposition</li> </ul>	


## 7.14 Sélection des cycles via une touche logique

### Vue d'ensemble des opération d'usinage


Les opérations d'usinage suivantes sont disponibles.


Cette représentation montre tous les cycles/fonctions présents dans la commande. Toutefois, sur une installation concrète, seules peuvent être sélectionnées les opérations possibles selon la technologie activée.

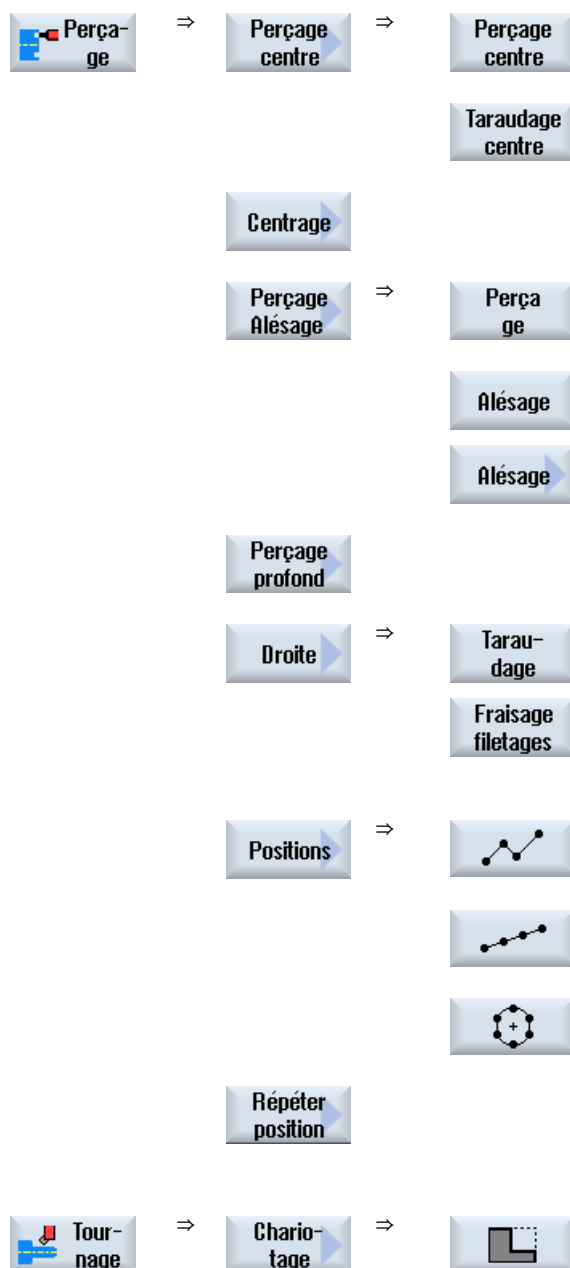


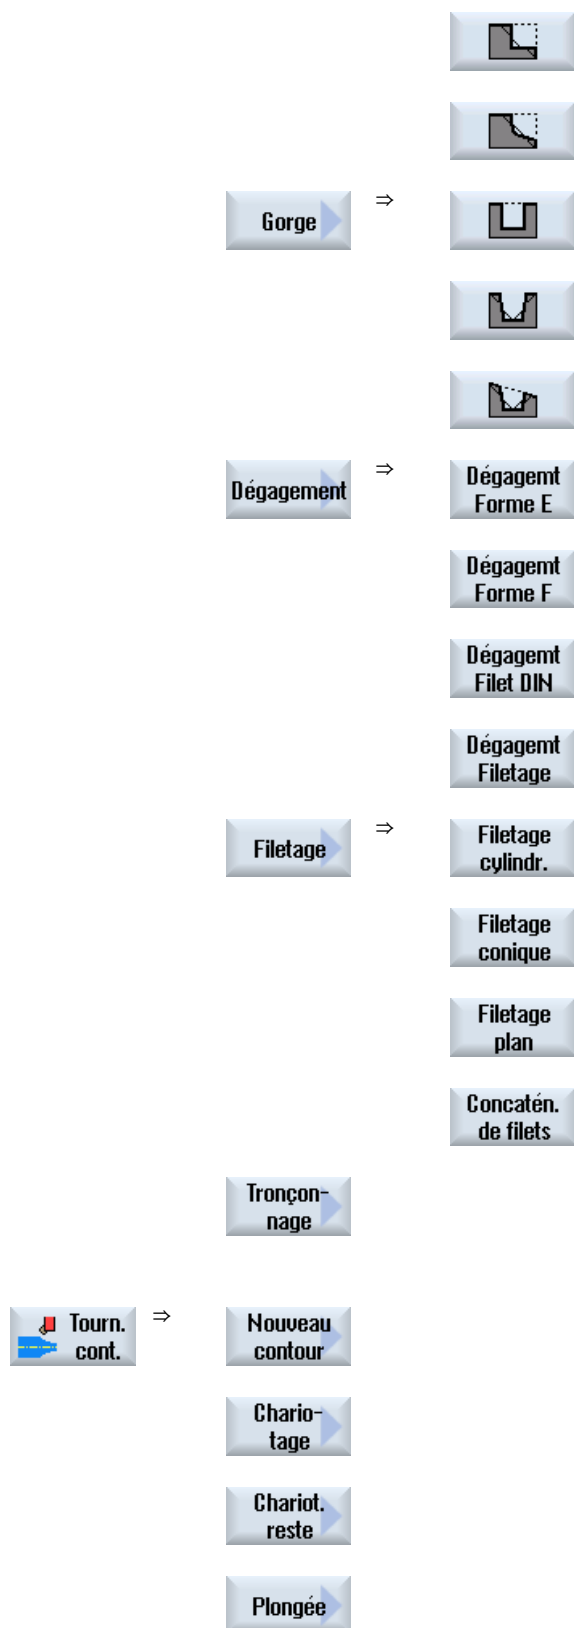




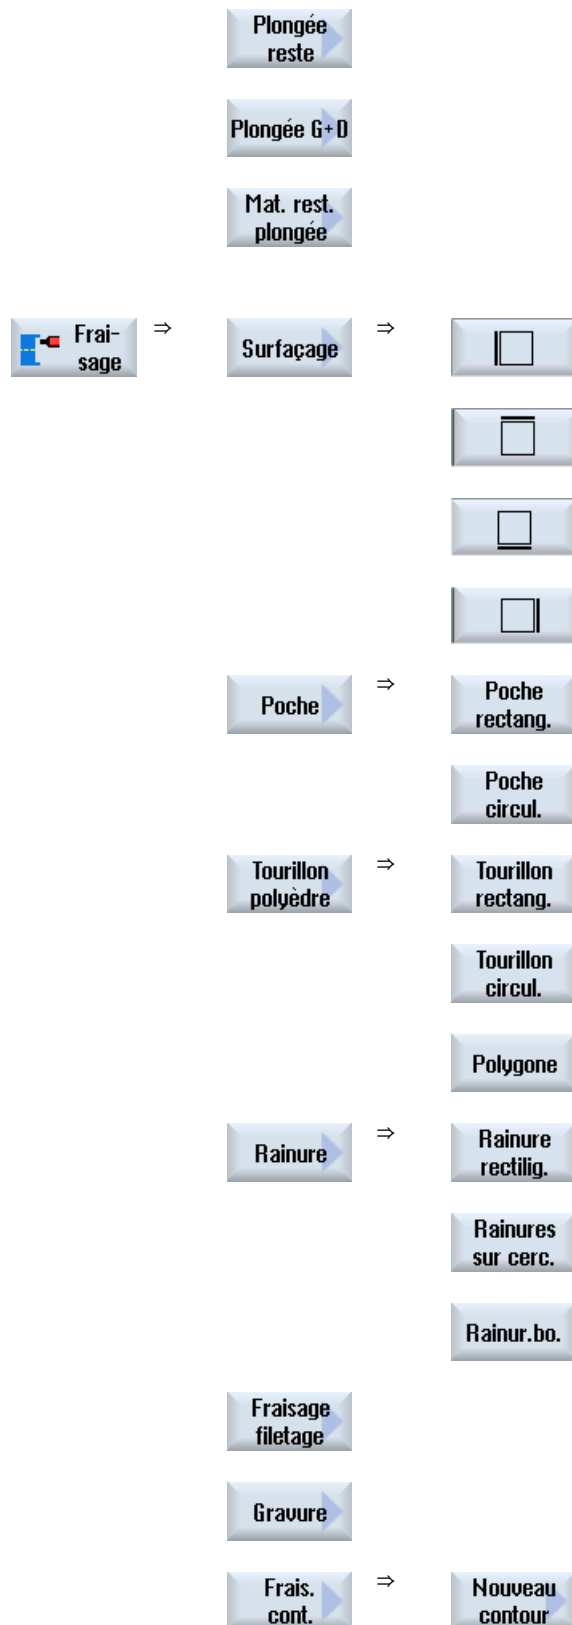

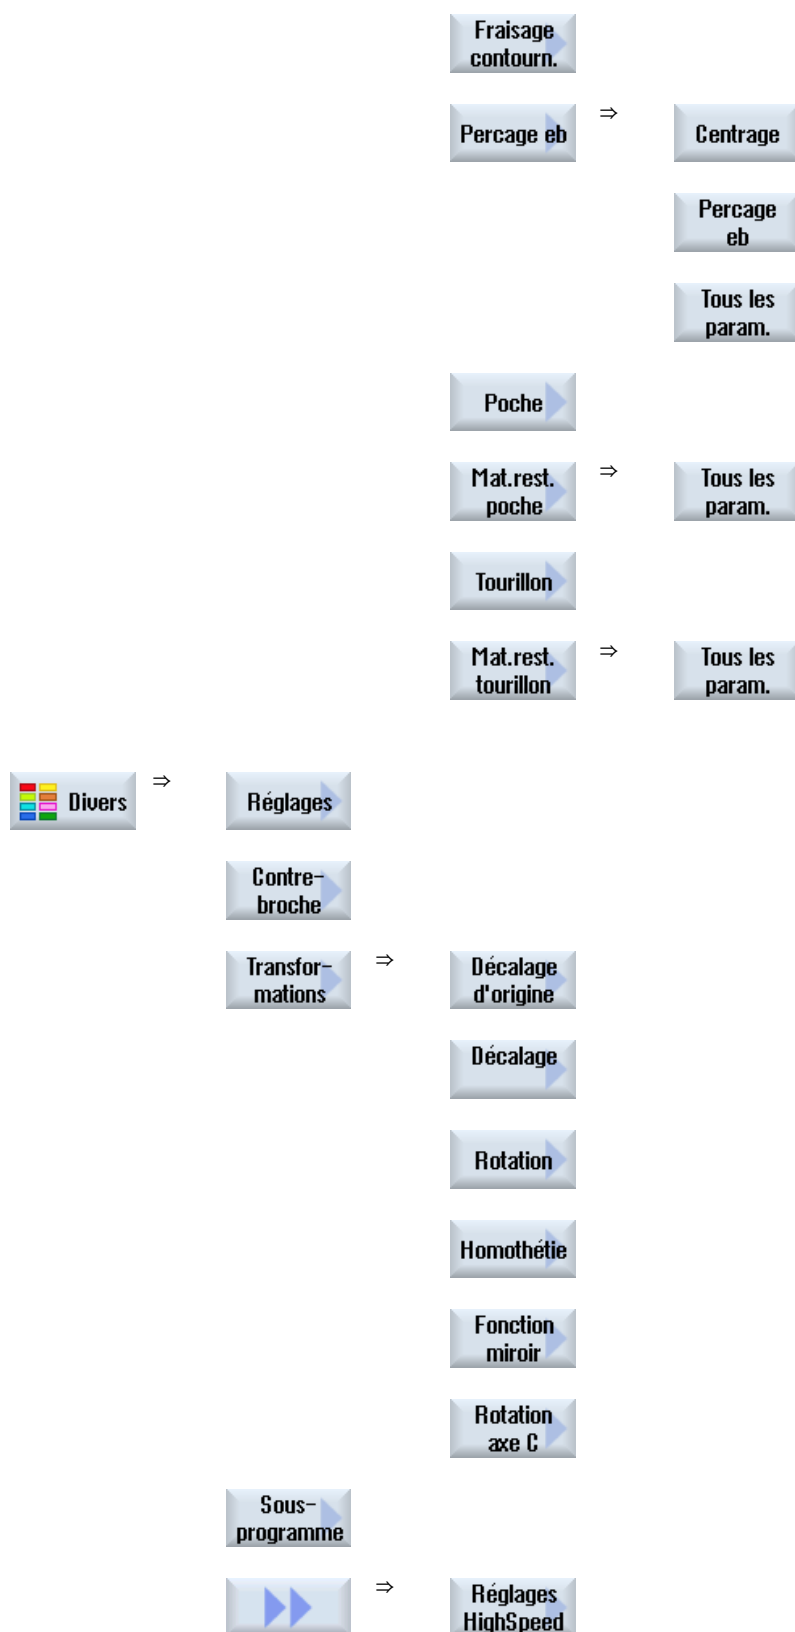

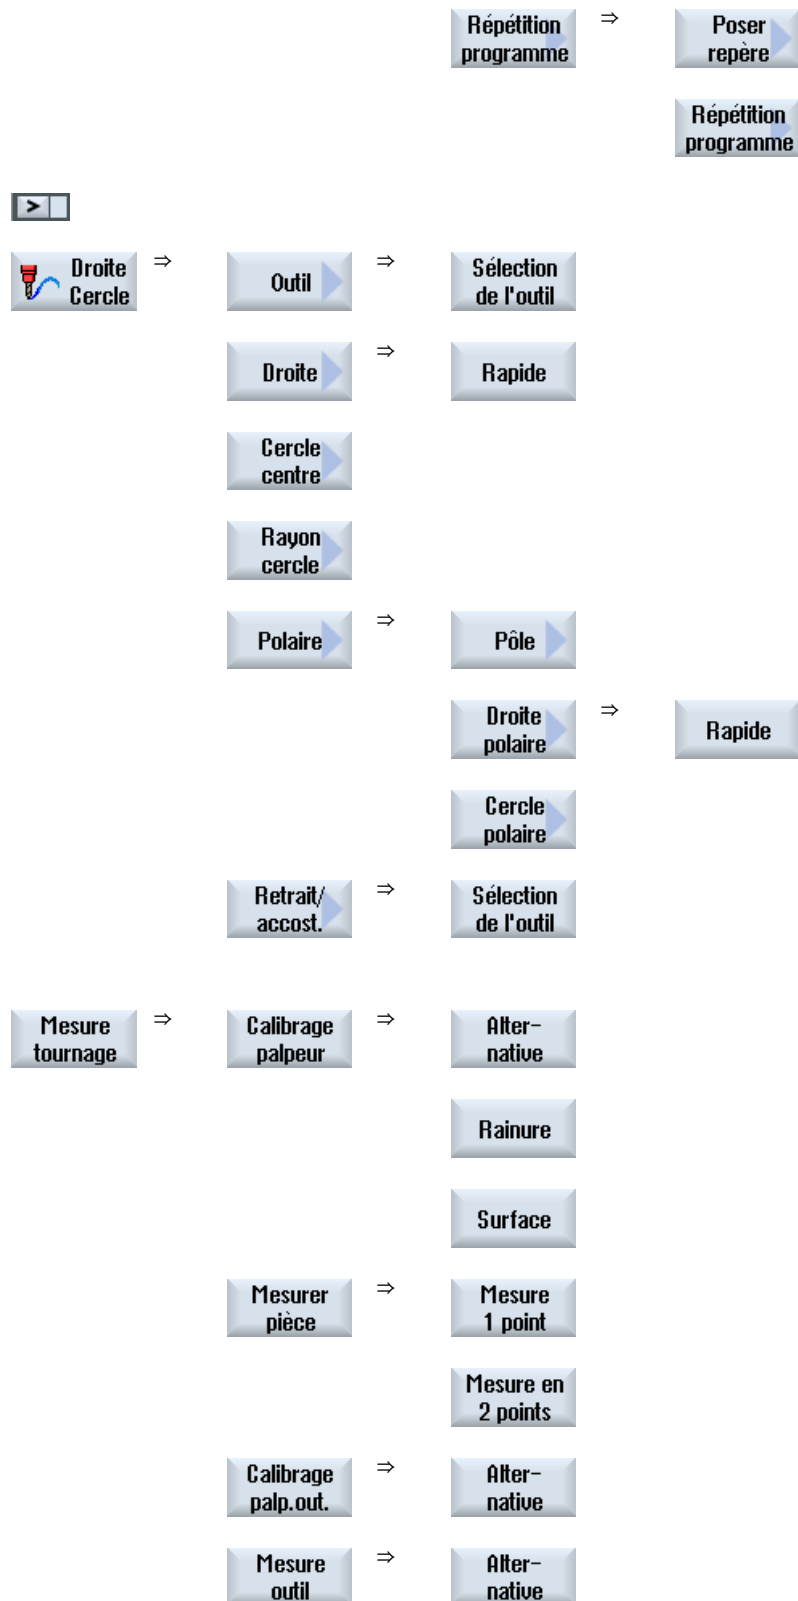

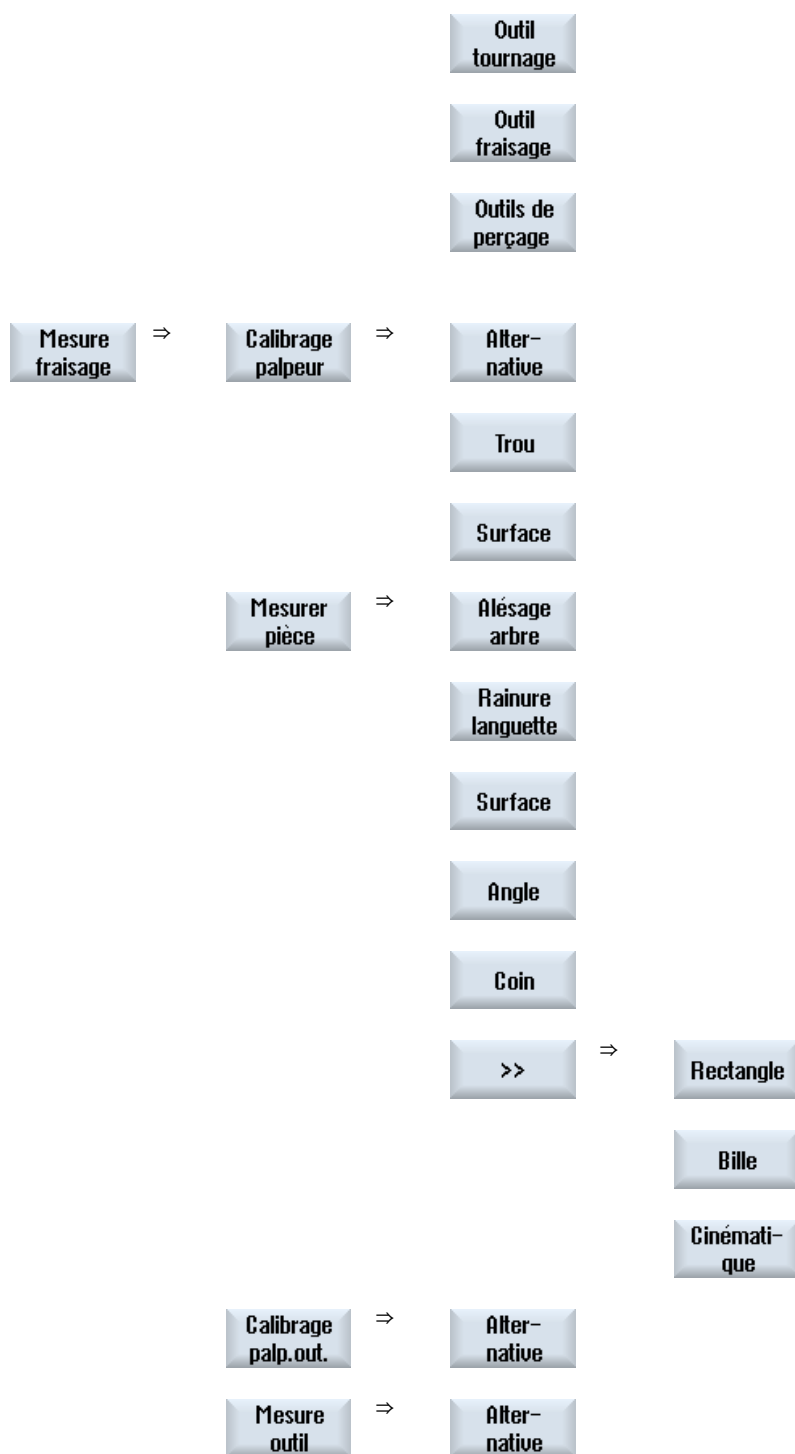


## **7.15 Appeler fonctions technologiques**

### **7.15.1 Autres fonctions dans les masques de saisie**

#### **Sélection d'unités**

-  Si par exemple l'unité d'un champ peut être modifiée, celle-ci est mémorisée dès que le curseur se trouve sur l'élément. Ainsi, l'opérateur peut identifier la relation. L'icône de sélection est également affiché dans l'infobulle.

#### **Affichage de abs. ou rel.**

Les abréviations "abs." et "rel." (pour valeur absolue ou relative) sont indiquées à la suite des champs de saisie lorsqu'une commutation est possible pour le champ.

#### **Vues d'aide**

Pour le paramétrage des cycles, des graphiques de représentations 2D, 3D ou de section sont affichés.

#### **Aide en ligne**

Pour plus d'informations sur des instructions en code G ou sur des paramètres de cycle spécifiques, référez-vous à l'aide en ligne contextuelle.

### **7.15.2 Contrôle de paramètres de cycle**

Lors de l'élaboration du programme, les paramètres saisis sont déjà vérifiés afin d'éviter des erreurs de saisie.

Si une valeur non admissible est attribuée à un paramètre, un message d'erreur est affiché comme suit dans le masque de saisie :

- Le champ de saisie s'affiche sur fond orange.
- Un message d'erreur apparaît dans une ligne de commentaire.
- Si le curseur est positionné sur le champ de saisie du paramètre, le message apparaît également en tant qu'info-bulle.

La programmation ne peut être terminée qu'une fois la valeur erronée corrigée.

Même lors de l'exécution des cycles, les valeurs de paramètres sont également surveillées par des alarmes.

### 7.15.3 Paramètres de réglage pour fonctions technologiques

Les fonctions technologiques peuvent être influencées et configurées au moyen de paramètres machine et de paramètres de configuration.

Pour plus d'informations, référez-vous à la documentation suivante :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate / SINUMERIK 840D sl

### 7.15.4 Modifier l'appel de cycle

Vous avez appelé le cycle souhaité dans l'éditeur de programme à l'aide de la touche logicielle, saisi les paramètres et confirmé avec "Valider".

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez l'appel de cycle souhaité et actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

Le masque de saisie de l'appel de cycle sélectionné s'ouvre.

- OU -



Actionnez la combinaison de touches <MAJ + INSER>.

Vous passez ainsi en mode d'édition pour cet appel de cycle et pouvez l'éditer comme un bloc CN normal. De cette manière, vous pouvez générer un bloc sans déplacement avant l'appel de cycle.

Remarque : En mode d'édition, l'appel de cycle peut être modifié de sorte qu'il ne soit plus reconvertible dans le masque de paramétrage.

En actionnant une nouvelle fois la combinaison de touches <MAJ + INSER>, vous quittez le mode de modification.



- OU -



Vous vous trouvez en mode de modification et actionnez la touche <INPUT>.

Une nouvelle ligne est créée avant l'appel de cycle sélectionné.

## 7.16 Programmer le cycle de retrait/d'accostage

Si vous désirez raccourcir l'accostage/le retrait pendant un cycle d'usinage ou trouver une solution pour une situation géométrique complexe lors de l'accostage/du retrait, vous pouvez créer un cycle d'accostage/de retrait spécial. Dans ce cas, la stratégie d'accostage/de retrait prévue normalement n'est pas prise en compte.

Vous pouvez insérer le cycle d'accostage/de retrait entre des blocs de programme pas à pas de votre choix, mais pas entre des blocs de programme concaténés.


### Point de départ

Le point de départ du cycle d'accostage/de retrait est toujours la distance de sécurité qui a été accostée après le dernier usinage.

### Changement d'outil

Si vous désirez effectuer un changement d'outil, vous pouvez accoster le point de changement d'outil par l'intermédiaire d'au plus 3 positions (P1 à P3) et le point de départ suivant par l'intermédiaire d'au plus 3 autres positions (P4 à P6). Si, par contre, aucun changement d'outil n'est nécessaire, vous disposez d'au plus 6 positions pour accoster la position de départ suivante.

Si les 3 ou 6 positions ne suffisent pas pour l'accostage/le retrait, vous pouvez appeler plusieurs fois de suite le cycle et, ainsi, programmer d'autres positions.

 <b>PRUDENCE</b>
Tenez compte du fait que l'outil se déplace directement de la dernière position programmée dans le cycle d'accostage/de retrait vers le point de départ de l'usinage suivant.

### Voir aussi

Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage (Page 206)


### Marche à suivre









Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".



Actionnez la touche logicielle "Retrait/accostage".

Paramètres	Description	Unité
F1 	Avance pour accostage de la première position Vitesse rapide alternative	mm/min
X1	1ère position Ø (abs) ou 1ère position (rel)	mm

Paramètres	Description	Unité
Z1	1ère position (abs ou rel)	mm
F2 	Avance pour accostage de la deuxième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X2	2ème position Ø (abs) ou 2ème position (rel)	mm
Z2	2ème position (abs ou rel)	mm
F3 	Avance pour accostage de la troisième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X3	3ème position Ø (abs) ou 3ème position (rel)	mm
Z3	3ème position (abs ou rel)	mm
Chang. outil 	<b>Pt.chang.outil</b> : accoster le point de changement d'outil de la dernière position programmée et procéder au changement d'outil <b>Direct</b> : procéder au changement d'outil au niveau de la dernière position programmée, et non au niveau du point de changement d'outil <b>Non</b> : n'effectuer aucun changement d'outil	
T	Nom de l'outil - (uniquement pour changement d'outil "direct")	
D	Numéro de tranchant - (uniquement pour changement d'outil "direct")	
F4 	Avance pour accostage de la quatrième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X4	4ème position Ø (abs) ou 4ème position (rel)	mm
Z4	4ème position (abs ou rel)	mm
F5 	Avance pour accostage de la cinquième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X5	5ème position Ø (abs) ou 5ème position (rel)	mm
Z5	5ème position (abs ou rel)	mm
F6 	Avance pour accostage de la sixième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X6	6ème position Ø (abs) ou 6ème position (rel)	mm
Z6	6ème position (abs ou rel)	mm



## 7.17 Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage

Les cycles de mesure sont des sous-programmes génériques dédiés à des tâches de mesure. Ils peuvent être adaptés au cas de figure concret par l'intermédiaire de paramètres.



### Option logicielle

Pour utiliser les cycles de mesure, vous devez disposer de l'option "Cycles de mesure".

---

### Remarque

#### Utilisation des cycles de mesure

Les cycles de mesure des programmes, disponibles dans l'éditeur via la touche d'accès au menu suivant, ne peuvent pas être utilisés avec les fonctions courantes comme l'affichage des infobulles, l'aide animée, etc.

---

Lors de la mesure, une distinction est faite entre les éléments suivants :

- Mesure de pièces
- Mesure d'outils

### Mesure de pièces

Pour la mesure, un palpeur de pièce est amené jusqu'à la pièce tournée à mesurer comme s'il s'agissait d'un outil et les positions de mesure sont relevées. La conception flexible des cycles de mesure permet pratiquement toutes les opérations de mesure sur tours. Le résultat de la mesure de la pièce peut engendrer au choix une correction d'outil automatique ou une correction DO supplémentaire.

### Mesure d'outils

Pour la mesure, l'outil à mesurer qui vient d'être chargé est amené jusqu'au palpeur et les valeurs de mesure de la géométrie de l'outil sont relevées. Le palpeur est fixe ou amené dans la zone de travail par un dispositif mécanique. La géométrie de l'outil qui a été mesurée est ensuite introduite dans la mémoire de correcteur d'outil correspondante.

### Bibliographie

Pour une description plus détaillée de l'application des cycles de mesure, voir :

Manuel de programmation des cycles de mesure HMI sl / SINUMERIK 840D sl

## Marche à suivre



1. Actionnez la touche d'accès au menu suivant.



2. Actionnez la touche logicielle horizontale "Mesure tournage".



3. Sélectionnez le groupe de fonctions de mesure de votre choix, par exemple "Ajustage palpeur", à l'aide des touches logicielles verticales.

- OU -



Mesure de pièce

- OU -



Etalonnage du palpeur d'outil

- OU -



Mesure d'outil

4. Sélectionnez une tâche de mesure à l'aide des touches logicielles verticales.

5. Introduisez les paramètres.



6. Actionnez la touche logicielle "OK".

Le cycle de mesure est reporté dans l'éditeur sous forme de code G.  
Le cycle de mesure paramétré en code G est marqué en couleur.

7. Si vous souhaitez visualiser une nouvelle fois le masque de paramétrage correspondant à un cycle de mesure, positionnez le curseur sur ce cycle dans l'éditeur de codes G.



8. Actionnez la touche <curseur vers la droite>.

Le masque de paramétrage du cycle de mesure sélectionné s'affiche.

- OU -



9. Actionnez la touche <Insert> pour annuler le marquage du cycle de mesure dans l'éditeur et modifier les paramètres directement dans l'éditeur.

## 7.18 Exemple : Usinages standard

### Généralités

L'exemple suivant est décrit de façon détaillée en tant que programme ShopTurn. La création d'un programme en code G reste la même, à l'exception de quelques différences.

Si vous copiez le programme en code G ci-dessous, que vous l'importez dans la commande et que vous l'ouvrez dans l'éditeur, vous pouvez suivre chaque étape du programme.



#### Constructeur de la machine-outil

Respectez impérativement les indications du constructeur de la machine doivent.

### Outils

Les outils suivants sont accessibles via la gestion des outils :

Schrupper_80	80°, R0.6
Outil d'ébauche_55	55°, R0.4
Outil de finition	35°, R0.4
Outil à plonger	Largeur de la plaquette 4
Gewindestahl_2	
Bohrer_D5	Ø5
Fräser_D8	Ø8


Adaptez les données de passe aux outils utilisés et aux conditions d'utilisation concrètes à la machine.

### Pièce brute

Dimensions : Ø90 x 120

Matériau : aluminium

## 7.18.1 Dessin de la pièce

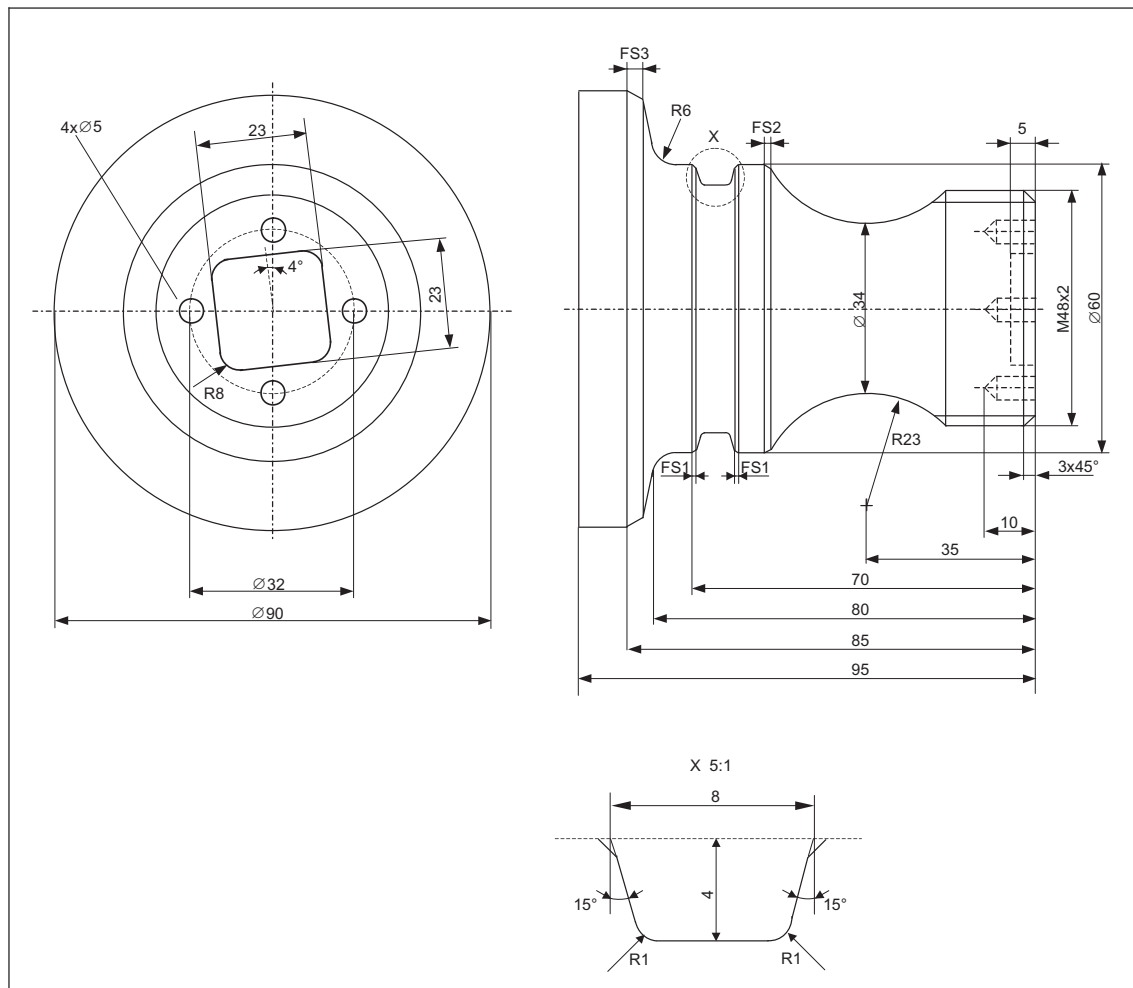

## 7.18.2 Programmation

## 1. En-tête du programme

- Définissez la pièce brute.

Unité mm

**Pièce brute****Cylindre**

XA 90 abs

ZA +1.0 abs

ZI -120 abs

ZB -100 abs

Retrait simple

XRA	2 rel
ZRA	5 rel
Point de changement d'outil	SCM
XT	160 abs
ZT	409 abs
SC	1
S1	4000 tr/min
Sens d'usinage	En avalant



- Actionnez la touche logicielle "Valider".  
La gamme d'usinage s'affiche. L'en-tête et la fin du programme sont créés en tant que blocs de programme.  
La fin du programme est définie automatiquement.

## 2. Cycle de chariotage pour le dressage



- Actionnez les touches logicielles "Tournage" et "Chariotage".

- Sélectionnez la stratégie d'usinage.
- Saisissez les paramètres technologiques suivants :  
T Schrupper\_80    D1    F 0.300 mm/tr    V 350 m/min
- Saisissez les paramètres suivants :

**Usinage**                      Ebauchage (▽)

**Position**

**Sens**                              transversal (parallèle à l'axe X)

X0                                  90 abs

Z0                                  2 abs

X1                                  -1.6 abs

Z1                                  0 abs

D                                    2 rel

UX                                  0 rel

UZ                                  0.1 rel



- Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 3. Introduction contour brut avec calculateur de contour



1. Actionnez les touches logicielles "Tourn. cont." et "Nouveau contour".  
La fenêtre de saisie "Nouveau contour" s'ouvre.



2. Indiquez le nom du contour (ici : Kont\_1).  
Le contour calculé en tant que code CN est écrit en tant que sous-programme interne entre un repère de départ et un repère de fin qui contiennent les noms de contours saisis.

 


3. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
La fenêtre de saisie "Point de départ" s'ouvre.



4. Définissez le point de départ du contour.

X            60 abs            Z            0 abs



5. Actionnez la touche logicielle "Valider".



6. Indiquez les éléments de contour suivants, puis confirmez en actionnant la touche logicielle "Valider".



- 6.1 Z            -40 abs



- 6.2 X            80 abs            Z            -45 abs



- 6.3 Z            -65 abs



- 6.4 X            90 abs            Z            -70 abs



- 6.5 Z            -95 abs



- 6.6 X            0 abs



- 6.7 Z            0 abs




- 6.8 X            60 abs            Z            0 abs



7. Actionnez la touche logicielle "Valider".

L'introduction du contour de la pièce brute n'est requise que lorsqu'une pièce brute pré-usinée est utilisée.

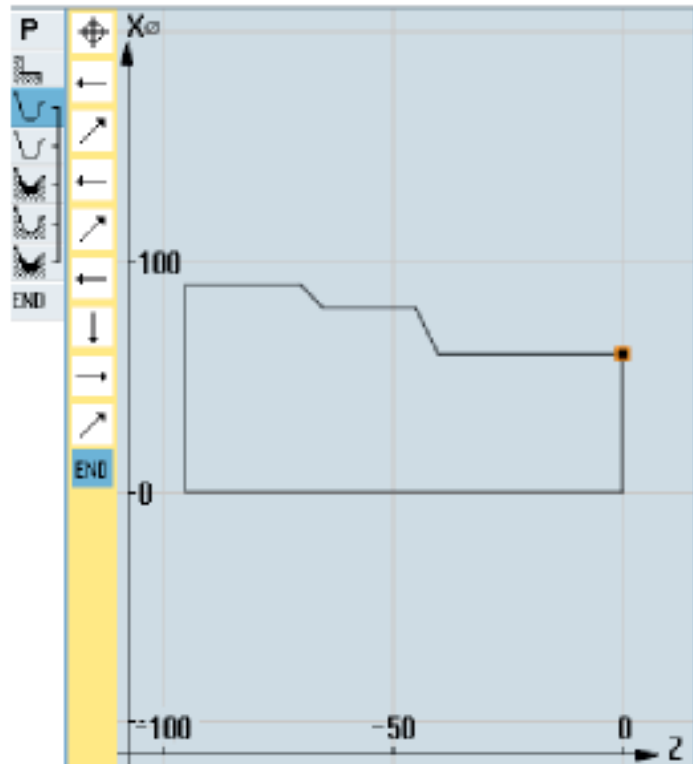

Contour de la pièce brut

#### 4. Introduction de la pièce finie avec calculateur de contour



1. Actionnez les touches logicielles "Tourn. cont." et "Nouveau contour".  
La fenêtre de saisie "Nouveau contour" s'ouvre.
2. Indiquez le nom du contour (ici : Kont\_2).  
Le contour calculé en tant que code CN est écrit en tant que sous-programme interne entre un repère de départ et un repère de fin qui contiennent les noms de contours saisis.
3. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
La fenêtre de saisie "Point de départ" s'ouvre.
4. Définissez le point de départ du contour.  
X            0   abs            Z            0   abs



5. Actionnez la touche logicielle "Valider".



6. Indiquez les éléments de contour suivants, puis confirmez en actionnant la touche logicielle "Valider".



6.1 X 48 abs FS 3



6.2 α2 90°



6.3 Sens de rotation 2

R 23 abs X 60 abs K -35 abs I 80 abs

Les zones de saisie sont ensuite inactives.



6.4 Sélectionnez un élément de contour désiré à l'aide de la touche logicielle "Sélection dialogue" et confirmez en actionnant la touche logicielle "Valider dialogue". Les zones de saisie sont à nouveau actives. Entrez d'autres paramètres.



FS 2



6.5 Z -80 abs R 6



6.6 X 90 abs Z -85 abs FS 3




6.7 Z -95 abs





7. Actionnez la touche logicielle "Valider".

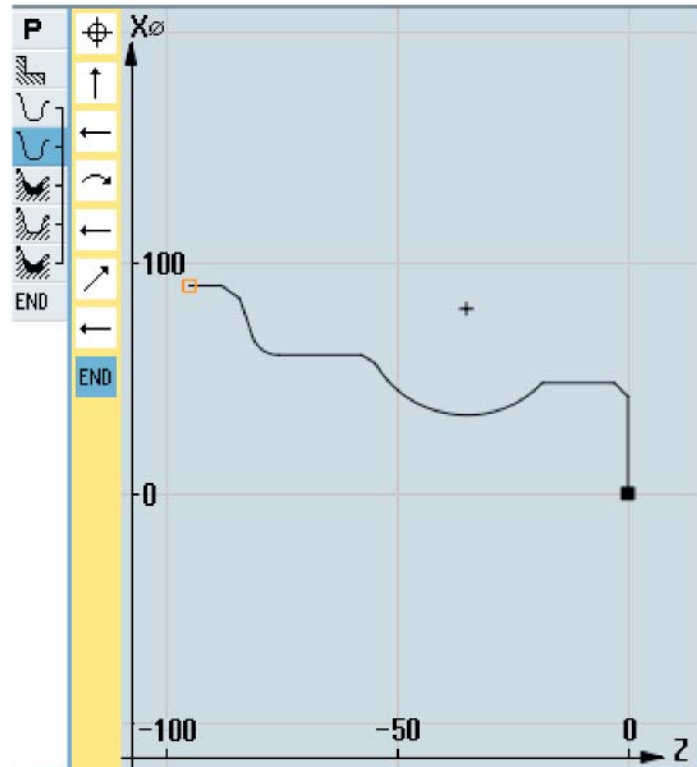

Contour de la pièce finie

## 5. Chariotage (ébauche)



1. Actionnez les touches logicielles "Tourn. cont." et "Chariotage". La fenêtre de saisie "Chariotage" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :  
T Schrupper 80 D1      F 0.350 mm/tr      V 400 m/min
3. Saisissez les paramètres suivants :

**Usinage**      Ebauchage (▽)  
**Sens d'usinage**      longitudinal  
**Position**      extérieur  
**Sens d'usinage**      ←

(de la face frontale vers la face arrière)

**D**      4.000 rel

## Profondeur de passe



UX 0.4 rel

UZ 0.2 rel

DI 0

BL Cylindre

XD 0 rel

ZD 0 rel


Détalonnages Non

Limitation Non



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

Si une pièce brute programmée sous "KONT\_1" est utilisée, la description de pièce brute "Contour" doit être sélectionnée sous le paramètre "BL" au lieu de "Cylindre". La sélection de "Cylindre" implique un chariotage dans le plein.


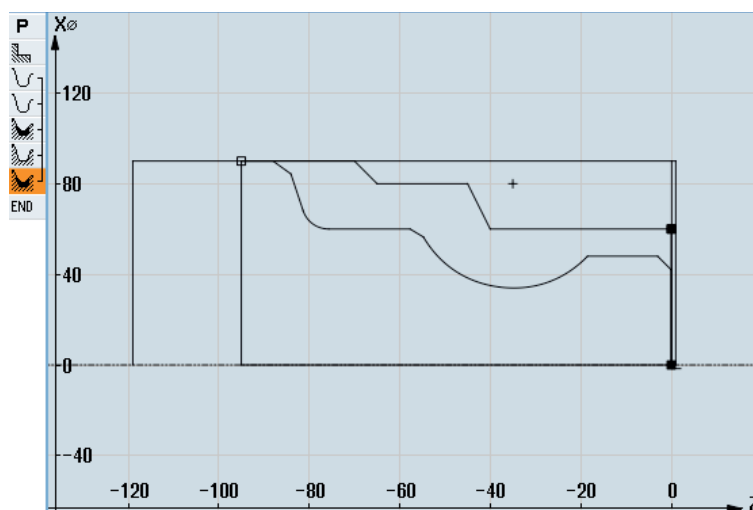


Contour de chariotage

## 6. Enlèvement de la matière restante



1. Actionnez les touches logicielles "Tourn. cont." et "Chariot. reste". La fenêtre de saisie "Chariotage mat.restante" s'ouvre.
2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :  
**T** Schrupper\_55 D1      **F** 0.35 mm/tr      **V** 400 m/min
3. Saisissez les paramètres suivants :
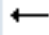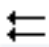
<b>Usinage</b>	Ebauchage (▽)
<b>Sens d'usinage</b>	longitudinal
<b>Position</b>	extérieur
<b>Sens d'usinage</b>	
<b>D</b>	2 rel
<b>Profondeur de passe</b>	
<b>UX</b>	0.4 rel
<b>UZ</b>	0.2 rel
<b>DI</b>	0
<b>Détalonnages</b>	Oui
<b>FR</b>	0.200 mm/tr
<b>Limitation</b>	Non



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".


## 7. Chariotage (finition)



1. Actionnez les touches logicielles "Tourn. cont." et "Chariotage".  
La fenêtre de saisie "Chariotage" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :  
**T** Outil de finition D1      **F** 0.1 mm/tr      **V** 450 m/min

3. Saisissez les paramètres suivants :
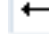
<b>Usinage</b>	Finition (▽▽▽)
<b>Sens d'usinage</b>	longitudinal
<b>Position</b>	extérieur
<b>Sens d'usinage</b>	

(de la face frontale vers la face arrière)

<b>Surépaisseur</b>	Non
<b>Détalonnages</b>	Oui
<b>Limitation</b>	Non



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 8. Gorge (ébauche)



1. Actionnez les touches logicielles "Tournage", "Gorge" et "Gorge avec obliques".

La fenêtre de saisie "Gorge 1" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :

**T** Outil à **D1** **F** 0.150 mm/tr **V** 220 m/min  
plonger

3. Saisissez les paramètres suivants :

**Usinage** Ebauchage (▽)

**Position de la gorge**




**Point de référence**



<b>X0</b>	60 abs
<b>Z0</b>	-70
<b>B2</b>	8 rel
<b>T1</b>	4 rel
<b>α1</b>	15 degrés
<b>α2</b>	15 degrés
<b>FS1</b>	1
<b>R2</b>	1
<b>R3</b>	1
<b>FS4</b>	1
<b>D</b>	2 rel
<b>UX</b>	0.4 rel
<b>UZ</b>	0.2 rel
<b>N</b>	1



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

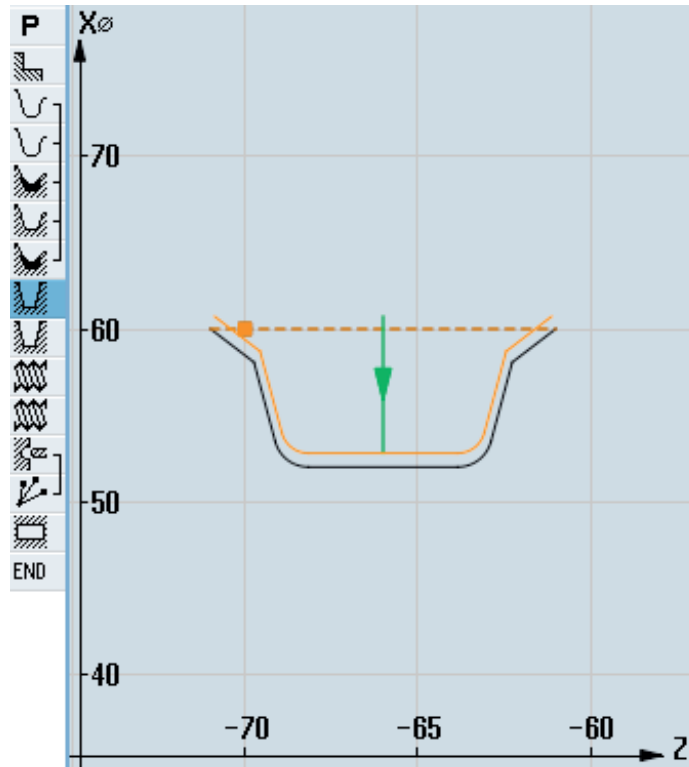

Contour de gorge



## 9. Gorge (finition)



1. Actionnez les touches logicielles "Tournage", "Gorge" et "Gorge avec obliques".  
La fenêtre de saisie "Gorge 2" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :  

<b>T</b> Outil à	<b>D1</b>	<b>F</b> 0.1 mm/tr	<b>V</b> 220 m/min
plonger			
3. Saisissez les paramètres suivants :  

<b>Usinage</b>	Finition (VVV)
<b>Position de la gorge</b>	
<b>Point de référence</b>	

X0	60 abs
Z0	-70
B1	5.856 rel
T1	4 rel
$\alpha 1$	15 degrés
$\alpha 2$	15 degrés
FS1	1
R2	1
R3	1
FS4	1
N	1



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 10. Filetage cylindrique M48 x 2 (ébauche)




1. Actionnez les touches logicielles "Tournage", "Filetage" et "Filetage cylindr.".






La fenêtre de saisie "Filetage cylindrique" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres suivants :

T	Gewindestahl_2	D1
Tableau	sans	
P	2 mm/tr	
G	0	
S	995 tr/min	
Type d'usinage	Ebauchage (V)	
Pénétration : Section de copeau constante	Dégressif	
Filetage	Filetage extérieur	
X0	48 abs	
Z0	0 abs	
Z1	-25 abs	
LW	4 rel	
LR	4 rel	
H1	1.227 rel	
$\alpha P$	30 degrés	
Pénétration		
ND	5	

	U	0.150 rel
	VR	1 rel
	Multifilet	Non
	$\alpha 0$	0 degrés
	3.	Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 11. Filetage cylindrique M48 x 2 (finition)

	1.	Actionnez les touches logicielles "Tournage", "Filetage" et "Filetage cylindr.".
		La fenêtre de saisie "Filetage cylindrique" s'ouvre.
		
	2.	Saisissez les paramètres suivants :
	T	Gewindestahl_2 D1
	Tableau	sans
	P	2 mm/tr
	G	0
	S	995 tr/min
	Type d'usinage	Finition (VVV)
	Filetage	Filetage extérieur
	X0	48 abs
	Z0	0 abs
	Z1	-25 abs
	LW	4 rel
	LR	4 rel
	H1	1.227 rel
	$\alpha P$	30 degrés
	Pénétration	
	NN	2
	VR	1 rel
	Multifilet	Non
	$\alpha 0$	0 degrés
	3.	Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 12. Perçage



1. Actionnez les touches logicielles "Perçage", "Perçage Alésage" et "Perçage".

La fenêtre de saisie "Perçage" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :

**T**                      **D1**                      **F** 0.1 mm/tr                      **V** 50 m/min  
Bohrer\_D5

3. Saisissez les paramètres suivants :

**Surface d'usinage**                      Frontal C

**Profondeur de perçage**                      Pointe

**Z1**    10 rel

**DT**    0 s



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 13. Positionnement



1. Actionnez les touches logicielles "Perçage", "Positions" et "Positions indifférentes".

La fenêtre de saisie "Positions" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres suivants :

**Surface d'usinage**                      Frontal C

**Système de coordonnées**                      Polaire

**Z0**    0 abs

**C0**    0 abs

**L0**    16 abs

**C1**    90 abs

**L1**    16 abs

**C2**    180 abs

**L2**    16 abs

**C3**    270 abs

**L3**    16 abs



3. Actionnez la touche logicielle "Valider".



## 14. Fraisage poche rectangulaire



1. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Poche" et "Poche rectangulaire".

La fenêtre de saisie "Poche rectangulaire" s'ouvre.

2. Saisissez les paramètres technologiques suivants :

**T**                      **D1**            **F** 0.030 mm/dent            **V** 200 m/min  
Fräser\_D8

3. Saisissez les paramètres suivants :

<b>Surface d'usinage</b>	Frontal C
<b>Type d'usinage</b>	Ebauchage (▽)
<b>Position d'usinage</b>	Position unique
<b>X0</b>	0 abs
<b>Y0</b>	0 abs
<b>Z0</b>	0 abs
<b>W</b>	23
<b>L</b>	23
<b>R</b>	8
<b>α0</b>	4 degrés
<b>Z1</b>	5 rel
<b>DXY</b>	50 %
<b>DZ</b>	3
<b>UXY</b>	0.1 mm
<b>UZ</b>	0
<b>Plongée</b>	verticale
<b>FZ</b>	0.015 mm/dent



4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

## 7.18.3 Résultats/Test de simulation

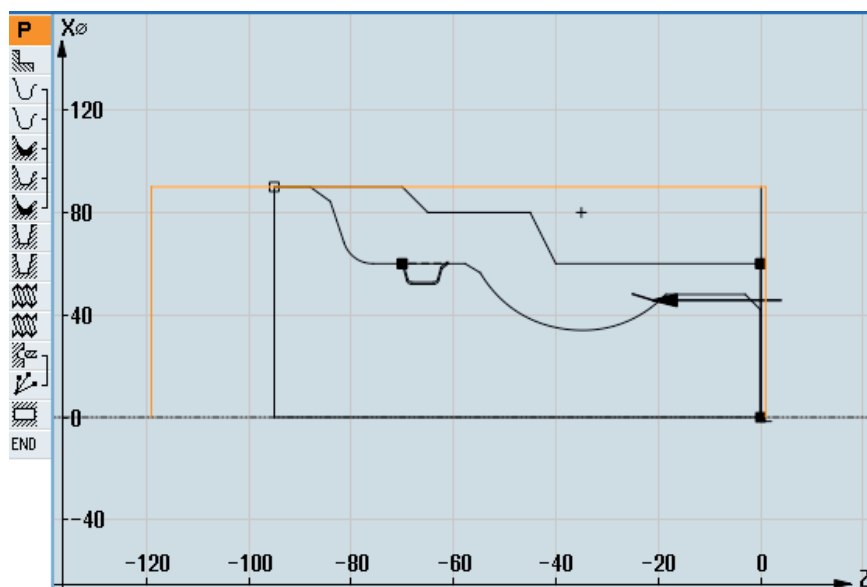


Figure 7-10 Graphique de programmation

P	En-tête programme	Décalage origine G54	
	Chariotage	▽	T=Schrupper_80 F0.3/tr U=350m dessage X0=90
	Contour		KONT_1
	Contour		KONT_2
	Chariotage	▽	T=Schrupper 80 F0.35/tr U=400m
	Enlever reste	▽	T=Schrupper_55 F0.35/tr U=400m
	Chariotage	▽▽▽	T=Schlichter F0.1/tr U=450m
	Gorge	▽	T=Stecher F0.15/tr U=220m X0=60 Z0=-70
	Gorge	▽▽▽	T=Stecher F0.1/tr U=220m X0=60 Z0=-70
	Filetage cyl.	▽	T=Gewindestahl_2 P2mm/tr S=995tr extérieur
	Filetage cyl.	▽▽▽	T=Gewindestahl_2 P2mm/tr S=995tr extérieur
	Perçage	⊕	T=Bohrer_D5 F0.1/min U=50m Z1=10rel
	001: Positions	⊕	Z0=0 C0=0 L0=16 C1=90 L1=16 C2=180 L2=16
	Poche rectang.	▽	⊕ T=Fräser_D8 F0.03/min U=200m X0=0 Y0=0
END	Fin de prog.		

Figure 7-11 Gamme d'usinage

## Test du programme au moyen d'une simulation

Dans la simulation, le programme actuel est calculé dans son intégralité et le résultat représenté sous forme graphique.

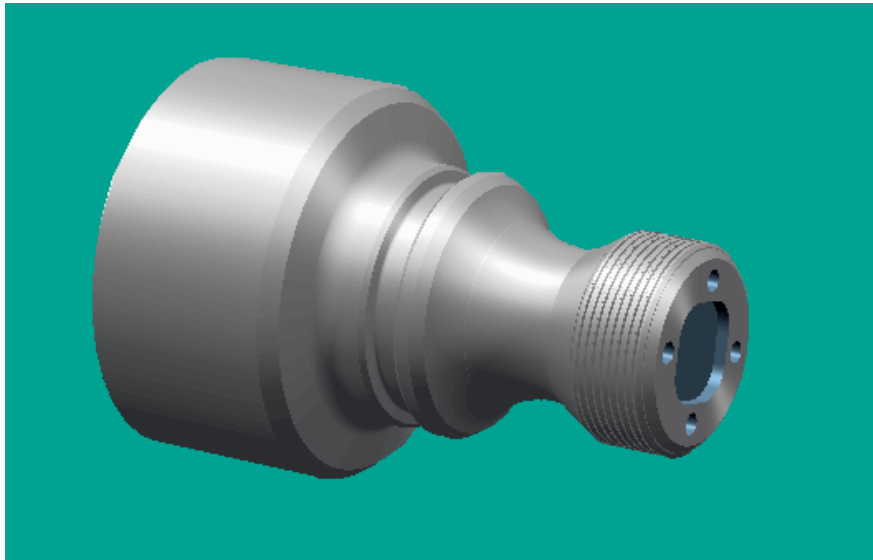


Figure 7-12 Vue 3D

## 7.18.4 Programme d'usinage en code G

```

N1 G54
N2 WORKPIECE(,,"","CYLINDER",192,2,-120,-100,90)
N3 G0 X200 Z200 Y0
,*****
N4 T="SCHRUPPER_80" D1
N5 M06
N6 G96 S350 M04
N7 CYCLE951(90,2,-1.6,0,-1.6,0,1,2,0,0.1,12,0,0,0,1,0.3,0,2,1110000)
N8 G96 S400
N9 CYCLE62(,2,"E_LAB_A_KONT_2","E_LAB_E_KONT_2")
N10
CYCLE952("ABSPANEN_1",,"ROHTEIL_1",2301311,0.35,0.15,0,4,0.1,0.1,0.4,0.2,0.1,0,1,0,0,,,,,2,2,,,0,1,,0
,12,1110110)
N11 G0 X200 Z200
,*****
N12 T="SCHRUPPER_55" D1
N13 M06
N14 G96 S400 M04
N15
CYCLE952("ABSPANEN_2","ROHTEIL_1","Rohteil_1",1301311,0.35,0.2,0,2,0.1,0.1,0.4,0.2,0.1,0,1,0,,,,,2,2
,,,0,1,,0,112,1100110)
N16 G0 X200 Z200
,*****
N17 T="SCHLICHTER" D1
N18 M06
N19 G96 S450 M04
N20
CYCLE952("ABSPANEN_3",,"",1301321,0.1,0.5,0,1.9,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0,1,0,0,,,,,2,2,,,0,1,,0,12,10001
10)
N21 G0 X200 Z200
,*****
N22 T="STECHE" D1
N23 M06
N24 G96 S220 M04
N25 CYCLE930(60,-70,5.856406,8,4,,0,15,15,1,1,1,1,0.2,2,1,10110,,1,30,0.15,1,0.4,0.2,2,1001010)
N26 CYCLE930(60,-70,5.856406,8,4,,0,15,15,1,1,1,1,0.2,2,1,10120,,1,30,0.1,1,0.1,0.1,2,1001110)
N27 G0 X200 Z200
,*****
N28 T="GEWINDESTAHL_2" D1
N29 M06
N30 G97 S995 M03
N31 CYCLE99(0,48,-25,,4,4,1.226,0.1,30,0,5,0,2,1100103,4,1,0.2815,0.5,0,0,1,0,0.707831,1,,,,,2,0)
N32 CYCLE99(0,48,-25,,4,4,1.226,0.02,30,0,3,2,2,1210103,4,1,0.5,0.5,0,0,1,0,0.707831,1,,,,,2,0)

```

```
N33 G0 X200 Z200
;*****
N34 T="BOHRER_D5" D1
N35 M06
N36 SPOS=0
N37 SETMS(2)
N38 M24 ; embrayer outil entraîné, spécifique à la machine
N39 G97 S3183 M3
N40 G94 F318
N41 TRANSMIT
N42 MCALL CYCLE82(1,0,1,,10,0,0,1,11)
N43 HOLES2(0,0,16,0,30,4,1010,0,,,1)
N44 MCALL
N45 M25 ; débrayer outil entraîné, spécifique à la machine
N46 SETMS(1)
N47 TRAFOOF
N48 G0 X200 Z200
;*****
N49 T="FRAESER_D8"
N50 M6
N51 SPOS=0
N52 SETMS(2)
N53 M24
N54 G97 S1989 M03
N55 G95 FZ=0.15
N56 TRANSMIT
N57 POCKET3(20,0,1,5,23,23,8,0,0,4,3,0,0,0.12,0.08,0,11,50,8,3,15,0,2,0,1,2,11100,11,111)
N58 M25
N59 TRAFOOF
N60 DIAMON
N61 SETMS(1)
N62 G0 X200 Z200
N63 M30
;*****
N64 E_LAB_A_KONT_1: ;#SM Z:3
;#7__DlgK Début de définition du contour - Ne pas changer !;*GP*;*RO*;*HD*
G18 G90 DIAMOF;*GP*
G0 Z0 X30 ;*GP*
G1 Z-40 ;*GP*
Z-45 X40 ;*GP*
Z-65 ;*GP*
Z-70 X45 ;*GP*
Z-95 ;*GP*
X0 ;*GP*
```

```
Z0 ;*GP*
X30 ;*GP*
;CON,2,0.0000,1,1,MST:0,0,AX:Z,X,K,I;*GP*;*RO*;*HD*
;S,EX:0,EY:30;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-40;*GP*;*RO*;*HD*
;LA,EX:-45,EY:40;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-65;*GP*;*RO*;*HD*
;LA,EX:-70,EY:45;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-95;*GP*;*RO*;*HD*
;LD,EY:0;*GP*;*RO*;*HD*
;LR,EX:0;*GP*;*RO*;*HD*
;LA,EX:0,EY:30;*GP*;*RO*;*HD*
;#End Fin de définition du contour - Ne pas changer !;*GP*;*RO*;*HD*
E_LAB_E_KONT_1:
N65 E_LAB_A_KONT_2: ;#SM Z:4
;#7__DlqK Début de définition du contour - Ne pas changer !;*GP*;*RO*;*HD*
G18 G90 DIAMOF;*GP*
G0 Z0 X0 ;*GP*
G1 X24 CHR=3 ;*GP*
Z-18.477 ;*GP*
G2 Z-55.712 X30 K=AC(-35) I=AC(40) ;*GP*
G1 Z-80 RND=6 ;*GP*
Z-85 X45 CHR=3 ;*GP*
Z-95 ;*GP*
;CON,V64,2,0.0000,0,0,MST:0,0,AX:Z,X,K,I;*GP*;*RO*;*HD*
;S,EX:0,EY:0,ASE:90;*GP*;*RO*;*HD*
;LU,EY:24;*GP*;*RO*;*HD*
;F,LFASE:3;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,DIA:225/0,AT:90;*GP*;*RO*;*HD*
;ACW,DIA:210/0,EY:30,CX:-35,CY:40,RAD:23;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-80;*GP*;*RO*;*HD*
;R,RROUND:6;*GP*;*RO*;*HD*
;LA,EX:-85,EY:45;*GP*;*RO*;*HD*
;F,LFASE:3;*GP*;*RO*;*HD*
;LL,EX:-95;*GP*;*RO*;*HD*
;#End Fin de définition du contour - Ne pas changer !;*GP*;*RO*;*HD*
E_LAB_E_KONT_2:
```

# Programmer des fonctions technologiques (cycles)

# 8

## 8.1 Perçage

### 8.1.1 Généralités

#### Paramètres géométriques généraux

- Plan de retrait RP et point de référence Z0

En règle générale, le point de référence Z0 et le plan de retrait RP ont des valeurs différentes. Il est supposé dans le cycle que le plan de retrait est situé avant le point de référence.

---

#### Remarque

Pour des valeurs identiques du point de référence et du plan de retrait, il n'est pas permis de déclarer une profondeur en relatif. Le message d'erreur "Plan de référence mal défini" serait émis et le cycle ne serait pas exécuté.

Ce message d'erreur est aussi émis lorsque le plan de retrait se trouve après le point de référence, la distance à la profondeur finale est donc plus petite.

---

- Distance de sécurité SC

Efficace sur le point de référence. Le sens dans lequel agit la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.

- Profondeur de perçage

Pour des cycles avec champ de sélection, la profondeur de perçage programmée se rapporte, selon la sélection, au corps du foret ou à sa pointe ou au diamètre du centrage :

- Pointe (profondeur par rapport à la pointe)

Le foret pénètre jusqu'à ce que sa pointe ait atteint la valeur Z1 programmée.

- Corps (profondeur de perçage par rapport au corps)

Le foret pénètre jusqu'à ce que son corps ait atteint la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte.

- Diamètre (centrage par rapport au diamètre, avec CYCLE81 uniquement)

Sous Z1, le diamètre est programmé sur le perçage de centrage. Dans ce cas, l'angle au sommet de l'outil doit être introduit dans la liste des outils. L'outil pénètre jusqu'à ce que le diamètre spécifié soit atteint.

#### Positions de perçage

Le cycle présuppose les coordonnées de perçage entrées du plan.

Par conséquent, les centres de perçage doivent être programmés comme suit avant ou après l'appel du cycle (voir également le chapitre Cycles sur position unique ou modèle de positions (MCALL)) :

- Une position unique doit être programmée avant l'appel du cycle
- Des modèles de positions (MCALL) doivent être programmé après l'appel du cycle
  - en tant que cycle d'image de perçage (ligne, cercle, etc.) ou
  - en tant que suite de blocs de positionnement correspondant aux centres de perçage

#### Voir aussi

Sélection des cycles via une touche logicielle (Page 188)

### 8.1.2 Centrage (CYCLE81)

#### Fonction

Avec le cycle "Centrage", l'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées, au choix

- jusqu'à la profondeur finale programmée ou
- jusqu'à ce que le diamètre de centrage soit atteint

Le retrait de l'outil est effectué au terme d'une temporisation programmée.

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. Avec G1 et l'avance programmée F, l'outil pénètre dans la pièce jusqu'à ce que la profondeur ou le diamètre de centrage soit atteint.
3. Après une temporisation DT, l'outil se retire avec la vitesse rapide G0 jusqu'au plan de retrait.


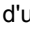




#### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez la touche logicielle "Centrage".  
La fenêtre de saisie "Centrage" s'ouvre.



Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage  (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique</li> <li>Percer un trou sur la position programmée</li> <li>Modèles de position</li> <li>Position avec MCALL</li> </ul>	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Surface latérale C</li> <li>Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Centrage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diamètre (centrage par rapport au diamètre)</li> <li>L'angle introduit dans la liste des outils pour le foret à centrer est alors pris en compte.</li> <li>Pointe (centrage par rapport à la profondeur)</li> </ul> <p>L'outil pénètre jusqu'à ce que la profondeur de plongée programmée soit atteinte.</p>	mm
Ø	La plongée se poursuit jusqu'à ce que le diamètre soit atteint. - (uniquement en centrage au diamètre)	mm
Z1  (uniquement pour codes G)	<p>Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel)</p> <p>La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)</p>	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale)  (uniquement pour ShopTurn)	<p>Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel)</p> <p>La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)</p>	mm
DT 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temporisation (en fond d'alésage) en secondes</li> <li>Temporisation (en fond d'alésage) en tours</li> </ul>	s tr

### 8.1.3 Perçage (CYCLE82)

#### Fonction

Avec le cycle "Perçage", l'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur de perçage finale saisie (tige ou pointe).

Le retrait de l'outil est effectué au terme d'une temporisation programmée.

#### Accostage/Retrait


1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil pénètre dans la pièce avec G1 et l'avance F programmée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
3. Après un arrêt temporisé DT, l'outil se retire avec la vitesse rapide G0 jusqu'au plan de retrait.






#### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez la touche logicielle "Perçage Alésage".
4. Actionnez la touche logicielle "Perçage".  
La fenêtre de saisie "Perçage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage  (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique</li> <li>Perçer un trou sur la position programmée</li> <li>Modèles de position</li> <li>Position avec MCALL</li> </ul>	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Profondeur de perçage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corps (profondeur de perçage par rapport au corps) Le foret pénètre jusqu'à ce que son corps ait atteint la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte.</li> <li>• Pointe (profondeur par rapport à la pointe) Le foret pénètre jusqu'à ce que sa pointe ait atteint la valeur Z1 programmée.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Si un angle ne peut pas être introduit dans la gestion d'outil pour le foret, le choix pointe/corps ne sera pas proposé (tjs pointe, champ 0) .</p>	
Z1  (uniquement pour codes G)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale)  (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
DT 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporisation (en fond d'alésage) en secondes</li> <li>• Temporisation (en fond d'alésage) en tours</li> </ul>	s tr

### 8.1.4 Alésage (CYCLE 85)

#### Fonction

Avec le cycle "Alésage", l'outil pénètre dans la pièce avec la vitesse de rotation de broche programmée et l'avance programmée sous F.

Si la valeur Z1 est atteinte et la temporisation écoulée, l'outil est ramené avec l'avance de retrait programmée, au plan de retrait.

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil pénètre dans la pièce avec l'avance F programmée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte.

## 8.1 Perçage



3. Temporisation DT en fond de trou.
4. Retrait au plan de retrait avec l'avance de retrait programmée FR.


### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez la touche logicielle "Perçage Alésage".
4. Actionnez la touche logicielle "Alésage".  
La fenêtre de saisie "Alésage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
F	Avance	mm/min	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage  (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique</li> <li>Percer un trou sur la position programmée</li> <li>Modèles de position</li> <li>Position avec MCALL</li> </ul>	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
FR	Avance pour le retrait	mm/min
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Surface latérale C</li> <li>Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Z1 (uniquement pour codes G)	<p>Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel)</p> <p>La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)</p>	mm

Paramètres	Description	Unité
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale) (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
DT 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporisation (en fond d'alésage) en secondes</li> <li>• Temporisation (en fond d'alésage) en tours</li> </ul>	s tr

### 8.1.5 Perçage profond (CYCLE83)

#### Fonction

Avec le cycle "Perçage profond" l'outil pénètre dans la pièce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance par plusieurs pas programmées, jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte. Les paramètres suivants peuvent être spécifiés au préalable :

- nombre de pénétrations constant ou dégressif (avec facteur de dégression programmé)
- Bris de copeau sans relèvement de l'outil ou déburrage avec retrait de l'outil
- Facteur d'avance pour première pénétration pour réduction ou augmentation d'avance (par ex. lorsque l'avant-trou est déjà percé)
- temporisations
- profondeur par rapport au corps du foret ou à la mèche

#### Accostage/dégagement lors du bris des copeaux

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil perce à la vitesse de rotation de broche et à la vitesse d'avance  $F = F \cdot FD1$  [%] programmées jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
3. Temporisation à la profondeur de perçage DTB.
4. L'outil se retire de la valeur V2 pour le bris des copeaux, puis perce jusqu'à la profondeur suivante avec la vitesse d'avance programmée F.
5. L'étape 4 se répète jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte.
6. Temporisation DT en fond de trou.
7. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.

#### Accostage/dégagement pendant le déburrage

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil perce à la vitesse de rotation de broche et à la vitesse d'avance  $F = F \cdot FD1$  [%] programmées jusqu'à la 1ère profondeur de passe.

## 8.1 Perçage



3. Temporisation à la profondeur de perçage DTB.
4. Lors du déburrage, l'outil se dégage à vitesse rapide à distance de sécurité de la pièce.
5. Temporisation au point de départ DTS.
6. Accostage de la dernière profondeur de perçage avec G0, diminué de la précote d'arrêt V3.
7. Ensuite le perçage est effectué jusqu'à la profondeur de passe suivante.
8. Les étapes 4 à 7 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
9. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.







### Marche à suivre






1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez la touche logicielle "Perçage profond".  
La fenêtre de saisie "Perçage profond" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage  (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique</li> <li>Percer un trou sur la position programmée</li> <li>Modèles de position</li> <li>Position avec MCALL</li> </ul>	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Surface latérale C</li> <li>Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	

Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débourrage Le foret se retire de la pièce pour débourrer.</li> <li>Bris des copeaux Le foret se retire de la distance de retrait V2 pour briser les copeaux.</li> </ul>	
Profondeur de perçage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corps (profondeur de perçage par rapport au corps) Le foret pénètre jusqu'à ce que son corps ait atteint la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte.</li> <li>Pointe (profondeur par rapport à la pointe) Le foret pénètre jusqu'à ce que sa pointe ait atteint la valeur Z1 programmée.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si un angle ne peut pas être introduit dans la gestion d'outil pour le foret, le choix pointe/corps ne sera pas proposé (tjs pointe, champ 0) .</p>	
Z1  (uniquement pour codes G)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale)  (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
D  (uniquement pour codes G)	1. Profondeur de perçage (abs) ou 1ère profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel)	
D (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de passe maximale	
FD1	Valeur en pourcentage de l'avance pour la première passe	%
DF 	Passe : <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur pour chaque passe suivante</li> <li>Valeur en pourcentage pour chaque passe suivante</li> </ul> DF = 100 % : la profondeur de perçage reste constante DF < 100 % : la profondeur de perçage est réduite dans la direction de la profondeur finale. <p><b>Exemple :</b> la dernière profondeur de perçage valait 4 mm ; DF vaut 80 %                      passe suivante = <math>4 \times 80 \% = 3,2 \text{ mm}</math>                      passe suivante = <math>3,2 \times 80 \% = 2,56 \text{ mm}</math>, etc.</p>	mm %
V1	profondeur de passe minimale - (uniquement pour DF en %) Le paramètre V1 n'existe que si DF < 100 a été programmé. Si la profondeur de perçage devient très petite, le paramètre "V1" permet de programmer une profondeur de perçage minimale. V1 < profondeur de perçage : perçage à la profondeur de perçage V1 > profondeur de perçage : perçage à la valeur programmée sous V1.	
V2	Valeur de retrait après chaque usinage - (uniquement pour bris de copeaux) distance sur laquelle le foret se retire pour le bris de copeaux. V2 = 0 : l'outil ne se retire pas mais reste immobile pendant un tour.	mm

## 8.1 Perçage

Paramètres	Description	Unité
V3	Précote d'arrêt - (uniquement pour débouillage et précote d'arrêt manuelle) Distance par rapport à la dernière profondeur de passe jusqu'à laquelle le foret pénètre en vitesse rapide, après le débouillage.	mm
DTB 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporisation en fond d'alésage en secondes</li> <li>• Temporisation en fond d'alésage en tours</li> </ul>	s tr
DT 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporisation en fond d'alésage en secondes</li> <li>• Temporisation en fond d'alésage en tours</li> </ul>	s tr
Précote d'arrêt (uniquement en débouillage) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En manuel La précote d'arrêt est à introduire en manuel.</li> <li>• Automatiquement</li> <li>• La précote d'arrêt est calculée par le cycle.</li> </ul>	mm

### 8.1.6 Alésage (CYCLE86)

#### Fonction

En prenant en compte le plan de retrait et la distance de sécurité, avec le cycle "Alésage", l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la position programmée. Puis l'outil pénètre dans la pièce avec l'avance programmée (F), jusqu'à la profondeur programmée (Z1). Un arrêt orienté de la broche est effectué à l'aide de l'instruction SPOS. Au terme de la temporisation, le retrait de l'outil s'effectue, au choix avec ou sans relèvement de l'outil.

La distance de relèvement D et l'angle d'orientation de l'outil  $\alpha$  peuvent être définis par l'intermédiaire des paramètres machine ou dans le masque de paramétrage. Si les deux paramètres sont déjà renseignés par les paramètres machine, ils n'apparaissent pas dans le masque de paramétrage.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

#### IMPORTANT

Le cycle "Alésage" peut être utilisé lorsque la broche prévue pour l'alésage peut techniquement fonctionner en asservissement de position.

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. Déplacement avec G1, à la vitesse d'avance et à la vitesse de rotation programmées avant l'appel du cycle, jusqu'à la profondeur finale d'alésage.
3. Arrêt temporisé en fond de trou.



4. Arrêt orienté de la broche à la position de broche programmée sous SPOS.
5. A la sélection de "Relèvement", le tranchant se dégage de la paroi du trou sur jusqu'à 3 axes avec G0.
6. Retrait avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
7. Retrait jusqu'au plan de retrait avec G0 à la position de perçage dans les deux axes du plan (coordonnées du centre de l'alésage).

## Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez la touche logicielle "Alésage".  
La fenêtre d'introduction "Alésage" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
PL 	Plan d'usinage	
RP	Plan de retrait (abs)	mm
SC	Distance de sécurité (rel)	mm
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique Perçer un trou sur la position programmée.</li> <li>Modèles de position Position avec MCALL</li> </ul>	
DIR 	Sens de rotation <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> </ul>	
Z0	Point de référence Z	mm
Z1	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel)	mm
DT 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temporisation en fond d'alésage en secondes</li> <li>Temporisation en fond d'alésage en tours</li> </ul>	s tr
SPOS	Position d'arrêt de la broche	Degré
Mode de relèvement 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de relèvement L'arête tranchante ne se dégage pas, mais revient en vitesse rapide à la distance de sécurité.</li> <li>Relèvement L'arête tranchante se dégage de la paroi du trou puis se retire jusqu'au plan de retrait.</li> </ul>	
DX	Valeur de relèvement en direction X (relatif) – (seulement pour le relèvement)	
DY	Valeur de relèvement en direction Y (relatif) – (seulement pour le relèvement)	
DZ	Valeur de relèvement en direction Z (relatif) – (seulement pour le relèvement)	

### 8.1.7 Taraudage (CYCLE84, 840)

#### Fonction

Avec le cycle "Taraudage", vous pouvez percer un filetage intérieur.

L'outil se déplace avec la rotation et la vitesse rapide actives à la distance de sécurité. Un arrêt broche est effectué, la broche et l'avance sont synchronisées. L'outil plonge ensuite dans la pièce à la vitesse de rotation programmée (selon %S).

Vous avez le choix entre la variante de perçage en une passe, celle avec bris de copeaux ou celle avec dégagement de l'outil pour le déburrage.

Selon la sélection dans le champ "Mode porte-taraud compensateur", les appels de cycle suivants sont générés :

- avec porte-taraud compensateur : CYCLE840
- sans porte-taraud compensateur : CYCLE84

En cas de taraudage avec porte-taraud compensateur, le filetage est créé en une seule étape. Le CYCLE84 permet le taraudage en plusieurs étapes lorsque la broche est équipée d'un système de mesure.

#### Accostage/retrait - CYCLE840 - avec porte-taraud compensateur

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil perce avec G1, la vitesse et le sens de rotation de broche programmés jusqu'à la profondeur Z1. L'avance F est calculée dans le cycle à partir de la vitesse de rotation et du pas.
3. Une inversion du sens de rotation s'ensuit.
4. Arrêt temporisé en fond de trou.
5. Mouvement de retrait jusqu'à la distance de sécurité avec G1.
6. Inversion du sens de rotation ou arrêt broche.
7. Retrait, avec G0, au plan de retrait.

#### Accostage/retrait CYCLE84 - sans porte-taraud compensateur

1 coupe :

1. Déplacement avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. La broche est synchronisée et activée avec la vitesse de rotation programmée (selon %S).
3. Taraudage jusqu'à Z1 avec synchronisation de l'avance de la broche.
4. Arrêt broche et temporisation à la profondeur de perçage.
5. Inversion de la broche au terme de la temporisation.
6. Retrait à la distance de sécurité avec vitesse de rotation de retrait de la broche (selon %S)

7. Arrêt broche.
8. Retrait, avec G0, au plan de retrait.

### Accostage/retrait pendant le déburrage

1. L'outil perce avec la vitesse de rotation programmée S (selon %S) jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. Arrêt broche et temporisation DT.
3. Lors du déburrage, l'outil se dégage avec la vitesse de rotation de broche SR à distance de sécurité de la pièce.
4. Arrêt broche et temporisation DT.
5. L'outil perce ensuite avec la vitesse de rotation de broche S jusqu'à la profondeur de passe suivante.
6. Les étapes 2 à 5 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
7. Après la temporisation DT, l'outil se retire avec la vitesse de rotation de broche SR jusqu'à la distance de sécurité. Un arrêt broche et un retrait au plan de retrait s'ensuivent.

### Accostage/retrait lors du bris des copeaux

1. L'outil perce avec la vitesse de rotation programmée S (selon %S) jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. Arrêt broche et temporisation DT.
3. L'outil se retire de la valeur de retrait V2 pour briser le copeau.
4. L'outil perce ensuite avec la vitesse de rotation S (selon %S) jusqu'à la profondeur de passe suivante.
5. Les étapes 2 à 4 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
6. Après la temporisation DT, l'outil se retire avec la vitesse de rotation de broche SR jusqu'à la distance de sécurité. Un arrêt broche et un retrait au plan de retrait s'ensuivent.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 8.1 Perçage







### Marche à suivre






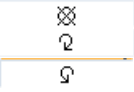
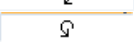




1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez les touches logicielles "Filetage" et "Taraudage".  
La fenêtre de saisie "Taraudage" s'ouvre.



Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Mode porte-taraud compensateur (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>avec porte-fourreau compensateur</li> <li>sans porte-taraud compensateur</li> </ul>	
Position d'usinage (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique Percer un trou sur la position programmée</li> <li>Modèles de position Position avec MCALL</li> </ul>	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
Usinage - (avec porte-taraud compensateur) (uniquement pour codes G)	Les usinages technologiques suivants sont sélectionnables en taraudage : <ul style="list-style-type: none"> <li>avec codeur Taraudage avec capteur de broche</li> <li>Sans capteur Taraudage sans capteur de broche – Définition du paramètre "Pas"</li> </ul>	
SR (uniquement pour ShopTurn)	Vitesse de rotation de la broche pour retrait - (uniquement pour la vitesse de rotation de la broche "S")	tr/min
VR (uniquement pour ShopTurn)	Vitesse de coupe constante pour retrait - (uniquement pour la vitesse de coupe constante "V")	m/min

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Surface latérale C</li> <li>Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Z1 	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) - (uniquement pour codes G et "Surface d'usinage Face frontale ShopTurn") La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint.	mm
X1  (uniquement pour ShopTurn)	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) - (uniquement pour la surface d'usinage Surface latérale) La plongée se poursuit jusqu'à ce que X1 soit atteint.	mm
Pas - (uniquement pour usinage sans capteur)  (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indication utilisateur</li> </ul> <p>Le pas est déterminé à partir de la saisie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avance active</li> </ul> <p>Le pas est déterminé à partir de l'avance</p>	
Table 	Sélection de la table de filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>sans</li> <li>métrique ISO</li> <li>Whitworth BSW</li> <li>Whitworth BSP</li> <li>UNC</li> </ul>	
Sélection 	Sélection d'une valeur de la table : par ex. <ul style="list-style-type: none"> <li>M3; M10; etc. (métrique ISO)</li> <li>W3/4"; etc. (Whitworth BSW)</li> <li>G3/4"; etc. (Whitworth BSP)</li> <li>1" - 8 UNC; etc. (UNC)</li> </ul>	
P  - (Possibilité de sélection uniquement pour la sélection de table "sans")	Pas de filetage... <ul style="list-style-type: none"> <li>en MODULE : <math>\text{MODULE} = \text{pas} / \pi</math></li> <li>en filets par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex.</li> </ul> <p>Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>en mm/tr</li> <li>en inch/tr</li> </ul> <p>Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.</p>	MODULE Filets/"  mm/tr in/tr
$\alpha$ S (uniquement pour codes G)	Décalage d'angle d'attaque - (uniquement en taraudage sans porte-taraud compensateur)	Degré
S (uniquement pour codes G)	Vitesse de rotation de broche - (uniquement en taraudage sans porte-taraud compensateur)	tr/min

8.1 Perçage

Paramètres	Description	Unité
Usinage (sans porte-taraud compensateur) 	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 coupe Le filetage est percé en une passe, sans interruption.</li> <li>Bris des copeaux Le foret se retire de la valeur de retrait V2 pour briser le copeau.</li> <li>Débourrage Le foret se retire de la pièce pour débourrer.</li> </ul>	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement sans porte-taraud compensateur, débouillage ou bris de copeaux)	mm
Retrait 	Valeur de retrait - (uniquement sans porte-taraud compensateur, bris de copeaux) <ul style="list-style-type: none"> <li>En manuel valeur de retrait après chaque usinage (V2)</li> <li>Automatiquement sans valeur de retrait après chaque usinage</li> </ul>	
V2	Valeur de retrait après chaque usinage - (uniquement sans porte-taraud compensateur, bris de copeaux et retrait manuel) Valeur de retrait du foret pour le bris de copeaux. V2 = automatique : l'outil se retire d'un tour.	mm
DT (uniquement pour codes G)	Temporisation en fond d'alésage en secondes	s
SR (uniquement pour codes G)	Vitesse de rotation de la broche pour retrait - (uniquement sans porte-taraud compensateur)	tr/min
SDE  (uniquement pour codes G)	Sens de rotation en fin de cycle : <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	
Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêt précis</li> <li>Commande anticipatrice</li> <li>Accélération</li> <li>Broche</li> </ul> </li> <li>Non</li> </ul>	
Arrêt précis (uniquement pour Technologie oui) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comportement comme avant l'appel du cycle</li> <li>G601 : Changement de bloc pour arrêt précis fin</li> <li>G602 : Changement de bloc pour arrêt précis grossier</li> <li>G603 : Changement de bloc dès que la valeur de consigne est atteinte</li> </ul>	
Commande anticipatrice (uniquement pour Technologie oui) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comportement comme avant l'appel du cycle</li> <li>FFWON : avec commande anticipatrice</li> <li>FFWOF : sans commande anticipatrice</li> </ul>	

Paramètres	Description	Unité
Accélération (uniquement pour Technologie oui) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comportement comme avant l'appel du cycle</li> <li>SOFT : Accélération des axes avec limitation des à-coups</li> <li>BRISK : Accélération des axes en échelon</li> <li>DRIVE : Accélération réduite des axes</li> </ul>	
Broche (uniquement pour Technologie oui) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asservissement de vitesse : Broche à MCAL ; fonctionnement asservi en vitesse de rotation</li> <li>Asservissement de position : Broche à MCALL ; fonctionnement asservi en position</li> </ul>	

### 8.1.8 Fraisage de filetage (CYCLE78)

#### Fonction

Avec une fraise à percer-fileter, vous pouvez réaliser en une seule opération un filetage intérieur avec une profondeur et un pas donnés. Autrement dit, perçage et fraisage du filetage sont effectués avec le même outil, ce qui évite un changement d'outil supplémentaire.

Le filetage peut être fraisé comme filetage à gauche ou filetage à droite.

#### Accostage/Dégagement

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
2. Si l'on désire effectuer un pointage de centre, l'outil pénètre avec une avance de perçage réduite, à une profondeur de pointage définie par un paramètre machine (ShopMill/ShopTurn). Dans la programmation en code G, la profondeur de pointage se définit par un paramètre de saisie.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

1. L'outil perce avec l'avance de perçage F1 sur la première profondeur de perçage D. Si la profondeur de perçage Z1 n'est pas atteinte, l'outil revient en vitesse rapide à la surface de la pièce pour permettre le bris de copeau. Il replonge ensuite en vitesse rapide dans le trou déjà percé et se positionne à 1 mm au-dessus de la profondeur de perçage déjà atteinte afin de poursuivre le perçage avec l'avance F1. Le paramètre "DF" est pris en compte à partir de la deuxième pénétration (voir table "Paramètres").
2. Si l'on désire une autre avance FR pour le perçage débouchant, le perçage sur la profondeur finale ZR sera réalisé avec cette même avance.
3. Au besoin, l'outil repart en arrière en vitesse rapide jusqu'à la surface de la pièce pour évacuer le copeau, avant d'effectuer le fraisage du filetage.

## 8.1 Perçage

4. L'outil rallie la position de départ pour le fraisage du filetage.
5. Le fraisage du filetage (en avalant, en opposition ou en opposition + en avalant) s'effectue avec l'avance de fraisage F2. L'entrée et la sortie de l'outil dans le filetage s'effectue sur un demi-cercle, avec un déplacement simultané dans l'axe de l'outil.

### Marche à suivre









1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez les touches logicielles "Filetage" et "Fraisage d'un filetage". La fenêtre de saisie "Fraisage d'un filetage" s'ouvre.






Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètre	Description	Unité
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique Percer un trou sur la position programmée</li> <li>Modèle de positions Position avec MCALL</li> </ul>	
F1	Avance de perçage	mm/mm mm/tr
Z0	Point de référence Z	mm
Z1	Longueur du filetage (rel) ou point final du filetage (abs)	
D	Profondeur de passe maximale	
DF 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur en pourcentage pour chaque passe suivante DF=100 : la profondeur de perçage reste constante DF&lt;100 : la profondeur de perçage en valeur absolue est réduite dans la direction de la profondeur finale Z1. <b>Exemple</b> : dernière passe 4 mm; DF 80% passe suivante = 4 x 80% = 3,2 mm deuxième passe suivante = 3,2 x 80 % = 2,56 mm, etc.</li> <li>Valeur pour chaque passe suivante</li> </ul>	%  mm



Paramètre	Description	Unité
V1	Passe minimale - (uniquement pour DF, valeur en pourcentage pour chaque nouvelle passe) Le paramètre V1 n'existe que si DF < 100 a été programmé. Si la profondeur de perçage devient très petite, le paramètre "V1" permet de programmer une profondeur de perçage minimale. V1 < profondeur de perçage : perçage à la profondeur de perçage V1 > profondeur de perçage : perçage à la valeur programmée sous V1.	mm
Pointage 	Pointage avec avance réduite <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul> L'avance de centrage réduite se définit de la manière suivante : Avance de perçage F1 < 0,15 mm/tr : avance de pointage = 30 % de F1 avance de perçage F1 ≥ 0,15 mm/tr : avance de pointage = 0,1 mm/tr	
AZ	Profondeur de pointage avec avance de perçage réduite - (uniquement pour pointage "oui")	
Perçage débouchant 	Profondeur de perçage restante avec avance de perçage <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>	
ZR	Profondeur de perçage restante pour perçage débouchant - (uniquement pour perçage débouchant "oui")	mm
FR 	Avance de perçage pour profondeur de perçage restante - (uniquement pour perçage débouchant "oui")	in/mm in/tr
Débourrage 	Débourrage avant fraisage d'un filetage <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul> Avant d'effectuer le fraisage du filetage, faire revenir l'outil à la surface de la pièce pour évacuer le copeau.	
Filetage 	Sens du filetage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filetage à droite</li> <li>• Filetage à gauche</li> </ul>	
F2 	Avance pour fraisage d'un filetage	in/min in/Dent
Table 	Sélection de la table de filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sans</li> <li>• métrique ISO</li> <li>• Whitworth BSW</li> <li>• Whitworth BSP</li> <li>• UNC</li> </ul>	
Sélection - (sauf table "sans") 	Sélection d'une valeur de la table : par ex. <ul style="list-style-type: none"> <li>• M3; M10; etc. (métrique ISO)</li> <li>• W3/4"; etc. (Whitworth BSW)</li> <li>• G3/4"; etc. (Whitworth BSP)</li> <li>• N1" - 8 UNC; etc. (UNC)</li> </ul>	

## 8.1 Perçage

Paramètre	Description	Unité
P  - (Possibilité de sélection uniquement pour "Table sans sélection")	<p>Pas de filetage...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>en MODULE : <math>\text{MODULE} = \text{pas}/\pi</math></li> <li>en filets par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex.</li> </ul> <p>Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>en mm/tr</li> <li>en inch/tr</li> </ul> <p>Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.</p>	<p>MODULE Filets/"</p> <p>mm/tr in/tr</p>
Z2	<p>Valeur de retrait avant fraisage d'un filetage</p> <p>Z2 définit la profondeur de filetage dans la direction de l'axe de l'outil. Z2 se rapporte à la pointe de l'outil.</p>	mm
Ø	Diamètre nominal	mm
Sens de fraisage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>En avalant : fraiser le filetage en une fois.</li> <li>En opposition : fraiser le filetage en une fois.</li> <li>En avalant - en opposition : fraiser un filetage en 2 fois, à savoir un préfraisage, réalisé en opposition, sur une surépaisseur donnée et un fraisage de finition, réalisé en avalant, avec l'avance de fraisage FS.</li> </ul>	
FS 	Avance de finition (uniquement pour la combinaison en avalant - en opposition)	mm/min mm/dent

### 8.1.9 Positions et modèles de positions

#### Fonction

Une fois que la technologie (appel du cycle) est programmée, il est nécessaire de programmer les positions. À cet effet, différents modèles de positions existent :

- positions quelconques
- positionner sur une ligne, un réseau ou un cadre
- positionner sur un cercle complet ou un cercle partiel.

Il est possible de programmer plusieurs modèles de position l'un à la suite de l'autre. Ils sont exécutés dans l'ordre de la programmation.

#### Programmation d'un modèle de positions dans ShopTurn

Il est possible de programmer successivement plusieurs modèles de positions (20 technologies et modèles de position au maximum). Ils sont exécutés dans l'ordre de la programmation.

Les technologies programmées auparavant et les positions programmées ensuite sont automatiquement concaténées.

### 8.1.9.1 Accostage/Retrait

#### Accostage/Dégagement

1. Dans les limites d'un modèle de positions ainsi que lors du passage au modèle de positions suivant, l'outil est relevé jusqu'au plan de retrait puis la nouvelle position ou le nouveau modèle de positions est accosté en vitesse rapide.
2. Pour une séquence d'opérations technologiques (par ex. centrage - perçage - taraudage), le cycle de perçage correspondant doit être programmé après l'appel de l'outil suivant (par ex. foret), suivi immédiatement de l'appel du modèle de positions à exécuter.

#### Trajectoire de l'outil

- ShopTurn

Les positions programmées sont exécutées avec l'outil programmé précédemment (par ex. un foret à centrer). L'usinage des positions débute toujours au point de référence. Dans le cas du réseau, l'exécution s'effectue tout d'abord dans la direction du 1er axe, puis se poursuit en lacet. Le cadre et le cercle de trous sont usinés dans le sens antihoraire.

- Code G

Dans le cas d'une programme en code G, l'usinage commence toujours au coin le plus proche du cadre ou du réseau ou à la fin de la rangée. Le cadre et le cercle de trous sont usinés dans le sens antihoraire.

### 8.1.10 Positions quelconques (CYCLE802)

#### Fonction

Avec le cycle "Positions quelconques" vous pouvez programmer des positions quelconques, cotées de manière perpendiculaire ou polaire. Les différentes positions sont accostées dans l'ordre de programmation. La touche logicielle "Tout effacer" sert à effacer toutes les positions X/Y programmées.

#### Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

















2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".















3. Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Positions quelconq.". La fenêtre de saisie "Positions" s'ouvre.



8.1 Perçage

Paramètres	Description	Unité
LAB (uniquement pour codes G)	Répéter la marque de saut pour la position	
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Système de coordonnées  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartésiennes ou polaires Cotation en coordonnées cartésiennes ou polaires - (uniquement pour Face frontale C ou Face frontale Y)</li> <li>• Cartésiennes ou cylindriques Cotation en coordonnées cartésiennes ou cylindriques - (uniquement pour Surface latérale C)</li> </ul>	
X0 Y0 X1  ...X8  Y1  ...Y8  (uniquement pour codes G)	<p>Coordonnée X de la 1ère position (abs.)</p> <p>Coordonnée Y de la 1ère position (abs.)</p> <p>Coordonnées X des autres positions (abs. ou rel.)</p> <p>Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.)</p>	<p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p>
Z0 CP X0 Y0 X1  ...X7  Y1  ... Y7  (uniquement pour ShopTurn)	<p><b>Face frontale C et Face frontale Y - coordonnées cartésiennes :</b></p> <p>Coordonnée Z du point de référence (abs.)</p> <p>Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Face frontale Y)</p> <p>Coordonnée X de la 1ère position (abs.)</p> <p>Coordonnée Y de la 1ère position (abs.)</p> <p>Coordonnées X des autres positions (abs. ou rel.)</p> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p> <p>Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.)</p> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p>	<p>mm</p> <p>Degré</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p>
Z0 CP C0 L0 C1  ... C7  L1  ... L7  (uniquement pour ShopTurn)	<p><b>Face frontale C et Face frontale Y - coordonnées polaires :</b></p> <p>Coordonnée Z du point de référence (abs.)</p> <p>Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Face frontale Y)</p> <p>Coordonnée C de la 1ère position (abs.)</p> <p>1. Position par rapport à l'axe des Y (abs.)</p> <p>Coordonnées C des autres positions (abs. ou rel.)</p> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p> <p>Distance de la position (abs. ou rel.)</p> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p>	<p>mm</p> <p>Degré</p> <p>Degré</p> <p>mm</p> <p>Degré</p> <p>mm</p>

Paramètres	Description	Unité
<b>Surface latérale C - coordonnées cartésiennes :</b> X0 Y0 Z0 Y1  ...Y7  Z1  ...Z7  (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C - coordonnées cartésiennes :</b> Diamètre du cylindre $\varnothing$ (abs) Coordonnée Y de la 1ère position (abs) Coordonnée Z de la 1ère position (abs) Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération. Coordonnées Z des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm mm mm mm
C0 Z0 C1  ... C7  Z1  ...Z7  (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C - coordonnées cylindriques :</b> Coordonnée C de la 1ère position (abs) 1. position par rapport à l'axe des Z (abs.) Coordonnées C des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération. Autres positions dans l'axe des Z (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	Degré mm Degré mm
X0 C0 Y0 Z0 Y1  ...Y7  Z1  ...Z7  (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y :</b> Point de référence dans la direction X (abs.) Point de référence Coordonnée Y de la 1ère position (abs) Coordonnée Z de la 1ère position (abs) Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération. Coordonnées Z des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm Degré mm mm mm mm

### 8.1.11 Modèle de positions Ligne (HOLES1), Réseau ou Cadre (CYCLE801)

#### Fonction

Avec le cycle "Modèle positions" vous avez la possibilité de programmer les modèles suivants :

- Ligne (HOLES1)

Cette fonction permet de programmer un nombre quelconque de positions à la même distance sur une ligne.

- Réseau (CYCLE801)

Cette fonction permet de programmer un nombre quelconque de positions se trouvant à égale distance sur une ou plusieurs droites parallèles.

Si vous désirez programmer un réseau ayant la forme d'un losange, introduisez les angles  $\alpha X$  et  $\alpha Y$ .

- Cadre (CYCLE801)


Cette fonction permet de programmer un nombre quelconque de positions se trouvant à égale distance sur une ou plusieurs droites parallèles. La distance entre les positions peut différer dans les deux axes.



Si vous désirez programmer un cadre ayant la forme d'un losange, introduisez les angles  $\alpha X$  et  $\alpha Y$ .

#### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Ligne".  
La fenêtre de saisie "Modèles positions" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
LAB (uniquement pour codes G)	Répéter la marque de saut pour la position	
PL  (uniquement pour codes G)	Plan d'usinage	

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Modèles de position 	Le choix des modèles suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligne</li> <li>• Réseau</li> <li>• Cadre</li> </ul>	
X0	Coordonnée X du point de référence X (abs) Lors du premier appel, cette position doit être programmée en absolu.	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence Y (abs) Lors du premier appel, cette position doit être programmée en absolu.	mm
α0 (uniquement pour codes G)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des X Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
Z0	<b>Face frontale C :</b> Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
X0	Coordonnée X du point de référence – première position (abs.)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des X Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
Z0	<b>Face frontale Y :</b> Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage	Degré
X0	Coordonnée X du point de référence – première position (abs.)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des X Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
X0	<b>Surface latérale C :</b> Diamètre du cylindre Ø (abs)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
Z0	Coordonnée Z du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des Y Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré

## 8.1 Perçage

Paramètres	Description	Unité
X0	<b>Surface latérale Y :</b> Coordonnée X du point de référence (abs.)	mm
C0	Point de référence	Degré
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
Z0	Coordonnée Z du point de référence – première position (abs.)	mm
$\alpha 0$ (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des Y Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
L0	Ecart entre la 1ère position et le point de référence - (uniquement pour les modèles de positions Ligne)	mm
L	Ecart entre les positions - (uniquement pour les modèles de positions Ligne)	mm
N	Nombre de positions - (uniquement pour les modèles de positions Ligne)	
$\alpha X$	Angle de déformation X - (uniquement pour les modèles de positions Réseau ou Cadre)	Degré
$\alpha Y$	Angle de déformation Y - (uniquement pour les modèles de positions Réseau ou Cadre)	Degré
L1	Ecart entre les colonnes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	mm
L2	Ecart entre les lignes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	mm
N1	Nombre de colonnes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	
N2	Nombre de lignes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	

### 8.1.12 Modèle de positions Cercle (HOLES2)

#### Fonction

Avec le cycle "Modèle de positions Cercle", vous pouvez programmer des perçages sur un cercle complet ou partiel avec un rayon défini. L'angle de rotation de base ( $\alpha 0$ ) pour la 1ère position se réfère à l'axe X. Selon le nombre de trous, la commande effectue un déplacement d'un angle déterminé par le calcul. Cet angle a la même valeur pour toutes les positions.




L'outil peut accoster la prochaine position sur une droite ou sur une trajectoire circulaire.





## Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3. Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Cercle complet".  
La fenêtre de saisie "Cercle de position" s'ouvre.  
Dans le champ "Cercle complet/partiel", basculez vers "Cercle complet".

Paramètres	Description	Unité
LAB (uniquement pour codes G)	Répéter la marque de saut pour la position	
PL  (uniquement pour codes G)	Plan d'usinage	
Modèle cercle 	Le choix des modèles suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cercle partiel</li> <li>• Cercle complet</li> </ul>	
Emplacement de la position  (uniquement pour ShopTurn)	Choix des positions suivantes possibles - (uniquement pour Face frontale C/Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• central</li> <li>• décentré</li> </ul>	
central/ décentré	<b>Face frontale C :</b> Positionnement du cercle au centre de la surface frontale Positionnement du cercle ailleurs qu'au centre de la surface frontale	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
X0	Coordonnée X du point de référence (abs.) – (uniquement pour décentré)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence (abs.) – (uniquement pour décentré)	mm
$\alpha 0$	Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe X Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire.	Degré
$\alpha 1$	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	Degré
R	Rayon	mm
N	Nombre de positions	
Positionnement (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droite : La position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite.</li> <li>• Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.</li> </ul>	

8.1 Perçage

Paramètres	Description	Unité
central/ décentré Z0 CP X0 ou L0  Y0 ou C0  $\alpha 0$  $\alpha 1$ R N Positionnement (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y :</b> Positionnement du cercle au centre de la surface frontale Positionnement du cercle ailleurs qu'au centre de la surface frontale Coordonnée Z du point de référence (abs.) Angle de positionnement pour zone d'usinage Coordonnée X du point de référence (abs.) ou point de référence de la longueur polaire – (uniquement pour décentré) Coordonnée Y du point de référence (abs.) ou point de référence de l'angle polaire – (uniquement pour décentré) Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe X Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire. Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel) Rayon Nombre de positions <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droite : La position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite.</li> <li>• Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.</li> </ul>	   mm Degré mm  mm Degré Degré    Degré   mm
X0 Z0 $\alpha 0$  $\alpha 1$ N (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C :</b> Diamètre du cylindre $\varnothing$ (abs) Coordonnée Z du point de référence (abs.) Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe Y Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire. Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel) Nombre de positions	 mm mm Degré   Degré
X0 C0 Y0 Z0 $\alpha 0$  $\alpha 1$ N R Positionnement (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y :</b> Coordonnée X du point de référence (abs.) Angle de positionnement pour surface d'usinage Coordonnée Y du point de référence (abs.) Coordonnée Z du point de référence (abs.) Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe Y Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire. Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel) Nombre de positions Rayon <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droite : la position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite.</li> <li>• Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.</li> </ul>	 mm Degré mm mm Degré  Degré  mm

### 8.1.13 Répéter les positions

#### Fonction


Si vous désirez accoster à nouveau des positions déjà programmées, cela peut être réalisé rapidement avec la fonction "Répéter positions".

Pour cela, indiquez le numéro du modèle de positions. Le cycle attribue automatiquement ce numéro. Vous trouvez ce numéro de modèle de positions dans la gamme d'usinage (vue du programme), après le numéro de bloc.

#### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Perç." et "Répéter position". La fenêtre de saisie "Répéter position" s'ouvre.
3. Après saisie de l'étiquette ou du numéro de modèle de positions, par ex. 1, actionnez la touche logicielle "Valider". Le modèle de positions choisi est accosté une nouvelle fois.

Paramètres	Description	Unité
LAB	Répéter la marque de saut pour la position	
PL  (uniquement pour codes G)	Plan d'usinage	
Position (uniquement pour ShopTurn)	Saisie du numéro de modèle de positions	

## 8.2 Tournage

### 8.2.1 Généralités

Pour tous les cycles de tournage, excepté le tournage de contours (CYCLE95), il est possible, en mode combiné ébauche et finition, de réduire en pourcentage l'avance en finition.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez également observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### 8.2.2 Chariotage (CYCLE951)

#### Fonction

Le cycle "Chariotage" permet de charioter des coins sur les contours intérieurs ou extérieurs, dans la direction longitudinale ou transversale.

---

#### Remarque

##### Chariotage d'un coin

La distance de sécurité est restreinte encore plus par les données de réglages pour ce cycle. La plus petite valeur est toujours utilisée pour l'usinage.

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

---

#### Type d'usinage

- Ebauche

Lors de l'ébauche, des passes paraxiales sont exécutées jusqu'à la surépaisseur de finition programmée. Si aucune surépaisseur de finition n'est programmée, l'ébauche est réalisée jusqu'au contour final.

En ébauche, le cycle réduit éventuellement la profondeur de passe D programmée, de manière à exécuter des passes de profondeurs identiques. Si, p. ex., la profondeur de passe totale vaut 10 et que vous avez indiqué une profondeur de passe de 3, des passes de profondeurs 3, 3, 3 et 1 seraient normalement réalisées. Dans ce cas, le cycle réduit la profondeur de passe à 2,5 de manière à exécuter 4 passes de profondeurs identiques.

L'angle entre le contour et le tranchant de l'outil détermine si l'outil repasse sur le contour avec une profondeur de passe D à la fin d'une passe afin d'ôter la matière restante ou s'il se dégage aussitôt. L'angle à partir duquel l'outil se retire est mémorisé dans un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Si un outil ne se retire pas du contour à la fin d'une passe, il se dégage en rapide de la distance de sécurité ou d'une valeur déterminée dans un paramètre machine. Le cycle prend toujours la valeur la plus faible en considération, des violations du contour pouvant sinon survenir par exemple lors du chariotage du contour intérieur.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

- Finition

La finition se fait dans la même direction que l'ébauche. Lors de la finition, le cycle sélectionne et annule de nouveau automatiquement la correction du rayon de l'outil.

### Accostage/Retrait

 
1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle pour l'usinage (point de référence + distance de sécurité).
2. L'outil est dégagé en vitesse rapide jusqu'à la première profondeur de passe.
3. La première passe est chariotée en avance d'usinage.
4. L'outil se retire du contour en avance d'usinage ou est dégagé en vitesse rapide (voir le paragraphe Ebauche).
5. L'outil se déplace en vitesse rapide sur le point de départ pour la prochaine profondeur de passe.
6. La prochaine passe est chariotée en avance d'usinage.
7. Les étapes 4 à 6 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte.
8. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".
3. Actionnez la touche logicielle "Chariotage".  
La fenêtre de saisie "Chariotage" s'ouvre.
4. Sélectionnez un des trois cycles de chariotage avec la touche logicielle correspondante :  
Cycle de chariotage simple Droite.  
La fenêtre de saisie "Chariotage 1" s'ouvre.  
- OU

## 8.2 Tournage



Cycle de chariotage Droite avec rayons ou chanfreins.

La fenêtre de saisie "Chariotage 2" s'ouvre.















- OU





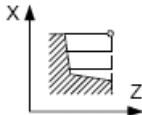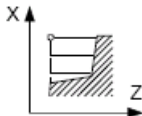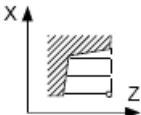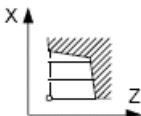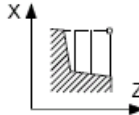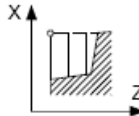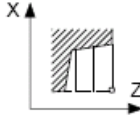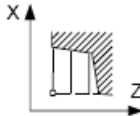

Cycle de chariotage avec obliques, rayons ou chanfreins.

La fenêtre de saisie "Chariotage 3" s'ouvre.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètre	Description	Unité			
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"><li>▽ (ébauche)</li><li>▽▽▽ (finition)</li></ul>				
Position 	Position d'usinage : 				
Sens d'usinage 	Direction de chariotage (transversale ou longitudinale) dans le système de coordonnées				
	Parallèle à l'axe Z (longitudinale)				
	Parallèle à l'axe X (transversale)				
	<div><div>extérieur</div></div>	<div><div>Intérieur</div></div>	<div><div>extérieur</div></div>	<div><div>intérieur</div></div>	
X0	Point de référence en X Ø (abs., toujours diamètre)	mm			
Z0	Point de référence en Z (abs)	mm			
X1 	Point final X (abs) ou point final X par rapport à X0 (rel)				
Z1 	Point final Z (abs) ou point final Z par rapport à Z0 (rel)				
D	Profondeur de passe maximale – (sauf finition)	mm			
UX	Surépaisseur de finition en X – (sauf finition)	mm			

Paramètre	Description	Unité
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (sauf finition)	mm
FS1...FS3 ou R1...R3 	Largeur du chanfrein (FS1...FS3) ou rayon d'arrondi (R1...R3) - (sauf chariotage 1)	mm
	Sélection de paramètres du point intermédiaire Le point intermédiaire peut être déterminé par une indication de position ou un angle. Les combinaisons suivantes sont possibles - (sauf chariotage 1 et 2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• XM ZM</li> <li>• XM <math>\alpha 1</math></li> <li>• XM <math>\alpha 2</math></li> <li>• <math>\alpha 1</math> ZM</li> <li>• <math>\alpha 2</math> ZM</li> <li>• <math>\alpha 1</math> <math>\alpha 2</math></li> </ul>	
XM 	Point intermédiaire X $\emptyset$ (abs) ou point intermédiaire X par rapport à X0 (rel)	
ZM 	Point intermédiaire Z (abs ou rel)	
$\alpha 1$	Angle de la 1ère arête	Degré
$\alpha 2$	Angle de la 2nde arête	Degré

### 8.2.3 Gorges (CYCLE930)

#### Fonction

Le cycle "Usinage de gorges" permet de créer des gorges symétriques et asymétriques sur des éléments de contour droits sélectionnés.

Vous pouvez réaliser des gorges extérieures ou intérieures, par usinage longitudinal ou transversal. Les paramètres Largeur de la gorge et Profondeur de la gorge permettent de déterminer la forme de la gorge. Si la gorge est plus large que l'outil actif, la largeur s'usine en plusieurs passes. l'outil étant décalé de 80% (au plus) de sa largeur après chaque passe.

Pour le fond et les flancs de la gorge, vous pouvez indiquer une surépaisseur de finition jusqu'à laquelle l'ébauche est exécutée.

La temporisation entre la plongée et le retrait est définie dans une donnée de réglage.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez également observer les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Accostage/retrait lors de l'ébauche

Profondeur de passe  $D > 0$

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. L'outil plonge au centre, à la profondeur de passe D.

3. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à D + la distance de sécurité.
4. L'outil plonge à côté de la 1ère gorge, à la profondeur de passe 2 D.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à D + la distance de sécurité.
6. L'outil plonge en alternance dans la 1ère et la 2ème gorge à la profondeur de passe 2 D, jusqu'à la profondeur finale T1.

Entre les différentes gorges, l'outil se retire en vitesse rapide de D + la distance de sécurité. Après la dernière gorge, l'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

7. Toutes les autres gorges sont usinées directement en alternance jusqu'à la profondeur finale T1. Entre les différentes gorges, l'outil se retire de la distance de sécurité en vitesse rapide.

### Accostage/retrait lors de la finition

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. L'outil descend en avance d'usinage sur un flanc puis au fond jusqu'au centre.
3. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
4. L'outil descend en avance d'usinage le long de l'autre flanc puis au fond jusqu'au centre.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.












### Marche à suivre




1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".
3. Actionnez la touche logicielle "Usinage de gorges".  
La fenêtre de saisie "Gorge" s'ouvre.
4. Sélectionnez un des trois cycles d'usinage de gorges avec la touche logicielle correspondante :  
Cycle d'usinage de gorges simple  
La fenêtre de saisie "Gorge 1" s'ouvre.  
- OU  
Cycle d'usinage de gorges avec obliques, rayons ou chanfreins  
La fenêtre de saisie "Gorge 2" s'ouvre.  
- OU  
Cycle d'usinage de gorges avec obliques, rayons ou chanfreins  
La fenêtre de saisie "Gorge 3" s'ouvre.



Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètre	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> <li>▽ + ▽▽▽ (ébauche et finition)</li> </ul>	
Position 	Position de la gorge :        	
X0	Point de référence en X Ø	mm
Z0	Point de référence en Z	mm
B1	Largeur de la gorge	mm
T1	Profondeur de gorge Ø (abs) ou profondeur de gorge par rapport à X0 (rel)	
D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profondeur de passe maximale lors de la plongée - (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽)</li> <li>Pour zéro : Plongée en une passe – (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽)</li> </ul> D = 0 : 1. La première passe est réalisée directement jusqu'à la profondeur finale T1 D > 0 : Les première et deuxième passes sont exécutées en alternance à la profondeur D ; pour permettre une meilleure extraction des copeaux et éviter un bris d'outil, voir Accostage/retrait lors de l'ébauche. Il est impossible d'exécuter des passes alternées lorsque le fond de la gorge ne peut être atteint que d'un seul côté.	mm
UX ou U 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (pour UX, uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽)	mm
N	Nombre de gorges (N = 1....65535)	
DP	Distance entre gorges (rel) Pour N = 1, DP n'est pas visualisé.	mm
α1 ; α2	Angle 1 ou angle 2 - (uniquement pour les gorges 2 et 3) Des angles différents permettent de décrire des gorges asymétriques. Ces angles peuvent avoir des valeurs comprises entre 0 et < 90°.	Degré

Paramètre	Description	Unité
FS1...FS4 ou R1...R4 	Largeur du chanfrein (FS1...FS4) ou rayon d'arrondi (R1...R4) - (uniquement pour les gorges 2 et 3)	mm
$\alpha 0$	Angle de l'oblique – (uniquement pour gorge 3)	degrés

## 8.2.4 Dégagement de forme E et F (CYCLE940)

### Fonction

Avec les cycles "Dégagement Forme E" ou "Dégagement Forme F" vous pouvez créer des dégagements de forme E ou F selon la norme DIN 509.

### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. Le dégagement est réalisé en une passe en avance d'usinage en commençant du flanc jusqu'au chariotage transversal VX.
3. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'au point de départ.

### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".



3. Actionnez la touche logicielle "Dégagem.". La fenêtre de saisie "Dégagement" s'ouvre.
4. Au moyen des touches logicielles, sélectionnez l'un des cycles de dégagement de forme ci-après :








Actionnez la touche logicielle "Dégagement Forme E".  
La fenêtre de saisie "Dégagement Forme E (DIN 509)" s'ouvre  
- OU












Actionnez la touche logicielle "Dégagement Forme F".  
La fenêtre de saisie "Dégagement Forme F (DIN 509)" s'ouvre

Paramètres programme en code G (Dégagement forme E)			Paramètres programme ShopTurn (Dégagement forme E)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètre	Description	Unité
Position 	Position d'usinage de forme E : 	
	Taille du dégagement selon tableau DIN : par ex. : E1.0 x 0.4 (Dégagement Forme E)	
X0	Point de référence X Ø	mm
Z0	Point de référence Z	mm
X1	Surépaisseur en X Ø (abs) ou surépaisseur en X (rel)	mm
		
VX 	Chariotage transversal Ø (abs) ou chariotage transversal (rel)	mm

Paramètres programme en code G (Dégagement forme F)			Paramètres programme ShopTurn (Dégagement forme F)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètre	Description	Unité
Position 	Position d'usinage de forme F :    	
	Taille du dégagement selon tableau DIN : par ex. : F0.6 x 0.3 (Dégagement Forme F)	
X0	Point de référence X Ø	mm
Z0	Point de référence Z	mm
X1 	Surépaisseur en X Ø (abs) ou surépaisseur en X (rel)	mm
Z1 	Surépaisseur en Z (abs) ou surépaisseur en Z (rel) – (sauf dégagement de forme F)	mm
VX 	Chariotage transversal Ø (abs) ou chariotage transversal (rel)	mm

### 8.2.5 Dégagements de filetage (CYCLE940)

#### Fonction

Les cycles "Dégagement Filet DIN ou "Dégagement Filetage" permettent de programmer des dégagements de filetage selon la norme DIN 76 pour des pièces avec filetage ISO métrique ou des dégagements de filetage librement définissables.

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. La 1<sup>ère</sup> passe s'effectue en avance d'usinage en commençant par le flanc le long de la forme du dégagement de filetage jusqu'à la distance de sécurité.
3. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la prochaine position de départ.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que le dégagement de filetage soit entièrement terminé.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'au point de départ.

Pendant la passe de finition, l'outil se déplace jusqu'au chariotage transversal VX.

## Marche à suivre





1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".
3. Actionnez la touche logicielle "Dégagement".
4. Actionnez la touche logicielle "Dégagement Filet DIN".  
La fenêtre de saisie "Dégagement Filet (DIN 76)" s'ouvre.  
- OU -  
Actionnez la touche logicielle "Dégagement Filetage".  
La fenêtre de saisie "Dégagement filetage" s'ouvre.










Paramètres programme à codes G (Dégagement filetage DIN)			Paramètres programme ShopTurn (Dégagement filetage DIN)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min



Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> <li>▽ + ▽▽▽ (ébauche et finition)</li> </ul>	
Position 	Position d'usinage : 	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>longitudinal</li> <li>parallèle au contour</li> </ul>	
Forme	<ul style="list-style-type: none"> <li>normal (Forme A)</li> <li>court (Forme B)</li> </ul>	
P	Pas de vis (le sélectionner ou le saisir dans le tableau DIN)	mm/tr
X0	Point de référence X Ø	mm

## 8.2 Tournage

Paramètres	Description	Unité
Z0	Point de référence Z	mm
$\alpha$	Angle de plongée	Degré
VX 	Chariotage transversal $\varnothing$ (abs) ou chariotage transversal (rel) - (uniquement pour $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	mm
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	mm
U ou UX 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (uniquement pour UX, $\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	mm

Paramètres programme à codes G (Dégagement filetage)			Paramètres programme ShopTurn (Dégagement filetage)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\nabla</math> (ébauche)</li> <li><math>\nabla\nabla\nabla</math> (finition)</li> <li><math>\nabla + \nabla\nabla\nabla</math> (ébauche et finition)</li> </ul>	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>longitudinal</li> <li>parallèle au contour</li> </ul>	
Position 	Position d'usinage :    	
X0	Point de référence X $\varnothing$	mm
Z0	Point de référence Z	mm
X1 	Profondeur de dégagement par rapport à X $\varnothing$ (abs) ou profondeur de dégagement par rapport à X (rel)	
Z1 	Surépaisseur Z (abs ou rel)	
R1	Rayon de courbure 1	mm
R2	Rayon de courbure 2	mm
$\alpha$	Angle de plongée	Degré

Paramètres	Description	Unité
VX 	Chariotage transversal Ø (abs) ou chariotage transversal (rel) - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
U ou UX 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (uniquement pour UZ, ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm

## 8.2.6 Filetage à l'outil (CYCLE99)

### Fonction

Le cycle "Filetage cyl.", "Filet. conique" ou "Filetage plan" permet de créer des filetages extérieurs ou intérieurs à pas constant ou variable.

Les filetages peuvent être monofilets ou multifilets.

Avec les filetages métriques (pas du filetage P en mm/tr), le cycle occupe le paramètre de profondeur de filetage H1 avec une valeur calculée à partir du pas du filetage. Vous pouvez modifier cette valeur

Le pré réglage doit être activé par la donnée de réglage SD 55212  
\$SCS\_FUNCTION\_MASK\_Tech\_SET.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

La condition préalable à l'utilisation de ce cycle est une broche à régulation de vitesse avec système de mesure de déplacement.

#### Reprise de filetage

Vous avez la possibilité de reprendre ultérieurement un filetage. Vous basculez dans le mode de fonctionnement "JOG" et vous effectuez une synchronisation du filetage.

### Voir aussi

Données de réglage pour cycles (Page 194)






Synchronisation d'un filetage (Page 106)

### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. Filetage avec course d'approche :  
L'outil se déplace en vitesse rapide sur la première position de départ avancée de la course d'accélération LW.  
Filetage avec course d'engagement :  
L'outil se déplace en vitesse rapide sur la position de départ avancée de l'entrée de filetage LW2.
3. La 1ère passe est exécutée avec le pas de vis P jusqu'à la sortie de filetage LR.
4. Filetage avec course d'approche :  
L'outil se déplace en rapide sur la distance de retrait VR puis sur la prochaine position de départ.  
Filetage avec course d'engagement :  
L'outil se déplace en rapide sur la distance de retrait VR puis retourne sur la position de départ.
5. Les étapes 3 et 4 sont répétées jusqu'à ce que le filet soit entièrement terminé.
6. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.





La fonction "Retrait rapide" permet d'interrompre à tout moment l'usinage du filet. Cette possibilité garantit que l'outil n'endommage pas la rainure du filet lors du retrait.

### Marche à suivre pour filetage cylindrique, filetage conique ou filetage plan





- |   |    |  |
|---|----|--|
|   | 1. | Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.     |
|  | 2. | Actionnez la touche logicielle "Tournage".   |
|  | 3. | Actionnez la touche logicielle "Filetage".<br>La fenêtre de saisie "Filetage" s'ouvre.                 |
|  | 4. | Actionnez la touche logicielle "Filetage cylindr".<br>La fenêtre de saisie "Filetage cylindr" s'ouvre. |
|   |    | - OU -   |
|  |    | Actionnez la touche logicielle "Filetage conique".<br>La fenêtre de saisie "Filetage conique" s'ouvre. |
|   |    | - OU -   |
|  |    | Actionnez la touche logicielle "Filetage plan".<br>La fenêtre de saisie "Filetage plan" s'ouvre.       |









Paramètres programme à codes G (Filetage cylindrique)			Paramètres programme ShopTurn (Filetage cylindrique)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min










Paramètres	Description	Unité
Tableau 	Sélection de la table de filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sans</li> <li>• métrique ISO</li> <li>• Whitworth BSW</li> <li>• Whitworth BSP</li> <li>• UNC</li> </ul>	
Sélection - (sauf table "sans") 	Indication d'une valeur de tableau, par exemple M10, M12, M14, ...	
P 	Sélection du pas de vis/des filets pour la table "sans" ou saisie du pas de vis/des filets conformément à la sélection de la table de filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de vis en mm/tr</li> <li>• Pas de vis en inch/tr</li> <li>• Nombre de filets par pouce</li> <li>• Pas de vis en MODULE</li> </ul>	mm/tr in/tr filets/" MODUL
G	<p>Modification du pas de vis à chaque tour - (uniquement pour P = mm/tr ou inch/tr)</p> <p>G = 0 : Le pas du filet P reste constant.</p> <p>G &gt; 0 : Le pas P augmente de la valeur G à chaque tour.</p> <p>G &lt; 0 : Le pas P diminue de la valeur G à chaque tour.</p> <p>Si le pas initial et le pas final sont connus, vous pouvez calculer la variation de pas à programmer en utilisant la formule suivante :</p> $G = \frac{ P_e^2 - P^2 }{2 * Z_1} \text{ [mm/tr}^2\text{]}$ <p>Avec :</p> <p>P<sub>e</sub> : pas final du filetage [mm/tr]</p> <p>P : pas initial du filetage [mm/tr]</p> <p>Z<sub>1</sub> : longueur du filetage [mm]</p> <p>Une augmentation du pas se traduit par une augmentation de la distance entre les filets sur la pièce.</p>	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> <li>• ▽ + ▽▽▽ (ébauche et finition)</li> </ul>	

[illegible]




Paramètres	Description	Unité
tr	Surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	mm
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	
VR	Distance de retrait (rel)	mm
Multifilet 	<b>Non</b>	
	$\alpha_0$ Décalage d'angle d'attaque	
	<b>Oui</b>	
	N      Nombre de filets Les filets sont répartis uniformément sur la périphérie de la pièce, le premier filet étant toujours réalisé à 0°.	
	DA      Profondeur de changement de filet (rel) Usiner tout d'abord tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur de changement de filet DA, puis usiner tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur $2 \cdot DA$ , etc. jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte. DA = 0 : La profondeur de changement de filet n'est pas prise en considération, c.-à-d. que chaque filet est terminé avant l'usinage du filet suivant.	
	Usinage :  <ul style="list-style-type: none"><li>Complet ou</li><li>à partir du filet N1 N1 (1...4) filet initial N1 = 1...N  ou</li><li>uniquement le filet NX NX (1...4) 1 à partir de N filets </li></ul>	

Paramètres programme à codes G (Filetage cône)			Paramètres programme ShopTurn (Filetage cône)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min


Paramètres	Description	Unité
P 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de vis en mm/tr</li> <li>Pas de vis en inch/tr</li> <li>Nombre de filets par pouce</li> <li>Pas de vis en MODULE</li> </ul>	mm/tr in/tr filets/" MODUL
G	<p>Modification du pas de vis à chaque tour - (uniquement pour P = mm/tr ou inch/tr)</p> <p>G = 0 : Le pas du filet P reste constant.</p> <p>G &gt; 0 : Le pas P augmente de la valeur G à chaque tour.</p> <p>G &lt; 0 : Le pas P diminue de la valeur G à chaque tour.</p> <p>Si le pas initial et le pas final sont connus, vous pouvez calculer la variation de pas à programmer en utilisant la formule suivante :</p> $G = \frac{ P_e^2 - P^2 }{2 * Z_1} \text{ [mm/tr}^2\text{]}$ <p>Avec :</p> <p>P<sub>e</sub> : pas final du filetage [mm/tr]</p> <p>P : pas initial du filetage [mm/tr]</p> <p>Z<sub>1</sub> : longueur du filetage [mm]</p> <p>Une augmentation du pas se traduit par une augmentation de la distance entre les filets sur la pièce.</p>	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> <li>▽ + ▽▽▽ (ébauche et finition)</li> </ul>	
Passe (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linéaire : Passe avec profondeur de coupe constante</li> <li>Dégressive : Passe avec section de copeau constante</li> </ul>	
Filetage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filetage intérieur</li> <li>Filetage extérieur</li> </ul>	
X0	Point de référence X Ø (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
X1 ou X1α 	<p>Point final X Ø (abs) ou point final par rapport à X0 (rel) ou inclinaison de filet</p> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p>	mm ou Degré
Z1 	<p>Point final Z (abs) ou point final par rapport à Z0 (rel)</p> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p>	mm












Paramètres	Description	Unité
LW 	Course d'approche (rel) Le point d'attaque du filetage est le point de référence (X0, Z0) avancé de la course d'approche W. Vous pouvez utiliser la course d'approche si vous souhaitez commencer les différentes passes un peu plus tôt pour réaliser aussi le début du filetage avec exactitude.	mm
ou LW2 	Course d'engagement (rel) Vous pouvez utiliser la course d'engagement si vous ne pouvez pas approcher latéralement le filetage à réaliser mais devez plonger dans le matériau (exemple : rainure de graissage sur un arbre).	mm
ou LW2 = LR 	Course d'engagement = course de dégagement (rel)	mm
LR	Course de dégagement (rel) Vous pouvez utiliser la course de dégagement si vous souhaitez ressortir en oblique en fin de filetage (exemple : rainure de graissage sur un arbre)	mm
H1	Profondeur de filet (rel)	mm
DP  ou bien $\alpha P$	Oblique de passe comme flanc (rel) – (variante de l'oblique de passe comme angle) DP > 0 : Passe le long du flanc arrière DP < 0 : Passe le long du flanc avant	
	Oblique de passe comme angle - (variante de l'oblique de passe comme flanc) $\alpha$ > 0 : Passe le long du flanc arrière $\alpha$ < 0 : Passe le long du flanc avant $\alpha$ = 0 : Approche perpendiculaire à la direction de coupe Si la pénétration doit intervenir le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.	Degré
  	Passe le long du flanc Passe alternée (variante) Au lieu de pénétrer le long d'un flanc, vous pouvez aussi pénétrer de façon alternée pour ne pas toujours solliciter le même tranchant d'outil. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil. $\alpha$ > 0 : Départ sur flanc arrière $\alpha$ < 0 : Départ sur flanc avant	
D1 ou ND  (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche A chaque basculement entre le nombre de passes d'ébauche et la première profondeur de passe, la valeur correspondante s'affiche.	mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	mm
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla + \nabla\nabla\nabla$ )	
VR	Distance de retrait (rel)	mm
Multifilet 	<b>Non</b>	
	$\alpha 0$ Décalage d'angle d'attaque	
	<b>Oui</b>	
	N      Nombre de filets Les filets sont répartis uniformément sur la périphérie de la pièce, le premier filet étant toujours réalisé à 0°.	






8.2 Tournage

Paramètres	Description	Unité
	<p>DA</p> <p>Profondeur de changement de filet (rel)            Usiner tout d'abord tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur de changement de filet DA, puis usiner tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur 2 · DA, etc. jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte.</p> <p>DA = 0 : La profondeur de changement de filet n'est pas prise en considération, c.-à-d. que chaque filet est terminé avant l'usinage du filet suivant.</p>	
	<p>Usinage :</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Complet ou</li> <li>à partir du filet N1                N1 (1...4) filet initial N1 = 1...N  ou</li> <li>uniquement le filet NX                NX (1...4) 1 à partir de N filets </li> </ul>	

Paramètres programme à codes G (Filetage plan)			Paramètres programme ShopTurn (Filetage plan)		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
<p>P</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de vis en mm/tr</li> <li>Pas de vis en inch/tr</li> <li>Nombre de filets par pouce</li> <li>Pas de vis en MODULE</li> </ul>	<p>mm/tr</p> <p>in/tr</p> <p>filets/"</p> <p>MODUL</p>
G	<p>Modification du pas de vis à chaque tour - (uniquement pour P = mm/tr ou inch/tr)</p> <p>G = 0 : Le pas du filet P reste constant.</p> <p>G &gt; 0 : Le pas P augmente de la valeur G à chaque tour.</p> <p>G &lt; 0 : Le pas P diminue de la valeur G à chaque tour.</p> <p>Si le pas initial et le pas final sont connus, vous pouvez calculer la variation de pas à programmer en utilisant la formule suivante :</p> $G = \frac{ P_e^2 - P^2 }{2 * Z_1} \text{ [mm/tr}^2\text{]}$ <p>Avec :</p> <p>P<sub>e</sub> : pas final du filetage [mm/tr]</p> <p>P : pas initial du filetage [mm/tr]</p> <p>Z<sub>1</sub> : longueur du filetage [mm]</p> <p>Une augmentation du pas se traduit par une augmentation de la distance entre les filets sur la pièce.</p>	

Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> <li>▽ + ▽▽▽ (ébauche et finition)</li> </ul>	
Passe (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linéaire : Passe avec profondeur de coupe constante</li> <li>Dégressive : Passe avec section de copeau constante</li> </ul>	
Filetage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filetage intérieur</li> <li>Filetage extérieur</li> </ul>	
X0	Point de référence X Ø (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
X1 	Point final du filetage Ø (abs) ou longueur du filetage (rel) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
LW   ou LW2   ou LW2 = LR 	Course d'approche (rel) Le point d'attaque du filetage est le point de référence (X0, Z0) avancé de la course d'approche W. Vous pouvez utiliser la course d'approche si vous souhaitez commencer les différentes passes un peu plus tôt pour réaliser aussi le début du filetage avec exactitude.  Course d'engagement (rel) Vous pouvez utiliser la course d'engagement si vous ne pouvez pas approcher latéralement le filetage à réaliser mais devez plonger dans le matériau (exemple : rainure de graissage sur un arbre).  Course d'engagement = course de dégagement (rel)	mm           mm           mm
LR	Course de dégagement (rel) Vous pouvez utiliser la course de dégagement si vous souhaitez ressortir en oblique en fin de filetage (exemple : rainure de graissage sur un arbre)	mm
H1	Profondeur de filet (rel)	mm
DP  ou bien αP	Oblique de passe comme flanc (rel) – (variante de l'oblique de passe comme angle) DP > 0 : Passe le long du flanc arrière DP < 0 : Passe le long du flanc avant  Oblique de passe comme angle - (variante de l'oblique de passe comme flanc) α > 0 : Passe le long du flanc arrière α < 0 : Passe le long du flanc avant α = 0 : Approche perpendiculaire à la direction de coupe Si la pénétration doit intervenir le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.	           Degré
  	Passe le long du flanc Passe alternée (variante) Au lieu de pénétrer le long d'un flanc, vous pouvez aussi pénétrer de façon alternée pour ne pas toujours solliciter le même tranchant d'outil. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil. α > 0 : Départ sur flanc arrière α < 0 : Départ sur flanc avant	

Paramètres	Description	Unité
D1 ou ND  (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽)	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche A chaque basculement entre le nombre de passes d'ébauche et la première profondeur de passe, la valeur correspondante s'affiche.	mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽)	mm
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour ▽▽▽ et ▽ + ▽▽▽)	
VR	Distance de retrait (rel)	mm
Multifilet 	<b>Non</b>	
	α0      Décalage d'angle d'attaque	
	<b>Oui</b>	
	N      Nombre de filets Les filets sont répartis uniformément sur la périphérie de la pièce, le premier filet étant toujours réalisé à 0°.	
	DA      Profondeur de changement de filet (rel) Usiner tout d'abord tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur de changement de filet DA, puis usiner tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur 2 · DA, etc. jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte. DA = 0 : La profondeur de changement de filet n'est pas prise en considération, c.-à-d. que chaque filet est terminé avant l'usinage du filet suivant.	
	Usinage :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complet ou</li> <li>• à partir du filet N1 N1 (1...4) filet initial N1 = 1...N  ou</li> <li>• uniquement le filet NX NX (1...4) 1 à partir de N filets </li> </ul>	

### 8.2.7 Concaténation filetage (CYCLE98)

#### Fonction

Ce cycle permet la réalisation de plusieurs filetages cylindriques ou coniques accolés, à pas constant, en usinage longitudinal ou transversal, les pas de filet pouvant être différents.

Les filetages peuvent être monofilets ou multifilets. Pour des filetages multifilets, les différents filets sont usinés les uns après les autres.

La détermination de filetage à droite ou à gauche se fait par le sens de rotation de la broche et le sens de l'avance.

La passe est exécutée automatiquement à une profondeur ou section de copeau constante.



- Si la profondeur de passe reste constante, la section du copeau augmente à chaque passe. La surépaisseur de finition est enlevée en une passe après l'ébauche.

Dans le cas des filets à faible profondeur, une profondeur de passe constante peut procurer de meilleures conditions de coupe.

- Si la section du copeau reste constante, la pression de coupe est la même pendant toutes les passes d'ébauche et la profondeur de passe diminue.

La correction de l'avance n'est pas active lors de l'exécution des blocs de déplacement avec filetage. La correction de vitesse de broche ne doit pas être modifiée lors de la réalisation de filetages.

### Accostage/Retrait

1. Accostage, en G0, du point de départ déterminé en interne au cycle, au début de la course d'accélération pour l'usinage du premier filet.
2. Pénétration d'ébauche correspondant au type de pénétration défini.
3. L'usinage du filetage est répété en accord avec le nombre de passes d'ébauche programmé.
4. La surépaisseur de finition est usinée lors de la passe suivante avec G33.
5. Cette passe est répétée en fonction du nombre de passes à vide.
6. L'ensemble de la séquence est répété pour chaque autre filet.












### Marche à suivre pour concaténation filetage








1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".
3. Actionnez la touche logicielle "Filetage".  
La fenêtre de saisie "Filetage" s'ouvre.
4. Actionnez la touche logicielle "Filetage chaîne".  
La fenêtre de saisie "Filetage chaîne" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

## 8.2 Tournage

Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> <li>▽ + ▽▽▽ (ébauche et finition)</li> </ul>	
Passe (uniquement pour ▽ et ▽ + ▽▽▽) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>linéaire : pénétration avec profondeur de passe constante</li> <li>Dégressive : pénétration avec section de copeau constante</li> </ul>	
Filetage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filetage intérieur</li> <li>Filetage extérieur</li> </ul>	
X0	Point de référence X Ø (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
P0 	Pas de vis 1	mm/tr in/tr filets/" MODUL
X1 ou X1α 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point intermédiaire 1 X Ø (abs) ou</li> <li>Point intermédiaire 1 par rapport à X0 (rel) ou</li> <li>Inclinaison de filet 1</li> </ul> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p>	mm degrés
Z1 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point intermédiaire 1 Z (abs) ou</li> <li>Point intermédiaire 1 par rapport à Z0 (rel)</li> </ul>	
P1	Pas de vis 2 (unité paramétrée comme pour P0)	mm/tr in/tr filets/" MODUL
X2 ou X2α 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point intermédiaire 2 X Ø (abs) ou</li> <li>Point intermédiaire 2 par rapport à X1 (rel) ou</li> <li>Inclinaison de filet 2 (abs ou rel)</li> </ul> <p>Cote relative : le signe est pris en considération.</p>	mm degrés
Z2 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point intermédiaire 2 Z (abs) ou</li> <li>Point intermédiaire 2 par rapport à Z1 (rel)</li> </ul>	
P2	Pas de vis 3 (unité paramétrée comme pour P0)	mm/tr in/tr filets/" MODUL
X3 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point final X Ø (abs) ou</li> <li>Point final 3 par rapport à X2 (rel) ou</li> <li>Inclinaison de filet 3</li> </ul>	
Z3 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point final Z Ø (abs) ou</li> <li>Point final par rapport à Z2 (rel)</li> </ul>	
LW	Forme de filetage	
LR	Sortie de filetage	
H1	Profondeur de filet	
DP ou αP 	Oblique de passe (flanc) ou oblique de passe (angle)	

Paramètres	Description	Unité	
<div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pénétration le long d'un flanc</li><li>Pénétration sur flancs alternés</li></ul>		
D1 ou ND 	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		
tr	Surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)		
VR	Distance de retrait		
Multifilet 	<b>Non</b>		
	α0	Décalage d'angle d'attaque	
	<b>Oui</b>		
	N	Nombre de filets	
	DA	Profondeur de changement de filet (rel)	

## 8.2.8 Tronçonnage (CYCLE92)

### Fonction

Pour tronçonner des pièces présentant une symétrie de révolution (p. ex. vis, goujons ou tubes), utilisez le cycle "Tronçonnage".

Vous pouvez programmer un chanfrein ou un arrondi au niveau de l'arête de la pièce finie. Jusqu'à une profondeur X1, vous pouvez travailler avec vitesse de coupe V ou vitesse de rotation S constante ; ensuite, l'usinage n'est plus possible qu'à vitesse de rotation constante. A partir de la profondeur X1, vous pouvez également travailler avec une vitesse d'avance FR ou une vitesse de rotation SR réduite, pour adapter la vitesse au diamètre réduit.

Introduisez la profondeur finale que vous souhaitez atteindre avec le tronçonnage via le paramètre X2. Pour des tubes, vous ne devez par exemple pas tronçonner entièrement jusqu'au milieu, il suffit de tronçonner légèrement plus que l'épaisseur de la paroi du tube.

### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. Le chanfrein ou le rayon est réalisé en avance d'usinage.
3. Le tronçonnage est effectué en avance d'usinage jusqu'à la profondeur X1.
4. Le tronçonnage continue en avance réduite FR et en vitesse réduite SR jusqu'à la profondeur X2.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Si votre tour est pourvu de l'équipement adéquat, vous pouvez déployer un récupérateur de pièces qui recevra la pièce tronçonnée. Le déploiement du récupérateur de pièces doit être validé à l'aide d'un paramètre machine.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".
3. Actionnez la touche logicielle "Tronçonnage".  
La fenêtre de saisie "Tronçonnage" s'ouvre.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm	D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min	F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètre	Description	Unité
DIR	Sens de rotation de la broche   	
SV	Limite maximale de vitesse de rotation - (uniquement pour une vitesse de coupe constante V)	tr/min
X0	Point de référence en X Ø (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence en Z (abs)	mm
FS ou R	Largeur du chanfrein ou rayon d'arrondi	mm
X1	Profondeur pour la réduction de la vitesse de rotation Ø (abs) ou profondeur pour la réduction de la vitesse de rotation par rapport à X0 (rel)	mm
FR	avance réduite	in/tr
SR	vitesse de rotation réduite	tr/min
X2	Profondeur finale Ø (abs) ou profondeur finale par rapport à X1 (rel)	mm

## 8.3 Tournage de contour

### 8.3.1 Généralités

#### Fonction

Avec le cycle "Tournage de contour", vous pouvez créer aussi bien des contours simples que complexes. Un contour est constitué de différents éléments de contour, dont le nombre doit être compris entre deux au minimum et 250 au maximum.

Entre les éléments de contour, vous pouvez programmer des chanfreins, des rayons, des dégagements ou des transitions tangentielles.

Le calculateur de contours intégré détermine les points d'intersection des différents éléments de contour en tenant compte des corrélations géométriques, ce qui vous permet d'introduire également des éléments dont la cotation est insuffisante.

Lors de l'usinage du contour, un contour de brut, que vous devez introduire avant le contour de la pièce finie, peut être pris en considération. Vous avez le choix entre les technologies d'usinage suivantes :

- Chariotage
- Plongée
- Plongée G+D

Pour chacune de ces 3 technologies, vous pouvez effectuer une ébauche, un enlèvement de la matière restante et une finition.

#### Programmation

Pour programmer un chariotage par exemple, procédez de la manière suivante :

---

**Remarque**

Pour la programmation à codes G, tenez compte du fait que les contours doivent se trouver après l'identification de la fin du programme.

---

1. Définition du contour du brut

Si un contour de brut (et non un cylindre ou une surépaisseur d'usinage) doit être pris en considération lors du chariotage du contour, vous devez définir ce contour avant celui de la pièce finie. Pour cela, programmez successivement différents éléments de contour.

2. Saisir le contour de la pièce finie

Pour cela, programmez successivement différents éléments de contour.

3. Appel de contour - (uniquement pour codes G)

4. Chariotage contre le contour (ébauche)

Le contour est usiné dans l'axe longitudinal ou dans l'axe transversal ou parallèle au contour.

#### 5. Enlèvement de la matière restante (ébauche)

Lors du chariotage du contour, ShopTurn détecte automatiquement la matière résiduelle. Pour la programmation en codes G, il convient d'abord de décider si la détection de la matière résiduelle doit être activée ou non pour le chariotage. Il est possible de la supprimer au moyen d'un outil approprié, sans devoir réusinier l'ensemble du contour.

#### 6. Chariotage contre le contour ( finition)

Si vous avez programmé une surépaisseur de finition pour l'ébauche, une passe de finition est encore effectuée.

### 8.3.2 Représentation du contour

#### Programme à codes G




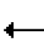
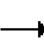




Dans l'éditeur, le contour est représenté dans une section de programme avec des blocs de programme individuels. Si vous ouvrez un bloc individuel, le contour s'ouvre.

#### Programme ShopTurn

Le cycle représente un contour sous forme de bloc de programme dans le programme. Si vous ouvrez ce bloc, les différents éléments de contour sont représentés par des symboles et des graphiques à traits.

#### Représentation symbolique

Les différents éléments de contour sont représentés symboliquement dans l'ordre dans lequel ils ont été introduits, à côté de la fenêtre du graphique.

Elément de contour	Symbole	Signification
Point de départ		Point de départ du contour
Droite vers le haut		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers le bas		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers la gauche		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers la droite		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite quelconque		Droite à pente quelconque
Arc de cercle vers la droite		Cercle
Arc de cercle vers la gauche		Cercle
Pôle		Droite diagonale ou cercle en coordonnées polaires
Prolongement du contour	END	Fin de la description du contour

La couleur différente des symboles donne une information sur leur état :

Premier plan	Arrière-plan	Signification
noir	bleu	Curseur sur élément actif
noir	orange	Curseur sur élément courant
noir	blanc	Elément normal
rouge	blanc	Elément ignoré pour l'instant (ne sera pris en considération que lorsqu'il sera sélectionné avec le curseur)

## Représentation graphique

En synchronisme avec l'introduction des éléments de contour, le contour programmé est représenté dans la fenêtre du graphique sous forme de traits.

Un élément de contour peut être représenté par différents types de traits et en différentes couleurs :

- noir : Contour programmé
- orange : Elément de contour courant
- vert, en tirets : Elément en alternative
- bleu à pois : élément défini par la pièce

L'échelle du système de coordonnées s'adapte à la modification de l'ensemble du contour.

La position du système de coordonnées est affichée dans la fenêtre du graphique.

## 8.3.3 Création d'un nouveau contour

### Fonction

Pour chaque contour que vous désirez chariotier, vous devez créer un contour spécifique.

La déclaration d'un nouveau contour commence par la détermination d'un point de départ. Entrez les éléments du contour. Le processeur de contour définit alors automatiquement la fin du contour.

### Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour"



### 8.3 Tournage de contour



3. Actionnez les touches logicielles "Contour" et "Nouveau contour"  
La fenêtre de saisie "Nouveau contour" s'ouvre.

4. Introduisez un nom pour le nouveau contour. Le nom du contour doit être univoque.

5. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
La fenêtre de saisie du point de départ du contour est affichée.  
Introduire les différents éléments de contour (voir chap. "Création d'éléments de contour").

Paramètres	Description	Unité
Z	Point de départ Z (abs)	mm
X	Point de départ X Ø (abs)	mm
Instructions supplémentaires	<p>Vous pouvez définir des instructions supplémentaires sous forme de codes G. Vous introduisez les instructions supplémentaires (40 caractères maxi) dans le masque de paramétrage étendu (touche logicielle "Tous les paramètres"). La touche logicielle est toujours disponible pour le point de départ, et ne doit être actionnée que pour saisir d'autres éléments de contour.</p> <p>A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires n'entrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour et qu'elles sont compatibles avec l'usinage souhaité. Pour cela, n'utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G nécessitant son propre bloc.</p> <p>Lors de la finition du contour, le déplacement se fait en contournage (G64). Autrement dit, les transitions de contour telles que les coins, les chanfreins ou les rayons ne seront pas forcément usinés avec exactitude.</p> <p>Pour éviter cela, il est possible d'utiliser des instructions supplémentaires lors de la programmation.</p> <p>Exemple : Programmez d'abord la droite parallèle à X pour le contour, puis définissez comme instruction additionnelle le paramètre "G9" (arrêt précis bloc par bloc). Programmez ensuite la droite parallèle à Z. Le coin est usiné avec exactitude car l'avance est nulle pendant un instant à la fin de la droite parallèle à X.</p> <p><b>Remarque :</b> Les instructions additionnelles n'interviennent que lors de la finition.</p>	



### 8.3.4 Création d'éléments de contour

#### Création d'éléments de contour

Après avoir créé un nouveau contour et déterminé le point de départ, vous définissez les différents éléments qui constituent le contour.

Pour définir un contour, les éléments suivants sont disponibles :

- Droite verticale
- Droite horizontale
- Droite diagonale
- Cercle/arc de cercle

Pour chaque élément de contour, vous remplissez un masque de paramétrage spécifique. Lors de l'introduction des paramètres, vous êtes assisté par des images d'aide qui vous expliquent les différents paramètres.

Si vous ne saisissez aucune valeur dans certains champs de paramétrage, le cycle va supposer que ces valeurs ne sont pas connues et essaiera de les calculer à partir d'autres paramètres.

Si, pour certains contours, vous introduisez plus de paramètres que le nombre nécessaire, des incompatibilités peuvent survenir. Essayez, dans ce cas, de saisir moins de paramètres et d'en faire calculer un nombre maximal par le cycle.

#### Éléments de raccordement

Entre deux éléments de contour, vous pouvez insérer, en tant qu'élément de transition, un rayon, un chanfrein ou, dans le cas d'éléments de contour rectilignes, également un dégagement. Le raccordement est toujours rattaché à la fin d'un élément de contour. La sélection d'un élément de transition s'effectue dans le masque de paramétrage de l'élément de contour concerné.

Un élément de transition peut toujours être utilisé s'il y a un point d'intersection des deux éléments voisins et que ce dernier peut se calculer à partir des valeurs introduites. Sinon, il faut utiliser les éléments de contour Droite/Cercle.

#### Instructions supplémentaires

Vous pouvez définir des instructions supplémentaires sous forme de codes G. Vous introduisez les instructions supplémentaires (40 caractères maxi) dans le masque de paramétrage étendu (touche logicielle "Tous les paramètres").

A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires ne rentrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour. Pour cela, n'utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G nécessitant son propre bloc.

### Fonctions supplémentaires

Pour la programmation d'un contour, vous disposez également des fonctions suivantes :

- Tangente à l'élément précédent

Vous pouvez programmer la transition avec l'élément précédent sous forme de tangente.

- Choix en mode dialogue

Si deux possibilités de contour résultent des paramètres introduits, vous devez n'en choisir qu'une seule.

- Fermer un contour

Vous pouvez fermer le contour par une droite reliant la position actuelle au point de départ.

### Réaliser des transitions de contour exactes

Le déplacement se fait en contournage (G64). Autrement dit, les transitions de contour telles que les coins, les chanfreins ou les rayons ne seront pas forcément usinés avec exactitude.

Pour éviter cela, vous disposez de deux options lors de la programmation. Utilisez des instructions supplémentaires ou programmez une avance distincte pour l'élément de transition.

- Instruction supplémentaire

Programmez d'abord la droite verticale pour le contour, puis définissez comme instruction supplémentaire le paramètre "G9" (arrêt précis bloc par bloc). Programmez ensuite la droite horizontale. Le coin est usiné avec exactitude car l'avance est nulle pendant un instant à la fin de la droite verticale.

- Avance de l'élément de transition

Si vous avez choisi comme élément de transition un chanfrein ou un rayon, entrez une avance réduite dans le paramètre "FRC". L'usinage plus lent permet de réaliser l'élément de transition avec davantage de précision.

### Marche à suivre pour saisir des éléments de contour



1. Le programme pièce est ouvert. Placez le curseur sur la position de saisie désirée, généralement à la fin du programme physique après M02 ou M30.
2. Saisie de contour au moyen de l'assistance pour les contours :
  - 2.1 Actionnez les touches logicielles "Tourn. cont.", "Contour" et "Nouveau contour".
  - 2.2 Dans la fenêtre de saisie ouverte, entrez un nom pour le contour, par exemple Contour\_1.  
Actionnez la touche logicielle "Valider".



- 2.3 Dans le masque de saisie du contour qui s'ouvre alors, vous entrez d'abord le point de départ du contour. Ce point est désigné par le symbole "+" dans la barre de navigation gauche.

Actionnez la touche logicielle "Valider".

3. Saisissez les différents éléments de contour du sens d'usinage. Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec la touche logicielle. La fenêtre de saisie "Droite (par exemple Z)" s'ouvre.



- OU

La fenêtre de saisie "Droite (par exemple X)" s'ouvre.



- OU

La fenêtre de saisie "Droite (par exemple ZX)" s'ouvre.



- OU

La fenêtre de saisie "Cercle" s'ouvre.

 


4. Saisissez, dans le masque de saisie, toutes les données qui découlent du dessin de la pièce (par ex. longueur de la droite, position finale, transition avec l'élément suivant, angle d'inclinaison, etc.).



5. Actionnez la touche logicielle "Valider".

L'élément de contour est ajouté au contour.



6. Pendant l'introduction des données d'un élément de contour, vous pouvez programmer la transition à l'élément précédent sous forme de tangente.

 
Actionnez la touche logicielle "Tangente à précéd.". Dans le champ de saisie du paramètre  $\alpha 2$  apparaît l'indication "tangentiell".

7. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contour soit terminé.











8. Actionnez la touche logicielle "Valider".

Le contour programmé est reporté dans la gamme d'usinage (Vue du programme).











9. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" si vous désirez, pour certains éléments de contour, afficher d'autres paramètres, par ex. pour introduire des instructions supplémentaires.

### Élément de contour "Droite, par exemple Z"







Paramètres	Description	Unité
Z 	Point final Z (abs. ou rel.)	mm
$\alpha 1$	Angle de départ par rapport à l'axe Z	Degré
$\alpha 2$	Angle par rapport à l'élément précédent	Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Dégagement</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Dégagement 	Forme E	Taille du dégagement  par exemple, E1.0x0.4
	Forme F	Taille du dégagement  par exemple, F0.6x0.3
	Filetage DIN	P $\alpha$ Pas de vis Angle de plongée
	Filetage	Z1 Longueur Z1 Z2 Longueur Z2 R1 Rayon R1 R2 Rayon R2 T Profondeur de gorge
Chanfrein	FS Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
CA	Surépaisseur de finition  <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Surépaisseur de finition à droite du contour</li> <li>•  Surépaisseur de finition à gauche du contour</li> </ul>	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

### Élément de contour "Droite, par exemple X"


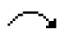



Paramètres	Description	Unité
X 	Point final X $\varnothing$ (abs) ou point final X (rel)	mm
$\alpha 1$	Angle de départ par rapport à l'axe Z	Degré
$\alpha 2$	Angle par rapport à l'élément précédent	Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Dégagement</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Dégagement 	Forme E	Taille du dégagement  par exemple, E1.0x0.4
	Forme F	Taille du dégagement  par exemple, F0.6x0.3







Paramètres	Description			Unité
	Filetage DIN	P α	Pas de vis Angle de plongée	mm/tr Degré
	Filetage	Z1 Z2 R1 R2 T	Longueur Z1 Longueur Z2 Rayon R1 Rayon R2 Profondeur de gorge	mm mm mm mm mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein		mm
CA	Surépaisseur de finition  <ul style="list-style-type: none"><li> Surépaisseur de finition à droite du contour</li><li> Surépaisseur de finition à gauche du contour</li></ul>			mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G			

### Élément de contour "Droite, par exemple ZX"

Paramètres	Description		Unité
Z 	Point final Z (abs. ou rel.)		mm
X 	Point final X Ø (abs) ou point final X (rel)		mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe Z		Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent		Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"><li>Rayon</li><li>Chanfrein</li></ul>		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
CA	Surépaisseur de finition  <ul style="list-style-type: none"><li> Surépaisseur de finition à droite du contour</li><li> Surépaisseur de finition à gauche du contour</li></ul>		mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

### Élément de contour "Cercle"

Paramètre	Description	Unité
Sens de rotation 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sens de rotation à droite </li> <li>Sens de rotation à gauche </li> </ul>	
Z 	Point final Z (abs. ou rel.)	mm
X 	Point final X $\varnothing$ (abs) ou point final X (rel)	mm

Paramètre	Description	Unité
K 	Centre du cercle (abs. ou rel.)	mm
I 	Centre du cercle I Ø (abs) ou centre du cercle I (rel)	mm
$\alpha 1$	Angle de départ par rapport à l'axe Z	Degré
$\beta 1$	Angle final par rapport à l'axe Z	Degré
$\beta 2$	Angle au centre	Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
CA	Surépaisseur de finition  <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Surépaisseur de finition à droite du contour</li> <li>•  Surépaisseur de finition à gauche du contour</li> </ul>	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

### Élément de contour "Extrémité"

Le masque de paramètres "Extrémité" affiche les indications pour la transition à la fin du contour de l'élément de contour précédent.

Il est impossible de modifier les valeurs.

## 8.3.5 Modification d'un contour

### Fonction

Vous pouvez modifier ultérieurement un contour déjà créé.

Vous pouvez

- ajouter,
- modifier,
- insérer ou
- effacer des éléments de contour.

### Procédure de modification des éléments de contour

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Sélectionnez le bloc de programme où vous souhaitez modifier le contour avec le curseur. Ouvrez le processeur géométrique.  
Les différents éléments de contour sont affichés.
3. Positionnez le curseur à l'emplacement de l'insertion ou de la modification.
4. Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec le curseur.
5. Introduisez les paramètres dans le masque de saisie, ou supprimez l'élément et sélectionnez un nouvel élément.
6. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
L'élément de contour souhaité est inséré ou modifié sur le contour.



### Procédure de suppression d'un élément de contour

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Positionnez le curseur sur l'élément de contour que vous désirez supprimer.
3. Actionnez la touche logicielle "Effacer élément".
4. Actionnez la touche logicielle "Effacer".



## 8.3.6 Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G

### Fonction

La saisie crée un renvoi vers le contour sélectionné.


Quatre possibilités de sélection de l'appel de contour sont disponibles :

1. Nom du contour  
Le contour se trouve dans le programme principal appelant.
2. Repères  
Le contour se trouve dans le programme principal appelant et est limité par les repères saisis.
3. Sous-programme  
Le contour se trouve dans un sous-programme dans la même pièce.
4. Repères dans le sous-programme  
Le contour se trouve dans un sous-programme et est limité par les repères saisis.

### Marche à suivre



1. Le programme pièce à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour"
3. Actionnez les touches logicielles "Contour" et "Appel de contour". La fenêtre de saisie "Appel de contour" s'ouvre.
4. Paramétrez la sélection de contour.

Paramètres	Description	Unité
Sélection de contour 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du contour</li> <li>Etiquettes</li> <li>Sous-programme</li> <li>Etiquettes dans le sous-programme</li> </ul>	
Nom du contour	CON : Nom du contour	
Etiquettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAB1 : étiquette 1</li> <li>LAB2 : étiquette 2</li> </ul>	
Sous-programme	PRG : Sous-programme	
Etiquettes dans le sous-programme	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRG : Sous-programme</li> <li>LAB1 : étiquette 1</li> <li>LAB2 : étiquette 2</li> </ul>	

### 8.3.7 Chariotage (CYCLE952)

#### Fonction

Pour le chariotage, le cycle prend en compte une pièce brute qui peut être un cylindre, une surépaisseur par rapport au contour de la pièce finie ou un contour quelconque. Le contour du brut doit être un contour spécifique fermé défini avant le contour de la pièce finie.

#### Repassage sur le contour

Pour éviter les restes de matière lors de l'ébauche, utilisez la fonction "Repassage systématique sur le contour". Cette fonction permet de supprimer les résidus de matière qui subsistent sur le contour à la fin de chaque passe (dus à la géométrie du peigne). La définition du paramètre "Repassage jusqu'au point d'intersection précédent" permet d'accélérer l'usinage du contour. Dans ce cas, la matière restante ne sera ni détectée, ni usinée. C'est pourquoi il est recommandé de procéder à un contrôle par simulation avant l'usinage.



Avec le réglage "automatique", la repasse est toujours effectuée lorsque l'angle entre le tranchant et le contour dépasse une certaine valeur. Cet angle est déterminé par un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Profondeur de passe variable

A la place de la profondeur de passe D constante, vous pouvez également travailler avec une profondeur de passe variable, pour éviter de solliciter l'arête tranchante de l'outil toujours de la même manière. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil.

Le pourcentage pour la profondeur de passe variable est défini dans un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Plan de passes

Pour éviter les passes trop minces dues aux arêtes de contour, vous avez la possibilité de définir les plans de passes par rapport aux arêtes de contour. Lors de l'usinage, le contour est alors divisé en différentes sections correspondant aux arêtes et le plan de passes est défini individuellement pour chaque section.

### Limitation de la zone d'usinage

Si, par exemple, vous désirez usiner une partie donnée du contour avec un autre outil, vous pouvez limiter la zone d'usinage, de sorte que seule la partie désirée du contour sera usinée. Vous pouvez définir entre 1 et 4 lignes de limitation.

### Interruption de l'avance

Si vous souhaitez éviter que de trop longs copeaux ne se produisent lors de l'usinage, vous pouvez programmer une interruption de l'avance. Le paramètre DI indique la façon dont l'interruption de l'avance doit s'effectuer.

### Convention de nom

Pour les systèmes multicanaux, un "\_C" et un numéro à deux chiffres correspondant au canal effectif sont ajoutés par les cycles au nom des programmes à générer, par exemple "\_C01" pour le canal 1.

C'est pourquoi le nom du programme principal ne peut pas se terminer par "\_C" et un nombre à deux chiffres. Ce point est surveillé par les cycles.

Pour les programmes en code G avec usinage de la matière restante, il convient de s'assurer, lors de la saisie du nom du fichier contenant le contour actualisé de la pièce brute, qu'aucun caractère n'est ajouté ("\_C" et numéro à deux chiffres).

Pour les systèmes à un seul canal, aucune extension de nom n'est ajoutée par les cycles pour les programmes à générer.

#### Remarque

##### Programmes en code G

Pour les programmes en code G, les programmes à générer ne contenant aucune indication de chemin sont stockés dans le répertoire dans lequel se trouve le programme principal. Veuillez noter que les programmes existant dans le répertoire qui ont le même nom que les programmes à générer sont écrasés.

### Type d'usinage


Vous pouvez choisir le type d'usinage (ébauche ou finition). Lors de l'ébauche du contour, des passes parallèles de la profondeur maximale programmée sont exécutées. L'ébauche est réalisée jusqu'à la surépaisseur de finition programmée.








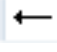
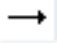






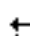


Pour la finition, vous pouvez également introduire une surépaisseur de correction U1, de sorte que vous pouvez soit effectuer plusieurs finitions (surépaisseur de correction positive) soit rétrécir le contour (surépaisseur de correction négative). La finition se fait dans la même direction que l'ébauche.

### Marche à suivre



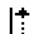





1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3. Actionnez la touche logicielle "Chariotage".  
La fenêtre de saisie "Chariotage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			
Matière restante 	Avec usinage consécutif de la matière restante <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>				
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante				

Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽ ( finition)</li> </ul>	
Sens d'usinage 	<div> <ul style="list-style-type: none"> <li>transversal </li> <li>longitudinal </li> <li>parallèle au contour </li> </ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>de l'intérieur vers l'extérieur  </li> <li>de l'extérieur vers l'intérieur  </li> <li>de la face frontale vers la face arrière  </li> <li>de la face arrière vers la face frontale  </li> </ul> </div>	
	Le sens d'usinage dépend de la direction de chariotage et de l'outil choisi.	
Position 	<ul style="list-style-type: none"> <li>avant</li> <li>derrière</li> <li>intérieur</li> <li>extérieur</li> </ul>	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽)	mm
DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour une variante parallèle au contour de D)	mm
  	Toujours repasser sur le contour Ne jamais repasser sur le contour Repasser jusqu'au point d'intersection précédent uniquement	
 	Plan de passes régulier Répétition du plan de passes sur l'arête	
 	Profondeur de passe constante Profondeur de passe variable - (uniquement avec un plan de passes défini par rapport à l'arête)	
DZ	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour une position parallèle au contour et UX)	mm
UX ou U 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ▽)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ▽)	mm

8.3 Tournage de contour

Paramètres	Description	Unité
BL 	Description du brut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylindre</li> <li>• Surépaisseur</li> <li>• Contour</li> </ul>	
XD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour description du brut Cylindre <ul style="list-style-type: none"> <li>– Surépaisseur ou cote cylindre Ø (abs)</li> <li>– Surépaisseur ou cote cylindre (rel)</li> </ul> </li> <li>• Pour description du brut Surépaisseur <ul style="list-style-type: none"> <li>– Surépaisseur sur le contour Ø (abs)</li> <li>– Surépaisseur sur le contour (rel)</li> </ul> </li> </ul>	mm
ZD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour description du brut Cylindre Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel)</li> <li>• Pour description du brut Surépaisseur Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)</li> </ul>	mm
Surépaisseur 	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ∇∇∇) <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui U1 Surépaisseur de contour</li> <li>• non</li> </ul>	
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée</li> <li>• Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition</li> </ul>	mm
Limitation 	Limitation de la zone d'usinage <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui <ul style="list-style-type: none"> <li>– XA : 1. limite XA Ø</li> <li>– XB :  2ème limite XB Ø (abs) ou 2ème limite par rapport à XA (rel)</li> <li>– TPS : 1. limite ZA</li> <li>– ZB :  2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZA</li> </ul> </li> <li>• non</li> </ul>	
Détalonnages 	Usinage des détalonnages <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>	
FR	Avance de plongée détalonnage	

### 8.3.8 Chariotage matière restante (CYCLE952)

#### Fonction

La fonction "Chariotage reste" permet d'usiner la matière restée contre le contour lors du chariotage.

Lors du chariotage du contour, le cycle détecte automatiquement la matière restante et génère un contour actualisé de brut. Pour ShopTurn, le contour actualisé de brut est créé automatiquement. Pour un programme en code G, l'option "oui" doit être programmée pour le chariotage de la matière restante. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici. La fonction "Chariotage reste" permet d'enlever la matière en trop avec un outil approprié.



#### Option logicielle

Pour le chariotage de la matière restante, vous devez disposer de l'option "Détection et usinage de la matière restante".

#### Marche à suivre


1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.



2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".



3. Actionnez la touche logicielle "Chariot. reste".  
La fenêtre de saisie "Chariotage reste" s'ouvre.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			
CON	Nom du contour actualisé de pièce brute pour l'usinage de la matière restante (sans les caractères "_C" et le numéro à deux chiffres suffixés)				
Matière restante 	Avec usinage consécutif de la matière restante <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>				
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante				

### 8.3 Tournage de contour

Paramètre	Description	Unité		
Usinage U	<ul style="list-style-type: none"><li>▽ (ébauche)</li><li>▽▽▽ (finition)</li></ul>			
Sens d'usinage U	<table><tr><td><ul style="list-style-type: none"><li>transversal U</li><li>longitudinal U</li><li>parallèle au contour U</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>de l'intérieur vers l'extérieur</li><li>de l'extérieur vers l'intérieur</li><li>de la face frontale vers la face arrière</li><li>de la face arrière vers la face frontale</li></ul></td></tr></table> <p>Le sens d'usinage dépend de la direction de chariotage et de l'outil choisi.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>transversal U</li><li>longitudinal U</li><li>parallèle au contour U</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>de l'intérieur vers l'extérieur</li><li>de l'extérieur vers l'intérieur</li><li>de la face frontale vers la face arrière</li><li>de la face arrière vers la face frontale</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>transversal U</li><li>longitudinal U</li><li>parallèle au contour U</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>de l'intérieur vers l'extérieur</li><li>de l'extérieur vers l'intérieur</li><li>de la face frontale vers la face arrière</li><li>de la face arrière vers la face frontale</li></ul>			
Position U	<ul style="list-style-type: none"><li>avant</li><li>derrière</li><li>intérieur</li><li>extérieur</li></ul>			
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽)	mm		
XDA	1. Limite de plongée de l'outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm		
XDB	2. Limite de plongée de l'outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm		
DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour une variante parallèle au contour de D)	mm		
U	Pas de repassage sur le contour en fin de passe. Repassage systématique sur le contour en fin de passe.			
U	Plan de passes régulier Répétition du plan de passes sur l'arête			
U	Profondeur de passe constante Profondeur de passe variable - (uniquement avec un plan de passes défini par rapport à l'arête)			
Surépaisseur U	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ▽▽▽) <ul style="list-style-type: none"><li>oui U1 Surépaisseur de contour</li><li>non</li></ul>	s		
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"><li>Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée</li><li>Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition</li></ul>	mm		
Limitation U	Limitation de la zone d'usinage <ul style="list-style-type: none"><li>oui<ul style="list-style-type: none"><li>XA : 1. Limite XA Ø</li><li>XB : U 2ème limite XB Ø (abs) ou 2ème limite par rapport à XA (rel)</li><li>ZA : 1. Limite ZA</li><li>ZB : U 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZA</li></ul></li><li>non</li></ul>			
Détalonnages U	Usinage des détalonnages <ul style="list-style-type: none"><li>oui</li><li>non</li></ul>			
FR	Avance de plongée détalonnage			

### 8.3.9 Plongée (CYCLE952)

#### Fonction

Pour programmer une gorge de forme quelconque, utilisez la fonction "Plongée".

Avant de programmer cette fonction, vous devez introduire le contour de la gorge.

Si la gorge est plus large que l'outil actif, la largeur s'usine en plusieurs passes. l'outil étant décalé de 80% (au plus) de sa largeur après chaque passe.

#### Pièce brute

Pour la plongée, le cycle prend en compte une pièce brute qui peut être un cylindre, une surépaisseur par rapport au contour de la pièce finie ou un contour quelconque.

#### Limitation de la zone d'usinage

Si, par exemple, vous désirez usiner une partie donnée du contour avec un autre outil, vous pouvez limiter la zone d'usinage, de sorte que seule la partie désirée du contour sera usinée.

#### Interruption de l'avance

Si vous souhaitez éviter que de trop longs copeaux ne se produisent lors de l'usinage, vous pouvez programmer une interruption de l'avance.

#### Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage (ébauche ou finition).


Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Chariotage".






#### Marche à suivre







1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3. Actionnez la touche logicielle "Plongée".  
La fenêtre de saisie "Plongée" s'ouvre.

8.3 Tournage de contour

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal, intérieur)	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			
Matière restante 	Avec usinage consécutif de la matière restante <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>				
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante - (uniquement pour usinage de la matière restante "oui")				

Paramètres	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ∇ (ébauche)</li> <li>• ∇∇∇ (finition)</li> </ul>	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transversal</li> <li>• longitudinal</li> </ul>	
Position 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avant</li> <li>• derrière</li> <li>• intérieur</li> <li>• extérieur</li> </ul>	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)	mm
XDA	1. Limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
XDB	2. Limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
UX ou U 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ∇)	mm
BL 	Description du brut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylindre</li> <li>• Surépaisseur</li> <li>• Contour</li> </ul>	



Paramètres	Description	Unité
XD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour description du brut Cylindre                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Surépaisseur ou cote cylindre <math>\varnothing</math> (abs)</li> <li>Surépaisseur ou cote cylindre (rel)</li> </ul> </li> <li>Pour description du brut Surépaisseur                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Surépaisseur sur le contour <math>\varnothing</math> (abs)</li> <li>Surépaisseur sur le contour (rel)</li> </ul> </li> </ul>	mm
ZD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour description du brut Cylindre                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel)</li> </ul> </li> <li>Pour description du brut Surépaisseur                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)</li> </ul> </li> </ul>	mm
Surépaisseur 	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour $\nabla\nabla\nabla$ ) <ul style="list-style-type: none"> <li>oui                             <ul style="list-style-type: none"> <li>U1 Surépaisseur de contour</li> </ul> </li> <li>non</li> </ul>	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée</li> <li>Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition</li> </ul>	mm
Limitation 	Limitation de la zone d'usinage <ul style="list-style-type: none"> <li>oui                             <ul style="list-style-type: none"> <li>XA : 1. Limite XA <math>\varnothing</math></li> <li>XB :  2ème limite XB <math>\varnothing</math> (abs) ou 2ème limite par rapport à XA (rel)</li> <li>TPS : 1. Limite ZA</li> <li>ZB :  2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZA</li> </ul> </li> <li>non</li> </ul>	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges (rel)	mm

### 8.3.10 Plongée matière restante (CYCLE952)

#### Fonction

Pour enlever la matière subsistant après l'opération de plongée, utilisez la fonction "Plongée, matière restante".

Lors de la plongée ShopTurn, le cycle détecte automatiquement la matière restante et génère un contour actualisé de brut. Pour le programme en code G, la fonction doit être sélectionnée au préalable. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici. La fonction "Plongée, matière restante" permet d'enlever la matière en trop avec un outil approprié.



#### Option logicielle

Pour l'usinage de la matière restante, vous devez disposer de l'option "Détection et usinage de la matière restante".

#### Marche à suivre


1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.











2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".



3. Actionnez la touche logicielle "Plongée reste".  
La fenêtre de saisie "Plongée, matière restante" s'ouvre.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal)	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			
CON	Nom du contour actualisé de pièce brute pour l'usinage de la matière restante (sans les caractères "_C" et le numéro à deux chiffres suffixés)				
Matière restante	Avec usinage consécutif de la matière restante				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>				
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé de la pièce brute pour l'usinage de la matière restante - ("oui" uniquement pour l'usinage de la matière restante)				

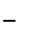Paramètre	Description	Unité
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> </ul>	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>transversal</li> <li>longitudinal</li> </ul>	
Position 	<ul style="list-style-type: none"> <li>avant</li> <li>derrière</li> <li>intérieur</li> <li>extérieur</li> </ul>	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽)	mm
XDA	1. Limite de plongée de l'outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
XDB	2. Limite de plongée de l'outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
UX ou U 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ▽)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ▽)	mm
Surépaisseur 	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ▽▽▽) <ul style="list-style-type: none"> <li>oui U1 Surépaisseur de contour</li> <li>non</li> </ul>	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée</li> <li>Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition</li> </ul>	mm
Limitation 	Limitation de la zone d'usinage <ul style="list-style-type: none"> <li>oui                             <ul style="list-style-type: none"> <li>XA : 1ère limite XA Ø</li> <li>XB : 2ème  limite XB Ø (abs) ou 2ème limite par rapport à XB (rel)</li> <li>ZA : 1ère limite ZA</li> <li>ZB :  2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZB</li> </ul> </li> <li>non</li> </ul>	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges (rel)	mm

### 8.3.11 Plongée G+D (CYCLE952)

#### Fonction

La fonction "Plongée G+D" (gauche ou droite) permet de réaliser une gorge de forme quelconque.

Contrairement à la plongée normale, un chariotage latéral a lieu après chaque plongée dans le cas de la plongée G+D, de sorte que la durée d'usinage est nettement réduite.

Contrairement au chariotage, la plongée G+D permet de réaliser également des contours dans lesquels l'outil doit pénétrer perpendiculairement.

Pour la plongée G+D, vous devez utiliser un outil spécial. Avant de programmer le cycle "Plongée G+D", vous devez introduire le contour désiré.

#### Pièce brute

Pour la plongée G+D, ShopTurn prend en compte un brut qui peut être un cylindre, une surépaisseur par rapport au contour de la pièce finie ou un contour de brut quelconque.

#### Limitation de la zone d'usinage

Si, par exemple, vous désirez usiner une partie donnée du contour avec un autre outil, vous pouvez limiter la zone d'usinage, de sorte que seule la partie désirée du contour sera usinée.

#### Interruption de l'avance

Si vous souhaitez éviter que de trop longs copeaux ne se produisent lors de l'usinage, vous pouvez programmer une interruption de l'avance.

#### Type d'usinage


Vous pouvez choisir le type d'usinage (ébauche ou finition).






Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Chariotage".

#### Marche à suivre







1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3. Actionnez la touche logicielle "Plongée G+D". La fenêtre de saisie "Plongée G+D" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal)	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			
Matière restante 	Avec usinage consécutif de la matière restante <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>				
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante - (uniquement pour usinage de la matière restante "oui")				

Paramètres	Description	Unité
FX	Avance en direction X	mm/tr
FZ	Avance en direction Z	mm/tr
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> </ul>	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transversal</li> <li>• longitudinal</li> </ul>	
Position 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avant</li> <li>• derrière</li> <li>• intérieur</li> <li>• extérieur</li> </ul>	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽)	mm
XDA	1. Limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
XDB	2. Limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
UX ou U 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ▽)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour ▽)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ▽)	mm
BL 	Description du brut - (uniquement pour ▽) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylindre</li> <li>• Surépaisseur</li> <li>• Contour</li> </ul>	

8.3 Tournage de contour

Paramètres	Description	Unité
XD 	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour description du brut Cylindre <ul style="list-style-type: none"> <li>Surépaisseur ou cote cylindre Ø (abs)</li> <li>Surépaisseur ou cote cylindre (rel)</li> </ul> </li> <li>Pour description du brut Surépaisseur <ul style="list-style-type: none"> <li>Surépaisseur sur le contour Ø (abs)</li> <li>Surépaisseur sur le contour (rel)</li> </ul> </li> </ul>	mm
ZD 	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour description du brut Cylindre  Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel)</li> <li>Pour description du brut Surépaisseur  Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)</li> </ul>	mm
Surépaisseur 	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ∇∇∇) <ul style="list-style-type: none"> <li>oui  U1 Surépaisseur de contour</li> <li>non</li> </ul>	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée</li> <li>Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition</li> </ul>	mm
Limitation 	Limitation de la zone d'usinage <ul style="list-style-type: none"> <li>oui <ul style="list-style-type: none"> <li>XA : 1. Limite XA Ø</li> <li>XB : 2. limite XB Ø (abs) ou 2ème limite par rapport à XB (rel)</li> <li>ZA : 1. Limite ZA</li> <li>ZB : 2. limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZB</li> </ul> </li> <li>non</li> </ul>	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges	mm

### 8.3.12 Plongée G+D matière restante (CYCLE952)

#### Fonction

Pour enlever la matière subsistant après l'opération de plongée G+D, utilisez la fonction "Plongée G + D reste".

Lors de la plongée G+D ShopTurn, le cycle détecte automatiquement la matière restante et génère un contour actualisé de brut. Pour le programme en code G, la fonction doit être sélectionnée au préalable dans le masque. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici. La fonction "Plongée G + D, matière restante" permet d'enlever la matière en trop avec un outil approprié.



#### Option logicielle

Pour l'usinage de la matière restante, vous devez disposer de l'option "Détection et usinage de la matière restante".

#### Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.









2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".




3. Actionnez la touche logicielle "Plongée G+D reste".  
La fenêtre de saisie "Plongée G+D mat. rest." s'ouvre.

### 8.3 Tournage de contour

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal)	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			
CON	Nom du contour actualisé de pièce brute pour l'usinage de la matière restante (sans les caractères "_C" et le numéro à deux chiffres suffixés)				
Matière restante 	Avec usinage consécutif de la matière restante <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>				
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé de la pièce brute pour l'usinage de la matière restante - ("oui" uniquement pour l'usinage de la matière restante)				

Paramètre	Description	Unité
FX	Avance en direction X	mm/tr
FZ	Avance en direction Z	mm/tr
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> </ul>	
Sens d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transversal</li> <li>• longitudinal</li> </ul>	
Position 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avant</li> <li>• derrière</li> <li>• intérieur</li> <li>• extérieur</li> </ul>	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽)	mm
UX ou U 	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ▽)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour ▽)	mm
XDA	1. Limite de plongée Outil Ø (abs) – (uniquement face frontale ou face arrière)	mm
XDB	2. Limite de plongée Outil Ø (abs) – (uniquement face frontale ou face arrière)	mm
Surépaisseur 	Surépaisseur de pré-finition <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui U1 Surépaisseur de contour</li> <li>• non</li> </ul>	
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ▽)	mm



Paramètre	Description	Unité
U1	<p>Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée</li> <li>Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition</li> </ul>	mm
Limitation 	<p>Limitation de la zone d'usinage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oui               <ul style="list-style-type: none"> <li>XA : 1. limite XA Ø</li> <li>XB : 2. limite XB Ø (abs) ou 2ème limite par rapport à XB (rel)</li> <li>ZA : 1. limite ZA</li> <li>ZB : 2. limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZB</li> </ul> </li> <li>non</li> </ul>	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges (rel)	mm

## 8.4 Fraisage

### 8.4.1 Surfaçage (CYCLE61)

#### Fonction

Le cycle "Surfaçage" permet de fraiser une pièce quelconque en transversal.

Le surfaçage s'effectue toujours sur une surface rectangulaire. La forme rectangulaire est donnée par les points 1 et 2, auxquels sont affectées les valeurs des dimensions de la pièce brute.

Il est possible de surfacer des pièces avec ou sans limitation.

---

#### Remarque

Lorsque le surfaçage est ouvert au moyen d'une touche logicielle, les points X et Y sont repris de l'en-tête du programme. De plus, Z0 ainsi que la sélection abs/rel de X1, Y1 sont également repris.

---

#### Accostage/Retrait

1. Le point de départ se situe en haut ou en bas pour un usinage vertical et à droite ou à gauche pour usinage horizontal.

Le point de départ est bien mis en évidence dans l'image d'aide.

2. L'usinage s'effectue de l'extérieur vers l'intérieur.

#### Type d'usinage

Il fait la distinction entre ébauche et finition :

- Ébauche :

Fraisage de la surface

l'outil change de sens sur l'arête de la pièce.

- Finition :

Fraisage unique de la surface

changement de direction de l'outil dans le plan X/Y à la distance de sécurité,

dégagement de la fraise.

L'approche en profondeur se fait toujours en dehors de la pièce.

Si vous avez prévu d'usiner une pièce avec un chanfrein, sélectionnez le cycle d'usinage Tourillon rectangulaire.

Pour le surfaçage, le diamètre de fraise effectif d'un outil de type "Fraise" figure dans un paramètre machine.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Sélectionner le sens de l'usinage

Sélectionnez le sens d'usinage dans le champ "Sens" jusqu'à ce que l'icône correspondant au sens d'usinage désiré s'affiche dans le champ "Sens".

- Même sens d'usinage
- Sens d'usinage alterné

### Sélectionner les limitations

Actionnez respectivement la touche correspondant à la limitation désirée.



à gauche



vers le haut



vers le bas



à droite

Les limites sélectionnées s'affichent dans la vue d'aide et dans le graphique à traits.












### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez la touche logicielle "Surfaçage".  
La fenêtre de saisie "Surfaçage" s'ouvre.

## 8.4 Fraisage

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ ( finition)</li> </ul>	
Sens 	Même sens d'usinage <ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> <li>• </li> </ul> Sens d'usinage alterné <ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> <li>• </li> </ul>	
CP (uniquement pour ShopTurn)	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour face frontale Y)	Degré
C0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour surface latérale Y)	Degré
X0 Y0 Z0	Les positions se rapportent au point de référence : Coin 1X Coin 1Y Hauteur de la pièce brute	mm mm mm
X1  Y1  Z1 	Coin 2X (abs) ou coin 2x par rapport à X0 (rel) Coin 2Y (abs) ou coin 2Y par rapport à Y0 (rel) Hauteur de la pièce finie (abs) ou hauteur de la pièce finie par rapport à Z0 (rel)	
DXY 	profondeur de passe maximale dans le plan En alternative, la profondeur de passe dans le plan peut aussi être indiquée en %, en tant que rapport entre profondeur de passe dans le plan (mm) et diamètre de fraise à plaquettes (mm).	mm %
DZ	profondeur de passe maximale - (uniquement pour l'ébauche)	mm
UZ	Surépaisseur de finition Profondeur	mm

---

**Remarque**

Pour la finition, vous devez entrer la même valeur que pour l'ébauche. La surépaisseur de finition est utilisée lors du positionnement, pour le dégagement de l'outil.

---

## 8.4.2 Poche rectangulaire (POCKET3)

### Fonction

Le cycle "Poche rectangulaire" permet de fraiser une poche rectangulaire quelconque sur la face frontale ou sur la surface latérale. .

Les variantes d'usinage suivantes sont disponibles :

- Fraisage d'une poche rectangulaire dans un matériau plein.
- Percer tout d'abord des avant-trous au centre lorsque par exemple la fraise ne coupe pas au centre (programmer les uns après les autres les blocs de programme Perçage, Poche rectangulaire et Position).
- Exécution de la poche rectangulaire pré-usinée (voir le paramètre "Evidement").

### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait jusqu'au centre de la poche, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil plonge dans la matière en fonction de la stratégie choisie.
3. L'usinage de la poche rectangulaire s'effectue toujours de l'intérieur vers l'extérieur avec le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

### Type d'usinage

- Ebauche

Lors de l'ébauchage, les différents plans de la poche sont usinés successivement, du centre à la profondeur Z1 ou X1.

- Finition

En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier. A cet effet, le bord de la poche est accosté en un quart de cercle qui débouche dans l'arrondi d'angle. A la dernière passe, le fond est usiné en finition, en partant du centre vers l'extérieur.

- Finition du bord

La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.






## Marche à suivre






1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Poche" et "Poche rectang.". La fenêtre de saisie "Poche rectangulaire" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Usinage 	<p>Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ ( finition)</li> <li>• ▽▽▽ bord ( finition du bord)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique Fraisage d'une poche rectangulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>• Modèles de position Position avec MCALL</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<p><b>Préréglage :</b> Les positions se rapportent au point de référence :</p> <p>Point de référence X – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Y – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Z – (position unique seulement)</p>	mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement) Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement) Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre $\varnothing$ – (position unique seulement)	mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Point de référence X – (position unique seulement)	Degré mm mm mm
W	Largeur de la poche	mm
L	Longueur de la poche	mm
R	Rayon d'arrondi	mm
$\alpha_0$	Angle de rotation	Degré
Z1 ou X1 	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (rel) – (uniquement pour bord $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ ou $\nabla\nabla\nabla$ ) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DXY ou DYZ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ ) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX	profondeur de passe maximale - (uniquement pour bord $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ ou $\nabla\nabla\nabla$ ) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan – (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ ou $\nabla\nabla\nabla$ bord) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur – (uniquement pour $\nabla$ ou $\nabla\nabla\nabla$ ) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
Plongée 	<p>Les stratégies de plongée suivantes sont sélectionnables - (uniquement pour bord <math>\nabla</math>, <math>\nabla\nabla</math> ou <math>\nabla\nabla\nabla</math>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>avec avant-trou</b> : (uniquement pour codes G)</li> </ul> <p>Avec G0, le centre de la poche est accosté à la hauteur du plan de retrait, puis le point de référence avancé de la distance de sécurité est également accosté avec G0 à cette position. La poche rectangulaire est ensuite usinée selon la stratégie de pénétration sélectionnée et en tenant compte des cotes brutes programmées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>à la perpendiculaire : plongée perpendiculaire, au centre de la poche</b></li> </ul> <p>La profondeur de passe déterminée par le calcul est exécutée au centre de la poche dans un bloc. Avec ce réglage, la fraise doit couper au centre ou bien il faut faire un avant-trou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>hélicoïdale : plongée selon une trajectoire en spirale</b></li> </ul> <p>Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution (trajectoire hélicoïdale). Une fois que la profondeur de passe est atteinte, un cercle complet est exécuté encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>pendulaire : pénétration avec oscillation dans l'axe longitudinal de la poche rectangulaire</b> (uniquement pour codes G)</li> </ul> <p>Le centre de la fraise oscille sur une droite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la pénétration.</p>	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ ou FX  (uniquement pour ShopTurn)	<p>Avance d'approche profondeur - (uniquement pour plongée avec avant-trou et à la perpendiculaire)</p> <p>(FZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou FX pour surface latérale C/Y)</p>	mm/min mm/dent
FP	pas maximal de l'hélice – (uniquement pour plongée hélicoïdale)	mm/tr
ER	<p>Rayon de l'hélice - (uniquement pour plongée hélicoïdale)</p> <p>Le rayon de plongée ne doit pas être supérieur à celui de la fraise, sinon il restera de la matière.</p>	mm
EW	angle de plongée maximal - (uniquement pour plongée pendulaire)	Degré
Evider - (uniquement en ébauchage) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usinage complet</li> </ul> <p>La poche rectangulaire est fraisée dans le plein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprise</li> </ul> <p>Une poche rectangulaire ou un trou existant, mais plus petit, sera agrandi dans un ou plusieurs axes. Les paramètres AZ, W1 et L1 doivent alors être programmés.</p>	
AZ	Profondeur de la poche déjà réalisée – (uniquement en cas de reprise)	mm
W1	Largeur de la poche déjà réalisée – (uniquement en cas de reprise)	mm
L1	Longueur de la poche déjà réalisée – (uniquement en cas de reprise)	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS	<p>Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs. ou rel.) – (seulement pour le chanfreinage)</p> <p>(ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)</p>	mm



### 8.4.3 Poche circulaire (POCKET4)

#### Fonction

Le cycle "Poche circulaire" permet de fraiser une poche circulaire sur la face frontale ou sur la surface latérale.

Les variantes d'usinage suivantes sont disponibles :

- Fraisage de la poche circulaire dans un matériau plein ;
- Percer tout d'abord des avant-trous au centre lorsque par exemple la fraise ne coupe pas au centre (programmer les uns après les autres les blocs de programme Perçage, Poche circulaire et Position).

Vous disposez de deux méthodes pour le fraisage avec la fonction "Poche circulaire", fonctionnement par plan ou hélicoïdal.

#### Accostage/retrait lors de l'évidement par plan

Lors de l'évidement par plan de la poche circulaire, la matière est enlevée horizontalement "couche par couche".

1. L'outil se déplace jusqu'au centre de la poche, en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil plonge dans la matière en fonction de la stratégie choisie.
3. L'usinage de la poche circulaire s'effectue toujours de l'intérieur vers l'extérieur avec le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

#### Accostage/retrait lors de l'évidement hélicoïdal

Lors de l'évidement hélicoïdal la matière est enlevée par un mouvement hélicoïdal jusqu'à la profondeur de la poche.

1. L'outil se déplace jusqu'au centre de la poche, en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. Approche de profondeur de passe en fonction du premier diamètre d'usinage.
3. L'usinage de la poche circulaire s'effectue avec le type d'usinage sélectionné à la profondeur de la poche.
4. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

### Type d'usinage : dans le plan

Pour le fraisage de la poche circulaire, vous pouvez choisir cette méthode pour l'usinage suivant :

- Ebauche

Lors de l'ébauche, les différents plans de la poche circulaire sont usinés successivement depuis le centre, jusqu'à ce que la profondeur Z1 ou X1 soit atteinte.

- Finition

En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier. A cet effet, le bord de la poche est accosté en un quart de cercle qui débouche dans le rayon de la poche. A la dernière passe, le fond est usiné en finition, en partant du centre vers l'extérieur.

- Finition du bord

La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

### Type d'usinage : hélicoïdal

Pour le fraisage de la poche circulaire, vous pouvez choisir cette méthode pour l'usinage suivant :

- Ebauche

Lors de l'ébauche, la poche circulaire est usinée avec des mouvements hélicoïdaux de haut en bas.

Un cercle complet est exécuté à la profondeur de la poche, afin de retirer la matière restante.

L'outil se retire à la distance de sécurité en partant du bord de la poche et du fond en quart de cercle et en vitesse rapide.

Cette procédure est répétée couche par couche de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce que la poche circulaire soit entièrement usinée.

- Finition

En usinage de finition, le bord est fraisé en premier avec un mouvement hélicoïdal jusqu'au fond.

Un cercle complet est exécuté à la profondeur de la poche, afin de retirer la matière restante.

Le fond est fraisé en forme de spirale de l'extérieur vers l'intérieur.

L'outil se retire à la distance de sécurité en vitesse rapide à partir du milieu de la poche.

- Finition du bord

En usinage de finition, le bord est fraisé en premier avec un mouvement hélicoïdal jusqu'au fond.

Un cercle complet est exécuté à la profondeur de la poche, afin de retirer la matière restante.

L'outil se retire à la distance de sécurité en partant du bord de la poche et du fond en quart de cercle et en vitesse rapide.

## Usinage chanfreinage

Lors du chanfreinage, l'arête du bord supérieur de la poche circulaire est taillée en biseau.

## Marche à suivre












1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Poche" et "Poche circul.". La fenêtre de saisie "Poche circulaire" s'ouvre.


Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul> <p>Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.</p>	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche, dans le plan ou hélicoïdal)</li> <li>• ▽▽▽ ( finition, dans le plan ou hélicoïdal)</li> <li>• ▽▽▽ bord ( finition du bord, dans le plan ou hélicoïdal)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Type d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le plan Evidement par plan de la poche circulaire</li> <li>• hélicoïdal Evidement hélicoïdal de la poche circulaire</li> </ul>	

8.4 Fraisage

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique Une poche circulaire est fraisée à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>Modèles de position Plusieurs poches circulaires sont fraisées sur un modèle de positions (p. ex. cercle complet, cercle partiel, réseau, etc.).</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<b>Préréglage</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement) Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement) Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre Ø – (position unique seulement)	mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Point de référence X – (position unique seulement)	Degré mm mm mm
Ø	Diamètre de la poche	mm
Z1 ou X1 	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0/X0 (rel) - (uniquement pour ▽, ▽▽▽ et ▽▽▽ bord) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
DXY ou DYZ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ ) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	en %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ ) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
Plongée 	Diverses stratégies de plongée sont sélectionnables - (uniquement pour variante d'usinage "dans le plan" et pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord) : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>avec avant-trou</b> (uniquement pour codes G)</li> <li><b>à la perpendiculaire : plongée perpendiculaire, au centre de la poche</b>                          La profondeur de passe déterminée par le calcul est exécutée perpendiculairement au centre de la poche.                          Avance : avance d'approche comme programmée sous FZ</li> <li><b>hélicoïdale : plongée selon une trajectoire en spirale</b>                          Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution. Une fois que la profondeur de passe est atteinte, un cercle complet est exécuté encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique.                          Avance : avance d'usinage                          Remarque : en cas de plongée verticale au centre de la poche, la fraise doit couper au centre ou un avant-trou doit être effectué.</li> </ul>	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ ou FX  (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur - (uniquement pour plongée avec avant-trou et à la perpendiculaire) (FZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou FX pour surface latérale C/Y)	mm/min mm/dent
FP	pas maximal de l'hélice - (pour pénétration hélicoïdale uniquement) Le pas de l'hélice peut être plus faible du fait des conditions géométriques.	mm/tr
ER	Rayon de l'hélice - (pour pénétration hélicoïdale uniquement) Le rayon de pénétration ne doit pas être plus grand que le rayon de la fraise, sinon il restera de la matière. Veillez en outre à ne pas abîmer le contour de la poche circulaire.	mm
Evidement  (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Usinage complet</b>                          La poche circulaire doit être fraisée dans le plein (par ex. dans une pièce de fonderie).</li> <li><b>Reprise</b>                          Il existe déjà une poche circulaire ou un trou qui doit être agrandi. Les paramètres AZ et Ø1 doivent être programmés.</li> </ul>	
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm

Paramètres	Description	Unité
ZFS ou XFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm
AZ (uniquement pour codes G)	Profondeur de la poche déjà réalisée - (uniquement en cas de reprise)	mm
Ø1 (uniquement pour codes G)	Diamètre de la poche déjà réalisée - (uniquement en cas de reprise)	mm

#### 8.4.4 Tourillon rectangulaire (CYCLE76)

##### Fonction.

Le cycle "Tourillon rectangulaire" permet de fraiser différents tourillons rectangulaires.

A cet effet, vous avez le choix entre les formes suivantes, avec ou sans arrondi d'angle :



En plus du tourillon rectangulaire que vous souhaitez fraiser, vous devez également définir un tourillon brut. Le tourillon brut délimite la zone en dehors de laquelle il n'y a plus de matière et où les déplacements s'effectuent à vitesse rapide. Le tourillon brut ne doit pas interférer sur les tourillons bruts voisins. Le cycle le centre automatiquement sur le tourillon fini.

Le tourillon est usiné avec une seule profondeur de passe. Si vous souhaitez effectuer plusieurs profondeurs de passe, vous devez programmer plusieurs fois de suite la fonction "Tourillon rectangulaire", avec une surépaisseur de finition plus faible à chaque fois.

##### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ, en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité. Le point de départ se trouve sur l'axe X positif pivoté de  $\alpha 0$ .
2. L'outil longe le contour du tourillon latéralement, en évoluant en demi-cercle avec avance d'usinage. Il se déplace d'abord à la profondeur de passe d'usinage, puis le mouvement devient planaire. Selon le sens d'usinage programmé (en opposition / en avalant), le tourillon est usiné dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.
3. Une fois le tourillon contourné, l'outil quitte le contour sur un demi-cercle puis a lieu la prise de passe en profondeur suivante.

4. Le tourillon est à nouveau accosté sur un demi-cercle puis contourné une fois. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur programmée pour le tourillon soit atteinte.
5. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

### Type d'usinage

- Ebauche

A l'ébauche, la fraise tourne autour du tourillon rectangulaire jusqu'à ce que la surépaisseur de finition programmée soit atteinte.

- Finition

Si vous avez programmé une surépaisseur de finition, la fraise contournera le tourillon rectangulaire jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte.

- Chanfreinage

L'arête sur le bord supérieur du tourillon rectangulaire est taillée en biseau.







### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Tourillon polygonal" et "Tourillon rectangulaire".  
La fenêtre de saisie "Tourillon rectangulaire" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

## 8.4 Fraisage

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Surface latérale C</li> </ul>	
Usinage 	<p>Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽▽ (finition)</li> <li>Chanfreinage</li> </ul>	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position unique Fraisage d'une poche rectangulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>Modèles de position Position avec MCALL</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<p><b>Préréglage :</b> Les positions se rapportent au point de référence :</p> <p>Point de référence X – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Y – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Z – (position unique seulement)</p>	mm mm mm
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<p><b>Face frontale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence :</p> <p>Point de référence X – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Y – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Z – (position unique seulement)</p>	mm mm mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<p><b>Face frontale Y :</b> Les positions se rapportent au point de référence :</p> <p>Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Z – (position unique seulement)</p>	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<p><b>Surface latérale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence :</p> <p>Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)</p> <p>Point de référence Z – (position unique seulement)</p> <p>Diamètre du cylindre Ø – (position unique seulement)</p>	mm ou degrés mm mm



Paramètre	Description	Unité
C0	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0		mm
Z0		mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)		mm
W	Largeur du tourillon	mm
L	Longueur du tourillon	mm
R	Rayon d'arrondi	mm
$\alpha 0$	Angle de rotation	Degré
Z1 ou X1	Profondeur du tourillon (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan sur la longueur (L) et la largeur (W) du tourillon rectangulaire. Pour obtenir un tourillon rectangulaire avec des dimensions plus faibles, appelez encore une fois le cycle et programmez une surépaisseur de finition réduite. - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur (axe d'outil) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
W1	Largeur du tourillon brut (important pour définir la position d'accostage) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽)	mm
L1	Longueur du tourillon brut (important pour définir la position d'accostage) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽)	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

### 8.4.5 Tourillon circulaire (CYCLE77)

#### Fonction

Avec le cycle "Tourillon circulaire", vous pouvez fraiser des tourillons circulaires quelconques.

En plus du tourillon circulaire que vous souhaitez fraiser, vous devez également définir un tourillon brut. Le tourillon brut délimite la zone en dehors de laquelle il n'y a plus de matière et où les déplacements s'effectuent à vitesse rapide. Le tourillon brut ne doit pas interférer sur les tourillons bruts voisins et sera centré automatiquement autour du tourillon fini.

Le tourillon circulaire est usiné avec une seule profondeur de passe. Si vous souhaitez effectuer plusieurs profondeurs de passe, vous devez programmer plusieurs fois de suite la fonction "Tourillon circulaire", avec une surépaisseur de finition plus faible à chaque fois.

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité. Le point de départ est toujours situé sur l'axe X positif.
2. L'outil longe le contour du tourillon latéralement en évoluant en demi-cercle avec l'avance d'usinage. Il se déplace d'abord à la profondeur de passe d'usinage, puis le mouvement devient planaire. Selon le sens de rotation programmé pour l'usinage (en opposition/en avalant), le tourillon circulaire sera usiné dans le sens horaire ou antihoraire.
3. Une fois le tourillon circulaire contourné, l'outil quitte le contour sur un demi-cercle, puis exécute la passe à la profondeur suivante.
4. Le tourillon circulaire est à nouveau accosté sur un demi-cercle, puis contourné une fois. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur programmée du tourillon soit atteinte.
5. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

#### Type d'usinage

Pour fraiser le tourillon circulaire, vous pouvez choisir le type d'usinage :

- Ebauche

A l'ébauche, la fraise tourne autour du tourillon circulaire jusqu'à ce que la surépaisseur de finition programmée soit atteinte.

- Finition

Si vous avez programmé une surépaisseur de finition, la fraise contournera le tourillon circulaire jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte.

- Chanfreinage




L'arête sur le bord supérieur du tourillon circulaire est taillée en biseau.

## Marche à suivre





1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Tourillon polygonal" et "Tourillon circulaire".  
La fenêtre de saisie "Tourillon circulaire" s'ouvre.




Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique Fraisage d'un tourillon circulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>• Modèles de position Position avec MCALL</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<b>Préréglage :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm

8.4 Fraisage

Paramètre	Description	Unité
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement) Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement) Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre $\varnothing$ – (position unique seulement)	mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Point de référence X – (position unique seulement)	Degré mm mm mm
$\varnothing$	Diamètre du tourillon	mm
Z1 ou X1 	Profondeur du tourillon (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla$ ) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla$ ) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan sur la longueur (L) du tourillon circulaire et la largeur (W) du tourillon circulaire. Pour obtenir un tourillon circulaire avec des dimensions plus faibles, appelez encore une fois le cycle et programmez une surépaisseur de finition réduite. - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla$ ) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur (axe d'outil) - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla$ ) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
$\varnothing 1$	Diamètre du tourillon brut (important pour définir la position d'accostage) - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla$ )	mm

 
Paramètre	Description	Unité
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

### 8.4.6 Polygone (CYCLE79)

#### Fonction

Le cycle "Polygone", vous fraisez un polygone à nombre d'arêtes quelconque.

Voici quelques exemples de formes disponibles, avec ou sans arrondi ou chanfrein :



#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil accoste le polygone sur un quart de cercle, en avance d'usinage. Il se déplace d'abord à la profondeur de passe d'usinage, puis le mouvement devient planaire. Selon le sens de rotation d'usinage programmé (en opposition/en avalant), le polygone est usiné dans le sens horaire ou antihoraire.
3. Une fois le premier plan usiné, l'outil quitte le contour en décrivant un quart de cercle et exécute la prise de passe à la profondeur suivante.
4. L'outil accoste à nouveau le polygone sur un quart de cercle. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur de polygone programmée soit atteinte.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

#### Remarque

Un polygone à plus de deux côtés est contourné sur une trajectoire en spirale ; dans le cas d'un polygone à un ou deux côtés, chaque côté est usiné séparément.





## Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Tourillon polygonal" et "Polygone". La fenêtre de saisie "Polygone" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> </ul>	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> <li>• ▽▽▽ bord (finition du bord)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique Un polygone est fraisé à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>• Modèles de position Plusieurs polygones sont fraisés sur le modèle de position programmé (p. ex. cercle partiel, réseau, ligne).</li> </ul>	
X0	Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X - (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y - (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z - (position unique seulement)	mm
Ø	Diamètre du tourillon brut	mm
N	Nombre d'arêtes	
SW ou L	Cote sur plats ou longueur d'arête	

Paramètres	Description	Unité
$\alpha 0$	Angle de rotation	Degré
R1 ou FS1 	Rayon d'arrondi ou largeur du chanfrein	
Z1 	Profondeur du polygone (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (rel) - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord)	mm
DXY 	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ )	mm %
DZ	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ )	mm
UXY	Surépaisseur de finition dans le plan - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord)	mm
UZ	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour $\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ )	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm %

### 8.4.7 Rainure longitudinale (SLOT1)

#### Fonction

La fonction "Rainure rectiligne" permet de fraiser une rainure longitudinale quelconque.

Vous avez le choix entre plusieurs variantes d'usinage :

- Fraisage d'une rainure longitudinale dans un matériau plein ;
- Percez tout d'abord un avant-trou au centre lorsque par exemple la fraise ne coupe pas au centre (programmez les uns après les autres les blocs de programme Perçage, Rainure rectiligne et Position).

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au centre de la rainure au niveau du plan de retrait puis est abaissé jusqu'à la distance de sécurité.
2. L'outil plonge dans la matière en fonction de la stratégie choisie.
3. L'usinage de la rainure rectiligne s'effectue toujours de l'intérieur vers l'extérieur avec le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

## Type d'usinage

Pour le fraisage de la rainure longitudinale, vous pouvez choisir librement le type d'usinage :

- Ebauche

Lors de l'ébauchage, les différents plans de la rainure sont usinés successivement, du centre à la profondeur Z1 ou X1.

- Finition

En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier. A cet effet, le bord de la rainure est accosté en un quart de cercle qui débouche dans l'arrondi d'angle. A la dernière passe, le fond est usiné en finition, en partant du centre vers l'extérieur.

- Finition du bord

La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

- Chanfrein

L'arête sur le bord supérieur de la rainure est taillée en biseau.







## Marche à suivre





1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Rain.rectilign".  
La fenêtre de saisie "Rainure rectiligne (SLOT1)" s'ouvre.




Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			



Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> <li>• ▽▽▽ bord (finition du bord)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique Fraisage d'une poche rectangulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>• Modèles de position Position avec MCALL</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<b>Préréglage :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement) Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement) Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre Ø – (position unique seulement)	mm ou degrés mm mm

8.4 Fraisage

Paramètre	Description	Unité
C0	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
W	Largeur de la rainure	mm
L	Longueur de la rainure	mm
$\alpha 0$	Angle de rotation de la rainure Face frontale : $\alpha 0$ se rapporte à l'axe des X ou, dans le cas de coordonnées polaires, à la position C0 Surface latérale : $\alpha 0$ se rapporte à l'axe des Y	Degré
Z1 ou X1 	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DXY ou DYZ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ▽, ▽▽▽ et ▽▽▽ bord) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan sur la longueur (L) et la largeur (W) de la rainure. - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur (axe d'outil) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètre	Description	Unité
Plongée 	<p>Les stratégies de plongée suivantes sont sélectionnables - (uniquement pour bord <math>\nabla</math>, <math>\nabla\nabla</math> ou <math>\nabla\nabla\nabla</math>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>avec avant-trou</b> (uniquement pour codes G) Accostage du point de référence avancé de la distance de sécurité avec G0.</li> <li>• <b>perpendiculaire</b> Plongée perpendiculaire au centre de la rainure :  Le déplacement se fait au centre de la rainure jusqu'à la profondeur de passe.  Remarque : avec ce réglage, la fraise doit couper au centre.</li> <li>• <b>hélicoïdale</b> (uniquement pour codes G) Plongée selon une trajectoire en spirale :  Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution (trajectoire hélicoïdale). Une fois que la profondeur de passe est atteinte, une rainure rectiligne complète est exécutée encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique.</li> <li>• <b>pendulaire</b> Plongée avec oscillation dans l'axe de la rainure:  Le centre de la fraise oscille sur une droite jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la trajectoire de pénétration.</li> </ul>	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ ou FX  (uniquement pour ShopTurn)	<p>Avance d'approche profondeur - (uniquement pour plongée avec avant-trou et à la perpendiculaire)</p> <p>(FZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou FX pour surface latérale C/Y)</p>	<p>mm/min</p> <p>mm/dent</p>
EW (uniquement pour codes G)	angle de plongée maximal - (uniquement pour plongée pendulaire)	Degré
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS 	<p>Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)</p> <p>(ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)</p>	mm

### 8.4.8 Rainure sur cercle (SLOT2)

#### Fonction

Avec le cycle "Rainure sur cercle", vous pouvez fraiser une ou plusieurs rainures de même taille sur un cercle complet ou partiel.

#### Taille de l'outil

N'oubliez pas que la fraise doit respecter une taille minimale pour usiner une rainure sur cercle.

- Ébauche :  
1/2 largeur de rainure  $W$  – surépaisseur de finition  $UXY \leq$  diamètre de la fraise
- Finition :  
1/2 largeur de rainure  $W \leq$  diamètre de la fraise
- Finition bord :  
surépaisseur de finition  $UXY \leq$  diamètre de la fraise

#### Rainure circulaire

Si vous désirez réaliser une rainure circulaire, vous devez introduire les valeurs suivantes pour les paramètres Nombre  $N$  et Angle au centre  $\alpha 1$  :

$$N = 1$$

$$\alpha 1 = 360^\circ$$

#### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au centre du demi-cercle à l'extrémité de la rainure, en vitesse rapide à hauteur du plan de retrait, et se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil pénètre ensuite en avance d'usinage dans la pièce, les passes maximales en direction  $Z$  (usinage sur face frontale) et en direction  $X$  (usinage sur surface latérale) ainsi que la surépaisseur de finition étant prises en considération. La rainure sur cercle est usinée en fonction du sens de rotation d'usinage (en opposition ou en avalant), dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.
3. Lorsque la première rainure est achevée, l'outil retourne en vitesse rapide au plan de retrait.
4. La rainure suivante est accostée sur une droite ou une trajectoire circulaire, avant d'être usinée.
5. La vitesse rapide pour le positionnement sur une trajectoire circulaire est définie dans un paramètre machine.

## Type d'usinage

Pour le fraisage de rainures circulaires, vous avez la possibilité de choisir librement le type d'usinage :

- Ebauche

En usinage de finition, chaque niveau de la rainure est fraisé de manière consécutive, à partir du centre du demi-cercle à l'extrémité de la rainure jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte.

- Finition

En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte. A cet effet, le bord de la rainure est accosté en un quart de cercle qui débouche dans le rayon. A la dernière passe, le finissage du fond est effectué en partant du centre du demi-cercle à l'extrémité de la rainure.

- Finition du bord

La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

- Chanfreinage

Lors du chanfreinage, l'arête sur le bord supérieur de la rainure est taillée en biseau.







## Marche à suivre






1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Rainures sur cerc.". La fenêtre de saisie "Rainure sur cercle" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

## 8.4 Fraisage

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ ( finition)</li> <li>• ▽▽▽ bord ( finition du bord)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
FZ (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur	in/min in/Dent
Modèle cercle 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cercle complet Les rainures sont positionnées sur un cercle complet. La distance entre une rainure et la rainure suivante est toujours la même et est calculée par la commande.</li> <li>• Cercle partiel Les rainures sont positionnées sur un cercle partiel. La distance entre une rainure et la rainure suivante peut être déterminée par l'angle <math>\alpha_2</math>.</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<b>Préréglage :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement) Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement) Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre $\varnothing$ – (position unique seulement)	mm ou degrés mm mm

Paramètre	Description	Unité
C0	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0		mm
Z0		mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)		mm
N	Nombre de rainures	
R	Rayon de la rainure sur cercle	mm
$\alpha 0$	Angle de départ	Degré
$\alpha 1$	Angle au centre de la rainure	Degré
$\alpha 2$	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	degré
W	Largeur de la rainure	mm
Z1 ou X1 	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ ) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ ) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition Plan - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ ) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
positionnement 	Mouvement de positionnement entre les rainures : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Droite : La position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite.</li> <li>• Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec l'avance définie par un paramètre machine.</li> </ul>	
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage (rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS (uniquement pour codes G)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS  (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

### 8.4.9 Rainure ouverte (CYCLE899)

#### Fonction.

Pour évider une rainure ouverte, utilisez la fonction "Rainure ouverte".

Suivant la configuration de la pièce et de la machine, vous avez le choix entre les stratégies d'usinage suivantes pour l'ébauche :

- Tourbillonnage
- Fraisage en plongée

Pour l'usinage complet de la rainure, vous disposez des types d'usinage suivants :

- Ebauche
- Préfinition
- Finition
- Finition du fond
- Finition du bord
- Chanfreinage

#### Tourbillonnage

Ce mode d'usinage est employé en particulier sur les matériaux trempés pour l'ébauche et l'usinage du contour à l'aide de fraises avec un revêtement VHM.

Stratégie privilégiée pour l'ébauche à grande vitesse, le tourbillonnage évite une plongée complète de l'outil. Le respect du chevauchement réglé est ainsi garanti.

#### Fraisage en plongée

Le fraisage en plongée est la stratégie privilégiée pour l'évidement de rainures sur des machines et des géométries de pièce dites "instables". Les forces agissent essentiellement dans le sens longitudinal de l'axe de l'outil, soit perpendiculairement à la surface de la poche/rainure réalisée (plan XY dans la direction Z). Aussi l'outil n'est-il presque soumis à aucune déformation. Même sur les pièces instables, la sollicitation axiale de l'outil ne risque quasiment pas de provoquer de vibrations.

Il est possible d'augmenter considérablement la profondeur de passe. L'utilisation de fraises dites plongeantes permet d'augmenter la durée de vie grâce à la diminution des vibrations, même avec de grands porte-à-faux.

#### Accostage/dégagement lors du tourbillonnage

1. L'outil accoste en vitesse rapide le point de départ avant la rainure tout en respectant la distance de sécurité.
2. L'outil se positionne à la profondeur de passe.
3. La rainure ouverte est toujours usinée sur toute sa longueur suivant le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.





### Accostage/dégagement lors du fraisage en plongée

1. L'outil accoste en vitesse rapide le point de départ avant la rainure tout en respectant la distance de sécurité.
2. La rainure ouverte est toujours usinée sur toute sa longueur suivant le type d'usinage choisi.
3. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

### Type d'usinage Ébauche Tourbillonnage

L'ébauche est réalisée par mouvement circulaire de la fraise.

Pendant ces mouvements, la fraise pénètre toujours plus et en continu dans le plan. Dès que la fraise a entièrement parcouru la rainure, elle revient en arrière, toujours avec un mouvement circulaire, pour enlever la couche suivante dans la "direction Z" (profondeur de passe). Cette procédure se répète jusqu'à ce que la profondeur réglée pour la rainure plus la surépaisseur de finition soit atteinte.

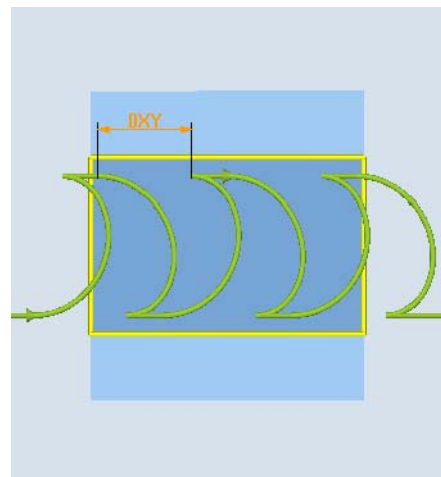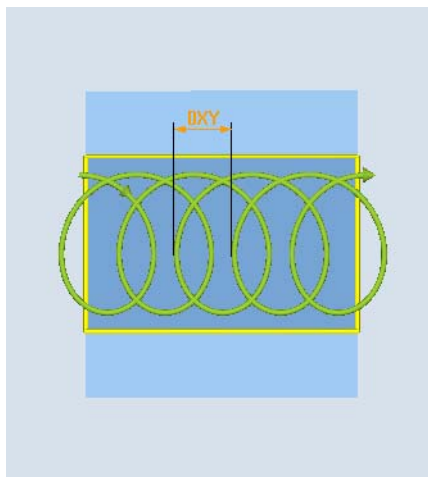

Tourbillonnage : en avalant ou en opposition    Tourbillonnage : En avalant - en opposition

### Conditions en marge lors du tourbillonnage

- Ébauche  
1/2 largeur de rainure  $W$  – Surépaisseur de finition  $UXY \leq$  diamètre de la fraise
- Largeur de rainure  
au minimum  $1,15 \times$  diamètre de la fraise + surépaisseur de finition  
au maximum  $2 \times$  diamètre de la fraise +  $2 \times$  surépaisseur de finition
- Pénétration radiale  
au minimum  $0,02 \times$  diamètre de la fraise  
au maximum  $0,25 \times$  diamètre de la fraise
- Profondeur de passe maximale  $\leq$  hauteur de coupe de la fraise

Notez que la hauteur de coupe de la fraise ne peut pas être contrôlée.

La pénétration radiale maximale dépend de la fraise.

Pour des matériaux durs, choisissez une pénétration réduite.

### Type d'usinage Ébauche Fraisage en plongée


L'ébauche de la rainure est exécutée de manière séquentielle, dans le sens longitudinal de la rainure, par des mouvements de pénétration verticaux de la fraise avec une avance d'usinage, suivis d'un retrait et d'un mouvement de positionnement sur le point de pénétration suivant.

La fraise pénètre d'une demi-profondeur de passe le long de la rainure, de manière décalée sur la paroi gauche et la paroi droite.

Le premier mouvement de pénétration s'effectue sur le bord de la rainure avec une demi-profondeur de passe de la fraise moins la distance de sécurité. (Distance de sécurité supérieure à la pénétration, donc dans le vide.) Pour ce cycle, la largeur maximale de la rainure doit être inférieure au double de la largeur de la fraise + surépaisseur de finition.

Après chaque mouvement de pénétration, le dégagement de la fraise s'effectue également avec l'avance d'usinage sur une distance égale à la distance de sécurité. Le dégagement est exécuté si possible par retrait, c'est-à-dire que le dégagement de la fraise s'effectue depuis le fond avec un angle de  $45^\circ$  dans le sens inverse de la bissectrice de la zone enroulée, si l'enroulement de la fraise est inférieur à  $180^\circ$ .

Puis la fraise passe à vitesse rapide par-dessus le matériau.

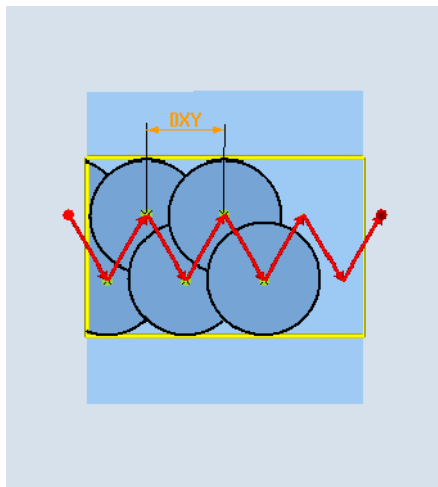

### Conditions en marge lors du fraisage en plongée

- Ébauche  
1/2 largeur de rainure W - Surépaisseur de finition  $UXY \leq$  diamètre de la fraise
- Pénétration radiale maximale  
La pénétration maximale dépend de la largeur de tranchant de la fraise.
- Pas  
Le pas latéral résulte de la largeur souhaitée de la rainure, du diamètre de la fraise et de la surépaisseur de finition.
- Retrait  
Le retrait s'effectue sous un angle de  $45^\circ$  si l'angle d'enroulement est inférieur à  $180^\circ$ .  
Sinon, le retrait est vertical comme pour le perçage.
- Retrait  
Le retrait s'effectue perpendiculairement à la surface enroulée.
- Distance de sécurité  
Accostez la distance de sécurité au-delà de la fin de la pièce afin d'empêcher l'arrondissement des parois de la rainure aux extrémités.

Notez que la largeur de tranchant de la fraise pour la pénétration radiale maximale ne peut pas être contrôlée.

### Type d'usinage Préfinition

Si la matière restante sur les parois de la rainure est trop importante, les coins superflus sont enlevés sur la surépaisseur de finition.

### Type d'usinage Finition

Pour la finition des parois, la fraise longe les parois de la rainure tout en plongeant graduellement dans la direction Z comme pour l'ébauche. Elle dépasse alors le début et la fin de la rainure d'une longueur égale à la distance de sécurité, pour obtenir une surface régulière de la paroi sur toute la longueur de la rainure.

### Type d'usinage Finition du bord

La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

### Type d'usinage Finition du fond

Pour la finition du fond, la fraise effectue un seul aller-retour dans la rainure finie.

## Type d'usinage Chanfreinage

L'arête sur le bord supérieur de la rainure est taillée en biseau.

## Conditions en marge supplémentaires










- Finition  
1/2 largeur de rainure  $W \leq$  diamètre de fraise
- Finition du bord  
Surépaisseur de finition  $UXY \leq$  diamètre de la fraise
- Chanfreinage  
L'angle de la pointe doit être saisi dans la table d'outils.





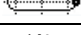

## Marche à suivre





1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Rainur.bo.". La fenêtre de saisie "Rainure borgne" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Point de référence 	Position du point de référence : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  (bord gauche)</li> <li>•  (centre)</li> <li>•  (bord droit)</li> </ul>	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽ (pré-finition)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> <li>• ▽▽▽ fond (finition du fond)</li> <li>• ▽▽▽ bord (finition du bord)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourbillonnage Mouvement circulaire de la fraise aller-retour le long de la rainure.</li> <li>• Fraisage en plongée Mouvements de perçage séquentiels le long de l'axe de l'outil.</li> </ul>	
	Sens de fraisage : - (en dehors du fraisage en plongée) <ul style="list-style-type: none"> <li>• En avalant</li> <li>• En opposition</li> </ul>	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique Fraisage une rainure à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>• Modèles de position Fraisage plusieurs rainures sur un modèle de position programmé (par exemple, cercle complet ou réseau).</li> </ul>	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	<b>Préréglage</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	mm mm mm

Paramètre	Description	Unité
CP X0 ou L0  Y0 ou C0  Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement) Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement) Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0  Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre $\varnothing$ – (position unique seulement)	mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y</b> : Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Point de référence X – (position unique seulement)	Degré mm mm mm
W	Largeur de la rainure	mm
L	Longueur de la rainure	mm
$\alpha 0$	Angle de rotation de la rainure	Degré
Z1  (uniquement pour codes G)	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (abs) - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ fond et $\nabla\nabla$ )	mm
Z1 ou X1  (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (abs) - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ fond et $\nabla\nabla$ ) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DX Y ou DY Z  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour $\nabla$ ) (DX Y pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DY Z pour surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla$ , $\nabla\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord) - (uniquement pour tourbillonnage) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UX Y ou UY Z (uniquement pour ShopTurn)	Surépaisseur de finition Plan (bord de rainure) – (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ fond) (UX Y pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UY Z pour surface latérale C/Y)	mm
UZ (uniquement pour codes G)	Surépaisseur de finition Profondeur (fond de la rainure) - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord)	mm

Paramètre	Description	Unité
UZ ou UX (uniquement pour ShopTurn)	Surépaisseur de finition Profondeur (fond de la rainure) - (uniquement pour $\nabla$ , $\nabla\nabla$ et $\nabla\nabla\nabla$ bord) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
ZFS  (uniquement pour codes G)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS  (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

### 8.4.10 Trou oblong (LONGHOLE) - uniquement programmes en code G

#### Fonction

Le cycle "Trou oblong" permet d'usiner des trous oblongs disposés sur un cercle. L'axe longitudinal des trous oblongs est disposé radialement.

Au contraire de la rainure, la largeur du trou oblong est déterminée par le diamètre de l'outil.

Le cycle génère un déplacement optimal de l'outil afin d'exclure les courses à vide inutiles. Si plusieurs prises de passe sont nécessaires pour l'usinage d'un trou oblong, la pénétration se fait en alternance aux points finaux. La trajectoire à décrire dans le plan suivant l'axe longitudinal du trou oblong change de sens après chaque passe. Le cycle cherche de lui-même le trajet le plus court lors du passage au trou oblong suivant.

#### IMPORTANT

Le cycle exige l'utilisation d'une fraise pourvue d'une dent en bout (DIN 844).

#### Accostage/Retrait

1. La position de départ pour le cycle est accostée en G0. Dans les deux axes du plan courant, on accoste le point final le plus proche du premier trou oblong à usiner à la hauteur du plan de retrait suivant l'axe d'outil, puis on descend verticalement au point de référence avancé de la distance de sécurité.
2. Chaque trou oblong est fraisé suivant un mouvement pendulaire. L'usinage dans le plan se fait avec G1 et la valeur de vitesse d'avance programmée. A chaque point d'inversion de sens, il y a une pénétration à la prochaine profondeur d'usinage calculée de façon interne par le cycle, avec G1 et l'avance, jusqu'à atteinte de la profondeur finale.
3. Retrait en G0 au plan de retrait et accostage du trou oblong suivant par le chemin le plus court.
4. Après usinage du dernier trou oblong, l'outil est amené en G0, perpendiculairement à la dernière position atteinte dans le plan d'usinage, au plan de retrait et le cycle est terminé.


## Marche à suivre



1. Le programme pièce à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Trou oblong". La fenêtre de saisie "Trou oblong" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
PL	Plan d'usinage	
RP	Plan de retrait (abs)	
SC	Distance de sécurité (rel)	
F	Avance	mm/min
Type d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dans le plan</b> Le déplacement se fait au centre de la rainure jusqu'à la profondeur de passe. Remarque : avec ce réglage, la fraise doit couper au centre.</li> <li>• <b>pendulaire</b> plongée avec oscillation dans l'axe de la rainure : Le centre de la fraise oscille sur une droite jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la trajectoire de pénétration.</li> </ul>	mm
Point de référence 	Position du point de référence : 	
Position d'usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique Un trou oblong est fraisé à la position programmée (X0, Y0, Z0).</li> <li>• Modèle de positions Plusieurs trous oblongs sont fraisés sur le modèle de positions programmé (p. ex. cercle partiel, réseau, ligne).</li> </ul>	
X0	Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X - (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y - (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z	mm
L	Longueur du trou oblong	mm
$\alpha 0$	Angle de rotation	Degré



Paramètres	Description	Unité
Z1 	Profondeur du trou oblong (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (rel)	mm
DZ	Pénétration maxi en profond.	mm
FZ	Avance d'approche profondeur	mm/min

### 8.4.11 Fraisage de filetage (CYCLE70)

#### Fonction

Un fraisage de filetage permet de réaliser des filetages intérieurs et extérieurs de pas identique. Le filetage réalisé peut être un filetage à droite ou à gauche ; l'usinage a lieu de haut en bas ou inversement.

Avec les filetages métriques (pas du filetage P en mm/tr), le cycle occupe le paramètre de profondeur de filetage H1 avec une valeur calculée à partir du pas du filetage. Vous pouvez modifier cette valeur. La correction de l'avance doit être activée par un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

L'avance renseignée se rapporte à l'usinage. Toutefois, c'est l'avance du centre de la fraise qui est affichée. C'est pour cela qu'une valeur inférieure est indiquée pour les filetages intérieurs et une valeur supérieure pour les filetages extérieurs.

#### Accostage/retrait lors du fraisage d'un filetage intérieur

1. Positionnement dans le plan de retrait en rapide.
2. Accostage du point de départ du cercle d'accostage dans le plan courant en rapide.
3. Approche d'un point de départ calculé en interne par la commande dans l'axe de l'outil en rapide.
4. Mouvement d'accostage du diamètre du filetage sur un cercle d'accostage calculé en interne par la commande en avance programmée, en tenant compte de la surépaisseur de finition et de la profondeur de passe maximale dans le plan.
5. Fraisage d'un filetage selon une spirale dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire (selon qu'il s'agit d'un filetage à gauche ou à droite, un seul cycle lorsque le nombre de dents tranchantes d'une fraise peigne (NT)  $\geq 2$ , décalé dans la direction Z).
6. Mouvement de sortie sur une trajectoire circulaire avec le même sens de rotation et l'avance programmée.
7. Lorsque le nombre de filets programmés par tranchant NT est  $> 2$ , l'outil pénètre (est décalé) du nombre NT-1 dans la direction Z. Les points 4 à 7 sont répétés jusqu'à ce que la profondeur programmée du filetage soit atteinte.

8. Si la profondeur de passe dans le plan est inférieure à la profondeur du filetage, les points 3 à 7 seront répétés jusqu'à ce que la profondeur du filetage + la surépaisseur de finition soient atteintes.

9. Retrait jusqu'au centre du filetage, puis jusqu'au plan de retrait suivant l'axe d'outil en rapide.

N'oubliez pas que l'outil ne peut dépasser la valeur suivante pendant le fraisage d'un filetage intérieur.

Diamètre de la fraise  $< (\text{diamètre nominal} - 2 \cdot \text{profondeur du filet H1})$

### Accostage/retrait lors du fraisage d'un filetage extérieur






1. Positionnement dans le plan de retrait en rapide.
2. Accostage du point de départ du cercle d'accostage dans le plan courant en rapide.
3. Approche d'un point de départ calculé en interne par la commande dans l'axe de l'outil en rapide.
4. Mouvement d'accostage du diamètre du noyau du filetage sur un cercle d'accostage calculé en interne par la commande en avance programmée, en tenant compte de la surépaisseur de finition et de la profondeur de passe maximale dans le plan.
5. Fraisage d'un filetage selon une spirale dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire (selon qu'il s'agit d'un filetage à gauche ou à droite, un seul cycle lorsque  $NT \geq 2$ , décalé dans la direction Z).
6. Mouvement de sortie sur une trajectoire circulaire dans le sens de rotation inverse avec l'avance programmée.
7. Lorsque le nombre de filets programmés par tranchant NT est  $> 2$ , l'outil pénètre (est décalé) du nombre NT-1 dans la direction Z. Les points 4 à 7 sont répétés jusqu'à ce que la profondeur programmée du filetage soit atteinte.
8. Si la profondeur de passe dans le plan est inférieure à la profondeur du filetage, les points 3 à 7 seront répétés jusqu'à ce que la profondeur du filetage + la surépaisseur de finition soient atteintes.
9. Retrait au plan de retrait suivant l'axe d'outil en vitesse rapide

### Marche à suivre






1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez la touche logicielle "Fraisage de filetage". La fenêtre de saisie "Fraisage filetage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> </ul>	
	Sens d'usinage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z0 → Z1 Usinage de haut en bas</li> <li>• Z1 → Z0 Usinage de bas en haut</li> </ul>	
	Sens de rotation du filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filetage à droite Fraisage d'un filetage à droite.</li> <li>• Filetage à gauche Fraisage d'un filetage à gauche.</li> </ul>	
	Position du filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filetage intérieur Fraisage d'un filetage intérieur.</li> <li>• Filetage extérieur Fraisage d'un filetage extérieur.</li> </ul>	
NT	Nombre de dents par tranchant Il est possible d'utiliser des fraises peigne à une ou plusieurs dents coupantes. Les mouvements requis sont générés par le cycle de telle sorte que, lorsque la position finale du filetage est atteinte, la pointe de la dent inférieure de la fraise peigne coïncide avec la position finale programmée. Selon la géométrie de la fraise peigne, il faut tenir compte d'une course de dégagement au fond de la pièce.	
 (uniquement pour codes G)	Position d'usinage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Position unique</li> <li>• Modèle de positions (MCALL)</li> </ul>	

#### 8.4 Fraisage

Paramètre	Description	Unité
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	Les positions se rapportent au centre : Point de référence X - (position unique seulement) Point de référence Y - (position unique seulement) Point de référence Z	mm mm mm
Z1 ou X1 	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
Table 	Sélection de la table de filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>sans</li> <li>métrique ISO</li> <li>Whitworth BSW</li> <li>Whitworth BSP</li> <li>UNC</li> </ul>	
Sélection - (sauf table "sans")	Sélection d'une valeur de la table : par ex. <ul style="list-style-type: none"> <li>M3; M10; etc. (métrique ISO)</li> <li>W3/4"; etc. (Whitworth BSW)</li> <li>G3/4"; etc. (Whitworth BSP)</li> <li>N1" - 8 UNC; etc. (UNC)</li> </ul>	
P	Indication du pas de vis pour l'entrée des paramètres dans les zones de saisie "Table" et "Sélection".	MODULE Filets/" mm/tr in/tr
P  - (Possibilité de sélection uniquement en cas de sélection de table "sans")	Pas de filetage... <ul style="list-style-type: none"> <li>en MODULE : d'usage courant avec des vis sans fin s'engrenant dans une roue dentée, par exemple.</li> <li>par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex. Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ.</li> <li>en mm/tr</li> <li>en inch/tr</li> </ul> L'outil utilisé dépend du pas de filetage.	MODULE Filets/"  mm/tr in/tr
Ø	Diamètre nominal, exemple : diamètre nominal de M12 = 12 mm	mm
H1	Profondeur de filet	mm
DXY ou DYZ (uniquement pour ShopTurn)	profondeur de passe maximale dans le plan (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Y - (uniquement pour ∇)	mm
αS	Angle de départ	Degré

## 8.4.12 Gravure (CYCLE60)

### Fonction

La fonction "Gravure" permet de graver un texte sur une pièce et de placer les caractères sur une ligne ou sur un arc de cercle.

Vous pouvez introduire le texte directement dans le champ de texte sous la forme d'un "texte figé" ou lui affecter une variable pour obtenir un "texte variable".

Une police proportionnelle est utilisée pour la gravure, c.-à-d. les différents caractères ont une largeur variable.

### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil se déplace avec l'avance de pénétration FZ jusqu'à la profondeur d'usinage Z1 et fraise le caractère.
3. L'outil se retire en rapide de la distance de sécurité et se déplace sur une droite jusqu'au prochain caractère.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que le texte complet soit fraisé.
5. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.

### Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez la touche logicielle "Gravure".  
La fenêtre de saisie "Gravure" s'ouvre.

## Saisie du texte à graver



4. Actionnez la touche logicielle "Caract. spécial" pour introduire un caractère qui ne figure pas sur les touches de saisie.

La fenêtre "Caractère spécial" s'affiche.

- Positionnez le curseur sur le caractère choisi.
- Actionnez la touche logicielle "OK".

Le caractère sélectionné est inséré dans le texte à l'endroit où se trouve le curseur.



5. Actionnez les touches logicielles "Effacer texte" et "Effacer" l'une après l'autre pour supprimer tout le texte.



6. Actionnez la touche logicielle "Minuscules" pour introduire des lettres en minuscules. Actionnez une deuxième fois cette touche logicielle pour revenir aux majuscules.



7. Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Date" si vous désirez graver la date actuelle.



La date est gravée au format européen (<DD>.<MM>.<YYYY>).

Si vous préférez un autre format, vous devez adapter en conséquence le format prédéfini dans le champ de texte. Pour graver la date au format américain par exemple (mois/année/jour => 8/16/04), choisissez le format <M>/<D>/<YY>.



7. Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Heure" si vous désirez graver l'heure actuelle.



L'heure est gravée au format européen (<TIME24>).

Pour graver l'heure au format américain, choisissez le format <TIME12>.

Exemple :

 
Saisie de texte : Heure : <TIME24> Donne : Heure : 16.35

Heure : <TIME12> Donne : Heure : 04.35 PM



7. • Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Nombre de pièces 000123" si vous souhaitez graver un nombre de pièces avec un nombre de chiffres fixe et des zéros en tête.

Le format de texte <#####,\$AC\_ACTUAL\_PARTS> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.



- Définissez le nombre de chiffres en adaptant le nombre de jokers (#) dans le champ de gravure.

Si le nombre de chiffres que vous avez indiqué (par ex., ##) n'est pas suffisant

 
pour représenter le nombre de pièces, le cycle l'augmente automatiquement.

- OU



7. • Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Nombre de pièces 123", si vous souhaitez graver un nombre de pièces sans zéros en tête.

Le format de texte <#,\$AC\_ACTUAL\_PARTS> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.



- Définissez le nombre de chiffres en adaptant le nombre de jokers dans le champ de gravure.

Si le nombre de chiffres que vous avez indiqué (par ex. 123) n'est pas suffisant pour représenter le nombre de pièces, le cycle l'augmente automatiquement.



7. • Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Nombre 123.456", si vous souhaitez graver un nombre quelconque dans un format particulier.

Le format de texte <#.###,\_VAR\_NUM> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.



- A l'aide des jokers #.###, déterminez le format numérique dans lequel devra être gravé le nombre défini sous \_VAR\_NUM.

Si vous avez, par exemple, paramétré 12.35 sous \_VAR\_NUM, vous disposez des possibilités suivantes pour formater la variable.

Saisie	Edition	Signification
<#,_VAR_NUM>	12	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, pas de chiffres après la virgule
<####,_VAR_NUM>	0012	4 chiffres avant la virgule, des zéros en en-tête, pas de chiffre après la virgule
< #,_VAR_NUM>	12	4 chiffres avant la virgule, des blancs en en-tête, pas de chiffre après la virgule
<#.,_VAR_NUM>	12.35	Les chiffres avant et après la virgule ne sont pas formatés
<#.#,_VAR_NUM>	12.4	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, 1 chiffre après la virgule (arrondi)
<#.##_VAR_NUM>	12.35	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, 2 chiffres après la virgule (arrondi)
<#.####,_VAR_NUM>	12.3500	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, 4 chiffres après la virgule (arrondi)



- Si l'espace qui précède le point décimal n'est pas suffisant pour restituer le nombre indiqué, il s'agrandit automatiquement. Si le nombre de chiffres indiqué est supérieur au nombre à graver, des zéros viennent compléter automatiquement les positions vides dans le format de sortie.
- Pour formater le nombre de chiffres avant le point décimal, vous pouvez aussi utiliser des blancs.
- Il est possible d'utiliser une autre variable numérique (par ex. R0) à la place de \_VAR\_NUM.
7. Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Texte variable", si vous souhaitez reprendre le texte à graver (200 caractères max.) d'une variable.
- Le format de texte <Texte, \_VAR\_TEXT> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.
- Vous pouvez aussi utiliser une autre variable de texte à la place de \_VAR\_TEXT.

---

#### Remarque

##### Saisie du texte à graver

Seule une saisie sur une ligne et sans retour à la ligne est autorisée.

---

## Textes variables

Vous pouvez configurer des textes variables de différentes manières :

- Date et heure

Vous pouvez par exemple graver sur les pièces la date et l'heure de leur fabrication. Ces valeurs sont délivrées par la NCK.

- Quantité

A l'aide des textes variables, vous avez la possibilité de graver sur les pièces un numéro de série continu.

Vous pouvez alors définir le format des numéros (nombre de chiffres, nombre de zéros à faire figurer en-tête).

A l'aide du joker (#), vous formatez le nombre de chiffres où la variable nombre de pièces doit débiter.

Si vous ne souhaitez pas donner à la première pièce le nombre 1, vous pouvez indiquer une valeur additionnelle (par ex. (<#,\$AC\_ACTUAL\_PARTS + 100>). Cette valeur sera ajoutée au nombre de pièces (par ex. 101, 102, 103,...).



- Valeurs numériques

Pour la sortie de valeurs numériques (par ex. des résultats de mesure), vous pouvez choisir le format du chiffre à graver tel que vous le désirez (nombre de chiffres avant et après la virgule).




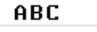
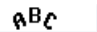

- Texte










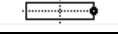







Au lieu de saisir un texte fixe dans le champ de texte à graver, vous pouvez affecter une variable au texte à graver (par ex. VARTEXT="ABC123").









## Cercle complet

Pour répartir un texte sur un cercle entier de façon régulière, introduisez l'angle au centre  $\alpha=360^\circ$ . Le cycle répartit alors automatiquement les caractères de façon régulière sur le cercle complet.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage		D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min			

Paramètres	Description	Unité
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ  (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur	mm/min mm/dent
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Alignement 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  (alignement linéaire)</li> <li>•  (alignement en arc de cercle)</li> <li>•  (alignement en arc de cercle)</li> </ul>	

Paramètres	Description	Unité
Point de référence 	Position du point de référence <ul style="list-style-type: none"> <li> en bas à gauche</li> <li> en bas au centre</li> <li> en bas à droite</li> <li> en haut à gauche</li> <li> en haut au centre</li> <li> en haut à droite</li> <li> au bord à gauche</li> <li> au centre</li> <li> au bord à droite</li> </ul>	
Texte à graver	Au maximum 100 caractères	
X0 ou R  Y0 ou α0   Z0 (uniquement pour codes G)	<b>Préréglage :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X ou point de référence longueur polaire Point de référence Y ou point de référence angle polaire  Point de référence Z – (uniquement pour alignement en arc de cercle)	mm mm ou degrés mm
X0 ou L0  Y0 ou C0   Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X ou point de référence longueur polaire Point de référence Y ou point de référence angle polaire  Point de référence Z	mm mm ou degrés mm
CP X0 ou L0  Y0 ou C0   Z0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Face frontale Y :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage Point de référence X ou point de référence longueur polaire Point de référence Y ou point de référence angle polaire  Point de référence Z	Degré mm mm ou degrés mm
Y0 ou C0   Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale C :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)  Point de référence Z Diamètre du cylindre Ø	mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	<b>Surface latérale Y :</b> Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y Point de référence Z Point de référence X	Degré mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
Z1 ou X1 	Profondeur de gravure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
W	Hauteur des caractères	mm
DX1 ou α2  DY1 ou α2 	Espacement des caractères ou angle au centre – (uniquement pour alignement en arc de cercle) (DX1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DY1 pour surface latérale C/Y)	mm ou Degré
DX1 ou DX2  DY1 ou DY2 	Espacement des caractères ou largeur totale – (uniquement pour alignement linéaire) (DX1/2 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DY1/2 pour surface latérale C/Y)	mm
α1	Orientation du texte (uniquement en alignement linéaire)	Degré
XM ou LM  (uniquement pour codes G)	Centre X (abs) ou centre longueur polaire – (uniquement pour alignement en arc de cercle)	mm
YM ou αM  (uniquement pour codes G)	Centre Y (abs) ou centre angle polaire – (uniquement pour alignement en arc de cercle)	mm
YM ou CM  (uniquement pour ShopTurn)	Centre Y ou C (abs) – (uniquement pour alignement en arc de cercle) - (uniquement pour zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm ou degrés
ZM (uniquement pour ShopTurn)	Centre Z (abs) – (uniquement pour alignement en arc de cercle) - (uniquement pour zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm

## 8.5 Fraisage de contour

### 8.5.1 Généralités

#### Fonction

Les cycles de "Fraisage de contour" permettent de fraiser un contour simple ou complexe. Vous pouvez définir des contours ouverts ou fermés (poches, îlots, tourillons).

Un contour est constitué de différents éléments de contour dont le nombre doit être compris entre deux au minimum et 250 au maximum. Comme éléments de raccordement, vous disposez de rayons, de chanfreins et de transitions tangentielles.

Le calculateur de contours intégré détermine les points d'intersection des différents éléments de contour en tenant compte des corrélations géométriques, ce qui vous permet d'introduire également des éléments dont la cotation est insuffisante.

Pour le fraisage de contours, vous devez toujours programmer d'abord la géométrie du contour puis la technologie.

### 8.5.2 Représentation du contour

#### Programme à codes G




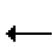
Dans l'éditeur, le contour est représenté dans une section de programme avec des blocs de programme individuels. Si vous ouvrez un bloc individuel, le contour s'ouvre.



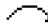


#### Programme ShopTurn

Le cycle représente un contour sous forme de bloc de programme dans le programme. Si vous ouvrez ce bloc, les différents éléments de contour sont représentés par des symboles et des graphiques à traits.

#### Représentation symbolique

Les différents éléments de contour sont représentés symboliquement dans l'ordre dans lequel ils ont été introduits, à côté de la fenêtre du graphique.

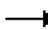Élément de contour	Symbole	Signification
Point de départ		Point de départ du contour
Droite vers le haut		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers le bas		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers la gauche		Droite dans un incrément d'indexation de 90°

Elément de contour	Symbole	Signification
Droite vers la droite		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite quelconque		Droite à pente quelconque
Arc de cercle vers la droite		Cercle
Arc de cercle vers la gauche		Cercle
Pôle		Droite diagonale ou cercle en coordonnées polaires
Prolongement du contour	END	Fin de la description du contour

La couleur différente des symboles donne une information sur leur état :

Premier plan	Arrière-plan	Signification
noir	bleu	Curseur sur élément actif
noir	orange	Curseur sur élément courant
noir	blanc	Elément normal
rouge	blanc	Elément ignoré pour l'instant (ne sera pris en considération que lorsqu'il sera sélectionné avec le curseur)

## Représentation graphique

En synchronisme avec l'introduction des éléments de contour, le contour programmé est représenté dans la fenêtre du graphique sous forme de traits.

Un élément de contour peut être représenté par différents types de traits et en différentes couleurs :

- noir : Contour programmé
- orange : Élément de contour courant
- vert, en tirets : Élément en alternative
- bleu à pois : élément défini par la pièce

L'échelle du système de coordonnées s'adapte à la modification de l'ensemble du contour.

La position du système de coordonnées est affichée dans la fenêtre du graphique.

### 8.5.3 Création d'un nouveau contour

#### Fonction

Pour chaque contour que vous désirez fraiser, vous devez déclarer un contour spécifique. Les contours sont mémorisés à la fin du programme.

---

#### Remarque

Dans la programmation en code G, veillez à ce que les contours soient placés après le repère de fin de programme !

---





La déclaration d'un nouveau contour commence par la détermination d'un point de départ. Entrez les éléments du contour. Le processeur de contour définit alors automatiquement la fin du contour.

Si vous modifiez l'axe d'outil, le cycle adapte automatiquement les axes correspondants du point de départ. Pour le point de départ, vous pouvez introduire des instructions supplémentaires quelconques (40 caractères maxi) sous la forme de codes G.

#### Instructions supplémentaires

A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Vous introduisez les instructions supplémentaires (40 caractères maxi) dans le masque de paramétrage étendu (touche logicielle "Tous les paramètres"). Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires ne rentrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour. Pour cela, utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G, nécessitant son propre bloc.

#### Marche à suivre

- |   |    |  |
|---|----|--|
|   | 1. | Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.                             |
|  | 2. | Actionnez la touche logicielle "Fraisage".   |
|  | 3. | Actionnez les touches logicielles "Fraisage contours" et "Nouveau contour".  |
|  |    | La fenêtre de saisie "Nouveau contour" s'ouvre.  |
|   | 4. | Introduisez un nom de contour.   |
|  | 5. | Actionnez la touche logicielle "Valider".  |
|   |    | Le masque de saisie du point de départ du contour est affiché. Vous pouvez le définir en coordonnées cartésiennes ou polaires. |

### Point d'attaque cartésien





1. Introduisez les coordonnées du point d'attaque du contour.
2. Introduisez, si vous le désirez, des instructions supplémentaires sous la forme de codes G.
3. Actionnez la touche logicielle "Valider".
4. Saisissez les éléments de contour.

### Point d'attaque polaire



1. Actionnez la touche logicielle "Pôle".
2. Introduisez la position de pôle en coordonnées cartésiennes.
3. Introduisez les coordonnées du point d'attaque du contour en coordonnées polaires.
4. Introduisez, si vous le désirez, des instructions supplémentaires sous la forme de codes G.
5. Actionnez la touche logicielle "Valider".
6. Saisissez les éléments de contour.

Paramètres		Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
PL  (uniquement pour codes G)		Plan d'usinage <ul style="list-style-type: none"> <li>• G17 (XY)</li> <li>• G19 (YZ)</li> </ul>	
G17 ou Face frontale C/Y/B	G19 ou Surface latérale C/Y		
X	Y	<b>Système cartésien :</b> Point de départ X ou Y (abs)	mm
Y	Z	Point de départ Y ou Z (abs)	mm
X	Y	<b>Système polaire :</b> Position polaire (abs.)	mm
Y	Z	Position polaire (abs.)	mm

Paramètres	Description	Unité
Point de départ L1	Distance par rapport au pôle, point final (rel)	mm
$\phi 1$	Angle polaire par rapport au pôle, point final (rel)	Degré
Instructions supplémentaires	<p>A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires n'entrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour et qu'elles sont compatibles avec l'usinage souhaité. Pour cela, n'utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G nécessitant son propre bloc.</p> <p>Lors de la finition du contour, le déplacement se fait en contournage (G64). Autrement dit, les transitions de contour telles que les coins, les chanfreins ou les rayons ne seront pas forcément usinés avec exactitude.</p> <p>Pour éviter cela, il est possible d'utiliser des instructions supplémentaires lors de la programmation.</p> <p>Exemple : Programmez d'abord la droite parallèle à X pour le contour, puis définissez comme instruction additionnelle le paramètre "G9" (arrêt précis bloc par bloc). Programmez ensuite la droite parallèle à Y. Le coin est usiné avec exactitude car l'avance est nulle pendant un instant à la fin de la droite parallèle à X.</p> <p><b>Remarque :</b></p> <p>Les instructions additionnelles n'interviennent que lors du fraisage en contournage.</p>	

## 8.5.4 Création d'éléments de contour

Après avoir créé un nouveau contour et déterminé le point de départ, vous définissez les différents éléments qui constituent le contour.

Pour définir un contour, les éléments suivants sont disponibles :

- Droite verticale
- Droite horizontale
- Droite diagonale
- Cercle/arc de cercle
- Pôle

Pour chaque élément de contour, vous remplissez un masque de paramétrage spécifique.

Entrez les coordonnées cartésiennes pour les droites horizontales ou verticales. En revanche, pour les éléments de contour droite diagonale et cercle/arc de cercle, vous pouvez choisir entre coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes. Pour entrer des coordonnées polaires, il faut d'abord définir un pôle. Si vous avez déjà défini un pôle pour le point d'attaque, vous pouvez rapporter les coordonnées polaires à ce pôle. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de définir un nouveau pôle.

Lors de l'introduction des paramètres, vous êtes assisté par des images d'aide qui vous expliquent les différents paramètres.



Si vous ne saisissez aucune valeur dans certains champs de paramétrage, le processeur géométrique va supposer que ces valeurs ne sont pas connues et essaiera de les calculer à partir d'autres paramètres.

Si, pour certains contours, vous introduisez plus de paramètres que le nombre nécessaire, des incompatibilités peuvent survenir. Dans ce cas, essayez de saisir moins de paramètres et d'en faire calculer un nombre maximal par le processeur géométrique.

## Éléments de raccordement

Comme élément de transition entre deux éléments de contour, vous pouvez choisir entre un rayon et un chanfrein. Le raccordement est toujours rattaché à la fin d'un élément de contour. La sélection d'un élément de transition s'effectue dans le masque de paramétrage de l'élément de contour concerné.

Un élément de transition peut toujours être utilisé s'il y a un point d'intersection des deux éléments voisins et que ce dernier peut se calculer à partir des valeurs introduites. Sinon, il faut utiliser les éléments de contour Droite/Cercle.

La fin du contour présente une exception. Vous pouvez ici, bien qu'aucun point d'intersection avec un autre élément n'existe, définir également un rayon ou un chanfrein comme élément de transition vers la pièce brute.

## Fonctions supplémentaires

Pour la programmation d'un contour, vous disposez également des fonctions suivantes :

- Tangente à l'élément précédent

Vous pouvez programmer la transition à l'élément précédent sous forme de tangente.

- Choix en mode dialogue

Si les paramètres introduits engendrent deux possibilités de contour, vous devez en choisir une.

- Fermer un contour

Vous pouvez fermer le contour par une droite reliant la position actuelle au point d'attaque.

## Procédure de saisie ou de modification d'un élément de contour



1. Le programme pièce à exécuter ou le programme ShopTurn existe.
2. Sélectionnez un type de fichier (MPF ou SPF), entrez le nom souhaité pour le programme et actionnez la touche logicielle "OK" ou la touche <Input>.  
L'éditeur s'ouvre.
3. Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec la touche logicielle.  
La fenêtre de saisie "Droite (p.ex. X)" s'ouvre.

- OU



La fenêtre de saisie "Droite (p.ex. Y)" s'ouvre.

- OU



La fenêtre de saisie "Droite (p.ex. XY)" s'ouvre.

- OU



La fenêtre de saisie "Cercle" s'ouvre.

- OU



La fenêtre de saisie "Introduction pôle" s'ouvre.

 


4. Dans le masque de saisie, saisissez toutes les données qui découlent du dessin de la pièce (longueur de la droite, position finale, transition à l'élément suivant, angle d'inclinaison, etc.).



5. Actionnez la touche logicielle "Valider".

L'élément de contour est ajouté au contour.



6. Pendant l'introduction des données d'un élément de contour, vous pouvez programmer la transition à l'élément précédent sous forme de tangente.

 
Appuyez sur la touche logicielle "Tangente à précéd.". L'angle  $\alpha_2$  avec l'élément précédent vaut alors  $0^\circ$ . Dans le champ de saisie du paramètre apparaît l'indication "tangential".

7. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contour soit terminé.





8. Actionnez la touche logicielle "Valider".


Le contour programmé est reporté dans la gamme d'usinage (vue de programme).






9. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" si vous désirez, pour certains éléments de contour, afficher d'autres paramètres, par exemple pour introduire des instructions supplémentaires.

### Élément de contour "Droite, par exemple X"




Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
X 	Point final X (abs ou rel)	mm
$\alpha_1$	Angle de départ, par exemple par rapport à l'axe X	Degré


Paramètres	Description	Unité
$\alpha 2$	Angle par rapport à l'élément précédent	Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

### Élément de contour "Droite, par exemple Y"










Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Y 	Point final Y (abs ou rel)	mm
$\alpha 1$	Angle de départ par rapport à l'axe X	Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

### Élément de contour "Droite, par exemple XY"


Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
X 	Point final X (abs ou rel)	mm
Y 	Point final Y (abs ou rel)	mm
L	Longueur	mm
$\alpha 1$	Angle de départ, par exemple par rapport à l'axe X	Degré
$\alpha 2$	Angle par rapport à l'élément précédent	Degré

Paramètres	Description	Unité
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

### Élément de contour "Cercle"

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Sens de rotation 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sens de rotation à droite </li> <li>• Sens de rotation à gauche </li> </ul>	
R	Rayon	mm
par exemple X 	Point final X (abs ou rel)	mm
par exemple Y 	Point final Y (abs ou rel)	mm
par exemple I 	Centre du cercle I (abs ou rel)	mm
par exemple J 	Centre du cercle J (abs. ou rel.)	mm
$\alpha 1$	Angle de départ par rapport à l'axe X	Degré
$\alpha 2$	Angle par rapport à l'élément précédent	Degré
$\beta 1$	Angle final par rapport à l'axe Z	Degré
$\beta 2$	Angle au centre	Degré
Transition avec l'élément suivant 	Type de transition <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayon</li> <li>• Chanfrein</li> </ul>	
Rayon	R Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

**Élément de contour "pôle"**

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
X	Position polaire (abs.)	mm
Y	Position polaire (abs.)	Degré

**Élément de contour "Extrémité"**

Le masque de paramètres "Extrémité" affiche les indications pour la transition à la fin du contour de l'élément de contour précédent.

Il est impossible de modifier les valeurs.

**8.5.5 Modification d'un contour****Fonction**

Vous pouvez modifier ultérieurement un contour déjà créé.

Si vous voulez créer un contour similaire à un contour déjà créé, vous pouvez copier cet ancien contour, le renommer et modifier les éléments du contour, en fonction du nouveau contour à créer.

Vous pouvez

- ajouter,
- modifier,
- insérer ou
- effacer des éléments de contour.

**Procédure de modification des éléments de contour**

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Sélectionnez le bloc de programme où vous souhaitez modifier le contour avec le curseur. Ouvrez le processeur géométrique. Les différents éléments de contour sont affichés.
3. Positionnez le curseur à l'emplacement de l'insertion ou de la modification.
4. Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec le curseur.



5. Introduisez les paramètres dans le masque de saisie, ou supprimez l'élément et sélectionnez un nouvel élément.
6. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
L'élément de contour souhaité est inséré ou modifié sur le contour.

### Procédure de suppression d'un élément de contour



1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Positionnez le curseur sur l'élément de contour que vous désirez supprimer.
3. Actionnez la touche logicielle "Effacer élément".
4. Actionnez la touche logicielle "Effacer".

## 8.5.6 Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G

### Fonction

La saisie crée un renvoi vers le contour sélectionné.

Quatre possibilités de sélection de l'appel de contour sont disponibles :

1. Nom du contour  
Le contour se trouve dans le programme principal appelant.
2. Repères  
Le contour se trouve dans le programme principal appelant et est limité par les repères saisis.
3. Sous-programme  
Le contour se trouve dans un sous-programme dans la même pièce.
4. Repères dans le sous-programme  
Le contour se trouve dans un sous-programme et est limité par les repères saisis.

### Marche à suivre




1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage" et "Fraisage contours".



3. Actionnez les touches logicielles "Contour" et "Appel de contour".  
La fenêtre de saisie "Appel de contour" s'ouvre.

4. Paramétrez la sélection de contour.

Paramètres	Description	Unité
Sélection de contour 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du contour</li> <li>Etiquettes</li> <li>Sous-programme</li> <li>Etiquettes dans le sous-programme</li> </ul>	
Nom du contour	CON : Nom du contour	
Etiquettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAB1 : étiquette 1</li> <li>LAB2 : étiquette 2</li> </ul>	
Sous-programme	PRG : Sous-programme	
Etiquettes dans le sous-programme	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRG : Sous-programme</li> <li>LAB1 : étiquette 1</li> <li>LAB2 : étiquette 2</li> </ul>	

### 8.5.7 Fraisage en contournage (CYCLE72)

#### Fonction.

Le cycle "Fraisage en contournage" permet d'usiner des contours ouverts ou fermés. Avant d'appeler cette fonction, vous devez introduire le contour. Le fraisage peut être exécuté dans n'importe quel sens, autrement dit dans le sens programmé du contour ou dans le sens inverse.

Pour un fraisage dans le sens inverse, les contours ne doivent pas être composés de plus de 170 éléments de contours (chanfreins et rayons compris). Les particularités de l'introduction libre de codes G (à l'exception des valeurs d'avance) ne sont pas prises en compte dans le fraisage en contournage exécuté dans le sens inverse au sens du contour.

### Programmation de contours quelconques

La programmation du fraisage de contours quelconques ouverts ou fermés a lieu de la façon suivante :

1. Saisir le contour.

Le contour est successivement constitué des différents éléments de contour.

2. Appel de contour (CYCLE62)

Vous sélectionnez le contour à usiner.

3. Fraisage en contournage (ébauche)

Le contour est usiné compte tenu de différentes stratégies d'accostage et de retrait.

4. Fraisage en contournage ( finition)

Si vous avez programmé une surépaisseur de finition pour l'ébauche, une passe de finition est encore effectuée.

5. Fraisage en contournage (chanfreinage)

Si vous avez prévu un biseau, la pièce est chanfreinée avec un outil spécial.

### Fraisage en contournage à gauche ou à droite du contour

Un contour programmé peut être usiné avec une correction du rayon de fraise à droite ou à gauche. L'utilisateur peut choisir différents modes d'accostage et de retrait, ainsi que différentes stratégies d'accostage et de retrait.

### Mode d'accostage / de retrait

Il est possible d'accoster ou de quitter le contour selon un quart de cercle, un demi-cercle ou une droite.

- Dans le cas d'un quart de cercle ou d'un demi-cercle, le rayon de la trajectoire du centre de la fraise doit être indiqué.
- Dans le cas d'une droite, la distance entre l'arête extérieure de la fraise et le point de départ du contour ou le point final du contour, doit être indiquée.

Une programmation mixte est possible aussi, par ex. accostage selon quart de cercle, retrait selon demi-cercle.

### Stratégie d'accostage / de retrait

Vous pouvez choisir entre accostage/dégagement dans un plan et accostage/dégagement dans l'espace :

- Accostage dans le plan :  
l'approche est effectuée d'abord en profondeur, puis dans le plan d'usinage.
- Accostage dans l'espace :  
l'approche a lieu simultanément en profondeur et dans le plan d'usinage.
- Le dégagement se fait dans l'ordre inverse.

Une programmation mixte est possible (par ex. un accostage dans le plan d'usinage et un retrait dans l'espace).



## Fraisage en contournage sur la trajectoire centrale

Un contour programmé peut également être usiné sur la trajectoire centrale, si la correction de rayon a été désactivée. Dans ce cas, l'accostage et le dégagement sont possibles sur une droite ou une perpendiculaire. Vous pouvez par exemple utiliser l'accostage ou le retrait perpendiculaire pour des contours fermés.

## Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage pour le fraisage périphérique (ébauche, finition, chanfreinage). Si vous désirez effectuer une "ébauche" suivie d'une "finition", vous devez appeler le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauche, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.



En outre, vous pouvez choisir si le contour doit être usiné avec correction du rayon de la fraise ou si le centre de la fraise doit se déplacer sur le contour.






## Marche à suivre




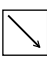








1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Fraisage contours" et "Fraisage en contournage".  
La fenêtre de saisie "Fraisage en contournage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm	D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm	F	Avance	mm/min mm/tr
F	Avance	mm/min	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽ (finition)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	

Paramètres	Description	Unité
Sens d'usinage 	Usinage dans le sens programmé du contour <ul style="list-style-type: none"> <li>en avant : l'usinage s'effectue dans le sens programmé du contour</li> <li>en arrière : l'usinage s'effectue dans le sens opposé au sens programmé du contour</li> </ul>	
Correction de rayon 	<ul style="list-style-type: none"> <li>gauche (usinage à gauche du contour) </li> <li>droite (usinage à droite du contour) </li> <li>désactivée </li> </ul> <p>Un contour programmé peut également être usiné sur la trajectoire centrale. Dans ce cas, l'accostage et le dégagement sont possibles sur une droite ou une perpendiculaire. Vous pouvez par exemple utiliser l'accostage ou le dégagement perpendiculaire pour des contours fermés.</p>	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale Y)	Degré
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur finale (abs) ou profondeur finale par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes C et ShopTurn surface d'usinage Face frontale Y/C) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale Y/C)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour usinage ▽ et ▽▽▽) - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour usinage ▽) - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition Plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
Accostage 	Mode d'accostage dans le plan <ul style="list-style-type: none"> <li>Quart de cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour)</li> <li>Demi-cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour)</li> <li>Droite : oblique dans l'espace</li> <li>A la perpendiculaire : à angle droit avec la trajectoire (uniquement pour le fraisage en contournage avec le centre de la fraise sur le contour)</li> </ul>	
Stratégie d'accostage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>axe par axe - (uniquement pour l'accostage "en quart de cercle, en demi-cercle ou sur une droite")   </li> <li>dans l'espace - (uniquement pour l'accostage "en quart de cercle, en demi-cercle ou sur une droite")   </li> </ul>	
R1	rayon d'accostage - (uniquement pour l'accostage "en quart de cercle ou en demi-cercle")	mm
L1	Longueur d'accostage - (uniquement pour l'accostage sur une "droite")	mm
FZ	Avance d'approche profondeur	mm
Retrait 	Mode de retrait dans le plan <ul style="list-style-type: none"> <li>Quart de cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour)</li> <li>Demi-cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour)</li> <li>Droite :</li> </ul>	
Stratégie de retrait 	<ul style="list-style-type: none"> <li>par axe   </li> <li>dans l'espace   </li> </ul>	
R2	rayon de retrait - (uniquement pour le retrait "en quart de cercle ou en demi-cercle")	mm
L2	Longueur de retrait - (uniquement pour le retrait sur une "droite")	mm

Paramètres	Description	Unité
Mode de relèvement 	Quand plusieurs approches en profondeur sont nécessaires, indiquez la hauteur du retrait que doit effectuer l'outil entre les différentes approches (transition entre fin du contour et début). Mode de relèvement avant toute nouvelle passe <ul style="list-style-type: none"> <li>• aucun retrait</li> <li>• sur RP</li> <li>• Z0 + distance de sécurité</li> <li>• de la distance de sécurité</li> </ul>	
FR	Avance de retrait pour positionnement intermédiaire	
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

### 8.5.8 Contour de poche/Contour de tourillon (CYCLE63/64)

#### Contours de poches ou d'îlots

Les contours de poches ou d'îlots doivent être fermés, c.-à-d. que leur point de départ et leur point final doivent être identiques. Vous pouvez également programmer des poches qui comportent un ou plusieurs îlots. Les îlots peuvent se trouver partiellement hors de la poche ou se chevaucher. Le premier contour indiqué est interprété comme contour de poche, tous les autres comme îlots.

#### Calcul automatique / saisie manuelle du point de départ

Vous avez la possibilité de calculer le point optimal de plongée avec "Calcul automatique du point de départ".

Sélectionnez "Point de départ manuel" pour définir le point de plongée dans le masque de paramétrage.

S'il s'avère, d'après le contour de poche, les îlots et le diamètre de fraise, que la plongée doit être effectuée en différents points, la saisie manuelle ne détermine que le premier point de plongée, les autres étant calculés automatiquement.

#### Contours de tourillons

Les contours de tourillons doivent être fermés, c.-à-d. que leur point de départ et leur point final doivent être identiques. Vous pouvez définir plusieurs tourillons qui peuvent aussi se recouper. Le premier contour indiqué est interprété comme contour de brut, tous les autres comme tourillons.

## Usinage

Vous effectuez la programmation du fraisage de contours de poches avec îlots/contours de brut de la façon suivante, par ex. :

1. Saisie du contour de poche/contour de brut
2. Saisie de contours d'îlots/de tourillons
3. Appel du contour pour contour de poche/contour de brut ou contours d'îlots/de tourillons (uniquement pour programme en code G)
4. Centrage (uniquement possible pour contour de poche)
5. Perçage d'avant-trous (uniquement possible pour contour de poche)
6. Évidement/usinage de la poche/du tourillon - Ébauchage
7. Évidement/usinage de la matière restante - Ébauchage
8. Finition du (fond/bord)
9. Chanfreinage



### Option logicielle

Pour l'évidement de la matière restante, vous devez disposer de l'option "Détection et usinage de la matière restante".

## Convention de nom

Pour les systèmes multicanaux, un "\_C" et un numéro à deux chiffres correspondant au canal effectif sont ajoutés par les cycles au nom des programmes à générer, par exemple "\_C01" pour le canal 1. C'est pourquoi le nom du programme principal ne peut pas se terminer par "\_C" et un nombre à deux chiffres. Ce point est surveillé par les cycles.

Pour les systèmes à un seul canal, aucune extension de nom n'est ajoutée par les cycles pour les programmes à générer.

---

### Remarque

#### Programmes en code G

Pour les programmes en code G, les programmes à générer ne contenant aucune indication de chemin sont stockés dans le répertoire dans lequel se trouve le programme principal. Veuillez noter que les programmes existant dans le répertoire qui ont le même nom que les programmes à générer sont écrasés.

---

### 8.5.9 Perçage avant-trous dans poche (CYCLE64)

#### Fonction

Outre le perçage d'avant-trous, le cycle permet également un centrage. Pour cela, les programmes de centrage et de perçage d'avant-trous générés par le cycle sont appelés.

Si vous désirez pénétrer perpendiculairement pour évider une poche quelconque et si une fraise à dent en bout n'est pas disponible, vous devez d'abord percer un ou plusieurs avant-trous. Pour éviter que le foret ne glisse lors du perçage d'un avant-trou, vous pouvez d'abord effectuer un centrage.

Avant de percer un avant-trou, vous devez introduire le contour de la poche. Si vous désirez effectuer un centrage auparavant, vous devez programmer les deux opérations dans des blocs distincts.

Le nombre et les positions des avant-trous dépendent de certains paramètres (forme du contour, outil, passe latérale, surépaisseur de finition, ...) et sont calculés par le cycle.

Si vous avez plusieurs poches à fraiser et si vous voulez éviter le changement d'outil, effectuez tout d'abord les avant-trous pour toutes les poches, puis passez ensuite à l'évidement.

Dans ce cas, vous devez renseigner également les paramètres additionnels qui s'affichent pour le centrage/perçage d'avant-trous, quand vous actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres". Ceux-ci doivent correspondre aux paramètres de l'opération d'évidement associée. Procédez de la manière suivante pour la programmation :

1. Contour Poche 1
2. Centrage
3. Contour Poche 2
4. Centrage
5. Contour Poche 1
6. Perçage d'avant-trous
7. Contour Poche 2
8. Perçage d'avant-trous
9. Contour Poche 1
10. Evidement
11. Contour Poche 2
12. Evidement

Si vous effectuez l'usinage complet d'une poche, c'est-à-dire que vous effectuez successivement le centrage, le perçage des avant-trous et l'évidement, et si vous ne renseignez pas les paramètres additionnels pour le centrage/perçage d'avant-trous, le cycle prélèvera les valeurs de ces paramètres dans l'opération d'usinage Evidement (ébauche). Ces valeurs doivent être à nouveau spécifiées pour la programmation en codes G.



## Marche à suivre pour le centrage



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Frais.", "Fraisage contour", "Perçage eb" et "Centrage".  
La fenêtre de saisie "Centrage" s'ouvre.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En avalant</li> <li>• En opposition</li> </ul>		F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm			
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
TR	Outil de référence. Outil utilisé lors de l'opération d'usinage "Evidement". Sert à déterminer la position de plongée.	
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y (uniquement en présence d'un axe des Y)</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y (uniquement en présence d'un axe des Y)</li> </ul>	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche Ø (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Frontal Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral Y)	Degré

Paramètre	Description	Unité
 DXV ou DYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	en %
UXV ou UYZ	Surépaisseur de finition Plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
Mode de relèvement 	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : <ul style="list-style-type: none"> <li>sur RP</li> <li>Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y) ou</li> <li>X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)</li> </ul> Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la zone de la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0, le mode de relèvement Z0 + distance de sécurité peut être programmé.	mm mm mm

## Marche à suivre pour le perçage d'avant-trous







1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.


2. Actionnez les touches logicielles "Frais.", "Fraisage contour", "Perçage eb" et "Avant-trou".

La fenêtre de saisie "Perçage eb" s'ouvre.



Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>En avalant</li> <li>En opposition</li> </ul>		F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm			
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
TR	Outil de référence. Outil utilisé lors de l'opération d'usinage "Evidement". Sert à déterminer la position de plongée.	
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Face frontale B</li> <li>Surface latérale C</li> <li>Surface latérale Y</li> </ul>	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
 Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Frontal Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral Y)	Degré
 DXY ou DYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	en %
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm

Paramètre	Description	Unité
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
Mode de relèvement 	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sur RP</li> <li>• Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou</li> <li>• X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)</li> </ul> Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	mm mm mm

### 8.5.10 Fraisage poche (CYCLE63)

#### Fonction

La fonction "Fraisage d'une poche" permet de fraiser une poche sur la face frontale ou sur la surface latérale.

Avant l'évidement de la poche, vous devez introduire le contour de la poche et, le cas échéant, d'un îlot. La poche est évidée parallèlement au contour, de l'intérieur vers l'extérieur. Le sens de l'évidement est déterminé par le sens de rotation d'usinage (en avalant ou en opposition). Si la poche comporte un îlot, le cycle les prend en considération automatiquement lors de l'évidement.

#### Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage pour l'évidement (ébauche ou finition). Si vous désirez effectuer une ébauche suivie d'une finition, vous devez appeler le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauche, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

Lors de la plongée pendulaire, le message "Course de rampe trop courte" s'affiche si l'outil sur la trajectoire de rampe s'éloigne du point de pénétration d'une distance inférieure au diamètre de la fraise. Dans ce cas, réduisez l'angle de plongée.

## Marche à suivre




1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Poche".  
La fenêtre de saisie "Fraisage poche" s'ouvre.





Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	<ul style="list-style-type: none"> <li>En avalant</li> <li>En opposition</li> </ul>		F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm			
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Face frontale C</li> <li>Face frontale Y</li> <li>Face frontale B</li> <li>Surface latérale C</li> <li>Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>▽ (ébauche)</li> <li>▽▽ fond ( finition du fond)</li> <li>▽▽ bord ( finition du bord)</li> <li>Chanfreinage</li> </ul>	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
 Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Frontal Y)	degrés
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral Y)	Degré

8.5 Fraisage de contour

Paramètre	Description	Unité
 DXY ou DYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> <p>- (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)</p>	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
Point de départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>manuel Saisie manuelle du point de départ</li> <li>automatique Calcul automatique du point de départ</li> </ul>	
XS	Point de départ X - (uniquement pour point de départ "manuel")	
YS	Point de départ Y - (uniquement pour point de départ "manuel")	
Plongée 	<p>Les stratégies de plongée suivantes sont sélectionnables - (uniquement pour ∇ ou ∇∇∇ fond) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>perpendiculaire</b> Plongée perpendiculaire au centre de la poche  La profondeur de passe déterminée par le calcul est exécutée au centre de la poche dans un bloc. Avec ce réglage, la fraise doit couper au centre ou bien il faut faire un avant-trou.</li> <li><b>hélicoïdale</b> Plongée selon une trajectoire en spirale  Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution (trajectoire hélicoïdale). Une fois que la profondeur de passe est atteinte, un cercle complet est exécuté encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique.</li> <li><b>pendulaire :</b> Plongée avec oscillation dans l'axe central de la poche rectangulaire  Le centre de la fraise oscille sur une droite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la pénétration.</li> </ul>	
FZ  (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur - (seulement pour plongée verticale)	mm/min mm/dent
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur - (seulement pour plongée verticale)	mm/min
FP	pas maximal de l'hélice - (uniquement pour plongée hélicoïdale)	mm/tr
ER	Rayon de l'hélice - (uniquement pour plongée hélicoïdale) Le rayon de plongée ne doit pas être supérieur à celui de la fraise, sinon il restera de la matière.	mm
EW	angle de plongée maximal - (uniquement pour plongée pendulaire)	Degré

Paramètre	Description	Unité
Mode de relèvement 	<p>Mode de relèvement avant toute nouvelle passe</p> <p>Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sur RP</li> <li>• Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou</li> <li>• X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)</li> </ul> <p>Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.</p>	 mm mm mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

### 8.5.11 Poche matière restante (CYCLE63, option)

#### Fonction

Si vous avez évidé une poche (avec ou sans îlots) et s'il est resté de la matière, celle-ci est automatiquement détectée. Vous pouvez enlever ce reste de matière à l'aide d'un outil adéquat, sans répéter l'usinage de toute la poche ; autrement dit, vous évitez des courses à vide inutiles. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici.

Le calcul de la matière restante se fait sur la base de la fraise utilisée pour l'évidement.

Si vous avez plusieurs poches à fraiser et si vous voulez éviter le changement inutile d'outil, évidez tout d'abord toutes les poches, puis enlevez ensuite la matière restante. Dans ce cas, vous devez également renseigner, pour l'enlèvement de la matière restante, le paramètre Outil de référence TR qui s'affiche pour le programme ShopTurn quand vous actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres". Procédez de la manière suivante pour la programmation :

1. Contour Poche 1
2. Evidement
3. Contour Poche 2
4. Evidement
5. Contour Poche 1
6. Enlèvement de la matière restante
7. Contour Poche 2
8. Enlèvement de la matière restante



### Option logicielle

Pour l'évidement de la matière restante, vous devez disposer de l'option "Détection et usinage de la matière restante".

### Marche à suivre






1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Mat. rest. poche".  
La fenêtre de saisie "Poche, matière restante" s'ouvre.

3. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" pour le programme ShopTurn si vous désirez introduire des paramètres supplémentaires.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En avalant</li> <li>• En opposition</li> </ul>		F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm			
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
TR	Outil de référence. Outil utilisé lors de l'opération d'usinage "Evidement". Sert à déterminer la matière restant dans les coins.	
D	Numéro de tranchant	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm

Paramètre	Description	Unité
 Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Frontal Y)	degrés
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral Y)	Degré
 DXY ou DYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	en %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	
Mode de relèvement 	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : <ul style="list-style-type: none"> <li>sur RP</li> <li>Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou</li> <li>X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)</li> </ul> Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	mm mm mm

## 8.5.12 Fraisage contour tourillon (CYCLE63)

### Fonction

La fonction "Fraisage d'un tourillon" permet de fraiser un tourillon quelconque sur la face frontale ou sur la surface latérale.

Avant de fraiser le tourillon, il faut d'abord introduire un contour de brut puis un ou plusieurs contours de tourillon(s). Le contour du brut délimite la zone en dehors de laquelle il n'y a plus de matière et où les déplacements s'effectuent à vitesse rapide. De la matière est alors enlevée entre le contour du brut et le contour du tourillon.

### Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage pour le fraisage (ébauche, finition du fond, finition du bord, chanfreinage). Si vous désirez effectuer une ébauche suivie d'une finition, vous devez appeler le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauche, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

### Accostage/Retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité. Le point de départ est calculé par le cycle.
2. L'outil pénètre d'abord à la profondeur d'usinage puis accoste le contour de tourillon latéralement en quart de cercle en avance d'usinage.
3. Le tourillon est dégagé parallèlement au contour de l'extérieur vers l'intérieur. La direction est définie par le sens d'usinage (en opposition ou en avalant) (voir le chapitre "Modification des réglages pour le programme").
4. Une fois le tourillon dégagé dans un des plans, l'outil quitte le contour sur un quart de cercle puis a lieu la prise de passe en profondeur suivante.
5. Le tourillon est à nouveau accosté en quart de cercle et dégagé parallèlement au contour de l'extérieur vers l'intérieur.
6. Les étapes 4 et 5 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur de tourillon programmée soit atteinte.
7. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

### Marche à suivre









1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Tourillon".  
La fenêtre de saisie "Fraisage tourillon" s'ouvre.

3. Sélectionnez le type d'usinage "Ebauche".

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En avalant</li> <li>• En opposition</li> </ul>		F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm			
F	Avance	mm/min			



Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
Usinage 	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> <li>• ▽▽▽ fond ( finition du fond)</li> <li>• ▽▽▽ bord ( finition du bord)</li> <li>• Chanfreinage</li> </ul>	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
 Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - ((uniquement pour ▽, ▽▽▽ fond ou ▽▽▽ bord)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré
 DXY ou DYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>• profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - (uniquement pour ▽ et ▽▽▽ fond)	en %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - (uniquement pour ▽ ou ▽▽▽ bord)	
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - (uniquement pour ▽, ▽▽▽ fond ou ▽▽▽ bord)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - (uniquement pour ▽ ou ▽▽▽ fond)	mm

Paramètres	Description	Unité
Mode de relèvement 	<p>Mode de relèvement avant toute nouvelle passe</p> <p>Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sur RP</li> <li>• Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou</li> <li>• X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)</li> </ul> <p>Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.</p>	<p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p>
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

### 8.5.13 Contour tourillon matière restante (CYCLE63, option)

#### Fonction

Si vous avez fraisé un tourillon et s'il subsiste de la matière, celle-ci est automatiquement détectée. Vous pouvez enlever ce reste de matière à l'aide d'un outil adéquat, sans répéter l'usinage de tout le tourillon ; autrement dit, vous évitez des courses à vide inutiles. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici.

Le calcul de la matière restante se fait sur la base de la fraise utilisée lors du dégagement.

Si vous désirez fraiser plusieurs tourillons et éviter des changements d'outil inutiles, il est préférable de dégager d'abord tous les tourillons puis d'enlever la matière restante. Dans ce cas, vous devez également renseigner, pour l'enlèvement de la matière restante, le paramètre Outil de référence TR qui s'affiche pour le programme ShopTurn quand vous actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres". Procédez de la manière suivante pour la programmation :

1. Contour de la pièce brute 1
2. Contour du tourillon 1
3. Dégagement du tourillon 1
4. Contour de la pièce brute 2
5. Contour du tourillon 2
6. Dégagement du tourillon 2
7. Contour de la pièce brute 1
8. Contour du tourillon 1
9. Evider la matière restante du tourillon 1
10. Contour de la pièce brute 2

## 11. Contour du tourillon 2

## 12. Evider la matière restante du tourillon 2


**Option logicielle**

Pour l'évidement de la matière restante, vous devez disposer de l'option "Détection et usinage de la matière restante".

**Marche à suivre**

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.





2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Mat. rest. tourillon".





La fenêtre de saisie "Matière rest. tourillon" s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" pour le programme ShopTurn si vous désirez introduire des paramètres supplémentaires.

Paramètres du programme en code G			Paramètres du programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer		T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage		D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En avalant</li> <li>• En opposition</li> </ul>		F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm	S / V	Vitesse de rotation de la broche ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm			
F	Avance	mm/min			

Paramètre	Description	Unité
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauche)</li> </ul>	
Surface d'usinage  (uniquement pour ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y</li> <li>• Face frontale B</li> <li>• Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y</li> </ul>	
TR	Outil de référence. Outil utilisé lors de l'opération d'usinage "Evidement". Sert à déterminer la matière restant dans les coins.	

Paramètre	Description	Unité
D	Numéro de tranchant	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
 Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Frontal Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral Y)	Degré
 DXY ou DYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>profondeur de passe maximale dans le plan</li> <li>profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage</li> </ul> - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)	
Mode de relèvement 	<p>Mode de relèvement avant toute nouvelle passe</p> <p>Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sur RP</li> <li>Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Frontal C/Y/B) ou</li> <li>X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Latéral C/Y)</li> </ul> <p>Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.</p>	mm mm mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS 	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

## 8.6 Autres cycles et fonctions

### 8.6.1 Orientation plan/outil (CYCLE800)

Le cycle de pivotement CYCLE800 sert à orienter une surface quelconque de manière à pouvoir l'usiner ou la mesurer. Dans ce cycle, les origines des pièces et corrections d'outils actives sont converties sur la surface inclinée en tenant compte de la concaténation cinématique de la machine, par appel des fonctions CN correspondantes et les axes rotatifs sont positionnés (au choix).

Le pivotement peut se faire :

- par axe
- via angles dans l'espace
- via angles projetés
- directement

Les axes linéaires peuvent être dégagés avant le positionnement des axes rotatifs.

Le pivotement nécessite toujours trois axes géométriques.

Dans le modèle de base, les fonctions

- 3 + 2 axes d'usinage oblique et
- Porte-outil orientable

sont disponibles.

#### Approche/orientation d'outil pour un programme à codes G

La fonction Pivotement inclut également les fonctions "Approche outil", "Orientation outil de fraisage" et "Orientation outil de tournage". Pour l'approche et l'orientation, contrairement au pivotement, le système de coordonnées (SCP) n'est pas tourné.

#### Conditions préalables avant l'appel du cycle de pivotement

Avant le 1er appel du cycle de pivotement dans le programme principal, un outil (tranchant de l'outil D>0) et le décalage d'origine (DO) avec lequel la pièce a été effleurée ou mesurée doivent être programmés.

Exemple :

<pre> N1 T1D1 N2 M6 N3 G17 G54 N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1)) N5 WORKPIECE(,,,,,"BOX",0,0,50,0,0,0,100,100) </pre>	<pre> ;Pivotement ZERO sur ;Position initiale de ;Cinématique machine ;Déclaration de pièce brute pour ;Simulation et ;Dessin simultané </pre>
---	--

Sur les machines pour lesquelles le pivotement est configuré, chaque programme principal doit commencer par un pivotement dans la position initiale de la machine.

La définition de la pièce brute (WORKPIECE) se rapporte toujours au décalage d'origine actuel. Pour les programmes qui utilisent la fonction "Pivotement", une orientation sur zéro doit intervenir avant la définition de la pièce brute. Pour les programmes ShopTurn, la pièce brute se rapporte automatiquement à l'état non orienté dans l'en-tête du programme.

Dans le cycle de pivotement, le décalage d'origine (DO) et les décalages et rotations des paramètres du CYCLE800 sont convertis dans le plan d'usinage correspondant. Le décalage d'origine est conservé. Les décalages et rotations sont enregistrés dans des frames système, les frames de pivotement (affichage sous Paramètres/Décalages d'origine) :

- Référence outil (\$P\_TOOLFRAME)
- Référence table tournante (\$P\_PARTFRAME)
- Référence pièce (\$P\_WPFRAME)

Le plan d'usinage actuel (G17, G18, G19) est pris en compte par le cycle de pivotement.

**Le pivotement sur une surface d'usinage ou auxiliaire comporte toujours 3 étapes :**

- Décalage du SCP avant la rotation
- Rotation du SCP (par axe, ...)
- Décalage du SCP après la rotation

**Les décalages ou rotations se rapportent au système de coordonnées X,Y,Z de la pièce et ne dépendent donc pas de la machine (sauf pour "Axe rotatif direct").**

Aucun frame programmable n'est utilisé dans le cycle de pivotement. Les frames programmés par l'utilisateur sont pris en compte pour tout pivotement supplémentaire.

Dans le cas d'un nouveau plan de pivotement en revanche, les frames programmables sont annulés. Des opérations quelconques peuvent être exécutées sur le plan de pivotement, par ex. en appelant des cycles standard ou des cycles de mesure.

Après un reset du programme ou en cas de panne de courant, le dernier plan de pivotement reste actif. Le comportement en cas de reset ou de mise sous tension peut être configuré via les paramètres machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Recherche de bloc pour pivotement plan/orientation outil

Pour la recherche de bloc avec calcul, les axes rotatifs automatiques du jeu de paramètres de pivotement actif sont tout d'abord prépositionnés après le lancement de la CN, puis les autres axes de la machine sont positionnés. Cela ne s'applique pas lorsqu'une transformation de type TRACYL ou TRANSMIT est active après la recherche de bloc. Dans ce cas, toutes les positions collectées de tous les axes sont déplacées simultanément.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Orientation d'outils

La fonction "Orientation d'outil de tournage" permet de prendre en charge les tours avec un axe B pivotant. La position et l'orientation de l'outil de tournage peuvent être modifiées par le biais de la rotation de l'axe B (autour de Y) et de la broche porte-outil.

Contrairement à "Pivotement plan", l'option "Orientation outil frais." ne produit aucune rotation dans la chaîne de frame active (SCP). Seuls les décalages calculés par la CN et l'orientation d'outil correspondante sont actifs.

La plage angulaire maximale pour "Orientation outil de fraisage" est limitée par la plage de déplacement des axes rotatifs concernés. De plus, la plage angulaire est limitée par l'outil en fonction de l'opération à effectuer.

Pour l'option "Orientation outil" de la zone Tournage, l'activation de la fonction CN CUTMOD permet de disposer des valeurs correctes modifiées en fonction des positions de l'axe B et de la broche porte-outil pour la position du tranchant ou l'angle de dépouille d'un outil de tournage.

## Nom du jeu de paramètres de pivotement

Sélection ou désélection du jeu de paramètres de pivotement.

La sélection peut être masquée à l'aide d'un paramètre machine.

Pour "Pivoter plan" et "Pivoter outil" / "Approche outil", seuls peuvent être sélectionnés les jeux de paramètres de pivotement pour lesquels aucune technologie de tournage cinématique d'axe B n'est configurée.

Pour "Pivoter outil" / "Orientation outil", seuls peuvent être sélectionnés les jeux de paramètres de pivotement pour lesquels la technologie de tournage cinématique d'axe B est configurée.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Accostage pour usinage

Dans le pire des cas, les fins de course logiciels peuvent être enfreintes au moment de l'accostage du plan d'usinage après son orientation. Au-dessus du plan de retrait, le système effectue dans un tel cas un déplacement en longeant les fins de course logiciels. En dessous du plan de retrait, par mesure de sécurité, le programme s'arrête en émettant une alarme. Pour éviter cela, avant d'effectuer l'orientation du système de coordonnées, vous pouvez par exemple approcher l'outil le plus près possible du point de départ de l'usinage dans le plan X/Y ou définir un plan de retrait plus proche de la pièce.

## Dégagement

Avant de faire tourner les axes, l'outil doit être amené sur une position de dégagement, où il sera en sécurité. Les possibilités de dégagement qui sont à votre disposition sont définies lors de la mise en service.

Le mode de dégagement est à effet modal. Après un changement d'outil ou une recherche de bloc, le programme applique le mode de dégagement qui a été réglé en dernier.



**Constructeur de la machine-outil**

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.



**ATTENTION**

**Risque de collision**

Vous devez choisir la position de dégagement de telle sorte qu'aucune collision ne puisse avoir lieu entre l'outil et la pièce lors de l'orientation.

**Plan d'orientation (uniquement pour programmation en code G)**

- **Nouveau**

Les frames d'orientation et les frames programmés actifs précédemment sont annulés et les valeurs introduites dans le masque de saisie constituent le nouveau frame d'orientation.

Chaque programme principal doit commencer par un cycle d'orientation avec le réglage nouveau pour être sûr qu'aucun frame d'orientation provenant d'un autre programme ne soit actif.

- **additif**

Le frame d'orientation est ajouté au frame d'orientation du dernier cycle d'orientation.

Si, dans un programme, plusieurs cycles d'orientation sont programmés et si des frames programmables (par ex. AROT ATRANS) sont également actifs entre ces cycles, ces frames sont pris en compte dans le frame d'orientation.

Si la DO actuellement en cours contient des rotations, par ex. issues de mesures précédentes de la pièce, ces rotations seront prises en compte dans le cycle d'orientation.

**Mode d'orientation**

L'orientation peut être exécutée axe par axe, par rapport à des angles solides, par rapport à des angles de projection, ou directement. Les variantes d'orientation disponibles sont déterminées par le constructeur de la machine, lors de la configuration de la fonction "Orientation plan/pièce".



**Constructeur de la machine-outil**

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.



- **axe par axe**

Dans le cas de l'orientation axe par axe, le système de coordonnées est tourné successivement autour des différents axes, chaque rotation se référant à la rotation précédente. L'ordre des axes peut être choisi librement.

- **Angles solides**

Dans le cas de l'orientation par le biais d'un angle solide, une première rotation a lieu autour de l'axe Z puis une seconde autour de l'axe Y. La seconde rotation se réfère à la première.

- **Angles projetés**

Dans le cas d'une orientation par le biais d'un angle projeté, la valeur angulaire de la surface orientée est projetée sur les deux premiers axes du système de coordonnées cartésiennes. L'ordre de rotation des axes est sélectionnable.

La 3e rotation se réfère à la rotation précédente. Lors de l'utilisation de l'angle projeté, le plan actif et l'orientation de l'outil doivent être pris en compte :

- Pour G17 angle projeté XY, 3e rotation autour de Z
- Pour G18 angle projeté ZX, 3e rotation autour de Y
- Pour G19 angle projeté YZ, 3e rotation autour de X.

Lors de la programmation d'angles projetés autour de XY ou de YX, le nouvel axe X du système de coordonnées cartésiennes se situe dans l'ancien plan Z-X.

Lors de la programmation d'angles projetés autour de XZ ou de ZX, le nouvel axe Z du système de coordonnées cartésiennes se situe dans l'ancien plan Y-Z.

Lors de la programmation d'angles projetés autour de YZ ou de ZY, le nouvel axe Y du système de coordonnées cartésiennes se situe dans l'ancien plan X-Y.

- **directement**

Dans le cas d'une orientation directe, vous indiquez la position désirée pour chacun des axes rotatifs. Le HMI calcule un nouveau système de coordonnées conforme. L'axe d'outil est orienté en direction Z. Pour connaître le sens résultant des axes X et Y, déplacez ces axes.

---

**Remarque**

**Sens de rotation**

Les sens de rotation positifs pour les différentes variantes d'orientation figurent dans les masques d'aide.

---

## Ordre des axes

Ordre des axes autour desquels s'effectue la rotation :

XYZ ou XZY ou YXZ ou YZX ou ZXY ou ZYX

### Direction (moins/plus)

Référence du sens de déplacement Axe rotatif 1 ou 2 du bloc de paramètres d'orientation actif (cinématique machine). À l'aide de la plage de déplacement angulaire des axes rotatifs de la cinématique machine, la CN calcule deux solutions possibles, pour la rotation/le décalage programmé dans le CYCLE800. Cependant, seule une des solutions présente en général un intérêt sur le plan technologique. Les solutions se différencient chacune de 180 degrés. Le choix de l'exécution entre les deux solutions s'effectue par la sélection du sens "moins" ou "plus".

- "Moins" → petite valeur de l'axe rotatif
- "Plus" → grande valeur de l'axe rotatif

La CN calcule aussi deux solutions en position de base (position polaire) des cinématiques machine et les accoste avec CYCLE800. L'axe rotatif qui a été réglé comme référence directionnelle à la mise en service de la fonction "Orientation" constitue la référence.



#### Constructeur de la machine-outil


Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Si une des deux poses ne peut être atteinte pour des raisons liées à la cinématique de la machine, l'autre pose est sélectionnée automatiquement, indépendamment du réglage effectué dans le paramètre "Sens".

Exemple :

- Cinématique machine avec tête orientable et table orientable.  
La tête orientable avec l'axe rotatif 1 (B) tourne autour de l'axe de la machine Y.
- Plage de déplacement angulaire. Axe rotatif B de -90 à +90 degrés.
- La table orientable avec l'axe rotatif 2 (C) tourne autour de l'axe de la machine Z.
- Plage de déplacement angulaire. Axe rotatif 2 (C) de 0 à 360 degrés (Modulo 360).
- Dans le menu de mise en service, le constructeur de la machine a réglé l'orientation de la référence du sens sur l'axe rotatif 1 (B).
- Une rotation autour de X (SCP) de 10 degrés est programmée dans le cycle d'orientation.

Dans l'image suivante, la machine est représentée en position de base (position polaire) de la cinématique (B = 0 C = 0).

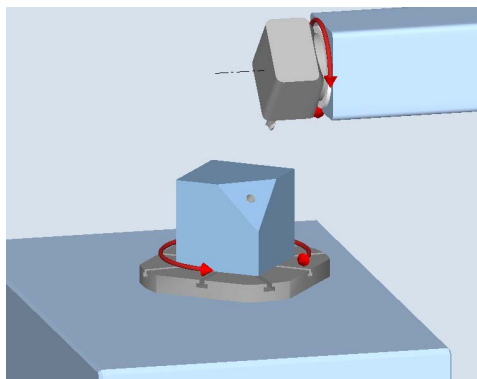

- Sens "-" (moins)
  - L'axe rotatif B se déplace dans le sens négatif (flèche rouge) à -10 degrés.
  - L'axe rotatif C se déplace à 90 degrés (rotation autour de X !).
- Sens "+" (plus)
  - L'axe rotatif B se déplace dans le sens positif (flèche rouge) à +10 degrés.
  - L'axe rotatif C se déplace à 270 degrés.

Une pièce avec des plans pivotés peut être usinée à l'aide des deux réglages du sens, "moins" ou "plus". Les deux solutions calculées par la CN se différencient de 180 degrés (voir axe rotatif C).

## Outil

Afin d'éviter des collisions, vous pouvez définir la position de la pointe de l'outil lors de l'orientation en utilisant la transformation 5 axes (option logicielle).

- Poursuite
  - La pointe de l'outil est poursuivie en position pendant l'orientation.
- Sans poursuite
  - La pointe de l'outil n'est pas poursuivie en position pendant l'orientation.



### Constructeur de la machine-outil







Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.



## Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Divers".
3. Actionnez la touche logicielle "Pivoter plan".  
La fenêtre de saisie "Pivotement plan" s'ouvre.
4. Actionnez la touche logicielle "Position initiale" si vous souhaitez restaurer l'état de base, autrement dit remettre les valeurs à 0.  
C'est ce que vous ferez par exemple pour ramener le système de coordonnées dans sa position initiale.

Paramètres programme à codes G			Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage		T	Nom d'outil	
			D	Numéro de tranchant	
			F	Avance	mm/min mm/tr
			S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
TC 	Nom du jeu de paramètres de pivotement	
Dégagement  - (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non : aucun dégagement avant pivotement</li> <li>Z : Dégagement dans le sens de l'axe machine Z</li> <li>Z, X, Y : amener les axes d'usinage sur la position de dégagement avant pivotement</li> <li>Sens de l'outil max : Dégagement maximal (jusqu'à la fin de course logicielle) dans le sens de l'outil</li> <li>Sens de l'outil rel. : Dégagement incrémental (au maximum jusqu'à la fin de course logicielle) dans le sens de l'outil</li> </ul> <p>En cas de dégagement dans le sens de l'outil, plusieurs axes peuvent être déplacés à l'état orienté de la machine.</p>	
ZR	Course de dégagement - (uniquement pour dégagement relatif dans le sens de l'outil)	mm
Plan de pivotement  - (uniquement pour codes G)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau : nouveau plan de pivotement</li> <li>additif : plan de pivotement supplémentaire</li> </ul>	
RP - (uniquement pour ShopTurn)	Plan de retrait pour face frontale B	
C0 - (uniquement pour ShopTurn)	Angle de positionnement pour surface d'usinage	Degré
X0	Point de référence pour la rotation X	
Y0	Point de référence pour la rotation Y	
Z0	Point de référence pour la rotation Z	
Mode de pivotement 	<ul style="list-style-type: none"> <li>par axe : tourner le système de coordonnées par axe</li> <li>angle dans l'espace : pivotement via angles dans l'espace</li> <li>angle projeté : pivotement via angles projetés</li> <li>direct : positionner directement les axes rotatifs</li> </ul>	
Séquence des axes 	Séquence des axes de rotation - (uniquement pour mode de pivotement par axe) XYZ ou XZY ou YXZ ou YZX ou ZXY ou ZYX	
X	Rotation autour de X	- (uniquement pour séquence d'axes)
Y	Rotation autour de Y	
Z	Rotation autour de Z	
Position de projection 	Position de la projection dans l'espace - (uniquement pour mode de pivotement par angle projeté) Xα, Yα, Zβ ou Yα, Zα, Zβ ou Zα, Xα, Zβ	
Xα	Angles projetés	- (uniquement pour position de projection)

Paramètres	Description	Unité
Y $\alpha$	Angles projetés	Degré
Z $\beta$	Angle de rotation dans le plan :	Degré
Z	Angle de rotation dans le plan :	Degré
X1	Origine de la surface orientée X	
Y1	Origine de la surface orientée Y	
Z1	Origine de la surface orientée Z	
Direction  - (uniquement pour codes G)	Direction préférée axe rotation 1 - (pas pour mode de pivotement direct) <ul style="list-style-type: none"> <li>• +</li> <li>• -</li> </ul>	
Outil  - (uniquement pour codes G)	Pointe de l'outil pour pivotement <ul style="list-style-type: none"> <li>• poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant le pivotement.</li> <li>• sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant le pivotement.</li> </ul>	

## 8.6.2 Orientation outil (CYCLE800)

### 8.6.2.1 Alignement outils de tournage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800)

#### Fonction

La fonction "Alignement outil de fraisage" ou "Alignement outil de tournage" permet de prendre en charge les tours avec un axe B orientable. Cette fonctionnalité correspond à une configuration particulière de tours ou de tours à fraiser, permettant la réalisation de l'orientation de l'outil par l'axe d'orientation B (autour de Y) avec une broche porte-fraise (C1) correspondante. Des outils de fraisage aussi bien que des outils de tournage peuvent être mis en œuvre.

Comparé à "Orientation plan", l'option "Orientation outil" ou "Alignement outil" ne produit aucune rotation dans la chaîne de frame active (SCP). Seuls les décalages calculés par la CN et l'orientation outil correspondante sont actifs.




La plage angulaire maximale avec "Alignement outil" est de  $\pm 360$  degrés ou est limitée par la plage de déplacement des axes rotatifs concernés. De plus, la plage angulaire est limitée par l'outil en fonction de l'opération à effectuer.

L'application de la fonction "Alignement outil de fraisage" se limite au fraisage parallèle à l'axe (usinage de face frontale, de surface latérale) sur une machine avec axe B orientable. Si vous souhaitez effectuer un fraisage dans des des plans d'usinage quelconques, vous devez utiliser la fonction "Orientation plan".

### Marche à suivre



1. Le programme pièce à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Divers".
3. Actionnez les touches logicielles "Pivoter outil" et "Orientation outil tourn.". La fenêtre de saisie "Orientation outil de tournage" s'ouvre.




Paramètres	Description	Unité
TC 	Nom du jeu de paramètres de pivotement	
Dégagement 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non : aucun dégagement avant pivotement</li> <li>• Z : Dégagement dans le sens de l'axe machine Z</li> <li>• Sens de l'outil max : Dégagement maximal dans le sens de l'outil</li> <li>• Sens de l'outil rel. : Dégagement relatif dans le sens de l'outil</li> </ul>	
ZR	Course de dégagement - (uniquement pour dégagement relatif dans le sens de l'outil)	
$\beta$	Rotation autour du 3ème axe géométrique (pour G18 Y)	Degré
$\gamma$	Rotation autour de l'outil de tournage	Degré
Outil 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant le pivotement.</li> <li>• sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant le pivotement.</li> </ul>	

#### 8.6.2.2 Alignement outils de fraisage- uniquement programmes en code G (CYCLE 800)

### Marche à suivre



1. Le programme pièce à traiter est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Appuyez sur la touche logicielle "Divers".
3. Appuyez sur les touches logicielles "Orientation outil" et "Alignement outil de fraisage". La fenêtre de saisie "Alignement outil de fraisage" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
TC 	Nom du jeu de paramètres d'orientation	
Dégagement 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non : pas de dégagement avant orientation</li> <li>Z : dégagement dans le sens de l'axe machine Z</li> <li>Sens de l'outil max. : dégagement maximal dans le sens de l'outil</li> <li>Sens de l'outil incr. : dégagement incrémental dans le sens de l'outil</li> </ul>	
ZR	Déplacement de dégagement - (uniquement pour le dégagement incrémental dans le sens de l'outil)	
$\beta$	Rotation autour du 3ème axe géométrique (pour G18 Y)	Degré
Outil 	Pointe de l'outil lors de l'orientation <ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant l'orientation.</li> <li>Sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant l'orientation.</li> </ul>	

### 8.6.2.3 Approche outils de fraisage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800)

Après une "Orientation plan", l'orientation de l'outil est toujours perpendiculaire au plan d'usinage. Lors d'un fraisage radial, il peut aussi être pertinent, d'un point de vue technologique, d'approcher l'outil du vecteur normal de surface sous un angle. Dans le cycle d'orientation, l'angle d'approche est généré par une rotation d'axe (max +/- 90°) sur le plan orienté actif. Le plan orienté pour l'approche est toujours "additif". Dans le masque de saisie du cycle d'orientation, pour "Approche outil", seules les rotations sont affichées. Vous pouvez choisir l'ordre des rotations.

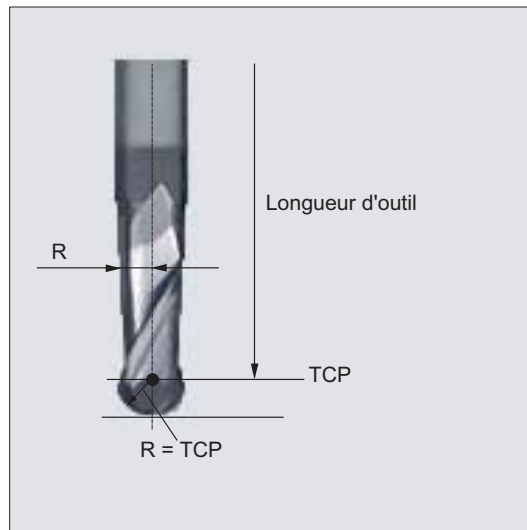






Figure 8-1 La longueur jusqu'au point TCP (Tool Center Point) doit être entrée comme longueur d'outil de fraisage radial.

## Marche à suivre



1. Le programme pièce à traiter est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Appuyez sur la touche logicielle "Divers".
3. Appuyez sur les touches logicielles "Orientation outil" et "Approche outil de fraisage".  
La fenêtre de saisie "Approche outil" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
TC 	Nom du jeu de paramètres d'orientation	
Dégagement 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non : pas de dégagement avant orientation</li> <li>Z : dégagement dans la direction de l'axe machine Z</li> <li>Z, X, Y : amener les axes d'usinage sur la position de dégagement avant l'orientation</li> <li>Sens de l'outil max. : dégagement maximal dans le sens de l'outil</li> <li>Sens de l'outil incr. : dégagement incrémental dans le sens de l'outil</li> </ul>	
ZR	Déplacement de dégagement - (uniquement pour le dégagement incrémental dans le sens de l'outil)	
Ordre des axes 	Ordre des axes autour desquels s'effectue la rotation XY ou XZ ou YX ou YZ ou ZX ou ZY	
X	Rotation autour de X	Degré
Y	Rotation autour de Y	Degré
Outil 	Pointe de l'outil lors de l'orientation <ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant l'orientation.</li> <li>Sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant l'orientation.</li> </ul>	



### 8.6.3 High Speed Settings (CYCLE832)

#### Fonction

Les contraintes imposées en matière de vitesse, de précision et de qualité de la surface sont extrêmement élevées pour l'usinage des formes libres.

Pour gérer les vitesses de manière optimale en liaison avec le type d'usinage (ébauche, pré finition, finition), le plus simple est de faire appel au cycle "High Speed Settings".

Programmez le cycle dans le programme technologique avant d'appeler le programme géométrique.

Le cycle "High Speed Settings" est également associé à la fonction "Advanced Surface".



#### Option logicielle

Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer de l'option logicielle :  
"Advanced Surface"

#### Types d'usinage

La fonction "High Speed Settings" permet une sélection parmi quatre usinages technologiques :

- "Finition"
- "Pré-finition"
- "Ébauche"
- "Désactivation" (réglage par défaut)

Ces quatre types d'usinage sont situés dans les programmes FAO au niveau de la zone de fraisage grande vitesse, en relation directe avec l'exactitude et la vitesse de la trajectoire (voir la vue d'aide).

L'opérateur / le programmeur peuvent apporter une certaine pondération avec la tolérance.

Les quatre types d'usinage sont affectés conformément aux instructions G du groupe technologique G 59 :

Type d'usinage	Groupe G technologique 59
Désactivation	DYNNORM
Finition	DYNFINISH
Pré finition	DYNSEMIFIN
Ébauche	DYNROUGH

L'activation d'autres instructions G en rapport avec l'usinage de formes libres s'effectue également dans le cycle High Speed Settings.

Lors de la désélection du CYCLE832, les groupes G prennent les paramètres d'exécution définis pour l'état de réinitialisation dans les données machine.

## Bibliographie

Pour plus d'informations, référez-vous à la documentation suivante :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate / SINUMERIK 840D sl




### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Divers".
3. Actionnez la touche logicielle ">>".
4. Actionnez la touche logicielle "Réglages HighSpeed".  
La fenêtre de saisie "Réglages High Speed" s'ouvre.

Paramètre	Description	Unité
Tolérance	Tolérance de l'axe d'usinage	
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ▽ (ébauchage)</li> <li>• ▽▽ (préfinition)</li> <li>• ▽▽▽ (finition)</li> <li>• Désactivation</li> </ul>	

### 8.6.4 Sous-programmes

Si vous êtes amené à devoir programmer les mêmes opérations d'usinage pour plusieurs pièces différentes, vous pouvez définir ces opérations d'usinage comme étant un sous-programme en soi. Vous pouvez alors appeler ce sous-programme dans n'importe quel programme.

Vous évitez ainsi de répéter plusieurs fois la même programmation.

ShopTurn ne fait pas la distinction entre programme principal et sous-programme.

Autrement dit, vous pouvez appeler un programme pas à pas "normal" ou un programme à codes G dans un autre programme pas à pas, comme s'il s'agissait d'un sous-programme. Dans ces sous-programmes, vous pouvez à nouveau appeler d'autres sous-programmes. Le nombre maximal d'imbrications est de 8 sous-programmes.

---

**Remarque**

Il est impossible d'insérer des sous-programmes dans des blocs concaténés.

---

Si vous désirez appeler un programme pas à pas en tant que sous-programme, celui-ci doit déjà avoir fait l'objet d'un calcul au moins une fois auparavant (chargement ou simulation du programme en mode "Machine Auto"). Cela n'est pas nécessaire avec les sous-programmes à codes G.

Le sous-programme doit toujours être mémorisé dans la mémoire de travail du noyau de la commande numérique (dans un répertoire séparé "XYZ" ou dans les dossiers "ShopTurn", "Programmes pièces", "Sous-programmes").

Si vous souhaitez appeler un sous-programme qui figure sur un autre lecteur, vous pouvez utiliser à cette fin l'instruction en code G "EXTCALL".

**En-tête du programme**

Tenez compte du fait que ShopTurn exploite les réglages figurant dans l'en-tête du sous-programme lors de l'appel du sous-programme, exception faite des indications sur la pièce brute. Ces réglages restent activés à la fin du sous-programme.

Si vous souhaitez activer à nouveau les réglages de l'en-tête du programme principal, vous pouvez, après l'appel du sous-programme dans le programme principal, effectuer à nouveau le réglage souhaité.

**Marche à suivre**

1. Créez un programme ShopTurn ou en codes G que vous allez appeler en tant que sous-programme dans un autre programme.
2. Positionnez le curseur dans la gamme d'usinage ou dans la Vue programmes du programme principal, sur le bloc derrière lequel vous voulez appeler le sous-programme.



3. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Sous-programme".

4. Introduisez le chemin d'accès du sous-programme désiré si celui-ci ne figure pas dans le même répertoire que le programme principal.

5. Saisissez le nom du sous-programme à insérer.

Vous ne devez indiquer l'extension de fichier (\*.mpf ou \*.spf) que si le sous-programme ne possède pas l'extension spécifiée pour le répertoire dans lequel le sous-programme est mémorisé.

6. Actionnez la touche logicielle "Valider".

L'appel du sous-programme a été inséré dans le programme principal.

Paramètre	Description
Chemin d'accès/Pièce	Chemin d'accès du sous-programme, si celui-ci ne figure pas dans le même répertoire que le programme principal.
Nom du programme	Nom du sous-programme inséré.

## Exemple de programmation

```

N10 T1 D1 ; charger l'outil
N11 M6
N20 G54 G710 ; sélectionner le décalage d'origine
N30 M3 S12000 ; mettre la broche en marche
N40 CYCLE832(0.05,3,1) ; valeur de tolérance égale à 0,05 mm,
type d'usinage ébauche
N50 EXTCALL"CAM_SCHRUPP" Appel externe du sous-programme
CAM_SCHRUPP
N60 T2 D1 ; charger l'outil
N61 M6
N70 CYCLE832(0.005,1,1) ; valeur de tolérance égale à 0.005 mm,
type d'usinage finition
N80 EXTCALL"CAM_SCHLICHT" ; Appel du sous-programme CAM_SCHLICHT
N90 M30 ;Fin de programme

```

Les sous-programmes CAM\_SCHRUPP.SPF, CAM\_SCHLICHT.SPF contiennent la géométrie des pièces et les valeurs technologiques (avances). En raison de leur taille, les programmes sont appelés en externe.

## 8.7 Autres cycles et fonctions ShopTurn

### 8.7.1 Perçage au centre

#### Fonction

Le cycle "Perçage au centre" permet de réaliser un trou au centre de la face frontale.

Vous avez le choix entre la variante avec bris du copeau et celle avec dégagement de l'outil pour le déburrage. La broche principale ou la contre-broche tourne pendant l'usinage. Comme type d'outil, vous pouvez utiliser non seulement un foret ou un foret à plaquette, mais également une fraise.

En prenant en compte le plan de retrait et la distance de sécurité, l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la position programmée.

#### Accostage/retrait lors du bris des copeaux

1. L'outil perce avec l'avance programmée F jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
2. L'outil se retire de la valeur V2 pour le bris des copeaux, puis perce jusqu'à la profondeur suivante, en déduisant le facteur DF de la profondeur de chaque passe.
3. L'étape 2 est répétée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte et la temporisation DT écoulée.
4. L'outil est dégagé en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

#### Accostage/retrait pendant le déburrage

1. L'outil perce avec l'avance programmée F jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
2. L'outil est dégagé de la pièce en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité pour le déburrage, puis y pénètre de nouveau en mode automatique jusqu'à la 1ère profondeur de passe réduite d'une distance d'arrêt anticipé calculée par la commande.
3. L'outil perce ensuite jusqu'à la profondeur suivante, qui peut être égale à la profondeur précédente diminuée du facteur DF, puis est à nouveau dégagé de la pièce pour le déburrage de Z0 + la distance de sécurité.
4. L'étape 3 est répétée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte et la temporisation DT écoulée.
5. L'outil est dégagé en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.



Si vous désirez percer des trous très profonds par ex., vous pouvez, en plus, utiliser une broche porte-outil rotative. Indiquez d'abord, sous "Droite cercle" → "outil", l'outil de votre choix et la vitesse de rotation de la broche de l'outil. Programmez ensuite la fonction "Perçage au centre".

## Marche à suivre



1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Perçage", Perçage centre et "Perçage centre".  
La fenêtre de saisie "Perçage centre" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min mm/tr
S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
Usinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bris des copeaux</li> <li>• Débourrage</li> </ul>	
Z0	Point de référence Z	
Profondeur de perçage	Par rapport à <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corps Plongée jusqu'à ce que le corps du foret atteigne la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte.</li> <li>• Pointe Plongée jusqu'à ce que la pointe du foret atteigne la valeur Z1 programmée.</li> </ul>	
Z1	Profondeur finale X (abs) ou profondeur finale par rapport à Z0 (rel)	
D	Profondeur de passe maximale	
FD1	Valeur en pourcentage de l'avance pour la première passe	%
DF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur en pourcentage pour chaque passe suivante ou</li> <li>• Valeur pour chaque passe suivante</li> </ul> DF = 100 : la profondeur de perçage reste constante DF < 100 : la profondeur de perçage est réduite dans la direction de la profondeur finale. <b>Exemple : DF = 80</b> la dernière passe était de 4 mm ; $4 \times 80 \% = 3,2$ ; la profondeur de perçage suivante est 3,2 mm $3,2 \times 80 \% = 2,56$ ; la profondeur de perçage suivante est 2,56 mm, etc.	% mm
V1	Profondeur de passe minimale Le paramètre V1 n'existe que si DF < 100% a été programmé. Une profondeur de passe minimale est programmée avec le paramètre V1.	
V2	Valeur de retrait après chaque usinage - (uniquement pour "Bris de copeaux")	

Paramètres	Description	Unité
Précote d'arrêt 	- (uniquement pour "Débourrage") • En manuel • Automatiquement	
V3	Précote d'arrêt - (uniquement pour précote d'arrêt "manuelle")	
DT 	• Temporisation en secondes • Arrêt temporisé en tours	s tr

## 8.7.2 Filetage au centre

### Fonction

Le cycle "Taraudage au centre" permet de réaliser un filetage à droite ou à gauche au centre de la face frontale.

La broche principale ou la contre-broche tourne pendant l'usinage. La correction de la vitesse de rotation de broche est active, mais pas la correction de l'avance.

Vous avez le choix entre la variante de perçage en une passe, celle avec bris du copeau et celle avec dégagement de l'outil pour le déboufrage.

En prenant en compte le plan de retrait et la distance de sécurité, l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la position programmée.

### Accostage/retrait lors d'une passe

1. L'outil perce en direction de l'axe longitudinal à la vitesse de rotation programmée S ou la vitesse de coupe V jusqu'à la profondeur finale Z1.
2. Le sens de rotation de la broche s'inverse et l'outil se relève avec la vitesse de broche programmée SR ou la vitesse de coupe VR jusqu'à la distance de sécurité.

### Accostage/retrait pendant le déboufrage

1. L'outil perce en direction de l'axe longitudinal à la vitesse de rotation programmée S ou la vitesse d'avance V jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. L'outil se retire de la pièce pour le déboufrage avec la vitesse de rotation SR ou la vitesse de coupe VR sur la distance de sécurité.
3. L'outil continue ensuite à plonger à la vitesse de rotation de broche S ou à la vitesse d'avance V et perce jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale programmée Z1 soit atteinte.
5. Le sens de rotation de la broche s'inverse et l'outil se relève avec la vitesse de broche SR ou la vitesse de coupe VR jusqu'à la distance de sécurité.

### Accostage/retrait lors du bris des copeaux

1. L'outil perce en direction de l'axe longitudinal à la vitesse de rotation programmée S ou la vitesse d'avance V jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. L'outil se retire de la valeur de retrait V2 pour briser le copeau.
3. L'outil perce ensuite avec la vitesse de rotation S, voire la vitesse d'avance V jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale programmée Z1 soit atteinte.
5. Le sens de rotation de la broche s'inverse et l'outil se relève avec la vitesse de broche SR ou la vitesse de coupe VR jusqu'à la distance de sécurité.

Le constructeur de la machine-outil peut avoir effectué des réglages spécifiques à la fonction "Taraudage au centre" dans un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.









2. Actionnez les touches logicielles "Perçage", Perçage centre et "Taraudage centre".

La fenêtre de saisie "Taraudage au centre" s'ouvre.



Paramètres	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
F 	Avance	mm/min mm/tr
Table 	Sélection de la table de filetage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sans</li> <li>• métrique ISO</li> <li>• Whitworth BSW</li> <li>• Whitworth BSP</li> <li>• UNC</li> </ul>	



Paramètres	Description	Unité
Sélection 	Sélection d'une valeur de la table : <ul style="list-style-type: none"> <li>• M1 - M68 (métrique ISO)</li> <li>• W3/4"; etc. (Whitworth BSW)</li> <li>• G3/4"; etc. (Whitworth BSP)</li> <li>• 1" - 8 UNC; etc. (UNC)</li> </ul>	
P  - (Possibilité de sélection uniquement pour la sélection de table "sans")	Pas de filetage... <ul style="list-style-type: none"> <li>• en MODULE : <math>MODULE = pas/\pi</math></li> <li>• en mm/tr</li> <li>• en inch/tr</li> <li>• en filets par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex.</li> </ul> <p>Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ.</p> <p>Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.</p>	MODULE mm/tr pouces/tr filets/"
S / V 	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SR	Vitesse de rotation de la broche pour le retrait	tr/min
VR	Vitesse de coupe constante pour retrait	m/min
Usinage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Passe Le filetage est percé en une passe, sans interruption.</li> <li>• Bris de copeaux Le foret se retire de la distance de retrait V2 pour briser les copeaux.</li> <li>• Débourage Le foret se retire de la pièce pour débourrer.</li> </ul>	
Z0	Point de référence Z	mm
Z1 	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel)	mm
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour le débourage ou le bris de copeaux)	mm
Retrait 	- (uniquement pour usinage "Bris de copeaux") Valeur de retrait <ul style="list-style-type: none"> <li>• En manuel</li> <li>• Automatiquement</li> </ul>	
V2	Valeur de retrait (uniquement pour retrait "manuel") Valeur de laquelle le taraud est retiré lors du bris du copeau. V2 = automatique : L'outil se retire d'un tour.	mm

### 8.7.3 Transformations

Pour faciliter la programmation, vous avez la possibilité de transformer le système de coordonnées. Exploitez cette possibilité pour tourner le système de coordonnées, par exemple.

Les transformations du système de coordonnées sont valables uniquement dans le programme en cours.

Vous pouvez définir les transformations suivantes :

- Décalage
- Rotation
- Mise à l'échelle
- Fonction miroir
- Rotation de l'axe C

Dans chaque cas, vous avez le choix entre une nouvelle transformation de coordonnées ou une transformation additive.

Si vous choisissez une nouvelle transformation, toutes les transformations de coordonnées précédentes seront désactivées. Si vous optez pour une transformation additive, celle-ci viendra s'ajouter aux transformations de coordonnées actuellement actives.

---

#### Remarque

##### Transformations avec axes virtuels

Tenez compte du fait que, lors de la sélection de TRANSMIT ou TRACYL, les décalages, mises à l'échelle et fonctions miroir de l'axe Y réel ne sont pas reportés dans l'axe Y virtuel.

Les décalages, mises à l'échelle et fonctions miroir de l'axe Y virtuel sont effacés pour TRAFOOF.

---

#### Marche à suivre pour le décalage d'origine, le décalage, la rotation, la mise à l'échelle, la fonction miroir ou la rotation de l'axe C



1. Le programme ShopTurn est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Transformations".
3. Actionnez la touche logicielle "Décalage d'origine".  
La fenêtre de saisie "Décalages d'origine" s'ouvre.  
- OU -  
Actionnez la touche logicielle "Décalage".  
La fenêtre de saisie "Décalage" s'ouvre.  
- OU -



Actionnez la touche logicielle "Rotation".  
La fenêtre de saisie "Tournage" s'ouvre.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Echelle".  
La fenêtre de saisie "Mise à l'échelle" s'ouvre.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Fonction miroir".  
La fenêtre de saisie "Fonction miroir" s'ouvre.

- OU -




Actionnez la touche logicielle "Rotation axe C".  
La fenêtre de saisie "Rotation de l'axe C" s'ouvre.


## 8.7.4

### Décalage


Vous avez la possibilité de programmer un décalage de l'origine pour chaque axe.

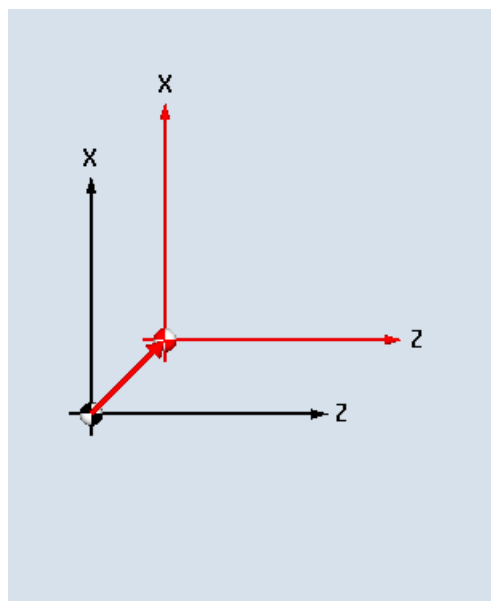

Nouveau décalage

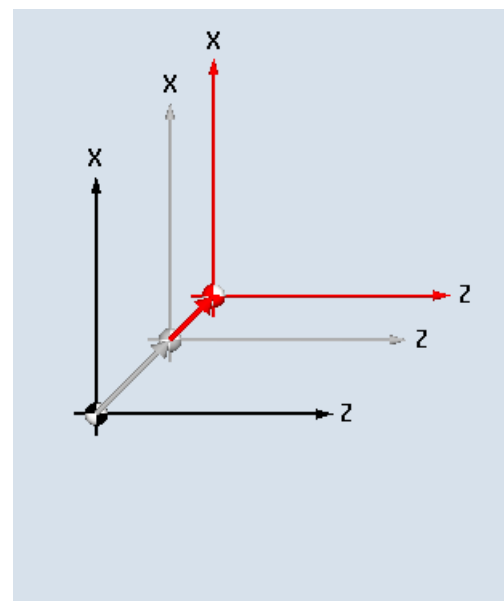


Décalage additif

Paramètres	Description	Unité
Décalage 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau Nouveau décalage</li> <li>Additif Décalage additif</li> </ul>	
Z	Décalage Z	mm


Paramètres	Description	Unité
X	Décalage X	mm
Y	Décalage Y	mm

### 8.7.5 Rotation


Vous avez la possibilité de programmer la rotation de chaque axe sur une valeur angulaire donnée. Une valeur angulaire positive correspond à une rotation dans le sens antihoraire.

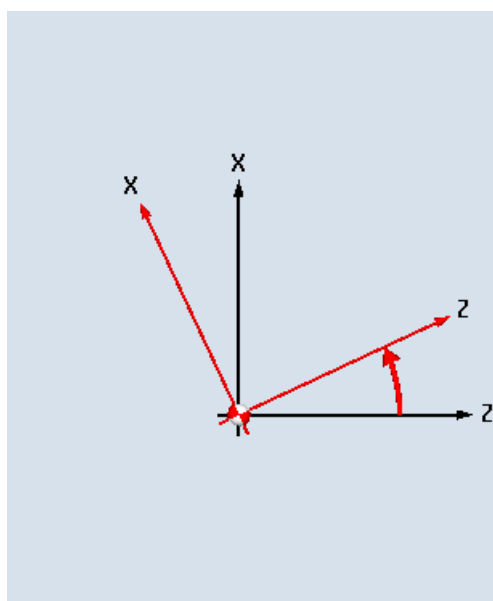

Nouvelle rotation

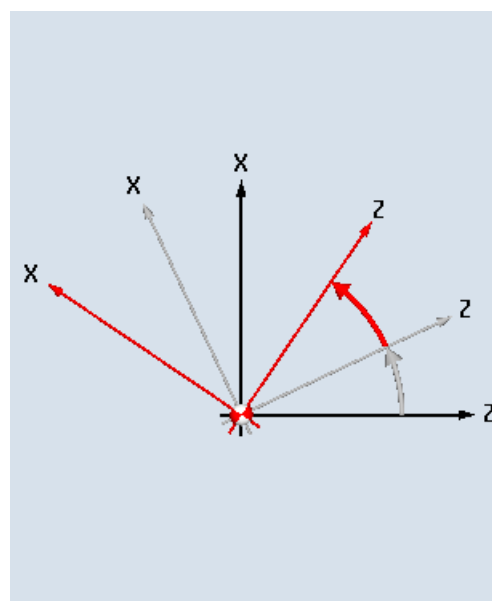


Rotation additive


Paramètres	Description	Unité
Rotation 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau</li> <li>Nouvelle rotation</li> </ul>	
Z	Rotation autour de Z	Degré
X	Rotation autour de X	Degré
Y	Rotation autour de Y	Degré

## 8.7.6 Mise à l'échelle


Vous pouvez introduire un facteur d'échelle pour le plan d'usinage actif, ainsi que pour l'axe d'outil. Les coordonnées programmées sont alors multipliées par ce facteur.

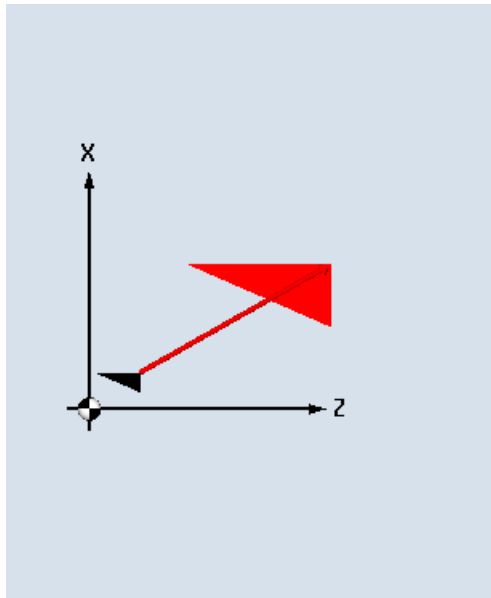

Nouvelle échelle

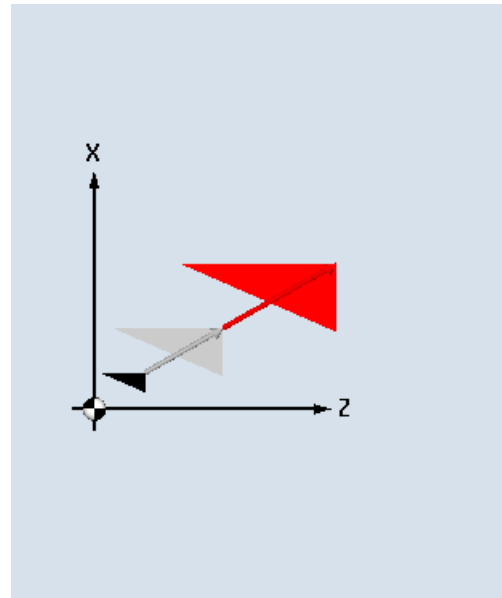

Mise à l'échelle additive

Paramètres	Description	Unité
Mise à l'échelle 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau Nouvelle mise à l'échelle</li> <li>Additif Mise à l'échelle additive</li> </ul>	
ZX	Facteur d'échelle ZX	
Y	Facteur d'échelle Y	


### 8.7.7 Fonction miroir

Vous avez également la possibilité d'appliquer la fonction miroir à tous les axes. Indiquez l'axe sur lequel vous souhaitez appliquer la fonction miroir.


#### Remarque

##### Sens de déplacement de la fraise

Notez que le sens de déplacement de la fraise (en avalant / en opposition) est lui aussi inversé par la fonction miroir.

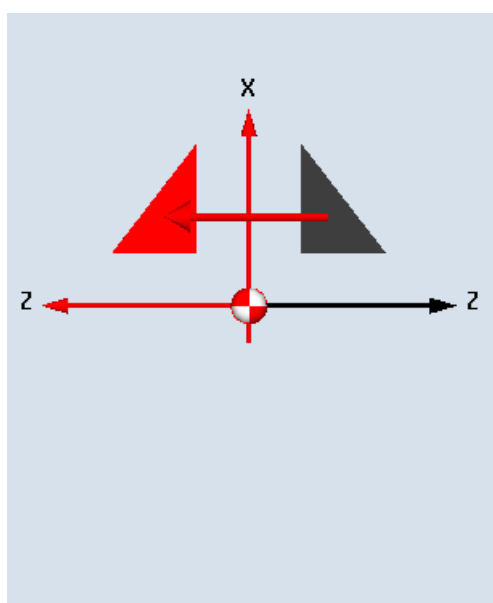

Nouvelle fonction miroir

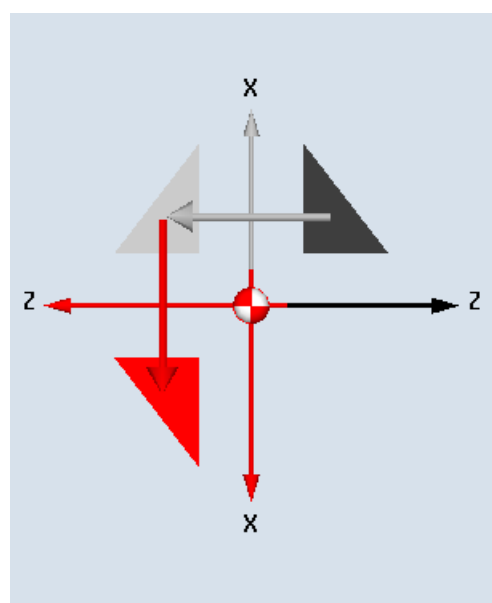

Fonction miroir additive

Paramètres	Description	Unité
Fonction miroir 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau</li> <li>Nouvelle fonction miroir</li> <li>additif</li> <li>Fonction miroir additive</li> </ul>	
Z	Fonction miroir de l'axe Z activée/désactivée	
X	Fonction miroir de l'axe X activée/désactivée	
Y	Fonction miroir de l'axe Y activée/désactivée	

### 8.7.8 Rotation de l'axe C


Vous pouvez faire pivoter l'axe des C d'un certain angle, pour que les usinages suivants sur la face frontale ou la surface latérale puissent être effectués à une position déterminée.

Ce sens de rotation est déterminé par un paramètre machine.




#### Constructeur de la machine-outil


Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

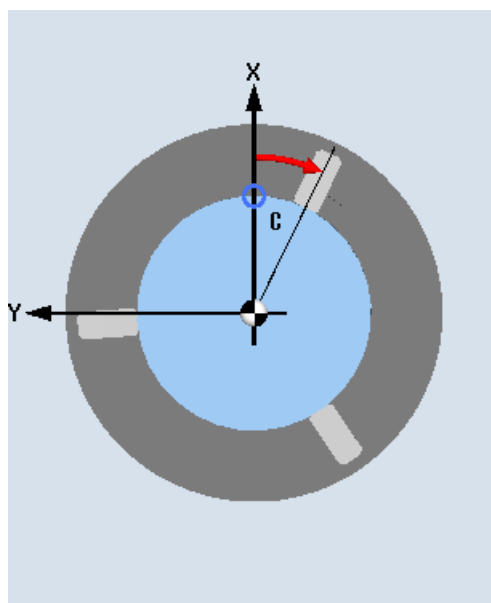

Nouvelle rotation de l'axe C

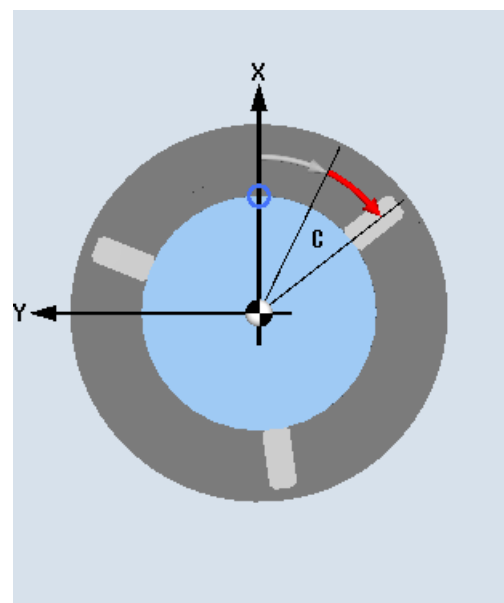

Rotation de l'axe C additive

Paramètres	Description	Unité
Rotation 	<ul style="list-style-type: none"> <li>nouveau nouvelle rotation</li> <li>additif rotation additive</li> </ul>	
C	Rotation C	Degré

### 8.7.9 Usinage rectiligne et circulaire

Pour programmer des déplacements simples, c.-à-d. des déplacements rectilignes ou circulaires, sans définir un contour complet, utilisez la fonction "Droite" ou "Cercle".

#### Déroulement général

Pour programmer des usinages simples, procédez toujours selon le schéma ci-dessous :

- définir l'outil et la vitesse de rotation de broche
- programmer l'opération d'usinage

#### Possibilités de programmation d'usinage

Vous disposez des variantes de programmation suivantes :

- Droite
- Cercle avec centre connu
- Cercle avec rayon connu
- Droite en coordonnées polaires
- Cercle en coordonnées polaires

Si vous désirez programmer une droite ou un cercle en coordonnées polaires, vous devez définir le pôle auparavant.



#### PRUDENCE

Si vous amenez l'outil dans la zone de retrait définie dans l'en-tête du programme selon un déplacement rectiligne ou circulaire, assurez-vous qu'aucune collision ne peut survenir du fait de la logique de retrait normale.

A titre de sécurité, éloignez à nouveau l'outil de la zone de retrait.



### 8.7.10 Sélection de l'outil et du plan d'usinage

Avant de programmer une droite ou un cercle, vous devez sélectionner un outil, la broche ainsi que sa vitesse de rotation et le plan d'usinage.

Si vous programmez plusieurs déplacements rectilignes ou circulaires consécutifs, les réglages effectués pour l'outil, la broche, la vitesse de rotation de broche et le plan d'usinage sont actifs jusqu'à ce que vous les modifiez.

Si vous modifiez ultérieurement le plan d'usinage sélectionné, les coordonnées du déplacement programmé s'adaptent automatiquement au nouveau plan d'usinage. Les coordonnées programmées initialement ne sont conservées que dans le cas d'une droite (coordonnées cartésiennes, pas polaires).

#### Marche à suivre



1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".



3. Actionnez la touche logicielle "Outil".  
La fenêtre "Outil" s'affiche.



4. Introduisez un outil dans le champ "T".  
- OU -  
Actionnez la touche "Sélectionner outil" pour sélectionner un outil dans la liste et positionnez le curseur sur l'outil que vous souhaitez utiliser pour l'usinage, puis actionnez la touche logicielle "Dans le programme".  
L'outil est reporté dans le champ "T".
5. Dans le cas des outils à plusieurs tranchants, sélectionnez le numéro de tranchant D de l'outil.
6. Dans le champ de saisie du paramètre broche, à gauche, choisissez entre broche principale, broche porte-outil ou contre-broche.
7. Indiquez la vitesse de rotation de la broche ou la vitesse de coupe.
8. Sélectionnez un plan d'usinage dans le champ "Sélect. plan".
9. Indiquez le diamètre du cylindre si vous avez sélectionné le plan d'usinage Surface latérale C.  
- OU -  
Introduisez l'angle de positionnement pour la zone d'usinage CP, si vous avez sélectionné le plan d'usinage Y.  
- OU -  
Introduisez le point de référence C0, si vous avez sélectionné le plan d'usinage Surface latérale Y.  
- OU -



Sélectionnez si la broche doit être bloquée ou libérée ou si aucune modification ne doit avoir lieu (champ de saisie vierge).

Actionnez la touche logicielle "Valider".

Les valeurs sont mémorisées et la fenêtre se ferme. La gamme d'usinage réapparaît ; le bloc de programme que vous venez de créer y figure et est marqué.

Paramètres	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
S1 / V1	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
Sélect. plan	Choix possible entre les surfaces d'usinage suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surface latérale/Surface latérale C</li> <li>• Surface latérale Y - uniquement en présence d'un axe des Y</li> <li>• Face frontale/Face frontale C</li> <li>• Face frontale Y - uniquement en présence d'un axe des Y</li> <li>• Tournage</li> </ul>	
Ø	Diamètre du cylindre (pour Surface latérale/Surface latérale C)	mm
C0	Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Surface latérale Y)	Degré
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Face frontale Y)	Degré

### 8.7.11 Programmation d'une droite


Pour programmer une droite en coordonnées cartésiennes, utilisez la fonction "Droite".

L'outil se déplace sur une droite et avec l'avance programmée ou en vitesse rapide, de la position courante jusqu'à la position finale programmée.


#### Correction de rayon

Vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement rectiligne avec une correction de rayon. La correction de rayon est automaintenue (modale) ; autrement dit, vous devrez la désactiver quand vous ne voudrez plus l'utiliser. Cependant, dans le cas de plusieurs droites consécutives avec correction de rayon, vous ne devez la sélectionner que dans le premier bloc de programme.

Lors du premier déplacement avec interpolation et correction de rayon, l'outil se déplace sans correction au point de départ et avec correction au point final, c.-à-d. que si la trajectoire programmée est verticale, une trajectoire oblique est décrite. Ce n'est que lors du second déplacement programmé que la correction sera active pendant tout le trajet. La procédure inverse s'applique lors de la désactivation de la correction de rayon.

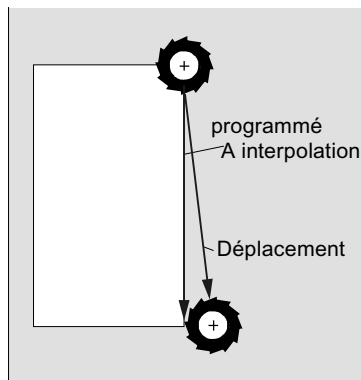

Droite lorsque la correction de rayon est sélectionnée

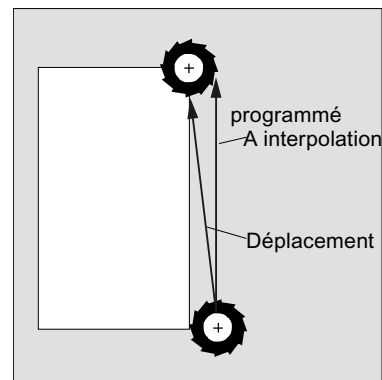

Droite lorsque la correction de rayon est désélectionnée












Pour éviter un déplacement effectif différent de celui programmé, vous pouvez programmer le premier déplacement rectiligne avec correction de rayon activée ou avec correction de rayon désactivée en dehors de la pièce. Une programmation sans indication de coordonnées est impossible.

### Marche à suivre



 1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".
3. Actionnez la touche logicielle "Droite".
4. Actionnez la touche logicielle "Rapide" si le déplacement doit avoir lieu à vitesse rapide et non à une vitesse d'avance d'usinage programmée.

Paramètres	Description	Unité
X	Position cible X Ø (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Y	Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible Z par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
U	Position cible (abs) ou position cible par rapport à la position actuelle (rel)	mm
C	Angle cible (abs) ou angle cible par rapport à la position actuelle (rel)	degrés

Paramètres	Description	Unité
C1 	Position cible de l'axe des C de la broche principale (abs. ou rel.)	mm
C3 	Position cible de l'axe des C de la contre-broche (abs. ou rel.)	mm
Z3 	Position cible de l'axe additionnel (abs. ou rel.) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
AWZ 	Angle cible (abs) ou angle cible par rapport à la position actuelle (rel)	degrés
GS 	Angle cible (abs) ou angle cible par rapport à la position actuelle (rel)	degrés
F 	Avance d'usinage Vitesse rapide alternative	mm/tr mm/min mm/dent
Correction de rayon 	Indication du côté du contour (dans le sens de déplacement) sur lequel se déplace la fraise :	
	 Correction de rayon à droite du contour	
	 Correction de rayon à gauche du contour	
	 Correction de rayon désactivée	
	 Le dernier réglage de la correction de rayon est repris	

### 8.7.12 Programmation d'un cercle avec centre connu












Pour programmer un cercle ou un arc de cercle avec centre connu, utilisez la fonction "Cercle centre".




L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire et en avance d'usinage, de la position courante à la position cible programmée. Le système calcule le rayon du cercle/de l'arc de cercle à l'aide des paramètres d'interpolation I et K indiqués.

#### Marche à suivre



1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".
3. Actionnez la touche logicielle "Cercle centre".

Paramètres	Description		Unité
Sens de rotation	Sens de déplacement du point de début au point de fin du cercle :		
		Rotation dans le sens horaire (à droite)	
		Rotation dans le sens antihoraire (à gauche)	
Y  Z  J K	<b>Plan d'usinage Surface latérale C</b> Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Centre du cercle J (rel). Centre du cercle K (rel). Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm mm mm mm
Y  Z  J K	<b>Plan d'usinage Surface latérale Y</b> Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Centre du cercle J (rel). Centre du cercle K (rel). Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm mm mm mm
X  Y  I J	<b>Plan d'usinage Face frontale C</b> Position cible X $\varnothing$ (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Centre du cercle I (rel) Centre du cercle J (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm mm mm mm
X  Y  I J	<b>Plan d'usinage Face frontale Y</b> Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Centre du cercle I (rel). Centre du cercle J (rel). Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
X 	<b>Plan d'usinage Tournage</b> Position cible X Ø (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z 	Position cible Z (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
I	Centre du cercle I (rel)	mm
K	Centre du cercle K (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
F 	Avance d'usinage	mm/tr mm/min mm/dent

### 8.7.13 Programmation d'un cercle avec rayon connu

Pour programmer un cercle ou un arc de cercle avec un rayon connu, utilisez la fonction "Cercle rayon".

L'outil se déplace sur un arc de cercle de rayon programmé et en avance d'usinage, de la position courante à la position cible programmée. A cet effet, le système calcule la position du centre du cercle.

Vous pouvez choisir si le déplacement doit avoir lieu dans le sens horaire ou dans le sens inverse. Indépendamment du sens de rotation, il existe deux arcs de cercle de même rayon passant par la position courante et la position cible.

Vous sélectionnez l'arc de cercle souhaité en affectant au rayon un signe positif ou négatif.

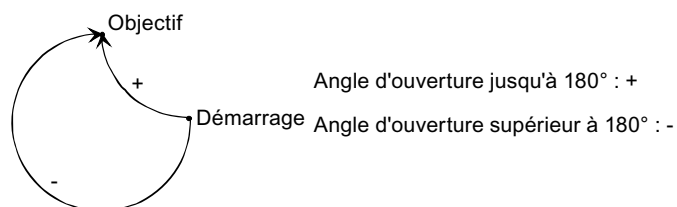
















Figure 8-2 Angle au centre

## Marche à suivre



1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".
3. Actionnez la touche logicielle "Cercle rayon".

Paramètres	Description	Unité
Sens de rotation	Sens de déplacement du point de début au point de fin du cercle :	
	 Rotation dans le sens horaire (à droite)	
	 Rotation dans le sens antihoraire (à gauche)	
Y  Z 	<b>Plan d'usinage Surface latérale/Surface latérale C</b> Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
Y  Z 	<b>Plan d'usinage Surface latérale Y</b> Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
X  Y 	<b>Plan d'usinage Face frontale/Face frontale C</b> Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
X  Y 	<b>Plan d'usinage Face frontale Y</b> Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm

Paramètres	Description	Unité
X 	<b>Plan d'usinage Tournage</b> Position cible X Ø (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z 	Position cible Z (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
R	Rayon de l'arc de cercle Le signe détermine l'arc de cercle devant être parcouru.	mm mm
F 	Avance d'usinage	mm/tr mm/min mm/dent

### 8.7.14 Coordonnées polaires

Si la cotation d'une pièce est effectuée à partir d'un point central (pôle) avec rayon et indication angulaire, il est avantageux de programmer les cotes en coordonnées polaires.

Avant de programmer une droite ou un cercle en coordonnées polaires, vous devez définir le pôle, c.-à-d. le point de référence du système de coordonnées polaires.

#### Marche à suivre













1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".



3. Actionnez les touches logicielles "Polaire" et "Pôle".



Paramètres	Description	Unité
Y  Z 	<b>Plan d'usinage Surface latérale/Surface latérale C</b> Pôle Y (abs) Pôle Z (abs) ou pôle Z par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
Y  Z 	<b>Plan d'usinage Surface latérale Y</b> Pôle Y (abs) Pôle Z (abs) ou pôle Z par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
X  Y 	<b>Plan d'usinage Face frontale/Face frontale C</b> Pôle X Ø (abs) Pôle Y (abs) ou pôle Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
X  Y 	<b>Plan d'usinage Face frontale Y</b> Pôle X (abs) Pôle Y (abs) ou pôle Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm
X  Z 	<b>Plan d'usinage Tournage</b> Pôle X (abs) ou pôle X par rapport à la dernière position programmée (rel) Position Z du pôle (abs) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm mm

### 8.7.15 Droite polaire

Pour programmer une droite en coordonnées polaires, utilisez la fonction "Droite Polaire".

Une droite dans le système de coordonnées polaires est définie par la longueur L et l'angle  $\alpha$ . L'angle se rapporte à un axe qui dépend du plan d'usinage sélectionné. Cela est également valable pour le sens correspondant à un angle positif.

Plan d'usinage	Tournage	Face frontale	Surface latérale
Axe de référence pour angle	Z	X	Y
Angle positif en direction axe	X	Y	Z


L'outil se déplace sur une droite, de la position courante jusqu'au point final programmé, en avance d'usinage ou en vitesse rapide.

Dans le cas des coordonnées polaires, la 1re droite après l'indication du pôle doit être programmée en cotes absolues. Toutes les autres droites et tous les autres arcs de cercle peuvent être programmés en cotes relatives également.


### Correction de rayon

Vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement rectiligne avec une correction de rayon. La correction de rayon est automaintenue (modale) ; autrement dit, vous devrez la désactiver quand vous ne voudrez plus l'utiliser. Cependant, dans le cas de plusieurs droites consécutives avec correction de rayon, vous ne devez la sélectionner que dans le premier bloc de programme.

Lors du premier déplacement rectiligne avec correction de rayon, l'outil se déplace sans correction au point de départ et avec correction au point final, c.-à-d. que si la trajectoire programmée est verticale, une trajectoire oblique est décrite. Ce n'est que lors du second déplacement rectiligne programmé que la correction sera active pendant tout le trajet. La procédure inverse s'applique lors de la désactivation de la correction de rayon.

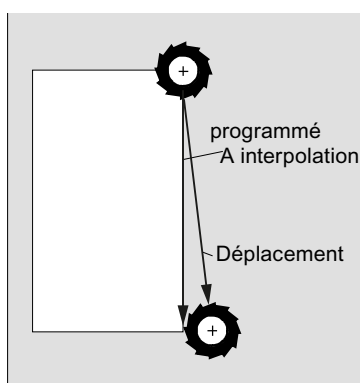

Droite avec correction de rayon activée

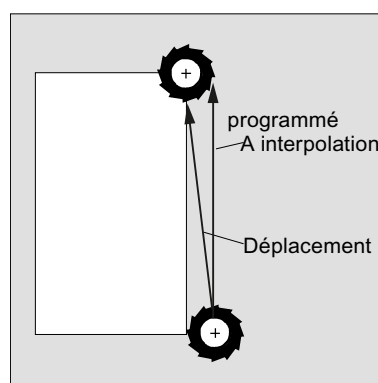

Droite avec correction de rayon désactivée

Pour éviter un déplacement effectif différent de celui programmé, vous pouvez programmer le premier déplacement rectiligne avec correction de rayon activée ou avec correction de rayon désactivée en dehors de la pièce. Une programmation sans indication de coordonnées est impossible.

### Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".





3. Actionnez les touches logicielles "Polaire" et "Droite polaire".



4. Actionnez la touche logicielle "Rapide" si le déplacement doit avoir lieu à vitesse rapide et non à une vitesse d'avance d'usinage programmée.

Paramètres	Description	Unité
L	Distance par rapport au pôle, point final	mm
$\alpha$	Angle polaire par rapport au pôle, point final (abs) ou Modification de l'angle polaire par rapport au pôle, point final (rel) Le signe détermine le sens de déplacement.	Degré
F	Avance d'usinage	mm/tr mm/min mm/dent
Correction de rayon	Indication du côté du contour (dans le sens de déplacement) sur lequel se déplace la fraise :	
	Correction de rayon à gauche du contour	
	Correction de rayon à droite du contour	
	Correction de rayon désactivée	
	Correction de rayon réglée comme précédemment	

### 8.7.16 Cercle polaire

Pour programmer un cercle ou un arc de cercle en coordonnées polaires, utilisez la fonction "Cercle polaire".

Un cercle dans le système de coordonnées polaires est défini par l'angle  $\alpha$ . L'angle se rapporte à un axe qui dépend du plan d'usinage sélectionné. Cela est également valable pour le sens correspondant à un angle positif.

Plan d'usinage	Tournage	Face frontale	Surface latérale
Axe de référence pour angle	Z	X	Y
Angle positif en direction axe	X	Y	Z

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire, de la position courante jusqu'au point final programmé (angle), en avance d'usinage. Le rayon est la distance entre la position courante et le pôle défini. (La position de début et la position de fin de cercle sont équidistantes du pôle défini.)




Dans le cas des coordonnées polaires, le 1er arc de cercle après l'indication du pôle doit être programmé en cotes absolues. Toutes les autres droites et tous les autres arcs de cercle peuvent être programmés en cotes relatives également.



#### Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".



3. Actionnez les touches logicielles "Polaire" et "Cercle polaire".

Paramètres	Description	Unité
Sens de rotation 	Sens de déplacement du point de début au point de fin du cercle	
	 Rotation dans le sens horaire (à droite)	
	 Rotation dans le sens antihoraire (à gauche)	

Paramètres	Description	Unité
$\alpha$ 	Angle polaire par rapport au pôle, point final (abs) ou Modification de l'angle polaire par rapport au pôle, point final (rel) Le signe détermine le sens de déplacement.	Degré
F 	Avance d'usinage	mm/tr mm/min mm/dent

### 8.7.17 Usinage avec la contre-broche

Si votre tour est équipé d'une contre-broche, vous pouvez usiner les pièces sur la face avant et la face arrière, en utilisant des fonctions de tournage, perçage et fraisage, sans modification manuelle du serrage.

Avant l'usinage de la face arrière, la contre-broche doit saisir la pièce, la retirer de la broche principale et l'amener à la nouvelle position d'usinage. Vous pouvez programmer ces opérations avec la fonction "Contre-broche".

#### Opérations

La programmation des opérations s'effectue selon les étapes suivantes :

- Préhension : préhension de la pièce avec la contre-broche (éventuellement avec la butée fixe).
- Traction : retirer la pièce de la broche principale avec la contre-broche.
- Face arrière : déplacer la pièce à la nouvelle position d'usinage au moyen de la contre-broche.
- Complet : étapes Préhension et Traction (le cas échéant avec tronçonnage) et Face arrière.
- Face avant : décalage d'origine pour l'usinage de la face avant suivante (en cas de matériau en barre).

Lorsque vous démarrez l'exécution d'un programme avec usinage contre-broche, la contre-broche est d'abord amenée à la position de retrait définie dans un paramètre machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire

L'apprentissage de la position de stationnement n'est réalisable que si vous avez sélectionné le système de coordonnées machine (SCM).



1. Faites pivoter le mandrin de la contre-broche manuellement à l'emplacement requis et déplacez la pièce à la position souhaitée.
2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Contre-broche".
3. Sélectionnez l'étape de programmation "Prendre" ou "Complet".
4. Sous Position stationnement outil, sélectionnez "SCM".
5. Actionnez la touche logicielle "Apprendre pos.stat.". La position de stationnement courante de l'outil est enregistrée.
6. Actionnez la touche logicielle "Apprent. décal. ang.". L'écart angulaire actuel entre la broche principale et la contre-broche est enregistré.

#### 8.7.17.1 Exemple de programmation : Usinage broche principale - prise en compte de la pièce - usinage contre-broche

La programmation ressemble par exemple à ceci :

##### Etapes de programmation - alternative 1

- Usinage broche principale
- Prendre
- Tirer
- Face arrière
- Usinage de la contre-broche

##### Etapes de programmation - alternative 2

- Usinage broche principale
- Complet (prendre, tirer et face arrière)
- Usinage de la contre-broche

### 8.7.17.2 Exemple de programmation : usinage contre-broche - sans prise en compte préalable

#### Etapas de programmation

- Face arrière
  - Décal.origine  
Le décalage d'origine est simplement activé
  - ZV :  
Paramètre non évalué.
- Usinage de la contre-broche

---

#### Remarque

##### Particularité en "face arrière"

Le décalage d'origine que vous sélectionnez dans le masque de paramètres est uniquement activé et n'est pas calculé. Cela veut dire que dans le décalage d'origine, l'origine de la pièce pour l'usinage avec la contre-broche devrait être mémorisée. Par ailleurs le paramètre ZV n'est pas évalué.

---

### 8.7.17.3 Exemple de programmation : Usinage de barres

Si vous utilisez des barres pour produire vos pièces, vous pouvez usiner plusieurs pièces aussi bien sur la face avant que sur la face arrière, en ne démarrant le programme qu'une seule fois.

#### Etapas de programmation - alternative 1









- En-tête du programme avec indication du décalage d'origine dans lequel l'origine de la pièce est enregistrée
- Usinage broche principale
- Complet (Tirer brut : Oui ; cycle de tronçonnage : oui)
- Tronçonnage
- Usinage de la contre-broche
- Fin de programme avec le nombre des pièces à produire

#### Etapas de programmation - alternative 2


- Repère de démarrage
- Usinage broche principale
- Complet (Tirer brut : Oui ; cycle de tronçonnage : oui)
- Tronçonnage
- Usinage de la contre-broche







- Face avant
- Repère de fin
- Répétition du repère de démarrage au repère de fin


#### 8.7.17.4 Paramètres contre-broche



Paramètre	Description	Unité
Fonction 	Vous avez le choix entre 5 fonctions distinctes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complet</li> <li>• Prendre</li> <li>• Tirer</li> <li>• Face arrière</li> <li>• Face avant</li> </ul>	
<b>Fonction Complet</b>	<b>Prendre</b>	
Système de coordonnées 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCM La position de stationnement est spécifiée dans le système de coordonnées machine. L'apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire n'est possible que dans le SCM.</li> <li>• SCP La position de stationnement est spécifiée dans le système de coordonnées pièce.</li> </ul>	
XP	Position de stationnement de l'outil en direction X (abs)	mm
ZP	Position de stationnement de l'outil en direction Z (abs)	mm
Purger mandrin 	Purge du mandrin de la contre-broche <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>	
DIR 	Sens de rotation <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Rotation de la broche dans le sens horaire</li> <li>•  Rotation de la broche dans le sens antihoraire</li> <li>•  Aucune rotation de la broche</li> </ul>	
S	Vitesse de rotation de la broche – (uniquement lorsque les broches sont en rotation)	tr/min
$\alpha 1$	Décalage angulaire	Degré
Z1	Position de prise en charge (abs)	
ZR 	Position de réduction de l'avance (abs ou rel) Position à partir de laquelle l'avance est réduite.	
FR	Avance réduite	mm/tr
Accostage de butée	Accostage de butée <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui La contre-broche reste à une distance donnée avant la position de prise en charge Z1, puis se déplace jusqu'à l'accostage de butée avec l'avance définie.</li> <li>• non La contre-broche se déplace jusqu'à la position de prise en charge Z1.</li> </ul>	





Paramètre	Description	Unité
<b>Fonction Complet</b>	<b>Tirer</b>	
Traction du brut	Traction de la longueur totale du brut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>	
F	Avance	mm/min
Cycle de tronçonnage	Cycle de tronçonnage dans le bloc suivant <ul style="list-style-type: none"> <li>• oui</li> <li>• non</li> </ul>	
<b>Fonction Complet</b>	<b>Face arrière</b>	
Décal. origine 	Décalage d'origine dans lequel le système de coordonnées décalé vers la position ZW et de la valeur ZV, ainsi qu'inversé dans Z, doit être enregistré : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référence de base</li> <li>• G54</li> <li>• G55</li> <li>• G56</li> <li>• G57</li> <li>• ...</li> </ul>	
ZW	Position d'usinage de l'axe supplémentaire (abs.) ; SCM	mm
ZV	Décalage Z = 0 Décalage de l'origine de la pièce en direction Z (rel., le signe est exploité).	mm

Paramètre	Description	Unité
<b>Fonction Prendre</b>	L'apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire est possible	
Système de coordonnées 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCM La position de stationnement est spécifiée dans le système de coordonnées machine. L'apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire n'est possible que dans le SCM.</li> <li>• SCP La position de stationnement est spécifiée dans le système de coordonnées pièce.</li> </ul>	
XP	Position de stationnement de l'outil en direction X (abs)	mm
ZP	Position de stationnement de l'outil en direction Z (abs)	mm
Purger mandrin 	Purge du mandrin de la contre-broche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> </ul>	
DIR 	Sens de rotation <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Rotation de la broche dans le sens horaire</li> <li>•  Rotation de la broche dans le sens antihoraire</li> <li>•  Aucune rotation de la broche</li> </ul>	
S	Vitesse de rotation de la broche – (uniquement lorsque les broches sont en rotation)	tr/min
$\alpha 1$	Décalage angulaire	degrés

Paramètre	Description	Unité
Z1	Position de prise en charge (abs)	
ZR 	Position de réduction de l'avance (abs ou rel) Position à partir de laquelle l'avance est réduite.	
FR	Avance réduite	mm/tr
Accostage de butée	Accostage de butée <ul style="list-style-type: none"> <li>oui La contre-broche reste à une distance donnée avant la position de prise en charge Z1, puis se déplace jusqu'à l'accostage de butée avec l'avance définie.</li> <li>non La contre-broche se déplace jusqu'à la position de prise en charge Z1.</li> </ul>	

Paramètre	Description	Unité
<b>Fonction Tirer</b>		
Entraîner orig. 	Traction avec origine <ul style="list-style-type: none"> <li>oui</li> <li>non</li> </ul>	
Décal. origine 	Décalage d'origine dans lequel le système de coordonnées décalé de la valeur Z1 doit être mémorisé : <ul style="list-style-type: none"> <li>Référence de base</li> <li>G54</li> <li>G55</li> <li>G56</li> <li>G57</li> <li>...</li> </ul>	
Z1	Valeur selon laquelle la pièce est tirée de la broche principale (rel.)	
F	Avance	mm/min

Paramètre	Description	Unité
<b>Fonction Face arrière</b>		
Décal. origine 	Décalage d'origine dans lequel le système de coordonnées décalé vers la position ZW et de la valeur ZV, ainsi qu'inversé dans Z, doit être enregistré : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référence de base</li> <li>• G54</li> <li>• G55</li> <li>• G56</li> <li>• G57</li> <li>• ...</li> </ul>	
ZW	Position d'usinage de l'axe supplémentaire (abs.) ; SCM	mm
ZV	Décalage Z = 0 Décalage de l'origine de la pièce en direction Z (rel., le signe est exploité).	mm

Paramètre	Description	Unité
<b>Fonction Face avant</b>		
Décal. origine 	Décalage d'origine pour l'usinage de la face avant suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référence de base</li> <li>• G54</li> <li>• G55</li> <li>• G56</li> <li>• G57</li> <li>• ...</li> </ul>	



# Prise en charge de la fonctionnalité multicanal

## 9.1 Fonctionnement avec plusieurs canaux

### Prise en charge de la fonctionnalité multicanal

SINUMERIK Operate vous assiste lors de la création, la simulation et la mise au point de programmes sur des machines multicanaux.



#### Options logicielles

Pour la fonctionnalité multicanal et sa prise en charge, c'est-à-dire pour la création et l'édition de programmes synchronisés dans l'éditeur multicanal et la recherche de bloc, vous devez disposer de l'option "programSYNC".



#### Options logicielles

Pour la création et l'édition de programmes pas à pas ShopTurn, vous devez disposer de l'option "ShopMill/ShopTurn".

### Vue multicanal

La vue multicanal permet d'afficher plusieurs canaux en parallèle. Ainsi, pour les machines multicanal, vous pouvez surveiller et influencer le déroulement de plusieurs programmes démarrés simultanément.

### Affichage des canaux

Dans la fenêtre "Réglages pour la vue multicanal" ou "Réglages pour la fonctionnalité multicanal", vous définissez les canaux déterminants pour le déroulement du programme et les canaux qui doivent être affichés simultanément. Vous définissez ainsi également l'ordre des canaux.

---

#### Remarque

##### Canaux masqués

Les canaux masqués appartiennent toujours au groupe des canaux traités en commun. Ils ne sont exclus que provisoirement de la vue multicanal.

---

## 9.2 Vue multicanal

### 9.2.1 Vue multicanal dans le groupe fonctionnel "Machine"

Avec une machine multicanal, vous pouvez surveiller et influencer le déroulement de plusieurs programmes simultanément.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Affichage des canaux dans le groupe fonctionnel "Machine"

Dans le groupe fonctionnel "Machine", vous pouvez afficher deux canaux simultanément.

Les réglages vous permettent de définir quels canaux s'affichent et dans quel ordre. Vous définissez également si vous souhaitez masquer un canal.

---

#### Remarque

Le sous-mode de fonctionnement "REF POINT" n'est affiché que dans la vue monocanal.

---

#### Vue multicanal

Dans l'interface utilisateur, deux canaux sont affichés simultanément dans les colonnes de canal.

- Deux fenêtres sont disposées l'une au dessus de l'autre pour chaque canal.
- La fenêtre supérieure affiche toujours la valeur réelle.
- L'affichage dans la fenêtre inférieure est identique pour les deux canaux.
- La barre verticale de touches logicielles vous permet de sélectionner l'affichage dans la fenêtre inférieure.

Lors d'une sélection à l'aide des touches logicielles de la barre verticale, les exceptions suivantes s'appliquent :

- La touche logicielle "Val.réel.SCM" bascule entre les systèmes de coordonnées des deux canaux.
- Les touches logicielles "Zoom val. réelle" et "Toutes les fonct. G" permettent de basculer sur la vue monocanal.

#### Vue monocanal

Si vous souhaitez ne surveiller qu'un seul canal pour votre machine multicanal, réglez une vue monocanal permanente.

### Touches logicielles horizontales

- Recherche de bloc

Lors de la sélection de la recherche de bloc, la vue multicanal est conservée. L'affichage des blocs s'effectue sous la forme d'une fenêtre de recherche.

- Influence sur le programme

La fenêtre "Influence sur le programme" est affichée pour les canaux configurés dans la vue multicanal. Les données saisies ici s'appliquent communément à ces canaux.

- Actionnez une des autres touches logicielles horizontales dans le groupe fonctionnel "Machine" (par ex. "Ecraser en mémoire", "Actions synchrones") pour basculer sur une vue monocal temporaire. Si vous refermez la fenêtre, vous accédez à nouveau à la vue multicanal.

### Basculement entre la vue monocal et la vue multicanal



Actionnez la touche <MACHINE> pour basculer rapidement entre l'affichage monocal et multicanal dans le groupe fonctionnel Machine.



Actionnez la touche <NEXT WINDOW> afin de basculer, au sein d'une colonne de canal, entre la fenêtre supérieure et la fenêtre inférieure.

### Edition d'un programme dans l'affichage des blocs

Vous pouvez réaliser des opérations d'édition simples comme habituellement dans l'affichage des blocs actuel.

Si l'espace est insuffisant, basculez sur la vue monocal.

### Mise au point de programmes

Sélectionnez différents canaux pour la mise au point du programme sur la machine.

### Condition préalable

- Plusieurs canaux sont configurés.
- L'option "2 canaux" est sélectionnée.

### Affichage/masquage de la vue multicanal



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Sélectionnez le mode "JOG", "MDA" ou "AUTO".

...



3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".



4. Actionnez la touche logicielle "Vue multicanal".

5. Dans la fenêtre "Réglages pour la vue multicanal", sélectionnez l'entrée "2 canaux" dans le champ de sélection "Vue" et définissez les canaux ainsi que leur ordre d'affichage.

Dans l'écran de base des modes "AUTO", "MDA" et "JOG", les fenêtres supérieures des colonnes de canal gauche et droite sont occupées par la fenêtre des valeurs réelles.



6. Actionnez les touches logicielles "T,F,S" si vous souhaitez afficher la fenêtre "T,F,S".

La fenêtre "T,F,S" s'affiche dans la fenêtre inférieure des colonnes de canal gauche et droite.

### Voir aussi

Configuration de la vue multicanal (Page 477)



## 9.2.2 Configuration de la vue multicanal

Réglage	Signification
Vue	Ce réglage permet de définir si un ou deux canaux doivent être affichés. <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 canal</li><li>• 2 canaux</li></ul>
Sélection et ordre des canaux (pour la vue "2 canaux")	Ce réglage permet de créer le groupe de canaux. En d'autres termes, vous indiquez les canaux et l'ordre dans lequel ils sont affichés dans la vue multicanal.
Visible (pour la vue "2 canaux")	Ce réglage permet d'indiquer les canaux affichés dans la vue à deux canaux.

### Exemple

Votre machine dispose de 6 canaux.

Vous configurez les canaux 1 à 4 pour la vue multicanal et vous définissez l'ordre d'affichage (par ex. 1, 3, 4, 2).

Dans la vue multicanal, vous ne pouvez basculer qu'entre les canaux configurés pour la vue multicanal, tous les autres canaux ne sont pas pris en compte. Si vous basculez d'un canal à un autre à l'aide de la touche <CHANNEL> dans le groupe fonctionnel "Machine", vous obtenez les vues suivantes : canaux "1" et "3", canaux "3" et "4", canaux "4" et "2". Les canaux "5" et "6" ne sont pas affichés dans la vue multicanal.

Dans la vue monocal, vous basculez entre tous les canaux (1 à 6) sans que l'ordre configuré pour la vue multicanal ne soit pris en compte.

Dans le menu des canaux, vous pouvez sélectionner tous les canaux, même les canaux qui n'ont pas été configurés pour la vue multicanal. Si vous sélectionnez un canal qui n'a pas été configuré pour la vue multicanal, vous basculerez automatiquement dans la vue monocal. Il n'y a pas de retour automatique dans la vue multicanal, même si vous resélectionnez un canal qui a été configuré pour la vue multicanal.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Sélectionnez le mode "JOG", "MDA" ou "AUTO".



3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".



4. Actionnez la touche logicielle "Vue multicanal".  
La fenêtre "Réglages pour la vue multicanal" s'ouvre.
5. Réglez la vue multicanal ou la vue monocanal et définissez les canaux à afficher dans le groupe fonctionnel "Machine" et dans le double éditeur, ainsi que leur ordre d'affichage.

## 9.3 Editeur multicanal

L'éditeur multicanal permet d'ouvrir et de traiter plusieurs programmes simultanément. L'éditeur multicanal vous assiste ainsi lors de la synchronisation temporelle des programmes.



### Options logicielles

Pour la création et l'édition de programmes synchronisés dans l'éditeur multicanal, vous devez disposer de l'option "programSYNC".

### 9.3.1 Création d'un programme multicanal

Tous les programmes impliqués dans un usinage multicanal sont regroupés dans une pièce.

Dans une liste de tâches, vous saisissez le nom des programmes, vous définissez le type de programme (code G ou ShopTurn) et vous l'affectez à un canal.



### Options logicielles

Pour la création et l'édition de programmes ShopTurn, vous devez disposer de l'option "ShopMill/ShopTurn".



### Constructeur de la machine-outil

Si vous ne programmez que des programmes en code G, vous pouvez désactiver la vue multicanal.

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Condition préalable

- Option "programSYNC"

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Actionnez la touche logicielle "CN" et sélectionnez le dossier "Pièces".



3. Actionnez les touches logicielles "Nouveau" et "programSYNC multicanal".



La fenêtre "Nouvelle liste de tâches" s'ouvre.



4. Saisissez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".  
La fenêtre "Liste de tâches \*.JOB" s'ouvre.  
La fenêtre contient, pour chaque canal configuré, une ligne permettant de saisir ou sélectionner le programme affecté.



5. Positionnez le curseur sur la ligne de canal souhaitée, saisissez le nom du programme désiré et sélectionnez le type de programme (code G ou ShopTurn).
6. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Le masque de paramétrage "Données multicanaux" s'affiche dans l'éditeur.

### 9.3.2 Saisie de données multicanaux

Dans le masque de paramétrage "Données multicanaux", spécifiez les données suivantes s'appliquant à tous les canaux dans les programmes en code G ou ShopTurn :

- Unité
- Décalage d'origine (par ex. G54)
- Valeur Z du décalage d'origine (facultatif)
- Pièce brute
- Limitation de la vitesse de rotation
- Données pour la contre-broche, le cas échéant



Les données définies ici sont enregistrées en tant qu'appel de cycle dans la liste des tâches.








#### Constructeur de la machine-outil

Si vous travaillez avec une programmation en code G pure, le masque de paramétrage "Données multicanaux" peut ne pas s'ouvrir.

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

Paramètre	Description	Unité
Unité 	Sélection de l'unité de mesure	mm inch
<b>Broche principale</b>		
Décal. origine	Sélection du décalage d'origine	
Décrire le décalage d'origine 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oui Le paramètre ZV s'affiche</li> <li>• non Le paramètre ZV n'est pas proposé</li> </ul>	

Paramètre	Description	Unité
ZV	Valeur Z du décalage d'origine La valeur Z est renseignée dans le décalage d'origine pour G54. <b>Remarque :</b> Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.	
Pièce brute 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube</li> <li>• Cylindre</li> <li>• Polygone</li> <li>• Parallélépipède centré</li> </ul>	
XA	Diamètre extérieur $\varnothing$ – pour tube et cylindre	mm
XI	Diamètre intérieur (abs) ou épaisseur paroi (rel) - pour les tubes uniquement	mm
ZA	Cote initiale	
ZI 	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	
ZB 	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	
N	Nombre d'arêtes - pour les polygones uniquement	
SW ou L 	Cote sur plats ou longueur d'arête - pour les polygones uniquement	
W	Largeur de la pièce brute - pour les parallélépipèdes centrés uniquement	mm
L	Longueur de la pièce brute - pour les parallélépipèdes centrés uniquement	mm
S	Limitation de la vitesse de rotation de la broche principale	tr/min
<b>Contre-broche</b>		
Décal. origine	Sélection du décalage d'origine	
Décrire le décalage d'origine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui Le paramètre ZV s'affiche</li> <li>• Non Le paramètre ZV n'est pas proposé</li> </ul>	
ZV	Valeur Z du décalage d'origine La valeur Z est renseignée dans le décalage d'origine pour G54.	
Pièce brute 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube</li> <li>• Cylindre</li> <li>• Polygone</li> <li>• Parallélépipède centré</li> </ul>	
ZA	Cote initiale	
ZI	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	
ZB	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	
XA	Diamètre extérieur - (pour les cylindres et les tubes uniquement)	mm
XI	Diamètre intérieur (abs) ou épaisseur de paroi (rel) - (pour les tubes uniquement)	mm
N	Nombre d'arêtes - (pour les polygones uniquement)	
SW ou L	Cote sur plats ou longueur d'arête - (pour les polygones uniquement)	
W	Largeur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm
L	Longueur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm
S	Limitation de la vitesse de rotation de la contre-broche	tr/min

## Marche à suivre



1. Vous avez créé des programmes dans la liste des tâches pour l'usinage multicanal et le masque de paramétrage "Données multicanaux" est ouvert dans l'éditeur.
2. Saisissez les données communes à tous les canaux.
3. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
L'éditeur multicanal s'ouvre et affiche les programmes créés.  
Le curseur est respectivement positionné sur une ligne vide avant le cycle pour la liste des tâches (CYCLE208). Vous avez ainsi la possibilité de saisir aussitôt des initialisations nécessaires pour le programme à codes G.

### 9.3.3 Edition d'un programme multicanal

#### 9.3.3.1 Modification de la liste des tâches

Vous pouvez modifier le récapitulatif des programmes ou l'affectation d'un canal à un programme dans une liste des tâches.

#### Condition préalable

- Option "programSYNC"

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".
2. Sélectionnez le lieu de stockage du programme multicanal.
3. Positionnez le curseur sur une liste de tâches dans le dossier "Pièces" et actionnez la touche logicielle "Ouvrir".  
La fenêtre "Liste de tâches \*.JOB" s'ouvre et l'affectation des programmes aux canaux s'affiche.
4. Sélectionnez le canal auquel vous souhaitez affecter un nouveau programme et actionnez la touche logicielle "Sélection. programme".  
La fenêtre "Programme" s'ouvre et affiche tous les programmes créés dans la pièce.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Ouvr. liste tâches".

### 9.3.3.2 Edition d'un programme multicanal en code G

#### Edition d'un programme multicanal en code G

##### Condition préalable

- L'option "programSYNC" est activée.
- Pour représenter l'usinage sur la contre-broche à la bonne position lors de la simulation, l'axe linéaire de la contre-broche doit être positionné avant le CYCLE208 (données multicanaux).



##### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

##### Marche à suivre



1. Positionnez le curseur sur une liste de tâches dans le dossier "Pièces" et actionnez la touche logicielle "Ouvrir".

##### Remarque :

Si le curseur est positionné sur une pièce, une liste de tâches de même nom est recherchée.

La fenêtre "Liste de tâches ..." s'ouvre et l'affectation des programmes aux canaux s'affiche.



2. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Les programmes sont affichés côte à côte dans l'éditeur.



3. Positionnez le curseur sur le premier bloc du programme (données multicanaux) et actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

Le masque de paramétrage "Données multicanaux" s'affiche.

4. Saisissez les valeurs de votre choix si vous souhaitez modifier les données communes à tous les canaux.

## Ajouter des données multicanaux dans un programme en code G





Vous avez la possibilité d'ajouter ultérieurement le cycle multicanal (CYCLE208).

### Marche à suivre




1. Le double éditeur est ouvert et le curseur positionné dans le programme en code G.
2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Données multicanaux".  
La fenêtre de saisie "Appeler donnée multicanal" s'ouvre.  
Un champ s'ouvre pour la saisie de la liste de tâches.  
Ce champ n'est accessible qu'en lecture.
3. Actionnez la touche logicielle "Valider la liste".  
Le nom de la liste de tâches est reporté dans le champ.
4. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
Le CYCLE208 est enregistré dans le programme. Le nom de la liste de tâches apparaît entre parenthèses.

### Modifier une pièce brute

Paramètre	Description	Unité
Données pour	Vous déterminez ici la sélection de la broche pour la pièce brute. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broche principale</li> <li>• Contre-broche</li> </ul>	
Pièce brute 	La sélection des pièces brutes suivantes est possible : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube</li> <li>• Cylindre</li> <li>• Polygone</li> <li>• Parallélépipède centré</li> <li>• Effacer</li> </ul>	
W	Largeur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm
L	Longueur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm
N	Nombre d'arêtes - (pour les polygones uniquement)	
SW ou L 	Cote sur plats ou longueur d'arête - (pour les polygones uniquement)	
ZA	Cote initiale	
ZI 	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	
ZB 	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	



Paramètre	Description	Unité
XA	Diamètre extérieur - (pour les cylindres et les tubes uniquement)	mm
XI	Diamètre intérieur (abs) ou épaisseur paroi (rel) - pour les tubes uniquement	mm
		

### Marche à suivre



1. Le double éditeur est ouvert et le curseur positionné dans le programme en code C.
2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Pièce brute". La fenêtre "Introduction pièce brute" s'ouvre.
3. Sélectionnez la pièce brute et entrez les valeurs correspondantes.
4. Actionnez la touche logicielle "Valider".

#### 9.3.3.3 Edition d'un programme multicanal ShopTurn

### Condition préalable

L'option "programSYNC" est activée.

### Marche à suivre










1. Positionnez le curseur sur une liste de tâches dans le dossier "Pièces" et actionnez la touche logicielle "Ouvrir".  
**Remarque :**  
Si le curseur est positionné sur une pièce, une liste de tâches de même nom est recherchée.  
La fenêtre "Liste de tâches ..." s'ouvre et l'affectation des programmes aux canaux s'affiche.
2. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Les programmes sont affichés côte à côte dans l'éditeur.
3. Ouvrez l'en-tête du programme si vous souhaitez définir des données communes à tous les programmes ou à tous les canaux.










## En-tête de programme avec données multicanaux


Dans l'en-tête, vous définissez les paramètres suivants applicables à l'ensemble du programme.

Dans le masque de paramétrage, vous avez les possibilités suivantes pour la saisie des données communes à tous les programmes :

- Saisie des valeurs dans un bloc de données commun pour la broche principale et la contre-broche
- Saisie des valeurs respectives pour la broche principale et la contre-broche
- Saisie des valeurs pour les contre-broches






Paramètre	Description	Unité
Données multicanaux	Oui Nom de la liste des tâches dans laquelle les données de canal sont définies.	
Données pour 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broche principale + contre-broche Toutes les valeurs pour la broche principale et la contre-broche sont définies dans un bloc de données.</li> <li>• Broche principale Bloc de données pour la broche principale</li> <li>• Contre-broche Bloc de données pour la contre-broche</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Si la machine ne possède pas de contre-broche, le champ de saisie "Données pour" ne s'affiche pas.</p>	
Retrait 	La zone de retrait délimite la zone en dehors de laquelle les axes doivent pouvoir se déplacer sans risque de collision.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>simple</b></li> <li>• <b>étendu</b></li> <li>• <b>tous</b></li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	- Sauf retrait "simple" Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel) - sauf pièce brute "Tube"	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
ZRI 	Plan de retrait Z arrière - uniquement pour un retrait de type "tous"	
Poupée mobile 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> </ul>	
XRR	Plan de retrait poupée mobile - uniquement pour poupée mobile "oui" Pour "broche principale + contre-broche", la poupée mobile se rapporte uniquement à la broche principale (poupée mobile côté contre-broche)	

















Paramètre	Description	Unité
Pt.chang.outil 	Point de changement d'outil accosté par la tourelle revolver avec son origine. <ul style="list-style-type: none"> <li>SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>SCM (système de coordonnées machine)</li> </ul> <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le point de changement d'outil doit se trouver à une distance suffisamment grande en dehors de la zone de retrait pour qu'aucun outil n'y pénètre lors du pivotement de la tourelle revolver.</li> <li>Gardez à l'esprit que le point de changement d'outil se rapporte à l'origine de la tourelle revolver et non à la pointe de l'outil.</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X Ø	
ZT	Point de changement d'outil Z	
Données pour 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broche principale</li> <li>Contre-broche</li> </ul> <p>Si plusieurs broches sont configurées, le programme peut fonctionner sur les deux broches.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vide</li> </ul> <p>Le programme fonctionne sur une seule broche.</p>	
Retrait 	La zone de retrait délimite la zone en dehors de laquelle les axes doivent pouvoir se déplacer sans risque de collision. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>simple</b></li> <li><b>étendu</b> – (sauf pièce brute Tube)</li> <li><b>tous</b></li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	- Uniquement pour la pièce brute Tube Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	tr/min
ZRI 	Plan de retrait Z arrière - uniquement pour un retrait de type "tous"	
Poupée mobile 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>	
XRR	Plan de retrait poupée mobile - uniquement pour poupée mobile "oui"	
Pt.chang.outil 	Point de changement d'outil accosté par la tourelle revolver avec son origine. <ul style="list-style-type: none"> <li>SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>SCM (système de coordonnées machine)</li> </ul> <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le point de changement d'outil doit se trouver à une distance suffisamment grande en dehors de la zone de retrait pour qu'aucun outil n'y pénètre lors du pivotement de la tourelle revolver.</li> <li>Gardez à l'esprit que le point de changement d'outil se rapporte à l'origine de la tourelle revolver et non à la pointe de l'outil.</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X Ø	
ZT	Point de changement d'outil Z	










Paramètre	Description	Unité
SC	La distance de sécurité est la distance jusqu'à laquelle l'outil peut s'approcher à vitesse rapide de la pièce. <b>Remarque</b> Saisissez la distance de sécurité en cote relative et sans signe.	
Sens d'usinage 	Sens de fraisage <ul style="list-style-type: none"> <li>En opposition</li> <li>En avalant</li> </ul>	


### En-tête de programme sans données multicanaux

Si un programme doit être exécuté pour un seul canal, désélectionnez les données multicanaux. Vous pouvez ainsi saisir des valeurs communes à tous les programmes dans l'en-tête du programme comme d'habitude.

Paramètre	Description	Unité
Données multicanaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> </ul> Uniquement possible si vous n'utilisez aucune liste de tâches.	
Unité 	L'unité définie dans l'en-tête de programme se rapporte uniquement aux positions indiquées dans le programme correspondant. Définissez tous les autres paramètres, tels que l'avance ou les corrections d'outil, dans l'unité réglée initialement pour la machine.	mm inch
Données pour 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broche principale + contre-broche Toutes les valeurs pour la broche principale et la contre-broche sont définies dans un bloc de données.</li> <li>Broche principale Bloc de données pour la broche principale</li> <li>Contre-broche Bloc de données pour la contre-broche</li> </ul> Si la machine ne possède pas de contre-broche, le champ de saisie "Données pour" ne s'affiche pas.	
Décal. origine 	Décalage d'origine dans lequel l'origine de la pièce est mémorisée. Vous pouvez également effacer le pré-réglage du paramètre si vous ne souhaitez aucun décalage d'origine.	
Description 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui Le paramètre ZV s'affiche</li> <li>Non Le paramètre ZV n'est pas proposé</li> </ul>	
ZV	Valeur Z du décalage d'origine La valeur Z est renseignée dans le décalage d'origine pour G54. <b>Remarque :</b> Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.	
Brut 	Définir la forme et les dimensions de la pièce :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cylindre</b></li> </ul>	
XA	Diamètre externe $\varnothing$	mm





Paramètre	Description	Unité
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Polygone</b></li> </ul>	
N	Nombre d'arêtes	
SW / L	Cote sur plats	
	Longueur d'arête	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Parallélépipède centré</b></li> </ul>	
W	Largeur de la pièce brute	mm
L	Longueur de la pièce brute	mm
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tube</b></li> </ul>	
XA	Diamètre externe Ø	mm
	Diamètre intérieur Ø (abs) ou épaisseur de paroi (rel)	mm
ZA	Cote initiale	mm
ZI 	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	mm
ZB 	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	
Retrait 	La zone de retrait délimite la zone en dehors de laquelle les axes doivent pouvoir se déplacer sans risque de collision.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>simple</li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	- Uniquement pour la pièce brute "Tube" Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>étendu - sauf pièce brute "Tube"</li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>tous</li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
ZRI 	Plan de retrait Z arrière	
Poupée mobile 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>	
XRR	Plan de retrait poupée mobile - uniquement pour poupée mobile "oui"	

Paramètre	Description	Unité
Pt.chang.outil 	Point de changement d'outil accosté par la tourelle revolver avec son origine. <ul style="list-style-type: none"> <li>SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>SCM (système de coordonnées machine)</li> </ul> <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le point de changement d'outil doit se trouver à une distance suffisamment grande en dehors de la zone de retrait pour qu'aucun outil n'y pénètre lors du pivotement de la tourelle revolver.</li> <li>Gardez à l'esprit que le point de changement d'outil se rapporte à l'origine de la tourelle revolver et non à la pointe de l'outil.</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X Ø	
ZT	Point de changement d'outil Z	
S	Vitesse de rotation de broche	tr/min
Données pour 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broche principale</li> <li>Contre-broche</li> <li>vide</li> </ul> Si plusieurs broches sont configurées, le programme peut fonctionner sur les deux broches.	
Retrait 	La zone de retrait délimite la zone en dehors de laquelle les axes doivent pouvoir se déplacer sans risque de collision. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>simple</b></li> <li><b>étendu</b> – sauf pièce brute "Tube"</li> <li><b>tous</b></li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI 	- Pour un retrait "simple" uniquement pour la pièce brute "Tube" Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou Plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou Plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
ZRI 	Plan de retrait Z arrière - uniquement pour un retrait de type "tous"	
Poupée mobile 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>	
XRR	Plan de retrait poupée mobile - uniquement pour poupée mobile "oui"	
Pt.chang.outil 	Point de changement d'outil accosté par la tourelle revolver avec son origine. <ul style="list-style-type: none"> <li>SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>SCM (système de coordonnées machine)</li> </ul> <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le point de changement d'outil doit se trouver à une distance suffisamment grande en dehors de la zone de retrait pour qu'aucun outil n'y pénètre lors du pivotement de la tourelle revolver.</li> <li>Gardez à l'esprit que le point de changement d'outil se rapporte à l'origine de la tourelle revolver et non à la pointe de l'outil.</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X Ø	
ZT	Point de changement d'outil Z	
S	Vitesse de rotation de broche	tr/min

Paramètre	Description	Unité
SC	La distance de sécurité est la distance jusqu'à laquelle l'outil peut s'approcher à vitesse rapide de la pièce. <b>Remarque</b> Saisissez la distance de sécurité en cote relative et sans signe.	
Sens d'usinage 	Sens de fraisage <ul style="list-style-type: none"> <li>• En opposition</li> <li>• En avalant</li> </ul>	

### Modification des réglages du programme

Sous Réglages, il est possible de modifier les paramétrages pour la broche principale et/ou la contre-broche au cours du programme.

Paramètre	Description	Unité
Données pour	Ce paramètre permet de définir la sélection de la broche pour le traitement des données - (uniquement présent si la machine dispose d'une contre-broche) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broche principale Bloc de données pour la broche principale</li> <li>• Contre-broche Bloc de données pour la contre-broche</li> <li>• Broche principale + contre-broche Toutes les valeurs pour la broche principale et la contre-broche sont définies dans un bloc de données.</li> </ul>	
Retrait 	Mode de relèvement <ul style="list-style-type: none"> <li>• simple</li> <li>• étendu</li> <li>• tous</li> <li>• vide</li> </ul>	
XRA 	Plan de retrait X Ø extérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XA (rel)	mm
XRI 	Plan de retrait X Ø intérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XI (rel) - (uniquement pour un retrait de type "étendu" et "tous")	mm
ZRA 	Plan de retrait Z avant (abs) ou plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	mm
ZRI	Plan de retrait Z arrière - (uniquement pour un retrait de type "tous")	mm
Poupée mobile	Oui <ul style="list-style-type: none"> <li>• La poupée mobile est représentée en simulation / dessin simultané</li> <li>• Logique de retrait prise en compte lors de l'accostage/du retrait</li> </ul> Non	
XRR	Plan de retrait - (uniquement pour poupée mobile "oui")	mm
Pt.chang.outil	Point de changement d'outil <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCP (système de coordonnées pièce)</li> <li>• SCM (système de coordonnées machine)</li> <li>• vide</li> </ul>	
XT	Point de changement d'outil X	mm

Paramètre	Description	Unité
ZT	Point de changement d'outil Z	mm
SC	Distance de sécurité (rel) Se rapporte au point de référence. Le sens auquel se rapporte la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.	mm
S1	Vitesse de rotation maximale de la broche principale	tr/min
Sens d'usinage	Sens de fraisage : <ul style="list-style-type: none"> <li>En avalant</li> <li>En opposition</li> <li>vide</li> </ul>	

### Marche à suivre



1. Le programme ShopTurn est créé.
2. Positionnez le curseur sur l'en-tête de programme.
3. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Réglages".  
La fenêtre de saisie "Réglages" s'ouvre.


#### 9.3.3.4 Création d'un bloc de programme

Pour structurer des programmes et donc pour prévoir une meilleure clarté de la vue synchronisée, vous pouvez regrouper plusieurs blocs (code G et/ou opérations d'usinage ShopTurn) en blocs de programme.

##### Structuration des programmes

- Avant de créer le programme proprement dit, créez un squelette de programme avec des blocs vides.
- En vous appuyant sur la formation de blocs, structurez des programmes en code G ou ShopTurn existants.



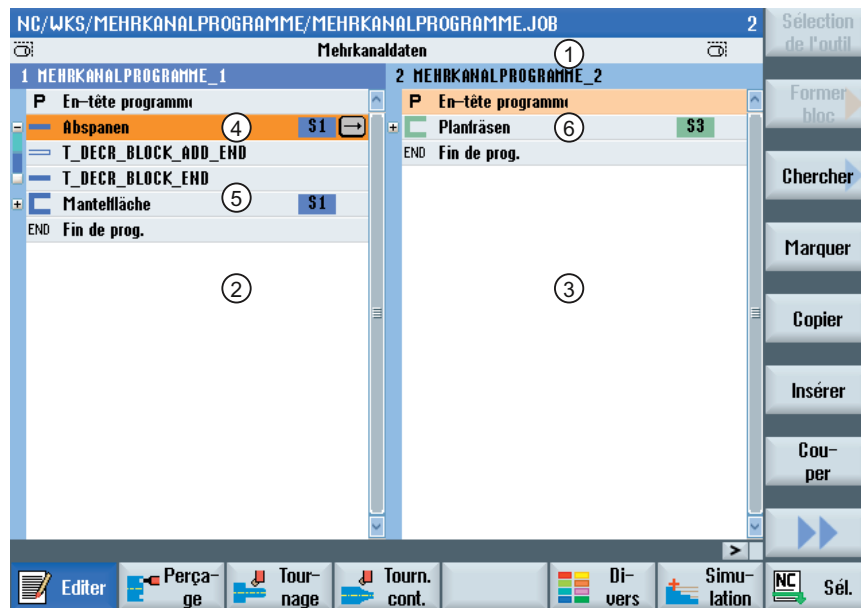

- 1) Données communes à tous les canaux de la fenêtre "Données multicanaux".
- 2) Programme "Programmes multicanaux" ouvert dans le canal 1
- 3) Programme "Programmes multicanaux" ouvert dans le canal 2
- 4) Bloc de programme actuel avec le nom de bloc "Chariotage"  
Le bloc de programme est ouvert et un code supplémentaire de mise au point est activé.  
Le bloc de programme est affecté à la broche principale.
- 5) Bloc de programme avec le nom de bloc "Surface latérale"  
Le bloc de programme est fermé. Ouvrez le bloc avec la touche <Curseur vers la droite> pour constater si un code supplémentaire de mise au point ou un retrait automatique est activé.
- 6) Bloc de programme avec le nom de bloc "Surfaçage"  
Le bloc de programme est affecté à la contre-broche. L'affectation des broches se distingue par les couleurs différentes.

Figure 9-1 Programmes structurés dans l'éditeur multicanal

### Réglages pour bloc de programme


Affichage	Signification
Texte	Désignation du bloc
Broche (uniquement pour programme ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1</li> <li>• S2</li> </ul> <p>Affectation de la broche. Vous définissez pour quelle broche un bloc de programme est exécuté.</p>

Affichage	Signification
Code supplémentaire de mise au point (uniquement pour programme ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui Dans le cas où le bloc n'est pas exécuté parce que la broche spécifiée ne doit pas être traitée, il est possible d'activer temporairement un "code supplémentaire de mise au point".</li> <li>Non</li> </ul>
Retrait autom. (uniquement pour programme ShopTurn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui Le début et la fin du bloc est accosté au point de changement d'outil, ce qui signifie que l'outil est mis en sécurité.</li> <li>Non</li> </ul>

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

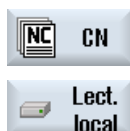

2. Sélectionnez le lieu de stockage et créez un programme ou ouvrez-en un existant.  
L'éditeur de programme s'affiche.



3. Sélectionnez les blocs de programme que vous souhaitez regrouper dans un bloc.
4. Actionnez la touche logicielle "Former bloc".  
La fenêtre "Former un bloc" s'ouvre.



5. Si vous structurez un programme en code G, saisissez une désignation pour le bloc et actionnez la touche logicielle "OK".

- OU -



Si vous structurez un programme ShopTurn, saisissez une désignation pour le bloc, affectez la broche, sélectionnez le cas échéant le code supplémentaire de mise au point et le retrait automatique, puis actionnez la touche logicielle "OK".

### Pliage et dépliage des blocs



...



...



1. Positionnez le curseur sur le bloc de programme de votre choix.
2. Actionnez la touche <+> ou la touche <Curseur vers la droite>. Le bloc est déplié.

3. Actionnez la touche <-> ou la touche <Curseur vers la gauche>. Le bloc est replié.

### Déplacement des blocs

Vous pouvez déplacer un ou plusieurs blocs au sein du programme à l'aide des touches logicielles "Marquer", "Copier", "Couper" et "Insérer".

## 9.3.4 Synchronisation de programmes

La vue synchronisée permet d'obtenir une vue d'ensemble du déroulement temporel d'un programme. Pour cela, des instructions de programmation sont analysées pour la coordination des canaux et disposées en parallèle dans la vue de l'éditeur.

La vue synchronisée des programmes permet de repérer facilement à quels endroits les programmes des différents canaux sont synchronisés.



### Instructions de synchronisation

Commandes	Signification
START	Démarre un autre programme
WAITM	Positionne des repères et attend les canaux spécifiés (avec arrêt précis)
WAITMC	Positionne des repères et attend les canaux spécifiés (sans arrêt précis)
WAITE	Attend la fin de programme des canaux spécifiés
SETM	Positionne un repère
CLEARM	Efface un repère
GET	Prend en charge un axe
RELEASE	Débloque un axe

**Remarque****Détection des erreurs dans les programmes**

Les erreurs ne peuvent être détectées que si le programme correspondant est affiché. Si un repère WAIT correspond à un canal auquel aucun programme n'est affecté dans la liste des tâches, il est considéré comme erroné.

Si vous activez la vue synchronisée, les icônes suivantes sont affichées dans le coin supérieur droit de la barre de titre du programme :

Icône	Signification
	Vue synchronisée : erreur Des erreurs ont été détectées après l'activation de la "vue synchronisée" ou après une "resynchronisation" (par ex. repères d'attente introuvables dans d'autres programmes).
	Vue synchronisée : vérifiée Aucune erreur n'a été détectée après l'activation de la "vue synchronisée" ou une "resynchronisation".

Les repères d'attente peuvent également être utilisés à l'intérieur des blocs.

- Bloc plié
  - Si un repère d'attente est présent dans un bloc plié, son horloge s'affiche devant le nom du bloc.  
Le bloc plié est synchronisé dans la vue synchronisée.
  - Si plusieurs repères d'attente sont présents dans un bloc plié, une horloge s'affiche devant le nom du bloc. Elle est jaune si toutes les horloges des repères d'attente du bloc sont jaunes ; dans le cas contraire, elle est rouge.  
  
Dans la vue synchronisée, le bloc plié est synchronisé avec le dernier repère d'attente du bloc.
- Bloc déplié
  - Lorsqu'un repère d'attente est présent, l'horloge s'affiche devant ce repère d'attente.  
Cette horloge devant le repère d'attente s'affiche en jaune ou rouge. Le programme est synchronisé au niveau du repère d'attente.
  - Lorsque plusieurs repères d'attente sont présents, les horloges s'affichent en jaune ou rouge au niveau des repères d'attente. Le programme est synchronisé au niveau des repères d'attente.

**Détermination des temps d'exécution des programmes**

Après une simulation, le temps d'exécution requis pour les blocs de programmes s'affiche dans l'éditeur. Pour les programmes multicanaux, le temps d'attente s'affiche au niveau des points d'attente.

### Transfert de broche entre les canaux

Si vous utilisez des broches alternativement dans plusieurs canaux (par exemple, broche principale et contre-broche), il peut s'avérer nécessaire de quitter le plan actif "Face frontale C" (TRANSMIT) ou "Surface latérale C" (TRACYL) :



1. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite/Cercle".



2. Actionnez la touche logicielle "Outil".
3. Dans le champ "Sélect. plan", sélectionnez le réglage "Tournage" (TRAFOOF).

### Marche à suivre



1. Sélectionnez la liste des tâches de votre choix.



2. Actionnez la touche logicielle "Ouvrir".  
La liste des tâches s'ouvre dans l'éditeur.



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Vue".



4. Actionnez la touche logicielle "Vue synchron.".



5. Actionnez la touche logicielle "Synchroniser" pour mettre à jour la vue après modifications.



6. Actionnez la touche logicielle "Déplier tous les blocs" si vous souhaitez visualiser tous les blocs de programmes dans la vue synchronisée.



7. Actionnez la touche logicielle "Plier tous les blocs" si vous souhaitez replier les blocs pour une meilleure clarté.



8. Sélectionnez le programme de votre choix.



9. Actionnez la touche logicielle "Agrandir".  
La représentation à deux canaux change en une représentation monocanal et le programme sélectionné s'affiche sur l'ensemble de la fenêtre de l'éditeur.

#### Voir aussi

Optimisation du temps d'exécution (Page 498)

### 9.3.5 Optimisation du temps d'exécution

Après la simulation d'un programme, le temps d'exécution des blocs s'affiche.

Lors de l'affichage multicanal, les temps d'attente constatés s'affichent au niveau des points d'attente (repères d'attente). Vous disposez ainsi d'une vue d'ensemble du déroulement temporel du programme et vous pouvez effectuer des optimisations initiales.

#### Déplacement des blocs

Si la technologie le permet, vous pouvez par exemple intercaler des blocs de programme au niveau de points d'attente plus longs et épargner ainsi du temps de traitement.



1. Sélectionnez le bloc que vous souhaitez déplacer.
2. Actionnez la touche logicielle "Marquer".



3. Actionnez la touche logicielle "Copier" si vous souhaitez répéter cette opération d'usinage à un autre endroit.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Couper" si vous souhaitez exécuter cette opération d'usinage à une autre position.



4. Positionnez le curseur à l'emplacement souhaité dans le programme et actionnez la touche logicielle "Insérer".  
Le bloc de programme est inséré à l'emplacement choisi.

#### Vue temporelle

Le temps d'attente au niveau des repères d'attente est affiché en secondes.

La durée totale d'exécution est affichée à la fin du programme.

Si vous modifiez le programme, l'affichage des indications de temps au niveau des repères d'attente ou des blocs correspondants est atténué.

Les temps déterminés sont conservés lorsque vous modifiez, déplacez ou copiez des blocs de programme.

Les temps déterminés sont perdus si vous quittez l'éditeur en actionnant la touche logicielle "Fermer" ou si vous ouvrez ou sélectionnez un autre programme. La simulation permet de déterminer à nouveau les données.

### Barre de chronologie

The screenshot displays the 'NC/WKS/KUPPLUNGSWELLE/KUPPLUNGSWELLE.JOB' file in the 'Mehrkanaledaten' view. The interface is divided into several sections:

- Position du curseur:** Points to the top of the program list.
- Ligne de temps:** Points to the time column on the left.
- Canal 1:** Points to the first column of the program list.
- Canal 3:** Points to the third column of the program list.
- Temps d'attente (jaune):** Points to the yellow background of the 'WAITM' blocks.
- Temps d'usage (noir):** Points to the black background of the 'Schruppen' blocks.

The program list contains the following blocks and times:

Block	Time
1 New_links	2.00 s
Planen links	2.00 s
(5) WAITM (1,1,2)	1.52 s
Schruppen rechts außen Kontur	3.72 s
Schlichten links	2.48 s
(5) WAITM (2,1,2)	1.62 s
Finstich fräsen	14.26 s
:255 T4 D1 :Stallons-Nr.4 Einstoßer Typ3 T	2.30 s
H260 M00	7.18 s
H265 600 S230 M04	1.73 s
H270 600 R42 X27.1000 /147 HIL?	
H275 601 X36 Z143	
H200 Z125.6	
H285 X33.200 Z193.284	
FINF RI OCK	
(5) WAITM (3,1,2)	3.05 s
Übergabe Gegenspindel	1.75 s
Planen rechts	3.60 s
(5) WAITM (1,2,1)	
Bolunen zentralsch	2.41 s
(5) WAITM (2,2,1)	1.62 s
Schlichten außen Kontur	2.30 s
Schruppen innen Kontur	7.18 s
Schlichten innen Kontur	1.73 s
(5) WAITM (3,2,1)	3.05 s
Auswerfen	0.51 s

On the right side, there is a 'Selection de l'outil' panel with buttons: 'Former bloc', 'Chercher', 'Marquer', 'Copier', 'Insérer', 'Couper', and 'Sél.'. Arrows indicate that the 'Temps d'attente du programme parallèle' (parallel program waiting time) is shown for the 'Chercher' button and the 'Temps d'attente permettant d'enregistrer des étapes de travail pour exécution' (waiting time allowing work steps to be recorded for execution) is shown for the 'Insérer' button.

Figure 9-2 Vue synchronisée

## 9.4 Simulation de l'usinage

### 9.4.1 Simulation

Pour les tours classiques avec broche principale et contre-broche, il est possible de simuler jusqu'à 2 canaux simultanément.

Vous pouvez exécuter les programmes ensemble avant l'usinage proprement dit. Dans ce cas, Démarrer, Arrêt et Reset, ainsi que les fonctions de commande du programme, agissent simultanément sur tous les canaux simulés.



#### Options logicielles

Pour la simulation simultanée de plusieurs canaux, vous devez disposer de l'option "programSYNC".

Sans cette option, tous les canaux sont considérés comme des systèmes autonomes et simulés individuellement.

#### Correction des décalages d'origine pour les données multicanaux

Si vous utilisez des données multicanaux dans la simulation, les décalages d'origine sont corrigés de telle sorte qu'ils s'adaptent à la pièce brute et aux données de mandrin de broche.

#### Conditions requises

- Le fonctionnement des différentes broches et axes supplémentaires doit être spécifié dans les paramètres machine d'affichage spécifiques aux canaux configurés à cet effet.
- L'origine de la contre-broche doit être identique à celle de la broche principale.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Trajectoires d'outils

Seules les trajectoires d'outils du canal actuellement sélectionné sont affichées.

#### Marche à suivre



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez la touche logicielle "Broche principale" si vous souhaitez visualiser la broche principale.

- OU -





3. Actionnez la touche logicielle "Contre-broche" si vous souhaitez visualiser la contre-broche.



4. Si vous actionnez les touches logicielles "Broche principale" et "Contre-broche", la vue de simulation se divise en deux et vous pouvez voir simultanément la broche principale et la contre-broche.



5. Actionnez la touche logicielle ">>" et la touche logicielle "Canal +" ou "Canal -" pour basculer entre les différents canaux.



La barre d'état vous informe du canal en cours d'exécution.



### 9.4.2 Différentes vues de la pièce lorsque la fonctionnalité multicanal est prise en charge

Pour la représentation graphique, vous pouvez choisir différentes vues, ce qui vous permet d'observer de façon optimale l'usinage de la pièce ou d'afficher des détails ou la vue globale de la pièce finie.

Vous disposez des vues suivantes :

- Vue latérale
- Demi-coupe
- Vue de face
- Vue 3D
- 2 fenêtres

#### Marche à suivre



1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez la touche logicielle "Vues".



3. Actionnez la touche logicielle "Vue de côté" si vous souhaitez visualiser la pièce dans le plan Z-X.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Demi-coupe" si vous souhaitez visualiser la pièce découpée dans le plan Z-X.

- OU -

#### 9.4 Simulation de l'usinage



Actionnez la touche logicielle "Vue frontale" si vous souhaitez afficher la pièce dans le plan X-Y.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Vue 3D" si vous souhaitez visualiser la pièce sous forme de modèle tridimensionnel.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "2 fenêtres" si vous souhaitez visualiser simultanément la vue de côté (fenêtre de gauche) et la vue de face (fenêtre de droite) de la pièce.

---

#### Remarque

La vue 2 fenêtres ne peut pas être activée si vous sélectionnez simultanément la broche principale et la contre-broche.

---

## 9.5 Afficher / traiter la fonctionnalité multicanal dans le groupe fonctionnel "Machine"

### 9.5.1 Mise au point de programmes

Vous pouvez mettre au point des programmes de différentes manières.

#### Mises au point canal par canal

Dans la fenêtre "Influence sur le programme" utilisez la fonction "Mise au point" pour sélectionner les canaux à mettre en mouvement. Les canaux qui ne sont pas sélectionnés à ce stade sont passés à l'état "Test programme" (PRT). Ainsi, les canaux sont calculés, mais pas déplacés.

Aucune fonction M, auxiliaire ou d'outil n'est générée. Des instructions de broche sont uniquement générées pour les broches sélectionnées.

#### Mise au point broche par broche

Seules sont exécutées les opérations d'usinage relatives à la broche sélectionnée sous Influence sur le programme / Mise au point. Pour cela, lors de la programmation basée sur la formation de blocs, vous affectez chaque opération d'usinage correspondante à une broche.

Lors de la création des blocs, un bloc entier peut être affecté à une broche. Dans le cas où le bloc n'est pas exécuté parce que la broche spécifiée ne peut pas être traitée, vous définissez un "code supplémentaire de mise au point".



#### Options logicielles

Pour l'influence sur le programme commune à tous les canaux, vous devez disposer de l'option "programSYNC".

#### Condition préalable

- Machine multicanal
- Vous avez sélectionné la vue multicanal à partir de "Réglages pour la fonctionnalité multicanal".

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "AUTO".
2. Actionnez la touche logicielle "Infl. progr.".



La fenêtre "Influence sur le programme - généralités" s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Mettre au point".  
La fenêtre "Influence sur le programme - Mise au point" s'affiche.
4. Sélectionnez les canaux et les broches correspondantes pour la mise au point du programme.

## 9.5.2 Recherche de bloc et influence sur le programme

La fenêtre "Réglages pour la fonctionnalité multicanal" permet de définir un groupe de canaux liés. Dans celle-ci, vous indiquez les numéros des canaux que vous souhaitez représenter dans une vue multicanal.

Ce groupe provoque un comportement commun lors de la recherche de bloc et de l'influence sur le programme.

### Touches logicielles verticales pour la recherche de bloc

- Les fonctions "Recherche de bloc" et "Mode de recherche" interviennent sur tous les canaux que vous avez configurés pour la vue multicanal.
- Toutes les autres touches logicielles verticales (par ex. "Chercher texte", "Point d'interruption", etc.) s'appliquent au programme actuel.

Si vous avez sélectionné la vue monocanal dans les réglages pour la fonctionnalité multicanal, toutes les actions s'appliquent uniquement au canal actuel.



### Options logicielles

Pour la recherche de bloc multicanal et l'influence sur le programme multicanal dans l'éditeur multicanal, vous devez disposer de l'option "programSYNC".



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Rech. bloc".



Actionnez la touche logicielle "Mode de recherche".  
La fenêtre "Mode de recherche" s'affiche.



2. Sélectionnez le mode souhaité pour le groupe de canaux.
3. Actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer les réglages.



4. Actionnez la touche logicielle "Chercher texte" si vous souhaitez spécifier la destination de recherche au moyen d'un texte.



- OU -

Actionnez la touche logicielle "Point d'interruption" si vous souhaitez rechercher la destination au moyen d'une interruption de programme.



- OU -

Actionnez la touche logicielle "Pointeur de recherche" si vous souhaitez spécifier une destination de recherche que vous ne pouvez pas spécifier au moyen de l'éditeur (par ex. aucun point d'interruption, la destination de recherche se trouve dans le sous-programme) et indiquez un chemin d'accès au programme.



5. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".

La recherche démarre.

Tous les canaux du groupe sont démarrés conformément au mode de recherche activé.

Lors de la recherche de bloc, les états de la recherche sont affichés dans une fenêtre de message (par ex. "Rech. bloc en cours").

Vous recevez un message lorsque la destination de recherche est atteinte ou un message d'erreur si la destination de recherche est introuvable.

---

#### Remarque

##### Destination de recherche via "Pointeur de recherche"

La fenêtre "Pointeur de recherche" s'affiche généralement au-dessus de l'écran inférieur. Le contenu de la fenêtre supérieure concerne la fonctionnalité multicanal.

Le canal actuel s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre "Pointeur de recherche".

L'option "Effacer point. rec." ne s'applique elle aussi qu'à ce canal.

---

---

#### Remarque

##### Destination de recherche via "Chercher texte"

Lors de la recherche de bloc, si vous souhaitez définir l'emplacement du programme par le biais de "Chercher texte", assurez-vous de limiter la recherche à la colonne de canal sélectionnée.

---

## 9.6 Configuration de la fonction multicanal

Réglage	Signification
Vue	Ce réglage permet de définir si un ou deux canaux doivent être affichés. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 canal</li> <li>2 canaux</li> </ul>
Sélection et ordre des canaux (pour la vue "2 canaux")	Ce réglage permet de créer le groupe de canaux. En d'autres termes, vous indiquez les canaux et l'ordre dans lequel ils sont affichés dans la vue multicanal.
Visible (pour la vue "2 canaux")	Ce réglage permet d'indiquer les canaux affichés dans la vue à deux canaux.

### Condition préalable



#### Options logicielles

Pour la création et l'édition de programmes synchronisés dans l'éditeur multicanal et pour les fonctions multicanaux dans le groupe fonctionnel "Machine", vous devez disposer de l'option "programSYNC".

### Exemple

Votre machine dispose de 6 canaux.

Vous configurez les canaux 1 à 4 pour la vue multicanal et vous définissez l'ordre d'affichage (par ex. 1, 3, 4, 2).

Si vous basculez d'un canal à un autre à l'aide de la touche <CHANNEL> dans le groupe fonctionnel "Machine", vous obtenez les vues suivantes : canaux "1" et "3", canaux "3" et "4", canaux "4" et "2". Les canaux "5" et "6" ne sont pas affichés dans la vue multicanal.

Dans la vue monocanal, vous basculez entre tous les canaux (1 à 6) sans que l'ordre configuré pour la vue multicanal ne soit pris en compte.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Sélectionnez le mode "JOG", "MDA" ou "AUTO".





3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".



4. Actionnez la touche logicielle "Fonction multicanal".  
La fenêtre "Réglages pour la fonctionnalité multicanal" s'ouvre.





## Variables utilisateur

### 10.1 Vue d'ensemble

Les variables utilisateur que vous définissez peuvent être affichées dans les listes.

Les variables ci-après peuvent être définies :

- Paramètres de calcul (paramètres R)
- Les variables utilisateur globales (GUD) sont valables dans tous les programmes.
- Les variables utilisateur locales (LUD) sont valables dans un seul programme.
- Les variables utilisateur globales du programme (PUD) sont valables dans un programme et dans les sous-programmes invoqués.

Les variables utilisateur spécifiques à un canal peuvent être définies pour chaque canal avec une valeur différente.

#### Saisie et représentation des valeurs de paramètres

Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères (y compris les décimales). Si vous saisissez un nombre avec plus de 15 caractères, il sera représenté en format exponentiel (15 caractères + EXXX).

#### LUD ou PUD

Seules des variables utilisateur locales ou globales à l'échelle du programme peuvent être affichées.

La disponibilité des variables utilisateur LUD ou PUD dépend de la configuration actuelle de la commande.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

---

#### Remarque

##### Lecture et écriture de variables protégées

La lecture et l'écriture des variables utilisateur est protégée par un commutateur à clé et des niveaux de protection.

---

#### Recherche de variables utilisateur

Vous avez la possibilité de rechercher des variables utilisateur précises à l'intérieur des listes, au moyen de chaînes de caractères.

Pour savoir comment éditer les variables utilisateur affichées, reportez-vous au chapitre "Définir et activer des variables utilisateur".

## 10.2 Paramètres R

Les paramètres R (paramètres de calcul) sont des variables spécifiques à un canal que vous pouvez utiliser au sein d'un programme à codes G. Les paramètres R peuvent être lus et écrits par des programmes à codes G.

Les valeurs sont conservées même après la mise hors tension de la commande.

### Nombre de paramètres R spécifiques à un canal

Un paramètre machine détermine le nombre de paramètres R spécifiques à un canal.

Plage : R0 – R999 (selon le paramètre machine).

A l'intérieur de la plage, la numérotation ne comporte aucun vide.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Variables".



3. Actionnez la touche logicielle "Paramétr. R".  
La fenêtre "Paramètres R" s'ouvre.

### Effacer les paramètres R



1. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Supprimer".  
La fenêtre "Effacer paramètres R" s'ouvre.



2. Indiquez le ou les paramètres R pour lesquels vous souhaitez effacer les valeurs spécifiques à un canal, puis actionnez la touche logicielle "OK".

Les paramètres R sélectionnés, voire tous les paramètres R, prennent la valeur 0.

## 10.3 Afficher GUD globales

### Variables utilisateur globales

Les GUD globales sont des données utilisateur globales NC (**G**lobal **U**ser **D**ata), qui restent conservées même après la mise hors tension de la machine.

Les GUD sont valables dans tous les programmes.

#### Définition

Une variable GUD est définie par les données suivantes :

- Mot clé DEF
- Domaine d'application NCK
- Type de données (INT, REAL, ...)
- Noms de variables
- Affectation de valeur (option)

### Exemple

DEF NCK INT ZAEHLER1 = 10

Les GUD sont définies dans des fichiers portant l'extension DEF. Les noms de fichier réservés ci-après sont présents :

Nom du fichier	Signification
MGUD.DEF	Définitions pour données globales du constructeur de la machine
UGUD.DEF	Définitions pour données utilisateur globales
GUD4.DEF	Données utilisateur personnalisables
GUD8.DEF, GUD9.DEF	Données utilisateur personnalisables

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Variables".



3. Actionnez la touche logicielle "GUD globaux".

La fenêtre "Variables utilisateur globales" s'ouvre. Vous obtenez une liste des variables UGUD définies.

- OU -

### 10.3 Afficher GUD globales

---



Actionnez la touche logicielle "Sélection GUD" et les touches logicielles "SGUD" ... "GUD6" si vous souhaitez afficher SGUD, MGUD, UGUD et GUD 4 à GUD 6 des variables utilisateur globales.

- OU -



Actionnez les touches logicielles "Sélection GUD" et ">>", ainsi que les touches logicielles "GUD7" ... "GUD9" si vous souhaitez afficher les GUD 7 et 9 des variables utilisateur globales.

---

#### Remarque

Après chaque redémarrage, la fenêtre "Variables utilisateur globales" affiche la liste des variables UGUD définies.

---

## 10.4 Afficher les GUD d'un canal

### Variables utilisateur spécifiques à un canal

Les variables utilisateur spécifiques à un canal s'appliquent comme les GUD dans tous les programmes par canal. Toutefois, à la différence des GUD, elles ont des valeurs spécifiques.

#### Définition

Une variable GUD spécifique à un canal est définie par les données suivantes :

- Mot clé DEF
- Domaine d'application CHAN
- Type de données
- Noms de variables
- Affectation de valeur (option)

### Exemple

```
DEF CHAN REAL X_POS = 100.5
```

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Variables".



3. Actionnez les touches logicielles "GUD canal" et "Sélection GUD".



4. Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche à l'écran.  
Actionnez les touches logicielles "SGUD" ... "GUD6" si vous souhaitez afficher SGUD, MGUD, UGUD et GUD4 à GUD 6 des variables utilisateur spécifiques à un canal.



- OU -



Actionnez les touches logicielles "Suivant" et "GUD7" ... "GUD9" si vous souhaitez afficher les GUD 7 et 9 des variables utilisateur spécifiques à un canal.



## 10.5 Afficher les LUD locales

### Variables utilisateur locales

□ Les données LUD sont valides uniquement dans le programme ou sous-programme dans lequel elles ont été définies.

Lors de l'exécution du programme, la commande affiche les LUD après le démarrage. L'affichage subsiste jusqu'à la fin de l'exécution du programme.

#### Définition

 
Une variable utilisateur locale est définie par les données suivantes :

- Mot clé DEF
- Type de données
- Noms de variables
- Affectation de valeur (option)

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Variables".



3. Actionnez la touche logicielle "LUD locaux".

## 10.6 Afficher les PUD du programme

### Variables utilisateur globales d'un programme

Les données PUD sont les variables globales d'un programme pièce (**P**rogram **U**ser **D**ata). Les PUD sont valables dans les programmes principaux et tous les sous-programmes et elles y sont accessibles en lecture et en écriture.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Variables".



3. Actionnez la touche logicielle "PUD programme".

## 10.7 Recherche de variables utilisateur

Vous avez la possibilité de rechercher des paramètres R ou des variables utilisateur de manière ciblée.

### Marche à suivre



Paramètres



Paramètr.  
R



LUD  
locaux



Chercher



OK

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".
2. Actionnez les touches logicielles "Paramètr. R", "GUD globaux", "GUD canal", "GUD locaux" ou "PUD programme" pour sélectionner la liste dans laquelle vous souhaitez rechercher les variables utilisateur.
3. Actionnez la touche logicielle "Chercher".  
La fenêtre "Rechercher paramètre R" ou "Rechercher variable utilisateur" s'ouvre.
4. Indiquez le critère de recherche de votre choix et actionnez la touche "OK".

En cas de recherche fructueuse, le curseur se positionne automatiquement sur le paramètre R recherché ou la variable utilisateur recherchée.



## 10.8 Définition et activation des variables utilisateur

En éditant un fichier de type DEF/MAC, vous pouvez modifier ou effacer des fichiers de définitions/macro-instructions existants ou en ajouter de nouveaux.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".

3. Sélectionnez, dans l'arborescence, le dossier "Données CN" et ouvrez le dossier "Définitions".
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez éditer.
5. Double-cliquez sur le fichier.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Ouvrir".

-OU-



Actionnez la touche <INPUT>.

-OU-



Actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

Le fichier sélectionné s'ouvre dans l'éditeur et peut être édité.



6. Définissez les variables utilisateur de votre choix.
7. Actionnez la touche logicielle "Fermer" pour quitter l'éditeur.

### Activer des variables utilisateur



1. Actionnez la touche logicielle "Activer".

Une demande de confirmation s'affiche.

2. Définissez si les valeurs des fichiers de définitions doivent être conservées

-OU-

si les valeurs des fichiers de définitions doivent être supprimées.

Dans ce cas, les fichiers de définitions sont écrasés par les valeurs initiales.



3. Actionnez la touche logicielle "OK" pour poursuivre l'opération.

## Apprentissage de programmes

### 11.1 Vue d'ensemble

La fonction "Apprentissage" permet d'éditer les programmes dans les modes "AUTO" et "MDA". Vous pouvez créer et modifier des blocs de déplacement simples.

Vous déplacez manuellement les axes vers certaines positions afin de réaliser et de pouvoir reproduire des opérations d'usinage simples. Les positions accostées sont validées.

En mode d'apprentissage "AUTO", le programme sélectionné est introduit par voie de "Teach In".

En mode d'apprentissage "MDA", l'apprentissage s'effectue dans la mémoire tampon MDA.

Les éventuels programmes externes que vous avez pu créer hors ligne peuvent ainsi être adaptés et modifiés si nécessaire.

## 11.2 Déroulement général

### Déroulement général

Sélectionnez le bloc de programme de votre choix, actionnez la touche logicielle correspondante "Apprentissage de position", "Marche rapide G01", "Droite G1" ou "Point intermédiaire de cercle CIP" et "Point final de cercle CIP" et déplacez les axes pour modifier le bloc de programme.

Vous ne pouvez remplacer un bloc que par un bloc de même type.

- OU -

Positionnez le curseur à l'emplacement du programme de votre choix, actionnez la touche logicielle correspondante "Apprentissage de position", "Marche rapide G01", "Droite G1" ou "Point de reprise du cercle CIP" et "Point final de cercle CIP" et déplacez les axes pour insérer un nouveau bloc de programme.

Le curseur doit être positionné, à l'aide des touches fléchées et Input, sur une ligne vide pour pouvoir insérer le bloc.

Actionnez la touche logicielle "Valider" pour introduire par Teach In le bloc de programme modifié ou créé.

---

#### Remarque

Pour le premier bloc d'apprentissage, tous les axes paramétrés sont introduits par Teach In. Pour les autres blocs d'apprentissage, seuls les axes modifiés par le déplacement des axes ou par une saisie manuelle sont introduits par Teach In.

Cette séquence redémarre lorsque vous quittez le mode Apprentissage.

---

### Changement de mode de fonctionnement et de groupe fonctionnel

Si vous basculez dans un autre mode de fonctionnement ou dans un autre groupe fonctionnel au cours de l'apprentissage, les modifications de position sont annulées et le mode Apprentissage est désactivé.

## 11.3 Insertion d'un bloc

Vous avez la possibilité de déplacer les axes et d'enregistrer les valeurs réelles en cours directement dans un nouveau bloc de position.

### Conditions préalables

Mode de fonctionnement "AUTO" : Le programme à éditer est sélectionné.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez la touche <TEACH IN>.




4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".



5. Déplacez les axes vers la position de votre choix.
6. Actionnez la touche logicielle "Apprent. position".  
Un nouveau bloc de programme avec les valeurs de position en cours est créé.

### 11.3.1 Paramètre d'entrée pour les blocs d'apprentissage

Paramètres pour apprentissage de position, G0, G1 et apprentissage de point final de cercle CIP

Paramètres	Description
X	Position d'accostage dans la direction X
Y	Position d'accostage dans la direction Y
Z	Position d'accostage dans la direction Z
F 	Vitesse d'avance (mm/U ; mm/min) - uniquement pour l'apprentissage de G1 et du point final de cercle CIP

Paramètre pour l'apprentissage du point intermédiaire de cercle CIP

Paramètres	Description
I	coordonnée X du centre du cercle
J	coordonnée Y du centre du cercle
K	coordonnée Z du centre du cercle

Types de transition pour l'apprentissage de position, de G0 et de G1 et SPLINE A

Les paramètres ci-après sont proposés pour les transitions :

Paramètres	Description
G60	Arrêt précis
G64	Transition
G641	Transition programmable
G642	Transition avec précision axiale
G643	Transition interne au bloc
G644	Transition Dynamique axiale

## Types de mouvement pour Apprentissage de position, Apprentissage de G0 et G1

Les paramètres ci-après sont proposés pour le déplacement :

Paramètres	Description
CP	avec synchronisation de trajectoire
PTP	Point à point
PTPG0	uniquement G0 point à point

## Comportement aux transitions au début et à la fin de la courbe spline

Les paramètres ci-après sont proposés pour le déplacement :

Paramètres	Description
début	
BAUTO	Calcul automatique
BNAT	La courbure est nulle ou naturelle
BTAN	Tangentiel
Fin	
EAUTO	Calcul automatique
ENAT	La courbure est nulle ou naturelle
ETAN	Tangentiel

## 11.4 Apprentissage via la fenêtre

### 11.4.1 Généralités

Le curseur doit se trouver sur une ligne vide.

Les fenêtres d'insertion de blocs de programme contiennent des champs de saisie et d'affichage pour les valeurs réelles dans le SCP. Selon le paramétrage par défaut, des champs de sélection sont proposés avec des paramètres de déplacement et de transitions entre déplacements.

Lors de leur première sélection, les champs de saisie ne sont pas pré-renseignés, sauf si les axes ont été déplacés avant la sélection de la fenêtre.

Toutes les données des champs de saisie / d'affichage sont validées dans le programme à l'aide de la touche logicielle "Valider".

### Conditions préalables

Mode de fonctionnement "AUTO" : Le programme à éditer est sélectionné.

### Marche à suivre



- 1 Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



- 2 Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



- 3 Actionnez la touche <TEACH IN>.



- 4 Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

- 5 Positionnez le curseur à l'emplacement du programme de votre choix à l'aide des touches Cursor et Input.

Si aucune ligne vide n'est disponible, insérez-en une.



- 6 Actionnez les touches logicielles "Rapide G0", "Droite G1" ou "Pt. Interm. Cercl.CIP" et "Pt. final cercl.CIP".



Les fenêtres correspondantes s'affichent avec les champs de saisie.

- 7 Déplacez les axes vers la position de votre choix.





8. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
Un nouveau bloc de programme est inséré au niveau du curseur.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Annulation" pour rejeter toutes les valeurs.

### 11.4.2 Apprentissage rapide G0

Vous déplacez les axes et effectuez l'apprentissage d'un bloc d'avance rapide avec les positions accostées.

---

#### Remarque

##### Sélection des axes et paramètres à mémoriser

Via la fenêtre "Réglages", vous avez la possibilité de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

C'est également dans cette fenêtre que vous déterminez si les paramètres de déplacement et de transition doivent être proposés pour l'apprentissage.

---

### 11.4.3 Apprentissage droite G1

Vous déplacez les axes et effectuez l'apprentissage d'un bloc d'usinage (G1) avec les positions accostées.

---

#### Remarque

##### Sélection des axes et paramètres à mémoriser

Via la fenêtre "Réglages", vous avez la possibilité de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

C'est également dans cette fenêtre que vous déterminez si les paramètres de déplacement et de transition doivent être proposés pour l'apprentissage.

---

#### 11.4.4 Apprentissage du point intermédiaire et du point final de cercle CIP

Lors de l'interpolation circulaire CIP, vous indiquez le point intermédiaire et le point final. L'apprentissage de ces points s'effectue de manière distincte dans un seul bloc. L'ordre dans lequel vous programmez ces deux points n'est pas défini.

---

##### Remarque

Assurez-vous que la position du curseur ne soit pas modifiée lors de l'apprentissage des deux points.

---

L'apprentissage du point intermédiaire intervient dans la fenêtre "Point intermédiaire de cercle CIP".

L'apprentissage du point de fin intervient dans la fenêtre "Point final de cercle CIP".

L'apprentissage du point intermédiaire nécessite les axes géométriques. C'est pourquoi deux axes géométriques au moins doivent être configurés pour la validation.

---

##### Remarque

##### Sélection des axes à mémoriser

La fenêtre "Réglages" permet de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

---

#### 11.4.5 Apprentissage d'une spline A

Pour une interpolation de type spline Akima, vous indiquez des points intermédiaires reliés par une courbe lissée.

Vous indiquez le point de départ et définissez une transition au début et à la fin.

L'apprentissage des points intermédiaires individuels s'effectue via "Apprentissage position".



##### Option logicielle

Pour l'interpolation de type spline A, vous nécessitez l'option "Interpolation de type spline".

---

##### Remarque

Pour pouvoir programmer une interpolation de type spline, un bit optionnel correspondant doit être activé.

---



##### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez la touche <TEACH IN>.



4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".



5. Actionnez les touches logicielles ">>" et "SPLINE A".  
La fenêtre "Spline Akima" avec les champs de saisie s'ouvre.



6. Déplacez les axes vers la position choisie et réglez, si besoin est, le type de transition pour les points de départ et de fin.



7. Actionnez la touche logicielle "Valider".  
Un nouveau bloc de programme est inséré au niveau du curseur.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Annulation" pour rejeter toutes les valeurs.

---

### Remarque

#### Sélection des axes et paramètres à mémoriser

Via la fenêtre "Réglages", vous avez la possibilité de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

C'est également dans cette fenêtre que vous déterminez si les paramètres de déplacement et de transition doivent être proposés pour l'apprentissage.

---

## 11.5 Modification d'un bloc

Vous ne pouvez écraser un bloc de programme qu'avec un bloc de programme de même type.

Les valeurs des axes affichées dans la fenêtre correspondante sont des valeurs réelles et non pas les valeurs à écraser dans le bloc !

---

### Remarque

Si vous souhaitez, dans la fenêtre de bloc de programme, modifier une grandeur quelconque dans un bloc à l'exception de la position, nous vous recommandons de le faire par introduction alphanumérique.

---

### Conditions préalables

Le programme à éditer est sélectionné.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez la touche <TEACH IN>.



4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".



5. Sélectionnez le bloc de programme à éditer.
6. Actionnez les touches logicielles correspondantes "Apprentissage de position", "Rapide G0", "Droite G1" ou "Pt. Interm. Cercl.CIP" et "Pt. final cercl.CIP".

Les fenêtres correspondantes s'affichent avec les champs de saisie.



7. Déplacez les axes vers la position choisie et actionnez la touche logicielle "Valider".

Le bloc de programme est introduit par apprentissage avec les valeurs modifiées.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Annulation" pour rejeter les modifications.

## 11.6 Sélection d'un bloc

Vous avez la possibilité d'activer le pointeur d'interruption à la position actuelle du curseur. Lors du prochain lancement de programme, l'édition reprendra à cet endroit.

Lors de l'apprentissage, vous pouvez également modifier des parties de programme déjà exécutées. Cela bloque automatiquement l'édition du programme.

Pour pouvoir poursuivre le programme, vous devez exécuter un Reset ou une sélection de bloc.

### Conditions préalables

Le programme à éditer est sélectionné.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO>.



3. Actionnez la touche <TEACH IN>.



4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".



5. Positionnez le curseur sur le bloc de programme de votre choix.
6. Actionnez la touche logicielle "Sélection bloc".

## 11.7 Suppression d'un bloc

Vous avez la possibilité de effacer un bloc de programme dans son intégralité.

### Conditions préalables

Mode de fonctionnement "AUTO" : Le programme à éditer est sélectionné.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez la touche <TEACH IN>.



4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".



5. Sélectionnez le bloc de programme à effacer.
6. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Effacer bloc".  
Le bloc de programme sur lequel se trouve le curseur est supprimé.

## 11.8 Paramétrage de l'apprentissage

Dans la fenêtre "Réglages", vous définissez lesquels des axes du bloc d'apprentissage peuvent être validés et si des paramètres sont proposés pour le type de mouvement et le contournage.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.



3. Actionnez la touche <TEACH IN>.



4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".



5. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Réglages".  
La fenêtre "Réglages" s'affiche.




6. Sous "Axes à mémoriser" et "Paramètres à mémoriser", cochez les cases correspondant aux réglages de votre choix et actionnez la touche logicielle "Valider" pour confirmer les réglages.





## 12.1 Tours avec axe B

L'utilisation d'un axe B supplémentaire permet d'orienter les outils de tournage et de fraisage.

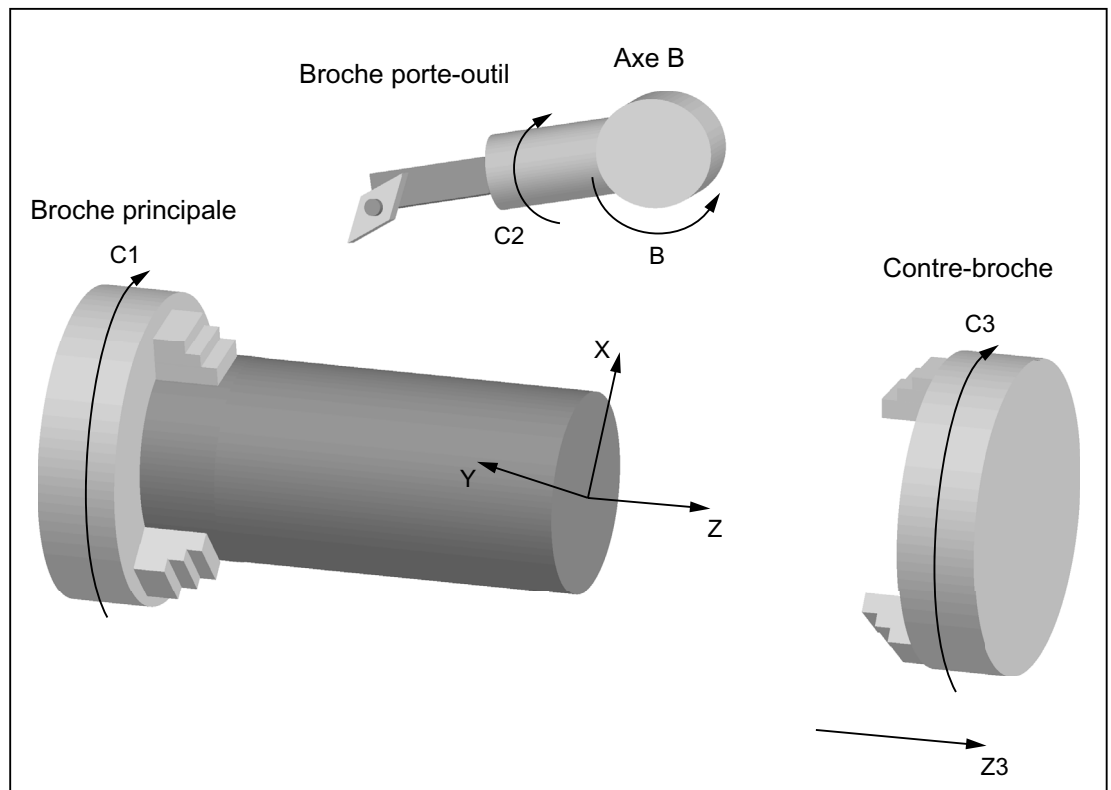

La position initiale, à partir de laquelle tous les outils sont cotés, doit être  $B=0$ .


Lors du tournage, l'axe B et l'axe C de la broche porte-outil permettent d'orienter l'outil pour des opérations d'usinage particulières.

Lors du fraisage, les axes B et C de la broche principale ou de la contre-broche permettent d'orienter la pièce de manière à rendre possible le fraisage et le perçage sur des surfaces obliques.

L'axe B est également utilisé pour l'orientation des outils lors de l'usinage en bout et en flanc.

### Angles d'orientation $\beta$ et $\gamma$

Les angles d'orientation  $\beta$  et  $\gamma$  sont nécessaires pour le tournage avec orientation de l'outil.

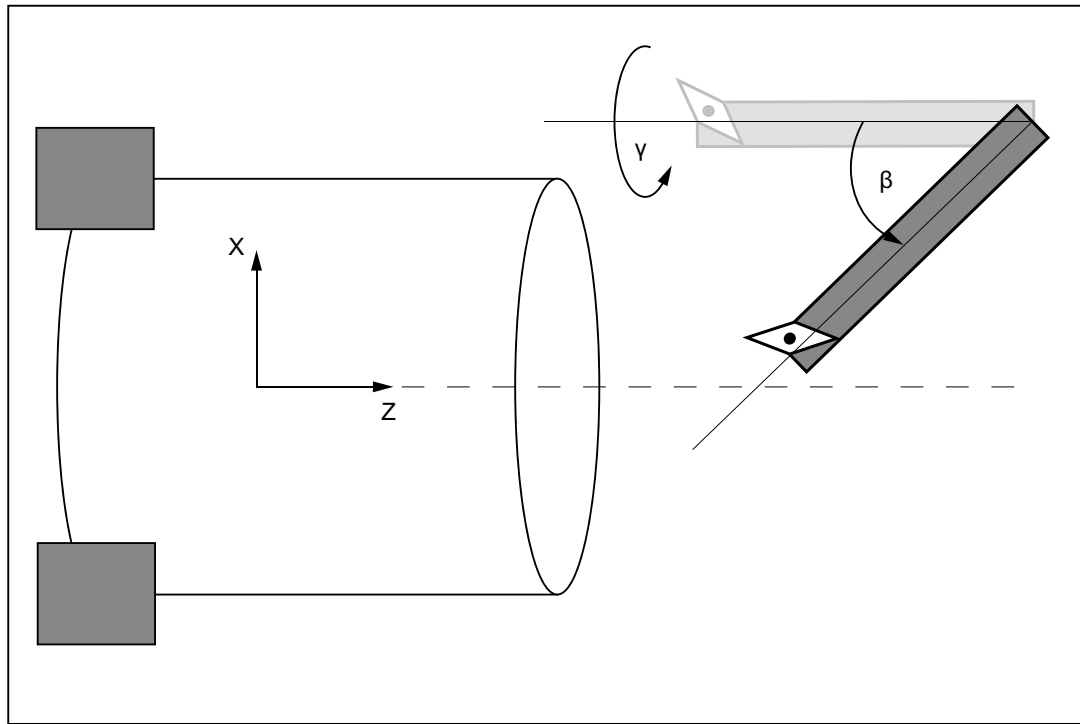


$\beta$  : rotation autour de l'axe Y (avec l'axe B)

$\gamma$  : rotation autour de l'axe Z (avec la broche porte-outil)

## Opérations de tournage

Les angles d'orientation permettent l'exécution d'opérations de tournage les plus diverses (par ex. usinage longitudinal extérieur et intérieur, usinage transversal avec broche principale et contre-broche, matière restante) avec un seul outil sans avoir à en changer.

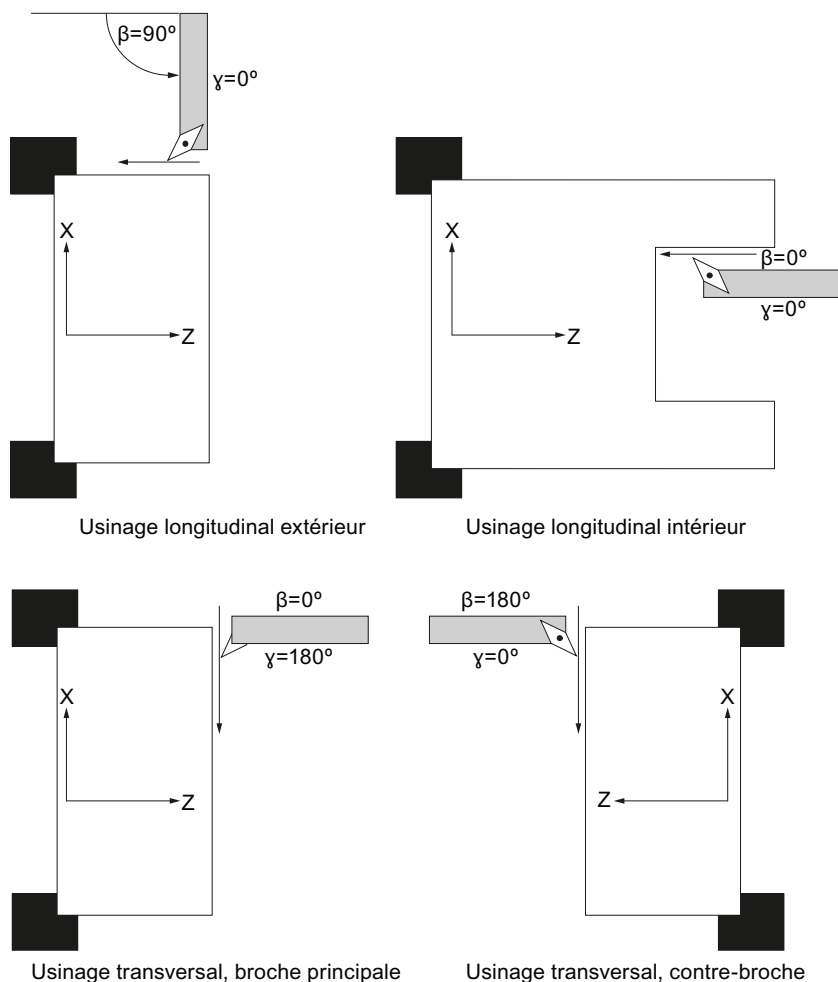

## Affichage de l'axe B

L'axe B est affiché dans les fenêtres suivantes :



- lors de l'affichage de la position des axes dans la fenêtre des valeurs réelles,
- dans la fenêtre "Positionnement" pour le positionnement des axes en mode manuel,
- la touche logicielle "Décal. orig." permet d'afficher les axes B dans les listes de décalages d'origine et de définir le décalage.

## 12.2 Orientation de l'outil lors du tournage

Les champs de saisie pour les angles  $\beta$  et  $\gamma$  pour l'orientation de l'outil sont présents dans le masque de l'outil ainsi que dans tous les masques des opérations de tournage.

### Angle $\beta$

Dans le champ de saisie " $\beta$ ", vous pouvez sélectionner l'orientation principale de l'outil :

-  :  $\beta = 0^\circ$
-  :  $\beta = 90^\circ$
- vide : champ vide pour la saisie de l'angle souhaité

#### Programmation pour l'usinage avec la contre-broche

Lors de travaux sur la contre-broche, effectuez votre programmation exactement comme sur la broche principale.

L'indication du sens des flèches dépend des réglages effectués.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Angle $\gamma$

Dans le champ de saisie " $\gamma$ ", vous pouvez sélectionner l'orientation principale de l'outil :

- $0^\circ$
- $180^\circ$
- - ou -
- champ vide pour la saisie de l'angle souhaité



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## 12.3 Fraisage avec axe B

Vous n'avez pas besoin d'effectuer de saisies particulières pour l'usinage en bout et en flanc.

### **Usinage en bout**

Le fraisage en bout (G17) s'effectue sur la contre-broche avec l'axe B en position  $B = 0^\circ$ . Si vous travaillez sur la face frontale (G17) de la contre-broche, cela correspond à la position opposée de l'axe B ( $B = 180^\circ$ ).

### **Usinage en flanc**

Le fraisage en flanc a toujours lieu avec l'axe B en position  $B = 90^\circ$  (broche principale et contre-broche).

### **Usinage d'une surface oblique**

Le masque orientation permet de définir des plans inclinés.

Vous pouvez directement spécifier les rotations des plans autour des axes géométriques (X, Y, Z) du système de coordonnées de l'outil, comme décrit dans le plan de pièce correspondant. Lors de l'usinage de la pièce, la valeur de rotation du SCP dans le programme est automatiquement convertie en rotations des axes B et C correspondants de la machine.

Les axes de pivotement sont orientés pour cela de façon à ce que l'axe de l'outil se retrouve toujours perpendiculaire au plan d'usinage. Pendant l'usinage, les axes rotatifs restent alors fixes.

Le système de coordonnées est adapté à la surface à usiner indépendamment des positions nécessaires des axes rotatifs.

## 12.4 Orientation

### Déroulement général

- Orienter le système de coordonnées selon le plan d'usinage par l'intermédiaire du masque orientation.
- Usinage avec le réglage "En bout B".
- Si l'opération est suivie d'un autre type d'usinage, l'orientation est désactivée automatiquement.

A l'état Reset ou après un Power On, les coordonnées orientées sont préservées. Il est alors toujours possible, par ex., de ressortir d'un trou oblique à l'aide d'un retrait dans le sens +Z.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

L'orientation est effectuée axe par axe. Dans le cas de l'orientation axe par axe, le système de coordonnées est tourné successivement autour des différents axes, chaque rotation se référant à la rotation précédente. L'ordre des axes peut être choisi librement.

### Marche à suivre




1. Actionnez la touche logicielle "Divers".




2. Actionnez la touche logicielle "Pivoter plan".



3. Actionnez la touche logicielle "Position initiale" si vous souhaitez restaurer l'état de base, autrement dit remettre les valeurs à 0. Utilisez cette fonction, par exemple, pour ramener le système de coordonnées à sa position initiale.

Paramètre	Description	Unité
T	Descripteur d'outil	
RP	Plan de retrait pour En bout B	mm
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage	degrés
X0	Point de référence pour la rotation	mm
Y0	Point de référence pour la rotation	mm
Z0	Point de référence pour la rotation	mm
Mode d'orientation 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par axe : tourner le système de coordonnées par axe</li> <li>• angle dans l'espace : pivotement via angles dans l'espace</li> <li>• angle projeté : pivotement via angles projetés</li> <li>• direct : positionner directement les axes rotatifs</li> </ul>	

Paramètre	Description		Unité
Ordre des axes 	Séquence des axes de rotation - (uniquement pour mode de pivotement par axe) XYZ ou XZY ou YXZ ou YZX ou ZXY ou ZYX		
X	Angle d'axe	L'ordre des axes peut être modifié à tout moment à l'aide de la touche SELECT.	degrés
Y	Angle d'axe		degrés
Z	Angle d'axe		degrés
X1	Nouvelle origine de la surface pivotée		mm
Y1	Nouvelle origine de la surface pivotée		mm
Z1	Nouvelle origine de la surface pivotée		mm

**Remarque**

Les décalages avant (X0, Y0, Z0) et/ou après (X1, Y1, Z1) l'orientation peuvent être complétés par d'autres transformations additives (voir au chapitre "Décalages d'origine").

## 12.5 Accostage/retrait

Si vous souhaitez optimiser l'accostage / le retrait lors de l'orientation autour de l'axe B, vous pouvez créer un cycle particulier qui ignore la stratégie d'accostage/de retrait automatique.

Vous pouvez insérer le cycle d'accostage/de retrait entre des blocs de programme pas à pas de votre choix, mais pas entre des blocs de programme concaténés.

### Déroulement

Le point de départ du cycle d'accostage/de retrait est toujours la distance de sécurité qui a été accostée après le dernier usinage.

Si vous désirez effectuer un changement d'outil, vous pouvez accoster le point de changement d'outil par l'intermédiaire d'au plus 3 positions (P1 à P3) et le point de départ suivant par l'intermédiaire d'au plus 3 autres positions (P4 à P6).

Les 1ère, 3ème et 6ème positions déplacent les axes linéaires, alors que les 2nde et 5ème positions déplacent les axes rotatifs.

Par contre, si aucun changement d'outil n'est nécessaire, 6 blocs de mouvements au maximum peuvent être réalisés.

Les numéros (1 - 6) représentent l'ordre d'exécution.

### Remarque

#### Programmer d'autres positions

Si les 3 ou 6 positions ne suffisent pas pour l'accostage/le retrait, vous pouvez appeler plusieurs fois de suite le cycle et, ainsi, programmer d'autres positions.



### PRUDENCE

Tenez compte du fait que l'outil se déplace directement de la dernière position programmée dans le cycle d'accostage/de retrait vers le point de départ de l'usinage suivant.

Paramètre	Description	Unité
F1	Avance pour accostage de la première position Vitesse rapide alternative	mm/min
X1	1ère position (rel ou Ø abs)	mm
Z1	1ère position (rel ou Ø abs)	mm
Y1	Retrait à la distance de sécurité	mm
β2	Angle bêta pour le 1er pivotement	degrés
γ2	Angle gamma pour le 1er pivotement	degrés
Poursuite	La pointe de l'outil est maintenue en position pendant l'orientation. Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.	
F3	Avance pour accostage de la troisième position Vitesse rapide alternative	mm/min



Paramètre	Description	Unité
X3	3ème position (rel ou Ø abs)	mm
Z3	3ème position (rel ou Ø abs)	mm
Chang.outil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pt.ch.outil : accoster le point de changement d'outil de la dernière position programmée et procéder au changement d'outil</li> <li>Direct : procéder au changement d'outil au niveau de la dernière position programmée, et non au niveau du point de changement d'outil</li> <li>Non : n'effectuer aucun changement d'outil</li> </ul>	
T	Nom de l'outil (sauf si chang.outil "non")	
D	Numéro du tranchant (sauf si chang.outil "non")	
F4	Avance pour accostage de la quatrième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X4	4ème position (rel ou Ø abs)	mm
Z4	4ème position (rel ou Ø abs)	mm
β5	Angle bêta pour le 2ème pivotement	degrés
γ5	Angle gamma pour le 2ème pivotement	degrés
Poursuite	La pointe de l'outil est maintenue en position pendant l'orientation. Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.	
F6	Avance pour accostage de la sixième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X6	6ème position (rel ou Ø abs)	mm
Z6	6ème position (rel ou Ø abs)	mm
Y6	Retrait à la distance de sécurité	mm

## 12.6 Modèle de positions

Lors du perçage et du fraisage en bout B, vous disposez des possibilités suivantes dans le modèle de positions "Cercle complet/cercle partiel" pour l'usinage de surfaces obliques :

- avec plan orienté
- avec axe C

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Perçage".



2. Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Cercle complet/Cercle partiel".



Paramètre	Description	Unité
<b>En bout B - sur plan orienté</b>		
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
X0	Coordonnée X du point de référence (abs.)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence (abs.)	mm
$\alpha 0$	Angle de départ : angle du 1er trou par rapport à l'axe X. Angle positif : le cercle complet est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle complet est réalisé dans le sens horaire.	degrés
$\alpha 1$	Incrément angulaire : une fois que le premier trou est réalisé, cet angle est utilisé pour accoster toutes les autres positions (uniquement pour cercle partiel). Angle positif : les autres trous sont réalisés dans le sens horaire. Angle négatif : les autres trous sont réalisés dans le sens antihoraire.	degrés
R	Rayon du cercle complet	mm
N	Nombre de positions sur le cercle	
Positionnement	Droite : la position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite. Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.	mm
<b>En bout B - avec axe C</b>		
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
X0	Coordonnée X du point de référence (abs.)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence (abs.)	mm
$\alpha 0$	Angle de départ : angle du 1er trou par rapport à l'axe C. Angle positif : le cercle complet est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle complet est réalisé dans le sens horaire.	degrés

Paramètre	Description	Unité
$\alpha 1$	Incrément angulaire : une fois que le premier trou est réalisé, cet angle est utilisé pour accoster toutes les autres positions (uniquement pour cercle partiel). Angle positif : les autres trous sont réalisés dans le sens horaire. Angle négatif : les autres trous sont réalisés dans le sens antihoraire.	degrés
N	Nombre de positions sur le cercle	

## 12.7 Sélection de l'outil pour le mode manuel

Les tâches préliminaires au mode manuel, en l'occurrence la sélection de l'outil et la commande de la broche, sont toujours réalisées dans une fenêtre T,S,M commune.

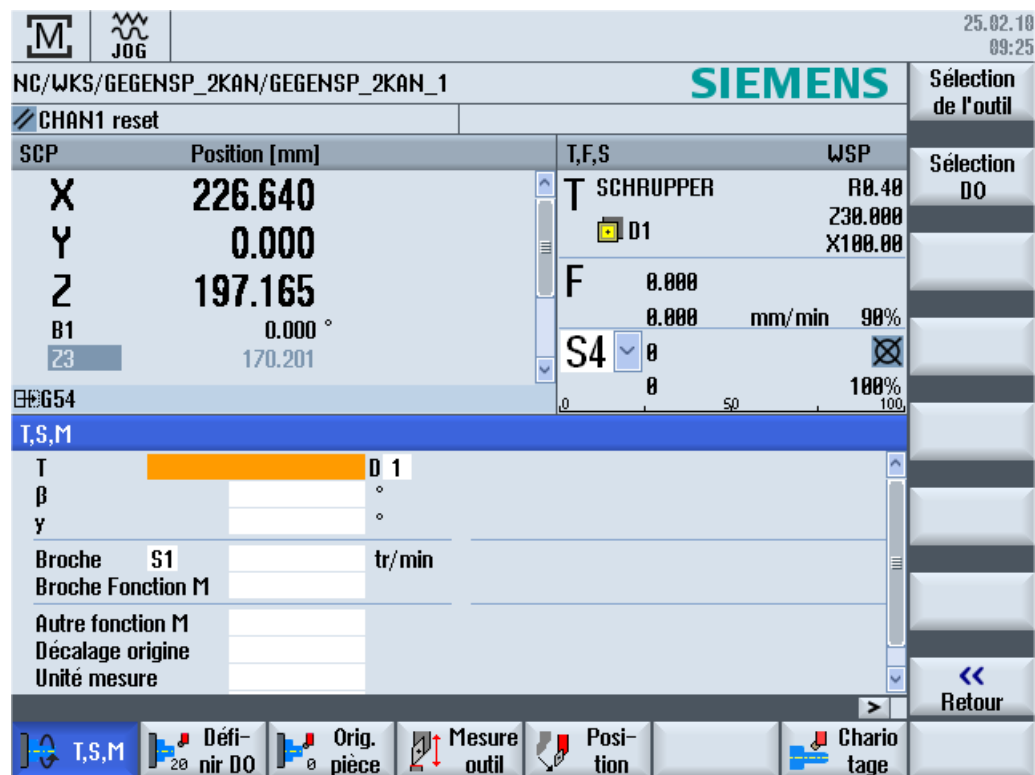


Figure 12-1 Fenêtre T,S,M pour axe B et axe C

### Marche à suivre

#### Orientation des outils de fraisage et de tournage avec angle $\beta$ :

Actionnez la touche <SELECT> et sélectionnez

- 0° ou
- 90° ou
- champ vide pour la saisie de l'angle souhaité.



#### Orientation des outils de tournage avec angle $\gamma$ :

Actionnez la touche <SELECT> et sélectionnez

- 0°
- 180°
- champ vide pour la saisie de l'angle souhaité.



**Voir aussi**

Sélection de l'outil et de la broche (Page 96)

## 12.8 Mesure d'un outil

### Marche à suivre



1. Les tâches préliminaires au mode manuel, en l'occurrence la sélection de l'outil et la commande de la broche, sont toujours réalisées dans une fenêtre T,S,M commune.
2. Après ces tâches préliminaires, mesurez normalement l'outil à l'aide de la fonction "Mesurer outil".



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Voir aussi

Fenêtres T, S, M (Page 96)

Mesurer manuellement un outil (Page 67)

## 13.1 Listes de gestion des outils

Les listes du groupe fonctionnel Outil affichent tous les outils et, si cela a été configuré, tous les emplacements de magasin créés ou configurés dans la CN.

Toutes les listes affichent les mêmes outils classés de la même manière. Lors du passage d'une liste à l'autre, le curseur reste sur le même outil et dans le même détail d'image.

Les listes se distinguent par les paramètres affichés et l'affectation des touches logicielles. Le passage d'une liste à l'autre est un changement ciblé d'une zone thématique à la suivante.

- **Liste d'outils**

Affichage de tous les paramètres et les fonctions pour la création et la configuration d'outils.

- **Usure d'outil**

Affichage de tous les paramètres et les fonctions qui sont nécessaires pendant le fonctionnement (par ex. l'usure et les fonctions de surveillance).

- **Magasin**

Affichage des paramètres relatifs au magasin et aux emplacements de magasin et des fonctions se rapportant aux outils/emplacements de magasin.

- **Données outil OEM**

Cette liste est destinée au constructeur de la machine-outil, qui peut la configurer librement.

### Classement des listes

Vous avez la possibilité de modifier le classement à l'intérieur des listes :

- par magasin
- par nom (descripteur d'outil, ordre alphabétique)
- par type d'outil
- par numéro T (descripteur d'outil, numérique).

### Filtrage des listes

Vous avez la possibilité de filtrer les listes en fonction des critères suivants :

- n'afficher que le premier tranchant
- que les outils opérationnels
- que les outils ayant atteint le seuil de préalarme
- que les outils bloqués

**Fonctions de recherche**

Vous pouvez rechercher les objets ci-après dans les listes :

- Outil
- Emplacement de magasin
- Emplacement libre



## 13.2 Gestion de magasin

Selon la configuration, les listes d'outils prennent en charge une gestion de magasin.

### Fonctions de la gestion de magasin

- La touche logicielle horizontale "Magasin" appelle une liste affichant les outils avec des données liées au magasin.
- La colonne Magasin/emplacement de magasin s'affiche dans les listes.
- Avec le réglage de base, les listes s'affichent avec un classement par emplacements de magasin.
- Le magasin sélectionné par le curseur est affiché dans la ligne de titre des différentes listes.
- La touche logicielle verticale "Sélection magasin" s'affiche dans la liste d'outils.
- Les outils peuvent être chargés dans un magasin ou être déchargés d'un magasin par l'intermédiaire de la liste d'outils.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 13.3 Types d'outil

Lors de la création d'un nouvel outil, vous disposez d'une sélection de types d'outils. Le type d'outil détermine les données géométriques requises et la manière dont elles sont prises en compte.

### Types d'outil

Nouvel outil - favoris		
Ty-pe	Descripteur	Pos. outil
500	Outil d'ébauche	
510	Outil de finition	
520	Outil à plonger	
540	Outil à fileter	
550	Outil à pl.ronde	
560	Foret rotatif	
580	Palpeur 3 Tournage	
730	Butée	
120	Fraise 2 ta.queue	
140	Fraise à surfacer	
150	Fraise 3 tailles	
200	Foret hélicoïdal	
240	Taraud	

Figure 13-1 Exemple pour la liste des favoris

Nouvel outil - Fraises		
Ty-pe	Descripteur	Pos. outil
100	Outil à fraiser	
110	Tête cylindrique	
111	Tête conique	
120	Fraise 2 ta.queue	
121	Fraise 2 tail. à queue	
130	Frai.têt.renv.ang	
131	Tête à renvoi arrondi	
140	Fraise à surfacer	
145	Fraise à fileter	
150	Fraise 3 tailles	
151	Scie	
155	Fraise côn.direct	
156	Fraise côn.direct arr	
157	Fraise con. bout hém.	
160	Foret frais.filet	

Figure 13-2 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - fraise"










Nouvel outil - Forets		
Ty- pe	Descripteur	Pos. outil
200 -	Foret hélicoïdal	
205 -	Foret	
210 -	Barre d'alésage	
220 -	Foret à centrer	
230 -	Foret à fraiser	
231 -	Outil à lamer	
240 -	Taraud	
241 -	Taraud à pas fin	
242 -	Taraud Whitworth	
250 -	Alésoir	

Figure 13-3 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - foret"







Nouvel outil - Outils à tourner		
Ty- pe	Descripteur	Pos. outil
500 -	Outil d'ébauche	
510 -	Outil de finition	
520 -	Outil à plonger	
530 -	Outil à tronçon.	
540 -	Outil à fileter	
550 -	Outil à pl.ronde	
560 -	Foret rotatif	
580 -	Palpeur 3 Tournage	

Figure 13-4 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - Outils de tournage"


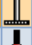



Nouvel outil - Outils spéciaux		
Ty- pe	Descripteur	Pos. outil
700	- Scie à rainurer	
710	- Palpeur 3D Fraisage	
711	- Palpeur d'arêtes	
730	- Butée	
900	- Outils auxiliair.	

Figure 13-5 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - outils spéciaux"

**Voir aussi**

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 585)

## 13.4 Cotation des outils

Ce chapitre donne une vue d'ensemble de la cotation des outils.

### Types d'outil

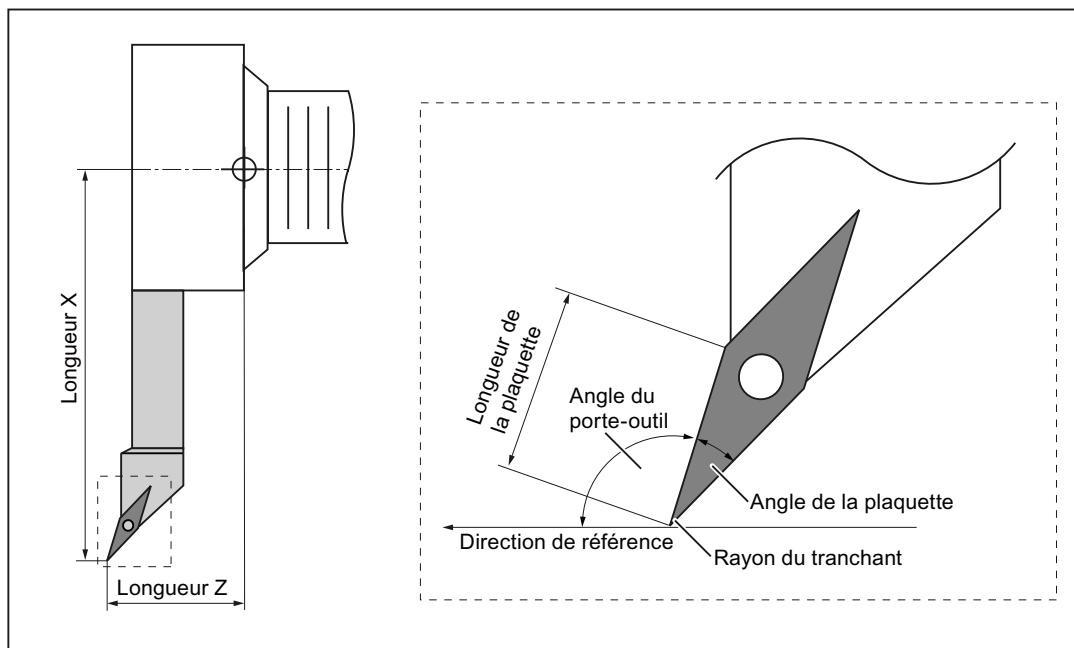


Figure 13-6 Outil de finition (type 510)

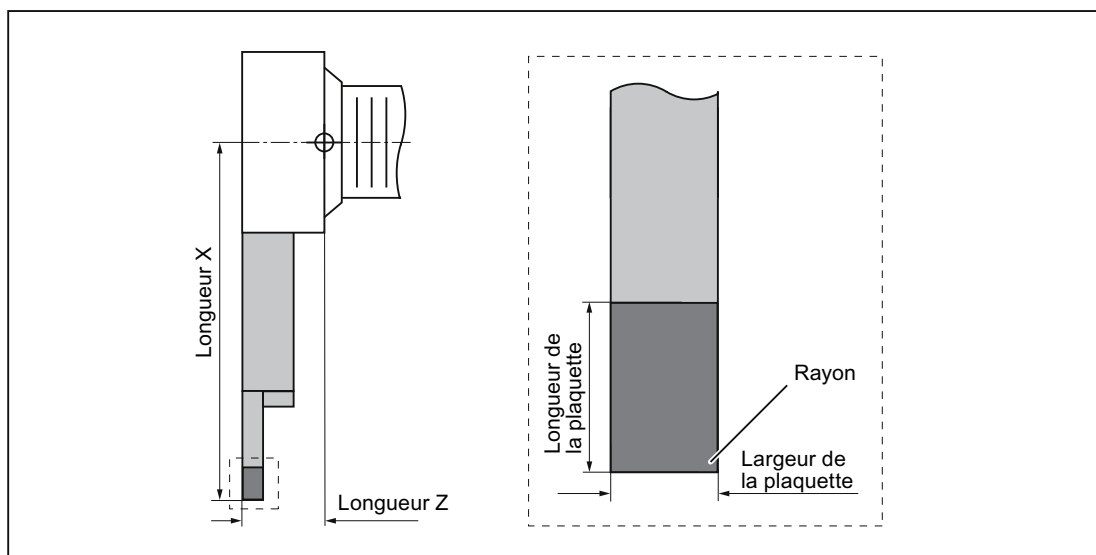


Figure 13-7 Outil de plongée (type 520)

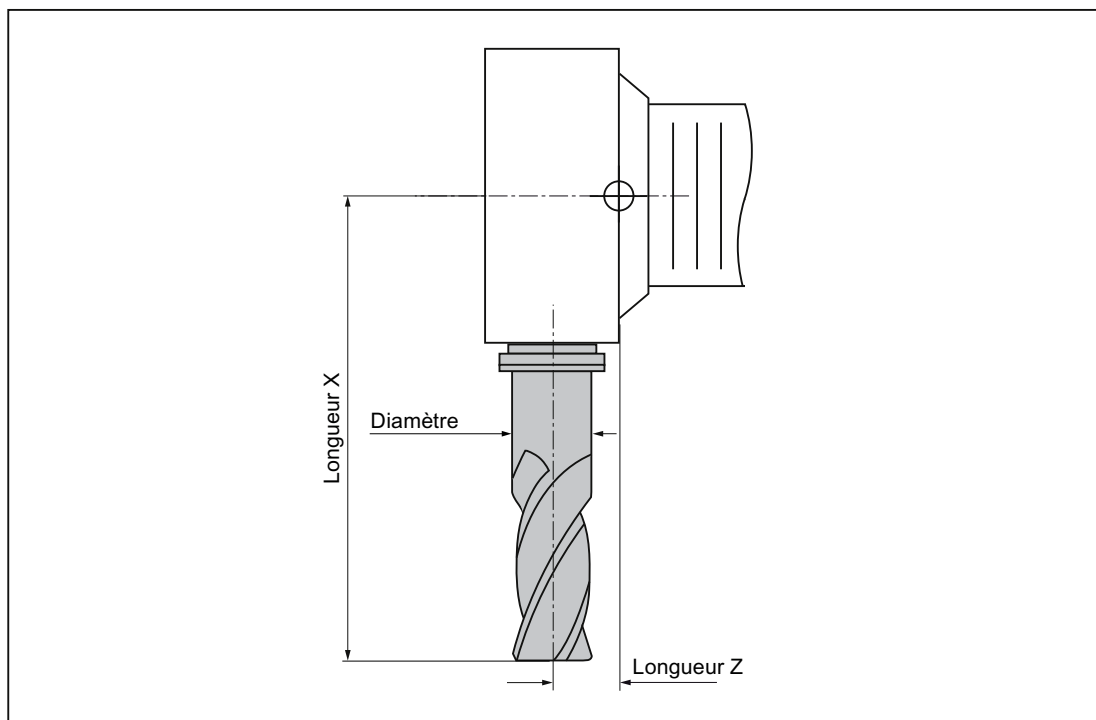


Figure 13-8 Fraise (type 120)

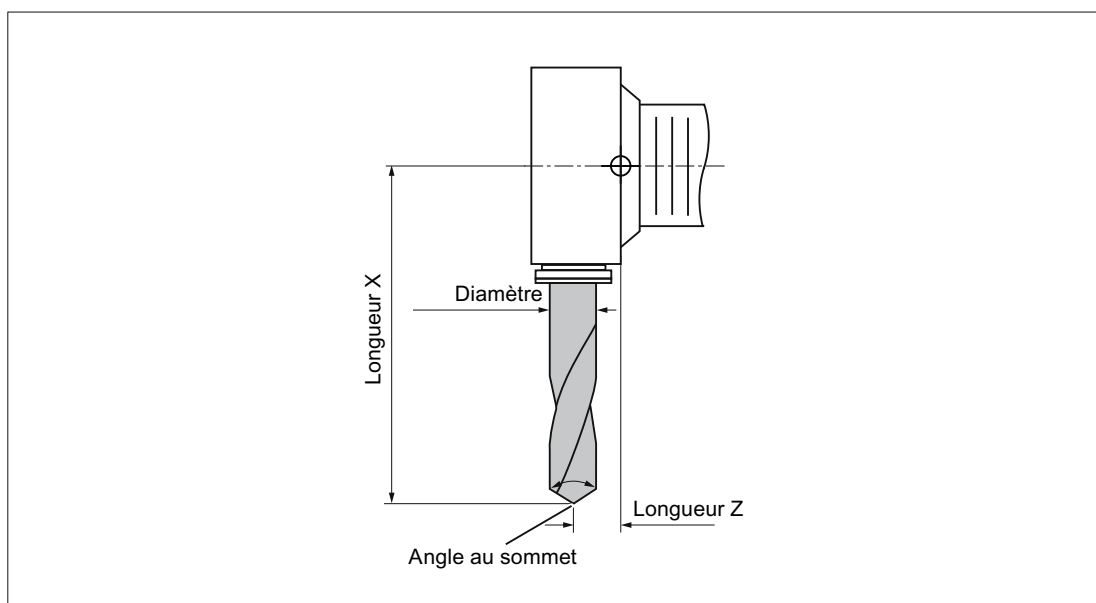


Figure 13-9 Foret (type 200)

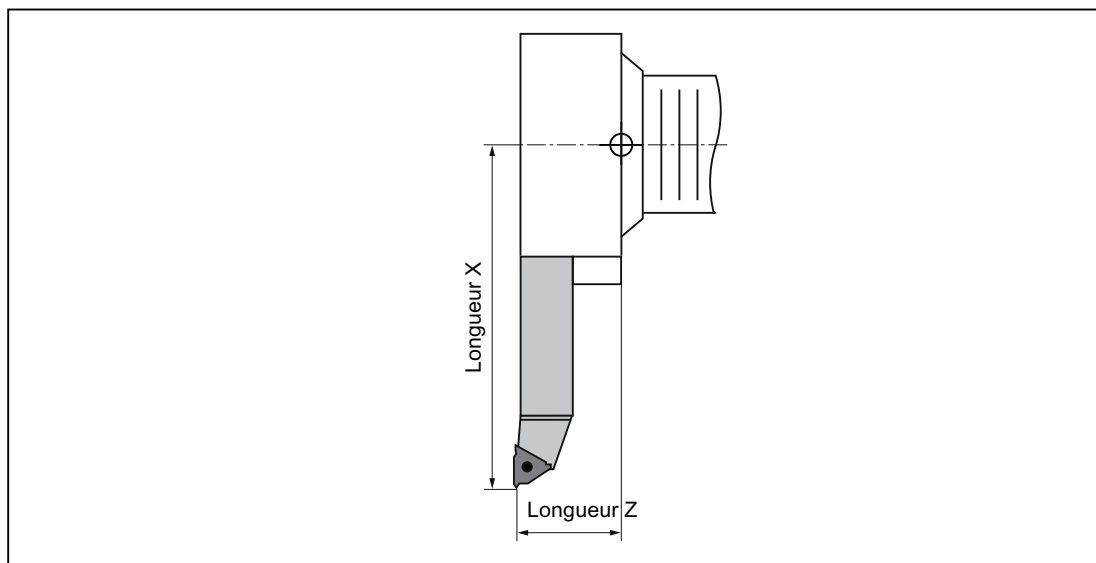


Figure 13-10 Outil à fileter (type 540)

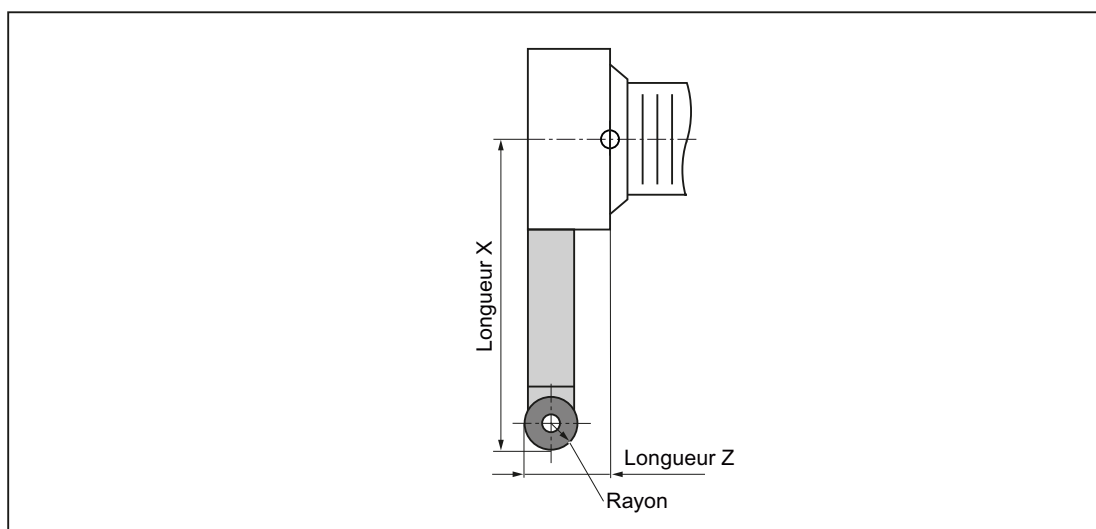


Figure 13-11 Outil à plaquette ronde (type 550)

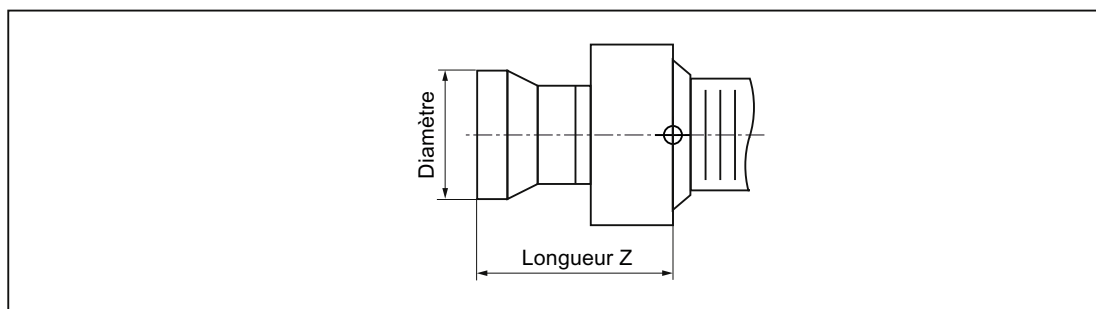


Figure 13-12 Butée (type 730)

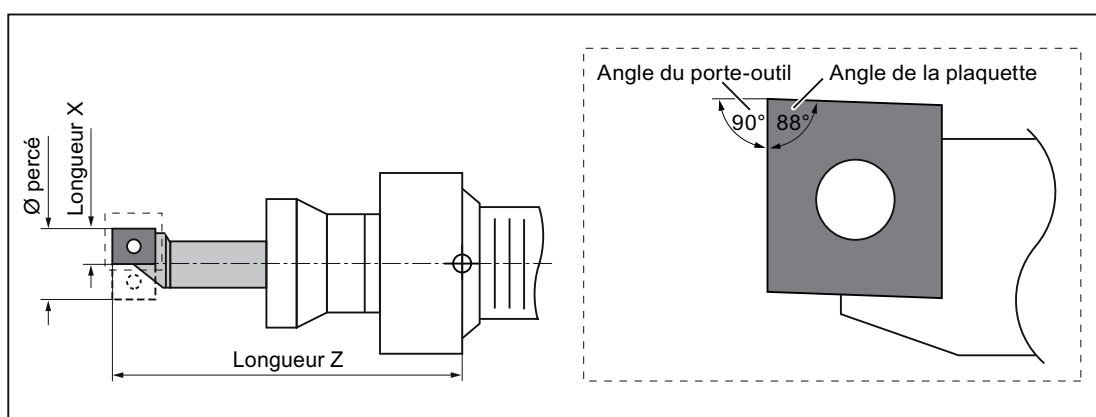


Figure 13-13 Foret à plaquette (type 560)



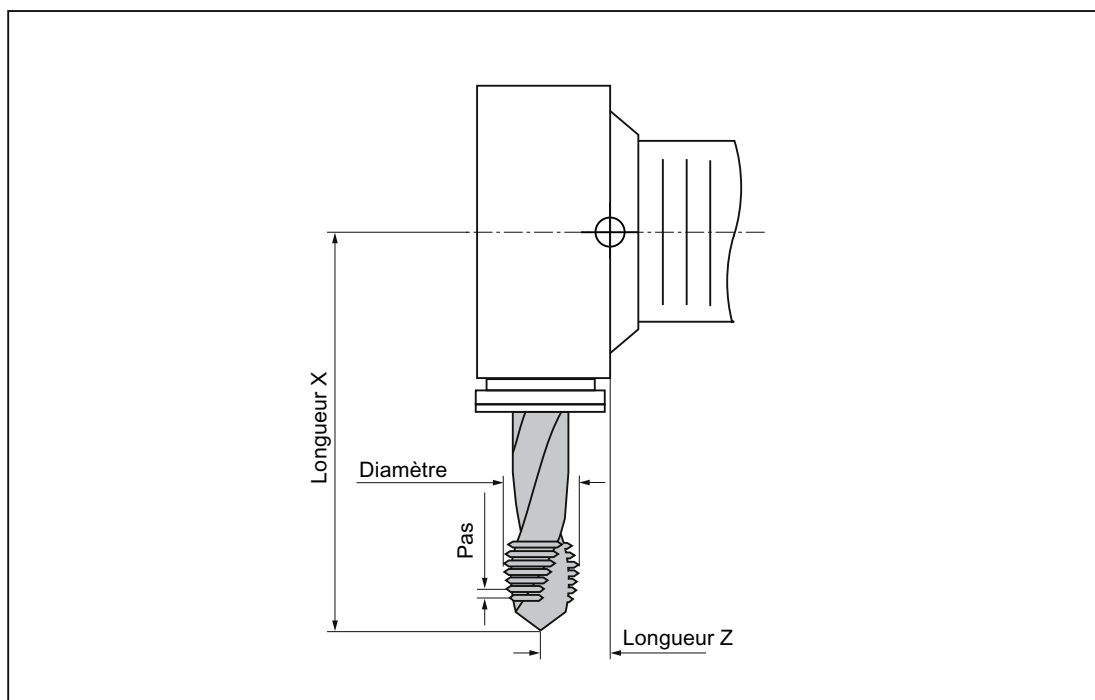


Figure 13-14 Taraud (type 240)

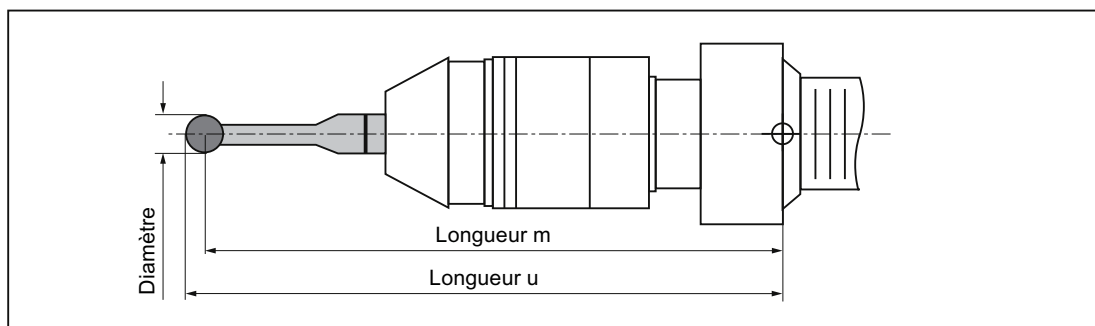


Figure 13-15 Palpeur 3D



#### Constructeur de la machine-outil

La longueur d'outil est mesurée jusqu'au centre de la sphère ou jusqu'au périmètre de la sphère.

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Remarque

Un palpeur 3D doit être étalonné avant sa première utilisation.






## 13.5 Liste des outils




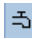
Tous les paramètres et fonctions nécessaires pour créer et configurer les outils s'affichent dans la liste des outils.

Chaque outil est identifié de manière univoque par le descripteur d'outil et le numéro d'outil frère.

Le système de coordonnées de la machine est pris en compte pour la représentation de l'outil, c'est-à-dire pour la représentation des positions de tranchant.

### Paramètres d'outil

Titre de la colonne	Signification
Emplacement     BS    *  * *si activé dans la sélection des magasins	Magasin / numéro d'emplacement <ul style="list-style-type: none"> <li>Numéros d'emplacements. Le numéro de magasin est suivi du numéro d'emplacement dans le magasin. Si un seul magasin est disponible, seul le numéro d'emplacement est indiqué.</li> <li>Emplacement de chargement dans le magasin de chargement</li> </ul> Pour d'autres types de magasin (par ex. une concaténation), les symboles suivants peuvent s'afficher en plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Emplacement de broche sous forme de symbole</li> <li>Emplacements "préhenseur 1" et "préhenseur 2" (uniquement en cas d'utilisation d'une broche avec préhenseur double) sous forme de symboles.</li> </ul>
Type	Type d'outil Le type d'outil (représenté symboliquement) détermine les données disponibles pour la correction de l'outil. Ce symbole indique la position de l'outil qui a été sélectionnée lors de la définition de l'outil.
	La touche <SELECT> permet de modifier la position de l'outil ou le type de l'outil.
Nom d'outil	L'outil est identifié par le nom et le numéro d'outil frère. Le nom peut être introduit en tant que texte ou sous la forme de numéro.
ST	Numéro d'outil frère (pour la stratégie d'outil de rechange).
D	Numéro de tranchant
Longueur X, longueur Z	Longueur d'outil Données géométriques des longueurs X et Z
Rayon	Rayon de l'outil

Titre de la colonne	Signification
Largeur / Largeur de la plaquette / Angle au sommet / Pas Rayon de perçage	Largeur de tranchant pour fraise conique type cône direct de type 150 et scie de type 151 Largeur de plaquette pour outil de plongée oblique de type 520 et tronçonneuse de type 530 Angle au sommet pour foret hélicoïdal de type 200, foret à centrer de type 220 et foret à fraiser de type 230 Pas pour taraud de type 240 Rayon de perçage pour foret à plaquette de type 560. L'angle du porte-outil et l'angle de la plaquette sont fixes.
  	Graphique du tranchant Le graphique du tranchant indique le positionnement défini par l'angle du porte-outil, le sens de coupe et l'angle de la plaquette Angle du porte-outil pour outil d'ébauchage de type 500 et outil de finition de type 510. La direction de référence pour l'angle du porte-outil est indiquée par le sens de coupe. L'angle de la plaquette est indiqué à côté de l'angle du porte-outil.
N	Nombre de dents pour fraise à bout rond de la fraise à matrices cylindrique de type 110, fraise à bout rond de la fraise à matrices conique de type 111, fraise à queue de type 120, fraise à queue avec arrondi des angles de type 121, fraise pour tête à renvoi d'angle de type 130, fraise à surfacer de type 140, fraise trois tailles de type 150, fraise conique type cône directe de type 155, fraise conique type cône direct avec arrondi des angles de type 156 et fraise à matrices conique de type 157.
Longueur plaquette	Longueur de la plaquette d'un outil coupant ou à plonger La longueur de la plaquette est nécessaire pour la représentation des outils lors de la simulation de l'exécution du programme.
	Sens de rotation de la broche Le sens de rotation à indiquer est celui de la broche porte-outil dans le cas des outils motorisés (forets et fraises), celui de la broche principale ou de la contre-broche dans le cas des outils de tournage. Si vous utilisez un foret ou une fraise pour le "Perçage au centre" ou le "Filetage au centre", le sens de rotation indiqué se rapporte à l'outil. La broche principale tourne de façon appropriée. <input checked="" type="checkbox"/> La broche n'est pas activée <input type="checkbox"/> Sens de rotation de broche à droite <input type="checkbox"/> Sens de rotation de broche à gauche
	Activation et désactivation du liquide d'arrosage 1 et 2 (refroidissement interne et externe, par exemple) La fonction Arrosage ne doit pas impérativement être réalisée sur la machine.
M1 - M4	Autres fonctions spécifiques à l'outil comme arrosage supplémentaire, surveillance de la vitesse de rotation, du bris d'outil, etc.

Le fichier de configuration vous permet de définir les paramètres sélectionnés dans la liste.



#### Option logicielle

L'option "ShopMill/ShopTurn" est requise pour gérer les paramètres Sens de rotation de la broche et Liquide d'arrosage, ainsi que les fonctions propres à un outil (M1-M4).



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Symboles de la liste des outils

Symbole / Données d'identification		Signification
Type d'outil		
Croix rouge	✗	L'outil est bloqué.
Triangle jaune - pointe vers le bas	▽	Le seuil de préalarme est atteint.
Triangle jaune - pointe vers le haut	△	L'outil se trouve dans un état particulier. Placez le curseur sur l'outil marqué. Une bulle d'aide fournit une description succincte.
Cadre vert	□	L'outil est présélectionné.
Magasin / numéro d'emplacement		
Double flèche verte	↔	L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de changement d'outil.
Double flèche grise	↔	L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de chargement d'outil.
Croix rouge	✗	L'emplacement magasin est bloqué



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils".  
La fenêtre "Liste d'outils" s'affiche.

## Voir aussi

Afficher les détails des outils (Page 583)

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 585)

### 13.5.1 Autres données

Pour les types d'outils suivants, des données géométriques supplémentaires ne figurant pas dans la liste d'outils sont requises.

#### Types d'outils avec indications géométriques supplémentaires

Type d'outil	Paramètres supplémentaires
111 Fraise conique à bout rond	Rayon d'arrondi
121 Fraise cylindrique deux tailles à queue avec arrondi	Rayon d'arrondi
130 Fraise pour tête à renvoi d'angle	Longueur géométrique (longueur X, longueur Y, longueur Z) Longueur d'usure ( $\Delta$ longueur X, $\Delta$ longueur Y, $\Delta$ longueur Z) Longueur d'adaptateur (longueur X, longueur Y, longueur Z) V (vecteur de direction 1 - 6) Vecteur X, vecteur Y, vecteur Z
131 Fraise pour tête à renvoi d'angle avec arrondi	Longueur géométrique (longueur X, longueur Y, longueur Z) Rayon d'arrondi Longueur d'usure ( $\Delta$ longueur X, $\Delta$ longueur Y, $\Delta$ longueur Z) Longueur d'adaptateur (longueur X, longueur Y, longueur Z) V (vecteur de direction 1 - 6) Vecteur X, vecteur Y, vecteur Z
140 Fraise à surfacer	Rayon extérieur Angle de l'outil
155 Fraise conique type cône direct	Angle du tronc de cône

Type d'outil	Paramètres supplémentaires
156 Fraise conique type cône direct avec arrondi	Rayon d'arrondi Angle du tronc de cône
157 Machine conique à fraiser les matrices	Angle du tronc de cône

Vous pouvez définir, à l'aide du fichier de configuration, quelles données seront affichées dans la fenêtre "Autres données" pour quels types d'outils.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.
2. Sélectionnez l'outil correspondant dans la liste, par exemple une fraise pour tête à renvoi d'angle.
3. Actionnez la touche logicielle "Autres données".  
La fenêtre "Autres données - ..." s'ouvre.  
La touche logicielle "Autres données" n'est active que si un outil est sélectionné pour lequel la fenêtre "Autres données" est configurée.

### 13.5.2 Créer un nouvel outil

La fenêtre "Nouvel outil - Favoris" vous permet de disposer d'une série de différents types d'outils dits "favoris" pour la création d'un nouvel outil.

Si le type d'outil souhaité ne figure pas dans la liste des favoris, vous pouvez sélectionner l'outil de fraisage, de perçage, de tournage ou l'outil spécial au moyen des touches logicielles correspondantes.

### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.
2. Dans la liste d'outils, positionnez le curseur sur l'emplacement auquel l'outil doit être créé.  
A cette occasion, vous pouvez sélectionner un emplacement magasin vide ou la mémoire d'outil NC à l'extérieur du magasin.  
Dans la zone d'écran de la mémoire d'outils NC, vous pouvez également placer le curseur sur un outil présent. Les données de l'outil affiché ne sont pas écrasées.



3. Actionnez la touche logicielle "Nouvel outil".



La fenêtre "Nouvel outil - Favoris" s'ouvre.

- OU -



Si vous souhaitez créer un outil ne se trouvant pas dans la liste des favoris, actionnez la touche logicielle "Fraise 100-199", "Foret 200-299", "Out.tour. 500-599" ou "Out.spéc. 700-900".

...



La fenêtre "Nouvel outil - Fraises", "Nouvel outil - Forets", "Nouvel outil - Outils à tourner" ou "Nouvel outil - Outil spéciaux" s'ouvre.

4. Sélectionnez l'outil en positionnant le curseur sur le type d'outil correspondant et le symbole de la position de tranchant souhaitée.



5. Si plus de 4 positions de tranchant sont disponibles, sélectionnez la position de tranchant souhaitée avec les touches <Curseur vers la gauche> ou <Curseur vers la droite>.



6. Actionnez la touche logicielle "OK".

L'outil est validé dans la liste d'outils avec un nom prédéfini. Dans la liste d'outils, si le curseur se trouve sur un emplacement de magasin vide, cet outil est chargé dans cet emplacement de magasin.

Le déroulement de la création d'outil peut être paramétré de manière différente.

#### Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche lors de la création d'un outil directement au niveau d'un emplacement de magasin vide ou après activation de la touche logicielle "Charger".

Sélectionnez alors un emplacement de chargement et confirmez à l'aide de la touche logicielle "OK".

#### Données supplémentaires

Lors de la configuration correspondante, la fenêtre "Nouvel outil" s'ouvre après sélection de l'outil choisi et confirmation à l'aide de la touche "OK".

Vous pouvez définir les données suivantes :

- Noms
- Type d'emplacement d'outil
- Taille de l'outil

#### Bibliographie :

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl



### 13.5.3 Mesure de l'outil

Vous pouvez mesurer les données de correction d'outils pour les outils individuels directement dans la liste des outils.

---

#### Remarque

La mesure de l'outil n'est possible qu'avec un outil actif.

---

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.



2. Sélectionnez dans la liste l'outil que vous souhaitez mesurer et actionnez la touche logicielle "Mesurer l'outil".



 
Vous basculez vers le groupe fonctionnel "JOG" et l'outil à mesurer est introduit dans le champ "T" du masque "Longueur Manuel".



3. Sélectionnez le numéro de tranchant D et le numéro d'outil frère DP de l'outil.



4. Actionnez la touche logicielle "X" ou "Z", selon la longueur d'outil que vous désirez mesurer.



5. Déplacez l'outil vers la pièce dans la direction, dans laquelle la longueur doit être déterminée, puis effleurez la pièce.

6. Entrez la position de l'arête de la pièce en X0 ou Z0.

Si vous ne définissez aucune valeur pour X0 ou Z0, le programme applique les valeurs réelles affichées.



7. Actionnez la touche logicielle "Définir longueur".

Le programme calcule automatiquement la longueur de l'outil, puis l'enregistre dans la liste des outils.

### 13.5.4 Gestion de plusieurs tranchants

Dans le cas des outils à plusieurs arêtes tranchantes, un jeu de correction d'outil spécifique est affecté à chaque arête tranchante. Le nombre de tranchants qu'il est possible de créer dépend des paramètres configurés dans la commande.

Vous pouvez supprimer les tranchants non utilisés d'un outil.

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.



2. Positionnez le curseur sur l'outil auquel vous souhaitez ajouter des tranchants.



3. Dans la liste des outils, activez la touche logicielle "Tranchants".

4. Actionnez la touche logicielle "Nouveau tranchant".

Un nouveau jeu de paramètres est créé dans la liste.

Le numéro de tranchant est incrémenté de 1, les données de correction sont préaffectées avec les valeurs du tranchant sur lequel se trouve le curseur.

5. Introduisez les données de correction pour la 2e arête tranchante.

6. Répétez cette procédure si vous désirez créer des données de correction supplémentaires.



7. Placez le curseur sur le tranchant d'un outil que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Supprimer le tranchant".

Le bloc de données est effacé de la liste. Vous ne pouvez pas supprimer le premier tranchant d'un outil.

### 13.5.5 Effacement d'un outil

Vous pouvez effacer de la liste d'outils les outils que vous n'utilisez plus, pour que cette liste reste claire.

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.

2. Dans la liste des outils, placez le curseur sur l'outil que vous désirez effacer.



3. Actionnez la touche logicielle "Effacer outil".

Une requête de sécurité s'affiche.



4. Actionnez la touche logicielle "OK" si vous souhaitez réellement effacer l'outil sélectionné.

L'outil est supprimé.

Si l'outil se trouvait sur un emplacement de magasin, il est déchargé puis supprimé.

#### Plusieurs emplacements de chargement - outil sur un emplacement de magasin

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Effacer un outil".

Sélectionnez un emplacement de chargement et actionnez la touche logicielle "OK" pour décharger et effacer l'outil.

### 13.5.6 Chargement et déchargement d'un outil

Les outils peuvent être chargés dans un magasin ou être déchargés d'un magasin par l'intermédiaire de la liste d'outils. Le chargement consiste à faire revenir l'outil à son emplacement dans le magasin. Le déchargement est l'opération inverse, c'est-à-dire le retrait d'un outil du magasin et son enregistrement dans la liste d'outils.

Pendant le chargement, un emplacement libre sur lequel vous pouvez charger l'outil est automatiquement proposé. Vous pouvez aussi indiquer directement un emplacement de magasin disponible.

Vous pouvez décharger les outils dont vous n'avez momentanément pas besoin dans le magasin. L'HMI enregistre alors automatiquement dans la mémoire CN les données d'outils dans la liste d'outils à l'extérieur du magasin.

Si, par la suite, vous désirez réutiliser un outil déchargé, il vous suffit de recharger l'outil et donc ses données à l'emplacement de magasin correspondant. Cela vous évite de devoir introduire à plusieurs reprises les mêmes données d'outil.

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.

2. Placez le curseur sur l'outil que vous désirez charger dans le magasin (en cas de classement d'après le numéro d'emplacement de magasin, vous trouverez un outil à charger à la fin de la liste d'outils).



3. Actionnez la touche logicielle "Charger".

La fenêtre "Charger à ..." s'ouvre.

Le champ "Empl. ..." est renseigné par défaut avec le numéro du premier emplacement de magasin libre.



4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour charger l'outil sur l'emplacement proposé.



- OU -

Introduisez le numéro de place souhaité et activez la touche logicielle "OK".



- OU -

Actionnez la touche logicielle "Broche".

- . L'outil est chargé sur l'emplacement de magasin indiqué ou dans la broche.

### Plusieurs magasins

Si vous avez configuré plusieurs magasins, la fenêtre "Charger à ..." s'affiche après activation de la touche logicielle "Charger".

Si vous ne voulez pas sélectionner l'emplacement vide proposé, indiquez le magasin ciblé ainsi que l'emplacement, et confirmez votre choix avec "OK".

### Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Charger".

Sélectionnez alors un emplacement de chargement et confirmez par "OK".

### Déchargement d'outils



1. Positionnez le curseur sur l'outil à décharger du magasin et activez la touche logicielle "Décharger".



2. Dans la fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement", sélectionnez l'emplacement de chargement de votre choix.

3. Validez votre sélection avec la touche "OK".

- OU -

Rejetez la sélection avec "Annulation".



### 13.5.7 Sélection de magasin

Vous avez la possibilité de sélectionner directement le presse-papiers, le magasin ou la mémoire CN.

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.



2. Actionnez la touche logicielle "Sélection magasin".

Si un seul magasin est disponible, basculez d'une zone à l'autre à l'aide des touches logicielles, c'est-à-dire du presse-papiers au magasin, du magasin à la mémoire CN et de la mémoire CN au presse-papiers. Le curseur se positionne au début du magasin suivant.

- OU -



Si plusieurs magasins sont disponibles, la fenêtre "Sélection du magasin" s'ouvre. Positionnez alors le curseur sur le magasin choisi et actionnez la touche logicielle "Aller à ...".

Le curseur passe directement au début du magasin indiqué.

#### Masquage de magasins



Décochez les cases en regard des magasins qui ne doivent pas apparaître dans la liste des magasins.

Le déroulement de la sélection du magasin lorsque plusieurs magasins sont disponibles peut être configuré de manières différentes.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Bibliographie

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

## 13.6 Usure d'outil




La liste des valeurs d'usure affiche tous les paramètres et les fonctions qui sont nécessaires pendant le fonctionnement.

Les outils, qui sont mis en œuvre pendant une longue durée, peuvent s'user. Vous pouvez mesurer cette usure et l'inscrire dans la liste des valeurs d'usure. La commande prend alors en compte ces données lors du calcul des corrections de longueurs d'outil et de rayon. De cette façon, vous obtenez une précision constante lors de l'usinage de la pièce.

Vous pouvez surveiller automatiquement la durée d'utilisation des outils en fonction du nombre de pièces, du temps d'utilisation ou de l'usure.








En outre, vous pouvez bloquer des outils que vous ne souhaitez plus utiliser.

### Paramètres d'outil

Titre de colonne	Signification
Emplacement  BS    *si activé dans la sélection des magasins	Magasin / numéro d'emplacement <ul style="list-style-type: none"> <li>Numéros d'emplacements. Le numéro de magasin est suivi du numéro d'emplacement dans le magasin. Si un seul magasin est disponible, seul le numéro d'emplacement est indiqué.</li> <li>Point de chargement dans le magasin de chargement</li> </ul> Pour d'autres types de magasin (par ex. une concaténation), les icônes suivantes peuvent s'afficher en plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Emplacement de broche sous forme d'icône</li> <li>Emplacements "préhenseur 1" et "préhenseur 2" (uniquement en cas d'utilisation d'une broche avec préhenseur double) sous forme d'icônes</li> </ul>
Type	Type d'outil Le type d'outil (représenté par une icône) détermine les données disponibles pour la correction de l'outil. Cette icône indique la position de l'outil qui a été sélectionnée lors de la définition de l'outil.
	La touche <SELECT> permet de modifier la position de l'outil ou le type de l'outil.
Nom d'outil	L'outil est identifié par le nom et le numéro d'outil frère. Le nom peut être introduit en tant que texte ou sous la forme de numéro.
ST	Numéro d'outil frère (pour la stratégie d'outil de rechange).
D	Numéro de tranchant
$\Delta$ longueur X, $\Delta$ longueur Z	Usure de la longueur X, usure de la longueur Z
$\Delta$ rayon	Usure du rayon

Titre de colonne	Signification
T C	Sélection de la surveillance d'outil - par durée d'utilisation (T) - par nombre de pièces (C) - par usure (W) La surveillance d'usure est configurée à l'aide d'un paramètre machine. Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.
Temps d'utilisation ou Nombre de pièces ou Usure* *Paramètre dépendant de la sélection dans TC	Durée d'utilisation de l'outil Nombre de pièces Usure de l'outil
Valeur de consigne	Consigne de la durée d'utilisation, du nombre de pièces ou de l'usure
Seuil préavis	Indication du temps d'utilisation, du nombre de pièces ou de l'usure, provoquant l'affichage d'un message.
G	La pièce n'est pas autorisée lorsque cette case est cochée.

### Icônes de la liste des valeurs d'usure

Icône / Données d'identification		Signification
Type d'outil		
Croix rouge		L'outil est bloqué.
Triangle jaune - pointe vers le bas		Le seuil de préalarme est atteint.
Triangle jaune - pointe vers le haut		L'outil se trouve dans un état particulier. Placez le curseur sur l'outil marqué. Une infobulle fournit une description succincte.
Cadre vert		L'outil est présélectionné.
Magasin / numéro d'emplacement		
Double flèche verte		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de changement d'outil.
Double flèche grise (configurable)		L'emplacement de magasin se trouve au point de chargement.
Croix rouge		L'emplacement magasin est bloqué

### Marche à suivre



Paramètres

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Usure outil".

### Voir aussi

Afficher les détails des outils (Page 583)

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 585)

## 13.6.1 Réactivation d'outil

Vous avez la possibilité de remplacer des outils bloqués ou de les remettre en service.

### Conditions

Pour que vous puissiez réactiver un outil, la fonction de surveillance doit être activée et une valeur de consigne doit avoir été mémorisée.

### Marche à suivre



Réactiver

1. La liste des valeurs d'usure est ouverte.
2. Positionnez le curseur sur l'outil bloqué que vous souhaitez remettre en utilisation.
3. Actionnez la touche logicielle "Réactiver".  
La valeur entrée comme valeur de consigne est mémorisée comme nouvelle durée d'utilisation ou nouveau nombre de pièces.  
Le blocage de l'outil est levé.

### Réactivation et positionnement

Si la fonction "Réactivation avec positionnement" est configurée, l'emplacement de magasin sur lequel se trouve l'outil sélectionné est positionné sur l'emplacement de chargement. Vous pouvez échanger l'outil.

### Réactivation de tous les types de surveillance

Si la fonction "Réactivation de tous les types de surveillance" est configurée, la réactivation réinitialise tous les types de surveillance paramétrés pour un outil dans la CN.





**Constructeur de la machine-outil**

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

**Bibliographie**

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

**Plusieurs emplacements de chargement**

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Charger".

Sélectionnez alors un emplacement de chargement et confirmez à l'aide de la touche logicielle "OK".

## 13.7 Données outil OEM

Vous avez la possibilité de configurer la liste en fonction de vos besoins.

### Bibliographie

Vous trouverez des informations complémentaires sur ce sujet dans les documents suivants :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".






2. Actionnez la touche logicielle "OEM Etat".

## 13.8 Magasin

La liste des magasins affiche les outils avec les données relatives aux magasins respectifs. Vous procédez ici à des actions ciblées se rapportant aux magasins et aux emplacements de magasin.

Certains emplacements de magasin peuvent également être réservés ou bloqués pour des outils.

### Paramètres d'outil

Titre de la colonne	Signification
Emplacement  BS    *si activé dans la sélection des magasins	Magasin / numéro d'emplacement <ul style="list-style-type: none"> <li>Numéros d'emplacements. Le numéro de magasin est suivi du numéro d'emplacement dans le magasin. Si un seul magasin est disponible, seul le numéro d'emplacement est indiqué.</li> <li>Emplacement de chargement dans le magasin de chargement</li> </ul> Pour d'autres types de magasin (par ex. une concaténation), les symboles suivants peuvent s'afficher en plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Emplacement de broche sous forme de symbole</li> <li>Emplacements "préhenseur 1" et "préhenseur 2" (uniquement en cas d'utilisation d'une broche avec préhenseur double) sous forme de symboles</li> </ul>
Type	Type d'outil Le type d'outil (représenté symboliquement) détermine les données disponibles pour la correction de l'outil. Ce symbole indique la position de l'outil qui a été sélectionnée lors de la définition de l'outil.
	La touche <SELECT> permet de modifier la position de l'outil ou le type de l'outil.
Nom d'outil	L'identification de l'outil se fait par son nom et par le numéro de l'outil frère (DP). Le nom peut être introduit en tant que texte ou sous la forme de numéro.
ST	Numéro de l'outil frère (outil de rechange).
D	Numéro de tranchant
G	Blocage de l'emplacement de magasin
Type d'emplacement de magasin	Affichage du type d'emplacement de magasin
Type d'emplacement d'outil	Affiche à quel type d'emplacement d'outil l'outil correspond.

Titre de la colonne	Signification
Ü	Identification d'un outil "très grand". L'outil occupe la taille de deux demi-emplacements à gauche, de deux demi-emplacements à droite, d'un demi-emplacement en haut et d'un demi-emplacement en bas dans un magasin.
P	Code fixe d'emplacement L'outil est affecté à demeure à un emplacement du magasin.

## Symboles de la liste magasin

Symbole / Données d'identification		Signification
Type d'outil		
Croix rouge	✗	L'outil est bloqué.
Triangle jaune - pointe vers le bas	▽	Le seuil de préalarme est atteint.
Triangle jaune - pointe vers le haut	△	L'outil se trouve dans un état particulier. Placez le curseur sur l'outil marqué. Une bulle d'aide fournit une description succincte.
Cadre vert	□	L'outil est présélectionné.
Magasin / numéro d'emplacement		
Double flèche verte	↔	L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de changement d'outil.
Double flèche grise (configurable)	↔	L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de chargement d'outil.
Croix rouge	✗	L'emplacement magasin est bloqué

## Marche à suivre



Paramètres

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

Maga-  
sin

2. Actionnez la touche logicielle "Magasin".

## Voir aussi

Afficher les détails des outils (Page 583)

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 585)

### 13.8.1 Positionnement d'un magasin

Vous avez la possibilité de positionner directement un emplacement de magasin à l'emplacement de chargement.

#### Marche à suivre



1. La liste des magasins est ouverte.

2. Positionnez le curseur sur l'emplacement de magasin que vous voulez positionner à l'emplacement de chargement.



3. Actionnez la touche logicielle "Positionner magasin".

L'emplacement de magasin est positionné directement à l'emplacement de chargement.

#### Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Positionner magasin".

Sélectionnez alors l'emplacement de chargement souhaité et confirmez votre choix avec "OK" pour positionner l'emplacement du magasin par rapport à l'emplacement de chargement.

### 13.8.2 Déplacement d'un outil

Vous pouvez déplacer directement des outils au sein d'un magasin. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de décharger un outil dans un magasin pour le recharger à un autre emplacement.

Pendant le déplacement, un emplacement libre sur lequel vous pouvez charger l'outil est automatiquement proposé. Vous pouvez aussi indiquer directement un emplacement de magasin disponible.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. La liste des magasins est ouverte.

2. Positionnez le curseur sur l'outil que vous désirez charger sur un autre emplacement de magasin.



3. Actionnez la touche logicielle "Déplacer".

La fenêtre "Déplacement depuis emplacement ... vers ..." s'ouvre. Le champ "Empl." est renseigné par défaut avec le numéro du premier emplacement de magasin libre.



4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour déplacer l'outil sur l'emplacement de magasin proposé.

- OU -

Indiquez le numéro de magasin souhaité dans le champ "... Magasin" et le numéro d'emplacement de magasin souhaité dans le champ "Emplacement".



Actionnez la touche logicielle "OK".

L'outil est chargé sur l'emplacement de magasin indiqué.

### Plusieurs magasins

Si vous avez configuré plusieurs magasins, lorsque vous activez la touche logicielle "Déplacer", la fenêtre "Déplacement depuis magasin ... emplacement ... vers ...".

Sélectionnez alors le magasin souhaité ainsi que l'emplacement souhaité et confirmez votre choix avec "OK" pour charger l'outil.

## 13.9 Tri des listes de gestion des outils

Si vous travaillez avec de nombreux outils, avec de grands magasins ou plusieurs magasins, il peut être utile de classer les outils selon différents critères. Cela vous permet de trouver les outils plus rapidement dans les listes.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils", "Usure outil" ou "Magasin".

...



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Classer".



Les listes sont triées de manière numérique en fonction des emplacements de magasin.



4. Actionnez la touche logicielle "Selon type" pour afficher les outils triés en fonction du type d'outil. Les types identiques sont triés par valeur de rayon.



Actionnez la touche logicielle "Selon nom" pour afficher les noms d'outil triés alphabétiquement.

Pour les outils dont le nom est identique, le numéro d'outil frère est utilisé pour le tri.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Selon numéro T" pour afficher les outils triés par numéro.

La liste est triée en fonction des critères sélectionnés.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 13.10 Filtrage des listes de gestion des outils

La fonction de filtre vous permet, dans les listes de gestion des outils, de filtrer des outils avec certaines caractéristiques.

Ainsi, vous pouvez, par exemple, afficher pendant l'usinage les outils ayant déjà atteint la limite de préavis, de manière à préparer les outils correspondants à monter.

### Critères de filtrage

- afficher seulement premier tranchant
- seulement outils prêts à la mise en œuvre
- seul. outils avec limite préavis atteinte
- seulement outils interdits

### Remarque

#### Sélection multiple

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs critères. En cas de sélection contradictoire des options de filtrage, vous recevez un message correspondant.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils", "Usure outil" ou "Magasin".

...



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Filtrer".  
La fenêtre "Filtres" s'ouvre.

...



4. Activez le critère de filtre souhaité, puis actionnez la touche logicielle "OK".  
La liste affiche les outils correspondant aux critères de sélection.  
La ligne d'en-tête de la fenêtre affiche les filtres actifs.



## 13.11 Recherche ciblée dans les listes de la gestion d'outils

Toutes les listes de la gestion d'outils disposent d'une fonction de recherche qui permet de rechercher les objets suivants :

- **Outils**

Saisissez le nom de l'outil. L'indication du numéro d'outil frère permet d'effectuer une recherche plus précise. Selon la configuration, le champ de saisie "Outil frère" n'est pas toujours disponible.

Le critère de recherche peut être uniquement une partie du nom.

- **Emplacements de magasin ou magasins d'outils**

Si un seul magasin d'outils est configuré, la recherche a lieu par emplacement de magasin.

Si plusieurs magasins d'outils sont configurés, il est possible de rechercher soit un certain emplacement dans un certain magasin, soit seulement un certain magasin.

- **Emplacements libres**

La recherche d'emplacements libres s'effectue par le biais de la taille de l'outil. La taille de l'outil est déterminée à partir du nombre de demi-emplacements nécessaires vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Pour un râtelier, les quatre directions sont toutes significatives. Pour un magasin à chaîne, un plateau ou une tourelle revolver, seuls les demi-emplacements voisins sont significatifs. Un outil peut occuper au maximum 7 demi-emplacements.

Si le type d'emplacement est renseigné dans les listes, la recherche d'emplacements libres s'effectue par le biais du type et de la taille d'emplacement.

Selon la configuration, le type d'emplacement peut être saisi sous forme de valeur ou de texte.



### **Constructeur de la machine-outil**

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## **Bibliographie**

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils", "Usure outil" ou "Magasin".

...

 


3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Chercher".



4. Actionnez la touche logicielle "Outil" pour rechercher un outil précis.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Empl. magasin" pour rechercher un emplacement de magasin ou un magasin d'outils précis.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Emplac. libre" pour rechercher un emplacement libre précis.



5. Actionnez la touche logicielle "OK".

La recherche est lancée.



6. Actionnez de nouveau la touche logicielle "Chercher" si l'outil trouvé ne correspond pas à l'outil recherché.

Le critère de recherche est conservé et vous lancez la nouvelle recherche de l'outil souhaité avec "OK".



7. Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour interrompre l'opération de recherche.

## 13.12 Afficher les détails des outils

La fenêtre "Détails outil - tous les paramètres" vous fournit tous les paramètres de l'outil sélectionné.

Les paramètres sont triés en fonction des critères suivants

- Données d'outil
- Données de tranchants
- Données de surveillance

### Niveau de sécurité

Pour traiter les paramètres dans la fenêtre détaillée, vous avez besoin du niveau d'accès par commutateur à clé 3 (niveau de protection 4).



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. La liste d'outils, la liste des valeurs d'usure, la liste d'outils OEM ou le magasin s'ouvre.

...



2. Positionnez le curseur sur l'outil de votre choix.
3. Si vous vous trouvez dans la liste d'outils ou dans le magasin, actionnez les touches logicielles ">>" et "Détails".



- OU -



Si vous vous trouvez dans la liste des valeurs d'usure ou la liste d'outils OEM, actionnez la touche logicielle "Détails".

La fenêtre "Détails outil - tous les paramètres" s'affiche.

Dans la liste sont affichées toutes les données disponibles concernant l'outil, le tranchant et la surveillance de l'outil sélectionné.

La barre de défilement horizontale vous permet d'afficher tout le contenu de la fenêtre.



4. Actionnez la touche "Données outil" pour accéder à nouveau à la colonne "Données outil".



5. Actionnez la touche "Données tranchant" pour accéder directement à la colonne "Données tranchant".



6. Actionnez la touche "Données surveillance" pour accéder directement à la colonne "Données surveillance".

## 13.13 Modification de la position du tranchant ou du type d'outil

### Marche à suivre



1. La liste d'outils, la liste des valeurs d'usure, la liste d'outils OEM ou le magasin s'ouvre.

...



2. Positionnez le curseur dans la colonne "Type" de l'outil que vous souhaitez modifier.



3. Actionnez la touche <SELECT>.  
La fenêtre "Types d'outils - favoris" s'ouvre.



4. Actionnez la touche <curseur droite> ou <curseur gauche> pour sélectionner la nouvelle position du tranchant.



- OU -

Sélectionnez le type d'outil de votre choix dans la liste des favoris ou via les touches logicielles "Fraise 100-199", "Foret 200-299", "Out.tour. 500-599" ou "Out.spéc. 700-900".



5. Actionnez la touche logicielle "OK".  
La nouvelle position du tranchant ou le nouveau type d'outil est repris(e) et le symbole correspondant s'affiche dans la colonne "Type".

## 13.14 Utilisation de Multitool

Un multitool permet d'accueillir plusieurs outils sur un même emplacement de magasin.

Le multitool lui-même possède deux ou plusieurs emplacements pour la réception d'outils. Les outils sont montés directement sur le multitool. Le multitool est chargé à un emplacement dans le magasin.

### Applications typiques

L'utilisation de multitools sur des tours à tourelle revolver et contre-broche permet, par exemple, l'installation de deux outils de tournage dans le multitool : un outil de tournage pour l'usinage sur la broche principale et un outil de tournage pour l'usinage sur la contre-broche.

On utilise également les multitools sur des tours à broche porte-outil : un multitool sur lequel plusieurs outils sont montés est chargé dans la broche porte-outil sur cette machine. Le changement d'outil à l'intérieur du multitool se fait par positionnement du multitool, c'est-à-dire par rotation de la broche porte-outil.

### Disposition géométrique des outils sur le multitool

Le multitool connaît les paramètres "Nombre d'emplacements" et "Type de détermination de distance des emplacements".

Le type de distance peut être défini comme suit :

- via le numéro d'emplacement de multitool ou
- via l'angle de l'emplacement de multitool.

Si vous choisissez l'angle, il faut entrer la valeur de l'angle pour chaque emplacement du multitool.

Le multitool est considéré comme une unité pour ce qui est de son chargement dans le magasin et de son déchargement.

### 13.14.1 Liste d'outils avec Multitool

Si vous utilisez un multitool, une colonne pour le numéro d'emplacement de multitool est ajoutée dans la liste d'outils. Dès que le curseur est placé sur un multitool dans la liste d'outils, le titre de certaines colonnes change.

Titre de colonne	Signification
Emplacement	Magasin / numéro d'emplacement
Emp. MT	Numéro d'emplacement de multitool
TYP	Symbole pour le multitool
Nom Multitool	Nom du multitool
Nbre emplace.	Nombre d'emplacements du multitool
Type distance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angle Distance des emplacements de multitool en degrés</li> <li>• Numéro d'emplacement Numéro d'emplacement de multitool</li> </ul>

TOA 1 Liste outils REVOLVER									
Em-plac.	Emp MT	Typ	Nom Multitool			Nbre empl.	Type dist.		
1			FRAESER_MANTEL_R1	2	1	80.000	0.000	3.000	3
2			MULTITOOL			2	N° empl.		
	1		GEWINDESTAHL	2	1	0.000	0.000	0.000	
	2		GEWINDESTAHL	3	1	0.000	0.000	0.000	

Figure 13-16 Liste d'outils avec un multitool dans la tourelle revolver

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils".  
La fenêtre "Liste d'outils" s'ouvre.

## 13.14.2 Création d'un multitool

Il est possible de sélectionner le multitool dans la liste des favoris ainsi que dans la liste des outils spéciaux.







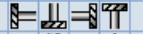
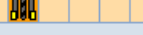
Nouvel outil - favoris		
Typ	Bezeichner	Werkzeuglage
500	Outil d'ébauche	
510	Outil de finition	
520	Outil à plonger	
540	Outil à fileter	
550	Outil à pl.ronde	
560	Foret rotatif	
580	Palpeur 3 Tournage	
730	Butée	
120	Fraise 2 ta.queue	
140	Fraise à surfacer	
150	Fraise 3 tailles	
200	Foret hélicoïdal	
240	Taraud	
	Outil multi	

Figure 13-17 Liste des favoris avec multitool

Nouvel outil - Outils spéciaux		
Typ	Bezeichner	Werkzeuglage
700	- Scie à rainurer	
710	- Palpeur 3D Fraisage	
711	- Palpeur d'arêtes	
730	- Butée	
900	- Outils auxiliair.	
	Outil multi	

Figure 13-18 Liste de sélection pour outils spéciaux avec multitool

## Marche à suivre

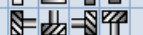

1. La liste d'outils est ouverte.

2. Positionnez le curseur sur l'emplacement auquel l'outil doit être créé.

A cette occasion, vous pouvez sélectionner un emplacement de magasin vide ou la mémoire d'outils CN à l'extérieur du magasin.

Dans la zone d'écran de la mémoire d'outils CN, vous pouvez également placer le curseur sur un outil présent. Les données de l'outil affiché ne sont pas écrasées.

 


3. Actionnez la touche logicielle "Nouvel outil".

La fenêtre "Nouvel outil - Favoris" s'ouvre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Out.spéc. 700-900".



4. Sélectionnez le multitool et actionnez la touche logicielle "OK".  
La fenêtre "Nouvel outil" s'ouvre.





- Entrez le nom du multitool, fixez le nombre d'emplacements de multitool et sélectionnez le type de détermination de distance (par exemple, numéro d'emplacement de multitool).

Si vous avez choisi l'angle pour la détermination de distance, entrez la distance à l'emplacement de référence sous forme de valeur angulaire pour chaque emplacement de multitool.

Nouvel outil					
Multitoolname	Platz Anz.	Art Abstand	Abstand	Winkel	
MULTITOOL3	3	Winkel	1	0.000	
			2	120	
			3	230	

Le multitool est créé dans la liste d'outils.

Le déroulement de la création d'outil peut être paramétré de manière différente.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### 13.14.3 Installation d'outils sur un multitool

#### Condition préalable

Un multitool a été créé dans la liste d'outils.

#### Marche à suivre



- La liste d'outils est ouverte.



- Sélectionnez le multitool désiré, positionnez le curseur sur un emplacement libre du multitool et actionnez la touche logicielle "Nouvel outil".



Sélectionnez l'outil désiré par le biais de la liste de sélection correspondante, par exemple la liste des favoris.

- OU -



Positionnez le curseur sur l'outil que vous désirez charger dans le multitool et actionnez les touches logicielles "Charger" et "Multitool".

La fenêtre "Charger dans ..." s'ouvre.

TOA 1 Liste outils										REVOLVER
Em-plac.	Emp MT	Type	Nom d'outil	ST	D	Long. X	Long. Z	Ø	N	
1			FRAESER_MANTEL_R1	2	1	80.000	0.000	3.000	3	
2			MULTITOOL			2 N° empl.				
1			GEWINDESTAHL	2	1	0.000	0.000	0.000		
Charger dans ...										
3										0.0
4										5.0 35
5										3.0 55
6			... Multitool			MULTITOOL		Platz		000
7			SCHLICHTER_STIRN	1	1	85.000	165.000		1	135.0 35
8			ZENTRIERER	1	1	0.000	307.148	10.000	2	90.0



Sélectionnez le multitool désiré et l'emplacement du multitool dans lequel vous voulez charger l'outil.

#### 13.14.4 Retrait d'un outil du multitool

Si de nouveaux outils ont été installés mécaniquement dans le multitool, il faut retirer les anciens outils du multitool dans la liste d'outils.

Pour ce faire, le curseur est placé sur la ligne où se trouve l'outil à retirer. Lors du déchargement, l'outil concerné est automatiquement enregistré dans la liste d'outils à l'extérieur du magasin dans la mémoire CN.

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.



2. Positionnez le curseur sur l'outil à retirer du multitool et actionnez la touche logicielle "Décharger".

- OU -



Positionnez le curseur sur l'outil à retirer et effacer du multitool et actionnez la touche logicielle "Effacer outil".

### 13.14.5 Effacement d'un multitool

#### Marche à suivre



1. La liste d'outils est ouverte.



2. Positionnez le curseur sur le multitool à effacer.
3. Actionnez la touche logicielle "Effacer multitool".  
Le multitool est effacé, ainsi que tous les outils qui sont installés dessus.

### 13.14.6 Chargement et déchargement d'un multitool

#### Marche à suivre



 
1. La liste d'outils est ouverte.



2. Positionnez le curseur sur le multitool à charger dans le magasin.



3. La fenêtre "Charger dans" s'ouvre.  
Le champ "... empl." est renseigné par défaut avec le numéro du premier emplacement libre du magasin.
4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour charger le multitool à l'emplacement libre proposé.



- OU -

Saisissez le numéro de place souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".

Le multitool est chargé sur l'emplacement de magasin spécifié avec tous les outils qu'il contient.

#### Déchargement d'un multitool



1. Positionnez le curseur sur le multitool à décharger du magasin et actionnez la touche logicielle "Décharger".  
Le multitool est retiré du magasin et enregistré à la fin de la liste d'outils dans la mémoire CN.

### 13.14.7 Réactivation d'un multitool

Un multitool et les outils se trouvant sur le multitool peuvent être bloqués indépendamment les uns des autres.

Si un multitool est bloqué, on ne peut plus charger les outils du multitool via le changement d'outil.

Si une surveillance a été activée pour un seul outil d'un multitool et que le temps d'utilisation ou le nombre de pièces a été atteint, l'outil et le multitool sur lequel se trouve l'outil sont bloqués. Les autres outils du multitool ne le sont pas.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

S'il y a plusieurs outils avec surveillance dans le multitool et que le temps d'utilisation ou le nombre de pièces est atteint pour un outil, seul cet outil est bloqué.

TOA 2		Werkzeugverschleiß										Revolver 25	
Platz	MT PL	Typ	Werkzeugname	ST	D	geZ	ΔRadius	T C	Stückzahl	Sollwert	Vorw. grenze	G	
1			SCHRUPPER	1	1	000	0.000						<input type="checkbox"/>
2													
3													
4			MULTITool45										<input checked="" type="checkbox"/>
	1		SCHRUPPER_HS	1	1	000	0.000	T	80.0	100.0	30.0		<input type="checkbox"/>
	2		SCHRUPPER_GS	1	1	000	0.005	C	0	20	10		<input checked="" type="checkbox"/>
5													
6			FRAESER	1	1	000	0.000						<input type="checkbox"/>

#### Réactivation

Lorsqu'on réactive un outil à temps d'utilisation ou nombre de pièces atteint sur un multitool, le temps d'utilisation et le nombre de pièces pour cet outil reçoivent la valeur de consigne et le blocage est levé pour l'outil et le multitool.

Lorsqu'on réactive un multitool sur lequel se trouvent des outils avec surveillance, le temps d'utilisation et le nombre de pièces prennent la valeur de consigne pour tous les outils du multitool, que ces outils soient bloqués ou non.

#### Conditions requises

Pour pouvoir réactiver un outil, la fonction de surveillance doit être activée et une valeur de consigne doit avoir été mémorisée.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Usure outil".

3. Positionnez le curseur sur le multitool bloqué que vous souhaitez remettre en service.

- OU -

Positionnez le curseur sur l'outil que vous voulez remettre en service.



4. Actionnez la touche logicielle "Réactiver".

La valeur entrée comme valeur de consigne est mémorisée comme nouvelle durée d'utilisation ou nouveau nombre de pièces.

Le blocage de l'outil et du multitool est levé.

### Réactivation et positionnement

Si la fonction "Réactivation avec positionnement" est configurée, l'emplacement de magasin sur lequel se trouve le multitool sélectionné est positionné au point de chargement. Vous pouvez échanger le multitool.

### Réactivation de tous les types de surveillance

Si la fonction "Réactivation de tous les types de surveillance" est configurée, la réactivation réinitialise tous les types de surveillance paramétrés pour un outil dans la CN.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## Bibliographie

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

### 13.14.8 Déplacement d'un multitool

Vous pouvez déplacer des multitools directement au sein d'un magasin d'outils. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de décharger un multitool du magasin pour le recharger à un autre emplacement.

Lors du déplacement, un emplacement libre sur lequel vous pouvez charger le multitool est automatiquement proposé. Vous pouvez aussi indiquer directement un emplacement de magasin disponible.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche logicielle "Magasin".



3. Positionnez le curseur sur le multitool que vous désirez déplacer vers un autre emplacement du magasin d'outils.
4. Actionnez la touche logicielle "Déplacer".  
La fenêtre "Déplacer ... de l'emplacement ... vers ..." s'affiche. Le champ "Emplacement" est occupé par défaut avec le numéro du premier emplacement de magasin libre.
5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour déplacer le multitool à l'emplacement de magasin proposé.



OU -

Saisissez le numéro du magasin d'outils souhaité dans le champ "... Magasin" et le numéro d'emplacement de magasin dans le champ "Emplacement".

Actionnez la touche logicielle "OK".



Le multitool avec ses outils est déplacé vers l'emplacement de magasin indiqué.

### 13.14.9 Positionnement d'un multitool

Vous pouvez positionner un magasin. Dans ce cas, un emplacement de magasin est positionné à un point de chargement.

Il est également possible de positionner des multitools se trouvant sur une broche. Le multitool tourne et l'emplacement de multitool concerné est ainsi amené dans la position d'usinage.

#### Marche à suivre



1. La liste de magasin est ouverte.

2. Placez le curseur sur l'emplacement de multitool que vous voulez amener dans la position d'usinage (le multitool se trouve sur la broche).



3. Actionnez la touche logicielle "Positionner multitool".  
Si le curseur se situe sur un emplacement d'un multitool qui se trouve sur la broche, l'emplacement de multitool vient se positionner dans la position d'usinage.





## 14.1 Vue d'ensemble

Le gestionnaire de programmes vous permet d'accéder à tout moment à des programmes pour déclencher leur exécution, les modifier, les copier ou les renommer. Vous pouvez effacer les programmes que vous n'utiliserez plus et récupérer ainsi de la place dans la mémoire.

### IMPORTANT

#### Exécution depuis une clé USB

L'exécution directe depuis une clé USB est déconseillée.

Il n'existe aucune protection contre les problèmes de contact, la déconnexion ou le retrait accidentel de la clé USB pendant le fonctionnement.

Pendant l'usinage d'une pièce, une déconnexion provoque un arrêt de l'usinage, la pièce étant par conséquent endommagée.

## Emplacement de stockage pour les programmes

Les emplacements possibles sont :

- CN
- Lecteur local
- Lecteurs en réseau
- Lecteurs USB
- V24



### Options logicielles

Pour l'affichage de la touche logicielle "Lect. local", vous devez disposer de l'option "Mémoire utilisateur IHM supplémentaire de 256 Mo sur carte CF de NCU" (sauf dans le cas de SINUMERIK Operate sur PCU50 ou PC/PG).

## Echange de données avec d'autres postes de travail

Pour échanger des programmes et des données avec d'autres postes de travail, vous disposez des possibilités suivantes :

- Lecteurs USB (par ex. clé USB)
- Lecteurs en réseau

## Sélection des emplacements

Dans la barre horizontale des touches logicielles, vous pouvez choisir l'emplacement pour lequel vous souhaitez afficher les répertoires et les programmes. En plus de la touche logicielle "CN", qui permet d'afficher les données du système de fichiers passif, il est possible d'afficher d'autres touches logicielles.

La touche logicielle "USB" peut être activée uniquement lorsqu'un support mémoire externe est connecté (par ex. clé USB sur le port USB du tableau de commande).

## Structure des répertoires

Dans la liste, les icônes figurant dans la colonne de gauche ont la signification suivante :



Répertoire



Programme

Au premier appel du gestionnaire de programmes, tous les répertoires sont précédés d'un signe plus.



Figure 14-1 Répertoire de programmes du gestionnaire de programmes

Les signes plus précédant les répertoires vides disparaissent uniquement à la première lecture.

Les répertoires et les programmes sont toujours listés avec les informations suivantes :

- Nom

Le nom peut comporter au maximum 24 caractères.

Les caractères autorisés sont toutes les majuscules (non accentuées), les chiffres et le caractère de soulignement.

- Type

Répertoire : WPD

Programme : MPF

Sous-programme : SPF

Programmes d'initialisation : INI

Listes de tâches:JOB

Données d'outil : TOA

Occupation du magasin : TMA

Origines : UFR

Paramètres R : RPA

Données/définitions utilisateur globales : GUD

Données de réglage SEA

Zones de protection : PRO

Flèche : (CEC)

- Taille (en octets)

- Date / Heure (de la création ou de la dernière modification)

### Programmes actifs

Les programmes sélectionnés, c'est-à-dire actifs, sont signalés par une icône verte.

CHAN1	Nom	Type	Longueur	Date	Temps
	Programmes pièce	DIR		30.11.09	15:49:09
	Sous-programmes	DIR		02.12.09	11:24:33
	Pièces	DIR		02.12.09	14:53:07
	DREHEN1	WPD		02.12.09	08:40:58
	GGG	WPD		01.12.09	12:03:39
	JOBSHOP_MEHRK	WPD		03.12.09	09:18:27
	MEHR	WPD		30.11.09	15:49:23
	MEHRKANAL	WPD		02.12.09	12:47:20
	SIM_CHESS_KING	WPD		30.11.09	15:49:14
	SIM_CHESS_LADY_26	WPD		30.11.09	15:49:14
	SIM_CHESS_TOWER	WPD		30.11.09	15:49:15
	SIM_ZYK_T_26	WPD		30.11.09	15:49:17
	SWOB	WPD		03.12.09	08:39:49
	UT	MPF	205	03.12.09	15:22:48
	TEMP	WPD		30.11.09	15:49:33

Figure 14-2 Programme actif représenté en vert

### 14.1.1 La mémoire CN

La mémoire CN complète s'affiche avec les pièces usinées ainsi que les programmes principaux et les sous-programmes.

Vous pouvez alors créer d'autres sous-répertoires.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".



2. Actionnez la touche logicielle "CN".

### 14.1.2 Lecteur local

Les pièces, programmes et sous-programmes enregistrés dans la mémoire utilisateur de la carte CF ou sur le disque dur local sont affichées.

Pour l'archivage, vous pouvez reproduire la structure du système de mémoire CN ou créer votre propre système d'archivage.

Vous pouvez alors créer autant de sous-répertoires que vous le souhaitez pour stocker les fichiers de votre choix (par exemple, fichiers texte avec notes).



#### Options logicielles

Pour l'affichage de la touche logicielle "Lect. local", vous devez disposer de l'option "Mémoire utilisateur IHM supplémentaire de 256 Mo sur carte CF de NCU" (sauf dans le cas de SINUMERIK Operate sur PCU50 ou PC/PG).

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Actionnez la touche logicielle "Lect. local".

Vous pouvez reproduire la structure des répertoires de la mémoire CN sur le lecteur local, ce qui simplifie notamment les recherches.

## Marche à suivre



 
1. Le lecteur local est sélectionné.



2. Positionnez le curseur sur le répertoire principal.



3. Actionnez les touches logicielles "Nouveau" et "Répertoire".  
La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.



4. Dans le champ de saisie "Nom", saisissez respectivement "mpf.dir", "spf.dir" et "wks.dir", puis actionnez la touche logicielle "OK".  
Les répertoires "Programmes pièce", "Sous-programmes" et "Pièces" sont créés sous le répertoire principal.

### 14.1.3 Lecteurs USB

Les lecteurs USB vous permettent d'échanger des données. Vous pouvez, par exemple, copier dans la CN et exécuter un programme créé en externe.

#### IMPORTANT

#### Exécution depuis un FlashDrive USB

Une exécution directe depuis un FlashDrive USB est déconseillée.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".



2. Actionnez la touche logicielle "USB".

#### Remarque

La touche logicielle "USB" n'est active que si une clé USB-FlashDrive est connectée au pupitre de commande.

## 14.2 Ouvrir et fermer un programme

Si vous souhaitez consulter plus attentivement un programme ou effectuer des modifications dans un programme, vous pouvez l'ouvrir dans l'éditeur.

Pour les programmes se trouvant dans la mémoire NCK, il est possible de naviguer dès l'ouverture. Les blocs de programme ne sont modifiables que lorsque le programme est complètement ouvert. Vous pouvez suivre l'ouverture du programme dans la ligne de dialogue.

Dans le cas des programmes exécutés à partir d'un lecteur local, d'un FlashDrive USB ou d'une connexion réseau, la navigation n'est possible qu'une fois le programme complètement ouvert. Lors de l'ouverture du programme, une barre de progression est affichée.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le programme que vous souhaitez éditer.
3. Actionnez la touche logicielle "Ouvrir".

- OU -



Actionnez la touche <INPUT>.

- OU -



Actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

- OU -

Double-cliquez sur le programme.

Le programme sélectionné s'ouvre dans le groupe fonctionnel "Editeur".

4. Procédez aux modifications désirées.
5. Actionnez la touche logicielle "NC Sélection" pour basculer dans le groupe fonctionnel "Machine" et lancer l'exécution.



Lorsque le programme est en cours d'exécution, la touche logicielle est désactivée.

### Fermer un programme



Actionnez les touches logicielles ">>" et "Fermer" pour fermer le programme et l'éditeur.



- OU -



Si vous vous trouvez au début de la première ligne du programme, actionnez la touche <Curseur vers la gauche> pour fermer le programme et l'éditeur.



Appuyez sur la touche <PROGRAMME> pour rouvrir un programme ayant été quitté par "Fermer".

---

### Remarque

Pour qu'un programme puisse être exécuté, il n'est pas nécessaire de le fermer.

---

## 14.3 Exécution d'un programme

Si vous sélectionnez un programme à exécuter, la commande passe automatiquement dans le groupe fonctionnel "Machine".

### Sélection de programme

Vous sélectionnez les pièces (WPD), les programmes principaux (MPF) ou les sous-programmes en positionnant le curseur sur le programme ou la pièce de votre choix.

Pour les pièces, le répertoire pièce doit contenir un programme du même nom, qui sera sélectionné automatiquement pour l'exécution (par ex., la sélection de la pièce ARBRE.WPD entraîne automatiquement la sélection du programme principal ARBRE.MPF).

S'il existe un fichier INI de même nom (par exemple, ARBRE.INI), il est exécuté une fois lors du premier démarrage du programme pièce après la sélection du programme pièce. D'autres fichiers INI seront éventuellement exécutés en fonction du paramètre machine MD11280 \$MN\_WPD\_INI\_MODE.

MD11280 \$MN\_WPD\_INI\_MODE=0 :

Le fichier INI avec le même nom que la pièce sélectionnée est exécuté. Par exemple, la sélection de WELLE1.MPF entraîne l'exécution de WELLE1.INI via <CYCLE START>.

MD11280 \$MN\_WPD\_INI\_MODE=1 :

Tous les fichiers avec les extensions SEA, GUD, RPA, UFR, PRO, TOA, TMA et CEC sont exécutés dans l'ordre donné, dans la mesure où ils ont le même nom que le programme principal sélectionné. Les programmes principaux rangés dans un répertoire pièce peuvent être activés et exécutés par plusieurs canaux.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur la pièce / le programme que vous souhaitez exécuter.

 


3. Actionnez la touche logicielle "Sélection".

La commande passe automatiquement dans le groupe fonctionnel "Machine".

- OU -





Si le programme est déjà ouvert dans le groupe fonctionnel "Programme",

actionnez la touche logicielle "NC Exécuter".

Actionnez la touche <CYCLE START>.

L'usinage de la pièce commence.

---

### **Remarque**

Seuls les pièces/programmes se trouvant dans la mémoire NCK, le lecteur local ou USB peuvent être sélectionnés pour l'exécution.

---

## 14.4 Création d'un répertoire/programme/liste de tâches/liste de programme

### 14.4.1 Créer un nouveau répertoire

La structure en répertoires vous permet de gérer vos programmes et vos données de façon claire et ordonnée. Vous pouvez également créer des sous-répertoires dans un répertoire du lecteur local ou dans le répertoire des lecteurs USB ou en réseau.

Dans un sous-répertoire, vous pouvez créer des programmes, puis paramétrer des blocs pour ces programmes.

---

#### Remarque

Les répertoires doivent avoir l'extension .DIR ou .WPD. Extension comprise, le nom ne doit pas dépasser 49 caractères.

Tous les caractères alphanumériques et les traits de soulignement sont admis à l'exception des caractères accentués. Les noms sont automatiquement convertis en majuscules.

 
Cette restriction ne s'applique aux lecteurs en réseau/USB.

---

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez le support mémoire souhaité, c'est-à-dire lecteur local ou le lecteur USB.



3. Si vous souhaitez créer un nouveau répertoire sur le lecteur local, positionnez le curseur sur le dossier le plus haut et actionnez la touche logicielle "Nouveau" et "Répertoire".



La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.



4. Introduisez le nom du répertoire et activez la touche logicielle "OK".

### 14.4.2 Créer une nouvelle pièce

Dans une pièce, vous pouvez créer différents types de fichiers, tels que des programmes principaux, un fichier d'initialisation, des corrections d'outil.

---

#### Remarque

Un répertoire pièce (WPD) ne peut pas recevoir d'autres répertoires pièce.

---

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".



2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer la pièce.



3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Pièce".  
La fenêtre "Nouvelle pièce" s'ouvre.



4. Si besoin est, sélectionnez un modèle le cas échéant.
5. Indiquez le nom de la pièce, sélectionnez un modèle si besoin est et actionnez la touche logicielle "OK".

Le nom peut contenir au maximum 24 caractères.

Toutes les lettres (sauf caractères accentuées), chiffres et caractères de soulignement ( \_ ) sont autorisés.

Le type de répertoire (WPD) est défini d'office.

Un nouveau dossier est créé avec le nom de la pièce.

La fenêtre "Nouveau programme à code G" s'ouvre.



6. Actionnez la touche logicielle "OK", si vous souhaitez créer le programme.

Le programme s'ouvre dans l'éditeur.

### 14.4.3 Créer un programme à codes G

Dans un répertoire/une pièce, vous pouvez créer des programmes à code G, puis paramétrer des blocs pour ces programmes.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".



2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le programme.
3. Appuyez sur la touche logicielle "Nouveau".



La fenêtre "Nouveau programme à codes G" s'ouvre.



4. Si besoin est, sélectionnez un modèle le cas échéant.
5. Sélectionnez le type de fichier (MPF ou SPF).  
Si vous vous trouvez dans la mémoire CN et vous avez sélectionné le répertoire "Sous-programmes" ou "Programmes pièce", vous ne pouvez créer qu'un seul sous-programme (SPF) ou un seul programme principal (MPF).
6. Introduisez le nom du programme et activez la touche logicielle "OK".

Le nom de programme peut avoir au maximum 24 caractères.

Toutes les lettres (à l'exception des caractères spéciaux; des caractères spécifiques à certaines langues, les caractères asiatiques et cyrilliques), les chiffres et les caractères de soulignement ( \_ ) sont autorisés.

#### 14.4.4 Nouveau programme ShopTurn

Dans les répertoires Programme pièce et Pièce, vous pouvez créer des programmes ShopTurn et générer les opérations d'usinage correspondantes.

##### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".



2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le programme.



3. Actionnez la touche logicielle "Nouveau".



4. Actionnez la touche logicielle "ShopTurn".  
La fenêtre "Nouveau programme pas à pas" s'ouvre.  
Le type "ShopTurn" est indiqué.
5. Introduisez le nom du programme et activez la touche logicielle "OK".


Le nom du programme peut contenir au maximum 28 caractères (nom + point + 3 caractères pour l'extension).

Toutes les lettres (sauf les caractères spéciaux, les caractères spéciaux propres à certaines langues, les caractères asiatiques ou cyrilliques), les chiffres et les traits de soulignement ( \_ ) sont autorisés.

#### 14.4.5 Créer un nouveau fichier si nécessaire

Vous pouvez créer dans chaque répertoire ou sous-répertoire un fichier dans un format quelconque que vous indiquez.

Ceci n'est valable que pour la mémoire CN. Avec la touche logicielle "Indifférent", vous avez la possibilité sous une pièce de créer les types de fichier suivants :

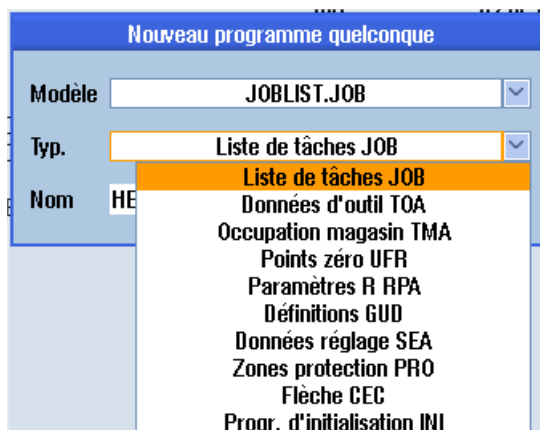

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".



2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le fichier.
3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Indifférent".  
La fenêtre "Nouveau programme indifférent" s'ouvre.



4. Dans le champ de sélection "Type", sélectionnez le type de fichier de votre choix (par exemple "Définitions GUD") et si vous avez sélectionné un répertoire pièces dans la mémoire CN, introduisez le nom du fichier à créer.

Le fichier créé est automatiquement converti au format de fichier choisi.

-OU-

Indiquez le nom et le format du fichier devant être créé (p. ex. Mon\_texte.txt).

Le nom peut contenir au maximum 24 caractères.

Toutes les lettres (sauf caractères accentués), chiffres et caractères de soulignement (\_) sont autorisés.



5. Actionnez la touche logicielle "OK".

### 14.4.6 Créer une liste de tâches

Vous avez la possibilité de créer une liste de tâches pour chaque pièce à usiner, à titre d'extension de la sélection de pièce.

Avec la liste de tâches, vous donnez les instructions pour la sélection des programmes dans différents canaux.

#### Syntaxe

La liste des tâches comprend l'instruction de sélection SELECT.

SELECT <Programme> CH=<numéro de canal> [DISK]

L'instruction SELECT sélectionne un programme à exécuter dans un canal CN particulier. Le programme sélectionné doit avoir été chargé dans la mémoire de travail de la CN. Le paramètre DISK permet la sélection de l'exécution externe (carte CF, support de données USB, lecteur réseau).

- <Programme>

Chemin absolu ou relatif du programme à sélectionner.

Exemples :

- //NC/WKS.DIR/WELLE.WPD/WELLE1.MPF
- WELLE2.MPF

- <Numéro de canal>

Numéro du canal CN dans lequel le programme doit être sélectionné.

Exemple :

CH=2

- [DISK]

Paramètre optionnel pour les programmes qui ne se trouvent pas dans la mémoire CN et qui doivent être exécutés en "externe".

Exemple :

SELECT //remote/myshare/welle3.mpf CH=1 DISK

#### Commentaire

Dans la liste des tâches, les commentaires sont marqués par un ";" en début de ligne ou par des parenthèses.

#### Modèle

Lors de la création d'une nouvelle liste de tâches vous pouvez sélectionner un modèle de Siemens ou du constructeur de la machine.

#### Exécuter pièce

La touche logicielle "Sélection" pour une pièce permet de vérifier la syntaxe de la liste des tâches correspondante et d'exécuter cette dernière. Pour la sélection, le curseur peut également se trouver sur la liste des tâches elle-même.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Appuyez sur la touche logicielle "CN" et positionnez le curseur dans le répertoire "Pièces" sur le programme pour lequel vous souhaitez créer une liste de tâches.



3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Indifférent".  
La fenêtre "Nouveau programme quelconque" s'ouvre.



4. Sélectionnez dans le champ de sélection "Type" l'inscription "Liste de tâches JOB" et introduisez le nom souhaité et appuyez sur la touche logicielle "OK".

### 14.4.7 Créer une liste de programmes

Vous avez la possibilité d'insérer des programmes dans une liste de programmes, pouvant alors être sélectionnés et exécutés par un AP.

La liste de programmes peut contenir jusqu'à 100 entrées.



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Liste programmes".  
La fenêtre "Liste prog." s'ouvre.



3. Positionnez le curseur sur la ligne souhaitée (numéro de programme).



4. Actionnez la touche logicielle "Sélection. programme".  
La fenêtre "Liste de programmes" s'ouvre. L'arborescence de la mémoire CN avec les répertoires pièces, programmes pièce et sous-programmes est affichée.





5. Positionnez le curseur sur le programme souhaité et activez la touche logicielle "OK".

Le programme sélectionné sera inscrit avec l'indication du chemin dans la première ligne de la liste.

-OU-

Entrez le nom du programme directement dans la liste.

Lors de l'introduction manuelle, prêtez attention à l'indication exacte du chemin (p. ex.

//NC/WKS.DIR/MEINPROGRAMM.WPD/MEINPROGRAMM.MPF).

Le cas échéant, //NC et l'extension (.MPF) seront ajoutées.

Pour les machines multicanaux, il est possible d'indiquer dans quel canal le programme doit être sélectionné.



6. Pour supprimer un programme de la liste, positionnez le curseur sur la ligne correspondante et actionnez la touche logicielle "Effacer".

-OU-



Pour supprimer tous les programmes de la liste, actionnez la touche logicielle "Tout effacer".

## 14.5 Création de modèles

Vous pouvez stocker vos propres modèles de création de programmes pièce et de pièces. Ces modèles servent d'ébauche pour une édition ultérieure.

A cet effet, vous pouvez utiliser n'importe quel programme pièce ou pièce que vous avez créé.

### Emplacements de stockage des modèles

Les modèles de création de programmes pièces ou de pièces peuvent être stockés dans les répertoires suivants :

HMI-Daten/Vorlagen/Hersteller/Teileprogramme ou Werkstücke (Données  
HMI/Modèles/Constructeur/Programmes pièce ou Pièces)

HMI-Daten/Vorlagen/Anwender/Teileprogramme ou Werkstücke (Données  
HMI/Modèles/Utilisateur/Programmes pièce ou Pièces)

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".



3. Positionnez le curseur sur le fichier que vous souhaitez stocker en tant que modèle et actionnez la touche logicielle "Copier".



4. Sélectionnez le répertoire "Programmes pièce" ou "Pièces" dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers puis actionnez la touche logicielle "Insérer".

Les modèles stockés sont disponibles lors de la création d'un programme pièce ou d'une pièce.

## 14.6 Afficher un aperçu du programme

Vous avez la possibilité d'afficher le début d'un programme avant son édition.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le programme souhaité.



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Fenêtre aperçu".  
La fenêtre "Aperçu : ..." s'ouvre.



4. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Fenêtre aperçu" pour refermer la fenêtre.

## 14.7 Marquage de plusieurs répertoires / programmes

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et répertoires pour un traitement ultérieur. Si vous marquez un répertoire, tous ses sous-répertoires et données correspondants sont également sélectionnés.

---

### Remarque

Si vous avez marqué plusieurs répertoires et que vous fermez l'un d'eux, les marquages pour ce répertoire et les fichiers qui y sont contenus ne sont pas conservés.

---

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le fichier ou le répertoire à partir duquel vous souhaitez marquer des éléments.
3. Actionnez la touche logicielle "Marquer".



La touche logicielle est active.








4. A l'aide du curseur ou de la souris, sélectionnez les répertoires / programmes souhaités.
5. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Marquer" pour annuler l'effet marqueur du curseur.



### Annuler la sélection

Un nouveau marquage d'un élément provoque l'annulation du marquage existant.

**Sélection via les touches**

Combinaisons de touches	Signification
 SELECT	Crée ou étend une sélection. Vous pouvez sélectionner des éléments individuellement.
 SHIFT  	Crée une sélection en un seul bloc.
 INSERT	Une sélection existante est annulée.

**Sélection avec la souris**

Combinaisons de touches	Signification
Souris gauche	Cliquer sur un élément : Cet élément est marqué. Une sélection existante est annulée.
Souris gauche +  SHIFT enfonceée	Etendre la sélection jusqu'à la prochaine position de clic.
Souris gauche +  CTRL enfonceée	Etendre la sélection à des éléments individuels en cliquant. Une sélection déjà existante est étendue en ajoutant l'élément sélectionné à l'aide de la souris.

## 14.8 Copie et insertion d'un répertoire / programme

Si vous souhaitez créer un nouveau répertoire ou un nouveau programme similaire à un répertoire ou à un programme déjà existant, vous gagnerez du temps en copiant ce répertoire ou ce programme, puis en modifiant son contenu.

La possibilité de copier des répertoires et programmes et de les coller à un autre emplacement permet également d'échanger des données avec d'autres postes de travail, par le biais d'un lecteur USB/réseau (par ex. USB FlashDrive).

Les fichiers ou répertoires copiés peuvent ensuite être insérés à un autre emplacement.

---

### Remarque

Les répertoires ne peuvent être insérés que sur des lecteurs locaux, USB ou en réseau.

---

### Remarque

#### Autorisation d'écriture

Si l'utilisateur ne dispose pas des droits d'écriture dans le répertoire en cours, cette fonction n'est pas proposée.

---

### Remarque

Lors de la copie, les extensions manquantes des répertoires sont automatiquement ajoutées.

Tous les caractères alphanumériques et les traits de soulignement sont admis à l'exception des caractères accentués. Les noms sont automatiquement convertis en majuscules, points et caractères de soulignement.

---

### Exemple

Si le nom n'est pas modifié lors de la copie, une copie est automatiquement créée :

MYPROGRAM.MPF est copié sous MYPROGRAM\_\_1.MPF. La copie suivante s'appelle MYPROGRAM\_\_2.MPF, etc.

Si les fichiers MYPROGRAM.MPF, MYPROGRAM\_\_1.MPF et MYPROGRAM\_\_3.MPF existent déjà dans un répertoire, la copie suivante de MYPROGRAM.MPF est le fichier MYPROGRAM\_\_2.MPF.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".
2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et placez le curseur sur le fichier ou le répertoire à copier.



3. Actionnez la touche logicielle "Copier".



4. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez insérer le répertoire/le programme copié.

5. Actionnez la touche logicielle "Insérer".

Une remarque sera affichée si, dans ce répertoire, un répertoire/programme du même nom existe déjà. Vous serez convié à introduire un nouveau nom, sinon le répertoire/programme sera inséré avec le nom proposé par le système.

Si le nom contient des caractères non autorisés ou s'il est trop long, vous avez la possibilité d'attribuer un nom autorisé dans la boîte de dialogue qui s'affiche.



6. Actionnez la touche logicielle "OK" ou "Ecraser tout" si vous souhaitez écraser des répertoires/programmes déjà existants.



- OU -

Actionnez la touche logicielle "Rien écraser" si vous souhaitez ne pas écraser les répertoires/programmes déjà existants.



- OU -

Actionnez la touche logicielle "Sauter" si vous souhaitez poursuivre la copie avec le fichier suivant.



- OU -

Si vous préférez ajouter le répertoire / programme sous un autre nom, saisissez un nom et activez la touche logicielle "OK".



---

### Remarque

#### Copier des fichiers dans un même répertoire

Vous ne pouvez pas copier des fichiers à l'intérieur d'un même répertoire. Vous devez insérer la copie sous un nouveau nom.

---

## 14.9 Suppression d'un répertoire / programme

De temps à autre, effacez les répertoires et les programmes que vous n'utiliserez plus, afin de faire de la place et maîtriser la structure de vos données, dans le cadre d'une gestion claire et ordonnée. Le cas échéant, sauvegardez vos données sur un support externe (par ex. USB FlashDrive) ou sur un lecteur réseau.

Tenez compte du fait qu'en effaçant un répertoire vous effacez également tous les programmes, toutes les données d'outil et d'origine ainsi que tous les sous-répertoires qui se trouvent dans ce répertoire.

### Répertoire Temp pour ShopTurn

Si vous désirez libérer de la capacité de mémoire NCK, effacez le contenu du répertoire "TEMP". Il s'agit du répertoire dans lequel ShopTurn stocke les programmes créés en interne pour le calcul des opérations d'évidement.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr."



2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et placez le curseur sur le fichier ou le répertoire à supprimer.



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Supprimer".  
La boîte de dialogue qui s'affiche vous demande si vous souhaitez réellement supprimer cet élément.



4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour effacer le programme / répertoire.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour interrompre l'opération.



## 14.10 Renommer les propriétés de fichier et de répertoire

Dans la fenêtre "Propriétés de ...", vous pouvez visualiser des informations sur les répertoires.

A côté du chemin d'accès et du nom de fichier figurent des informations sur la date de création.

Vous avez la possibilité de modifier les noms.

### Modifier les droits d'accès aux données CN

Dans la fenêtre des propriétés, les droits d'accès pour l'exécution, l'écriture, le listage et la lecture sont affichés.

- Exécution : est utilisé pour la sélection
- Ecriture : contrôle la modification et la suppression d'un fichier ou d'un répertoire

Vous avez la possibilité de régler les droits d'accès entre la position 0 du commutateur à clé jusqu'au niveau de protection actuel. Si un niveau de protection est supérieur au niveau de protection actuel, il ne peut pas être modifié.

---

#### Remarque

Des droits d'accès ne peuvent pas être définis pour des fichiers situés en dehors de la mémoire CN (lecteur local par exemple).

---

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le Gestionnaire de programmes.

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le fichier ou le répertoire pour lequel vous souhaitez afficher ou modifier les propriétés.



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Propriétés".  
La fenêtre "Propriétés de ..." s'ouvre.

...



4. Procédez aux modifications requises.
5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour enregistrer les modifications.



## 14.11 EXTCALL

L'instruction EXTCALL permet, à partir d'un programme pièce, d'accéder à des fichiers se trouvant sur un lecteur local, un support de données USB ou un lecteur réseau.

Le programmeur peut définir le répertoire source avec la donnée de réglage SD \$SC42700 EXT\_PROG\_PATH, puis, avec la commande EXTCALL, le nom du fichier du sous-programme à charger.

### Conditions en marge

Tenez compte des contraintes suivantes pour les appels EXTCALL :

- Avec EXTCALL, on ne peut appeler sur une unité de mémoire en réseau que des fichiers ayant l'extension MPF ou SPF.
- Les fichiers et chemins doivent être conformes à la nomenclature NCK (max. 25 caractères pour le nom, 3 caractères pour l'extension).
- Après une instruction EXTCALL, le système trouve un programme sur le lecteur réseau,
  - lorsque SD \$SC42700 EXT\_PROG\_PATH renvoie au lecteur réseau ou à un répertoire qui y figure. Le programme doit figurer en accès direct sur le lecteur, car le système ne scrute pas les sous-répertoires.
  - sans SD \$SC42700 : si dans l'instruction EXTCALL, l'accès direct au programme est indiqué sous la forme d'un chemin parfaitement spécifié dans lequel peut figurer un sous-répertoire et si le programme figure effectivement à cet endroit.

---

### Remarque

#### Longueur de chemin maximale pour EXTCALL

La longueur du chemin ne doit pas dépasser 112 caractères. Le chemin se compose du contenu de la donnée de réglage (SD \$SC42700) et du chemin spécifié lors de l'appel d'EXTCALL depuis le programme pièce.

---

### Exemples d'appels EXTCALL

L'utilisation de la donnée de réglage permet une recherche ciblée du programme.

- Appel d'un lecteur USB sur la TCU (unité de mémoire USB sur l'interface X203), si SD42700 est vide : par exemple EXTCALL "//TCU/TCU1 /X203 ,1/TEST.SPF"

- OU -

Appel d'un lecteur USB sur la TCU (unité de mémoire USB sur l'interface X203), si SD42700 contient "//TCU/TCU1 /X203 ,1" : "EXTCALL "TEST.SPF"

- Appel d'une interface USB à l'avant (clé USB), lorsque SD \$SC42700 est vide : par exemple EXTCALL "//ACTTCU/FRONT,1/TEST.SPF"

- OU -

Appel d'une interface USB à l'avant (clé USB), lorsque SD42700 contient "//ACTTCU/FRONT,1" : EXTCALL "TEST.SPF"

- Appel d'un lecteur réseau lorsque SD42700 est vide : par ex. EXTCALL  
"/nom\_ordinateur/lecteur\_débloqué/TEST.SPF"
  - OU -
  - Appel d'un lecteur réseau lorsque SD \$SC42700 contient  
"/nom\_ordinateur/lecteur\_débloqué" : EXTCALL "TEST.SPF"
  - Utilisation de la mémoire utilisateur de l'IHM (lecteur local) :
    - Vous avez créé sur le lecteur local les répertoires Programmes pièce (mpf.dir), Sous-programmes (spf.dir) et Pièces (wks.dir) avec les répertoires de pièces correspondants (.wps) :

SD42700 est vide : EXTCALL "TEST.SPF"

L'ordre de recherche utilisé sur la carte CompactFlash est le même que celui utilisé dans la mémoire de programmes pièce NCK.
  - Vous avez créé un répertoire personnalisé sur le lecteur local (par ex. my.dir) :
- Indication du chemin complet : par exemple EXTCALL  
"/card/user/sinumerik/data/prog/my.dir/TEST.SPF"
- On recherche précisément le fichier indiqué.

---

#### Remarque

#### Désignations abrégées pour lecteur local, carte CompactFlash et interface USB à l'avant

En guise d'abréviation pour le lecteur local, la carte CompactFlash et l'interface USB à l'avant, vous pouvez utiliser LOCAL\_DRIVE:, CF\_CARD: et USB: (par ex. EXTCALL "LOCAL\_DRIVE:/spf.dir/TEST.SPF").

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des désignations abrégées CF\_Card et LOCAL\_DRIVE.

---



#### Options logicielles

Pour l'affichage de la touche logicielle "Lect. local", vous devez disposer de l'option "Mémoire utilisateur IHM supplémentaire de 256 Mo sur carte CF de NCU" (sauf dans le cas de SINUMERIK Operate sur PCU50 / PC).

IMPORTANT
<p><b>Exécution depuis une clé USB</b></p> <p>L'exécution directe depuis une clé USB est déconseillée.</p> <p>Il n'existe aucune protection contre les problèmes de contact, la déconnexion ou le retrait accidentel de la clé USB pendant le fonctionnement.</p> <p>Pendant l'usinage d'une pièce, une déconnexion provoque un arrêt immédiat, la pièce étant par conséquent endommagée.</p>



**Constructeur de la machine-outil**

Le traitement des appels EXTCALL peut être activé ou désactivé.

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## 14.12 Sauvegarde des données

### 14.12.1 Créer une archive dans le Gestionnaire de programmes

Vous pouvez archiver quelques-uns des fichiers de la mémoire CN et du lecteur local.

#### Formats archive

Vous pouvez sauvegarder votre archive en format binaire ou bande perforée.

#### Destination de la sauvegarde

Comme destination de la sauvegarde, vous disposez des classeurs d'archive des données systèmes dans le groupe fonctionnel "Mise en service" et des lecteurs USB et réseau.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Sélectionnez le lieu d'archivage du ou des fichiers à archiver.

3. Sélectionnez dans les répertoires le fichier à partir duquel vous souhaitez créer une archive.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Marquer" lorsque vous souhaitez sauvegarder plusieurs fichiers ou répertoires, puis sélectionnez les répertoires ou fichiers souhaités à l'aide du curseur ou de la souris.



4. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Archiver".



5. Actionnez la touche logicielle "Créer une archive".  
La fenêtre "Créer une archive : sélectionner archive" s'affiche.



6. Sélectionnez le classeur ou le support de mémoire souhaité, puis actionnez la touche logicielle "Nouveau répertoire" afin de créer un sous-répertoire et actionnez la touche logicielle "OK".



La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.



7. Entrez le nom du répertoire et actionnez la touche "OK".  
Le sous-répertoire est généré dans le répertoire sélectionné.



8. Appuyez sur "OK".

La fenêtre "Créer une archive : nom" s'affiche.



9. Sélectionnez le format (par ex. archive ARC (format binaire)), entrez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".

Un message vous informe que l'archivage a été effectué avec succès.

## 14.12.2 Créer une archive via mise en service de série

Si vous ne désirez sauvegarder que des données spécifiques, vous pouvez sélectionner directement les fichiers souhaités dans l'arborescence et créer une archive.

### Formats archive

Vous pouvez sauvegarder votre archive en format binaire ou bande perforée.

Vous pouvez afficher un aperçu du contenu des fichiers sélectionnés (fichiers XML, ini, hsp, syf, programmes).

Les informations relatives au fichier (chemin d'accès, nom, date de création et de modification) peuvent être affichées dans une fenêtre de propriétés.

### Condition préalable

Les droits d'accès dépendent des groupes fonctionnels correspondants et vont du niveau de protection 7 (commutateur à clé, position 0) au niveau de protection 2 (mot de passe : maintenance).

### Emplacement de stockage

- Carte CompactFlash sous  
/user/sinumerik/data/archive, ou  
/oem/sinumerik/data/archive
- Tous les lecteurs logiques configurés (USB, lecteurs réseau)



### Option logicielle

Pour enregistrer l'archive sur la carte CompactFlash dans le groupe fonctionnel "Utilisateur", l'option "256 Mo mém. util. HMI suppl. sur carte CF de NCU".

#### IMPORTANT

##### FlashDrive USB

Les clés USB à mémoire flash ne conviennent pas comme supports de données persistantes.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".  
L'arborescence des données s'affiche.
3. Dans l'arborescence, sélectionnez les fichiers à partir desquels vous souhaitez créer une archive.  
- OU -



Actionnez la touche logicielle "Marquer" lorsque vous souhaitez sauvegarder plusieurs répertoires, puis sélectionnez les répertoire ou fichiers souhaités à l'aide du curseur ou de la souris.



4. Actionnez la touche logicielle ">>" pour disposer de touches logicielles supplémentaires dans la barre verticale.



5. Actionnez la touche logicielle "Fenêtre prévisu".  
Le contenu du fichier sélectionné est affiché dans une petite fenêtre.  
Actionnez la touche logicielle "Fenêtre prévisu" une nouvelle fois pour fermer la fenêtre.



6. Actionnez la touche logicielle "Propriétés".  
Les informations concernant le fichier sélectionné sont affichées dans une petite fenêtre. Actionnez la touche logicielle "OK" une nouvelle fois pour fermer la fenêtre.



7. Actionnez les touches logicielles "Archiver" et "Créer archive".



La fenêtre "Créer archive : sélectionner archive" s'affiche :  
Tous les fichiers à enregistrer ainsi que les chemins de stockage sont affichés.



8. Sélectionnez le lieu d'archivage souhaité, puis actionnez la touche logicielle "Nouveau répertoire", afin de créer un sous-répertoire adapté.  
La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.



9. Saisissez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".  
Le répertoire est créé sous le dossier sélectionné.



10. Actionnez la touche logicielle "OK".  
La fenêtre "Créer archive : nom" s'affiche.



11. Sélectionnez le format (par ex. archive ARC (format binaire)), entrez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK" pour archiver le ou les fichier(s).  
Un message vous informe que l'archivage a été effectué avec succès.  
Un fichier archive au format .ARC est enregistré dans le répertoire sélectionné.

### 14.12.3 Lire une archive

Si vous souhaitez lire une archive particulière, vous pouvez directement la sélectionner dans l'arborescence.

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".



3. Dans l'arborescence, sous le répertoire "Archive", sélectionnez le fichier que vous souhaitez charger.  
4. Actionnez la touche logicielle "Charger".



5. Actionnez la touche logicielle "OK" ou "Tout écraser" si vous souhaitez écraser les fichiers existants.

...



- OU -



Actionnez la touche logicielle "Ne rien écraser" si vous souhaitez ne pas écraser des fichiers déjà existants.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Sauter" si vous souhaitez poursuivre le déroulement du chargement avec le fichier suivant.

La fenêtre "Lire archive" s'affiche et indique le déroulement du chargement avec une barre de progression.





6.

Ensuite, vous obtenez un "Lire le journal des défauts pour archive" qui liste les fichiers sautés ou écrasés.

Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour interrompre l'opération de lecture.

## 14.13 Données de préparation

### 14.13.1 Sauvegarde des données de préparation

Outre les programmes, vous pouvez aussi mémoriser des données d'outils et des réglages d'origine.

Vous pouvez sauvegarder, par exemple, les données d'outils et les données des origines nécessaires pour un certain programme pas à pas. Lorsque vous souhaitez exécuter à nouveau ce programme ultérieurement, vous retrouverez rapidement les réglages y afférents.

De même, les données d'outil que vous avez déterminées sur un banc de réglage par défaut pour outils, peuvent également ainsi être enregistrées facilement dans la gestion des outils.

#### Sauvegarde de listes de tâches

Si vous voulez sauvegarder une liste de tâches qui contient des programmes ShopTurn ou à codes G, des champs de sélection spécifiques vous sont fournis pour la sauvegarde des données d'outil et des origines.

#### Sauvegarde de données

Données	
Données d'outil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Toutes celles utilisées dans le programme (uniquement pour programme ShopTurn et liste de tâches uniquement avec des programmes ShopTurn).</li> <li>• Liste d'outils complète</li> </ul>
Données d'outil pour programmes ShopTurn -- existe uniquement pour liste de tâches avec programmes ShopTurn et programmes à codes G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Toutes celles utilisées dans le programme</li> <li>• Liste d'outils complète</li> </ul>
Données d'outil pour programmes à codes G -- existe uniquement pour liste de tâches avec programmes ShopTurn et programmes à codes G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Liste d'outils complète</li> </ul>
Occupation du magasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> </ul>
Origines	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> </ul> <p>Le champ de sélection "Origine de base" est masqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes celles utilisées dans le programme (uniquement pour programme ShopTurn et liste de tâches uniquement avec des programmes ShopTurn).</li> <li>• Toutes</li> </ul>

Données	
Origines pour programmes ShopTurn -- existe uniquement pour liste de tâches avec programmes ShopTurn et programmes à codes G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non Le champ de sélection "Origine de base" est masqué.</li> <li>• Toutes celles utilisées dans le programme</li> <li>• Liste d'outils complète</li> </ul>
Origines pour programmes à codes G -- existe uniquement pour liste de tâches avec programmes ShopTurn et programmes à codes G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non Le champ de sélection "Origine de base" est masqué.</li> <li>• Toutes</li> </ul>
Origines de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Oui</li> </ul>
Répertoire	Le répertoire dans lequel se trouve le programme sélectionné est affiché.
Nom du fichier	Vous pouvez modifier le nom de fichier proposé.

### Remarque

#### Occupation du magasin

L'exportation des données d'occupation du magasin n'est possible que si votre système prévoit le chargement ou le déchargement des données d'outil vers ou depuis le magasin.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Placez le curseur sur le programme dont vous souhaitez sauvegarder les données d'outils et les données des origines.

...



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Archiver".



4. Actionnez la touche logicielle "Sauvegarde donn. prépa". La fenêtre "Sauvegarde donn. prépa" s'ouvre.
5. Sélectionner les données que vous voulez sauvegarder.



6. Le cas échéant, modifiez le champ "Nom du fichier" qui contient le nom du programme initialement sélectionné.
7. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Les données de préparation sont créées dans le répertoire où se trouve également le programme sélectionné.  
Le fichier est automatiquement enregistré sous forme de fichier INI.

---

#### Remarque

##### Sélection de programme

Si un répertoire contient un programme principal et un fichier INI de même nom et que le programme principal est sélectionné, le fichier INI est d'abord lancé, et ce automatiquement. Cela peut entraîner la modification involontaire de données d'outils.

---



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### 14.13.2 Importation de données de préparation

Pour cette opération, vous pouvez sélectionner les données sauvegardées à importer :

- Données d'outil
- Occupation du magasin
- Origines
- Origine de base

#### Données d'outil

Le comportement du système diffère selon les données que vous avez choisies :

- Liste d'outils complète

Toutes les données de la gestion d'outils sont d'abord effacées, puis les données sauvegardées sont chargées.

- Toutes les données d'outil utilisées dans le programme

Si au moins un des outils à importer figure déjà dans la gestion d'outils, vous avez le choix entre les possibilités ci-après.



Actionnez la touche logicielle "Remplacer tout", si vous souhaitez charger toutes les données d'outils. Les outils qui existent déjà seront écrasés par les données importées, sans interrogation supplémentaire.

- OU -



Activez la touche logicielle "Rien écraser" si vous souhaitez ne pas écraser des outils existants.

Les outils existants seront sautés sans demande de confirmation.

- OU -



Activez la touche logicielle "Sauter" si vous souhaitez ne pas écraser des outils existants.

Une demande de confirmation vous est adressée pour chaque outil existant.

### Sélectionner le point de chargement

Si plusieurs points de chargement ont été configurés pour un magasin, vous avez la possibilité d'ouvrir une fenêtre en actionnant la touche logicielle "Sélectionner le point de chargement" et d'affecter un point de chargement au magasin.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Placez le curseur sur le fichier contenant les données d'outils et les données d'origine sauvegardées (\*.INI) que vous voulez réimporter.



3. Actionnez la touche <Curseur vers la droite>

- OU -

Double-cliquez sur le fichier.

La fenêtre "Importer données de préparation" s'ouvre.



4. Sélectionnez les données (par ex. l'occupation du magasin) que vous désirez importer.



5. Actionnez la touche logicielle "OK".

## 14.14 V24

### 14.14.1 Importation et exportation d'archives

Dans les groupes fonctionnels "Gestionnaire de programmes" et "Mise en service", vous avez la possibilité d'importer et d'exporter des archives via l'interface série V24

#### Disponibilité de l'interface série V24

- SINUMERIK Operate dans la NCU  
Les touches logicielles associées à l'interface V24 sont disponibles dès lors qu'un module optionnel correspondant est raccordé et que la baie est équipée.
- SINUMERIK Operate sur 2ème PCU 50.3  
Les touches logicielles associées à l'interface V24 sont toujours disponibles.

#### Exportation d'une archive

Les données à envoyer (répertoires ou fichiers individuels) sont compressées dans une archive (fichier \*.ARC).

Si vous envoyez une archive (\*.arc), elle sera transmise directement sans avoir été comprimée au préalable. Si vous avez sélectionné une archive (\*.arc) avec un autre fichier (par ex. un répertoire), le tout sera compressé dans une nouvelle archive avant d'être envoyé.

#### Importation d'une archive

L'interface V24 ne permet d'importer que des archives. Celles-ci sont décompressées après leur transfert.

---

#### Remarque

##### Archive de mise en service de série

Si vous utilisez l'interface V24 pour importer une archive de mise en service de série, celle-ci est immédiatement activée.

---

#### Edition en externe d'une archive au format bande perforée

Si vous souhaitez éditer une archive en externe, créez-la au format bande perforée. Avec l'outil de mise en service et de maintenance SinuCom ARC, vous pouvez traiter l'archive en format binaire et l'archive de mise en service de série.

## Marche à suivre



...



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes" et actionnez la touche logicielle "CN" ou "Lect. local".

- OU -



Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service" et actionnez la touche logicielle "Données système".

### Exportation d'une archive

2. Sélectionnez les répertoires ou fichiers que vous souhaitez transmettre à l'interface V24.
3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Archiver".



4. Actionnez la touche logicielle "Emission V24".

- OU -

### Importation d'une archive



Actionnez la touche logicielle "Réception V24" si vous souhaitez importer les fichiers via V24.

## 14.14.2 Réglage de l'interface V24 dans le gestionnaire de programmes

Réglages V24	Signification
Protocole	Les protocoles suivants sont pris en charge pour la transmission via l'interface V24 : <ul style="list-style-type: none"> <li>RTS/CTS (réglage par défaut)</li> <li>Xon/Xoff</li> </ul>
Transmission	Il est également possible d'effectuer une transmission avec un protocole sécurisé (protocole ZMODEM). <ul style="list-style-type: none"> <li>normal (réglage par défaut)</li> <li>sécurisé</li> </ul> <p>Pour l'interface sélectionnée, la transmission sécurisée est réglée en liaison avec un Handshake RTS/CTS.</p>
Vitesse de transmission	Vitesse de transmission : il est possible de régler une vitesse de transmission de jusqu'à 115 kbauds. La vitesse de transmission utilisable dépend de l'appareil raccordé, de la longueur de câble et des conditions électriques ambiantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>110</li> <li>....</li> <li>19200 (réglage par défaut)</li> <li>...</li> <li>115200</li> </ul>
Archive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format bande perforée (réglage par défaut)</li> <li>Format binaire (PC)</li> </ul>
<b>Réglages V24 (détails)</b>	
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>COM1</li> </ul>
Parité	Les bits de parité servent à détecter les défauts : les bits de parité sont ajoutés au caractères codés afin de rendre pair (parité paire) ou impair (parité impaire) le nombre de positions mises à "1". <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune (réglage par défaut)</li> <li>Impaire</li> <li>Paire</li> </ul>
Bits stop	Nombre de bits d'arrêt lors d'une transmission de données asynchrone. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (réglage par défaut)</li> <li>2</li> </ul>
Bits de données	Nombre de bits de données lors d'une transmission asynchrone. <ul style="list-style-type: none"> <li>5 bits</li> <li>...</li> <li>-8 bits (réglage par défaut)</li> </ul>
XON (hexa)	Uniquement pour format bande perforée
XOFF (hexa)	Uniquement pour format bande perforée



Réglages V24	Signification
Fin transmission (hexa)	Uniquement pour format bande perforée Arrêt avec caractère de fin de transmission Le réglage par défaut pour le caractère de fin de transmission est 1A (HEX).
Timeout (sec.)	Timeout En cas de problèmes de transmission ou de fin de transmission (sans caractère de fin de transmission), la transmission est interrompue après le nombre de secondes indiqué. Le timeout est commandé par un temporisateur qui démarre au premier caractère, puis est réinitialisé à chaque caractère transmis. Le timeout est réglable (en secondes).

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".



2. Actionnez la touche logicielle "CN" ou "Lect. local".



3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Archiver".



4. Actionnez la touche logicielle "Réglages V24".  
La fenêtre "Interface : V24" s'ouvre.



5. Les réglages de l'interface s'affichent.

6. Actionnez la touche logicielle "Détails", si vous souhaitez afficher et éditer d'autres réglages de l'interface.





## Réglage des lecteurs

### 15.1 Vue d'ensemble

#### Configuration des connexions

Vous pouvez configurer jusqu'à 8 connexions en lecteurs logiques (supports de données). Ces lecteurs sont accessibles dans les groupes fonctionnels "Gestionnaire de programmes" et "Mise en service".

Les lecteurs logiques suivants peuvent être configurés :

- Interface USB
- Carte CompactFlash de la NCU, seulement pour SINUMERIK Operate dans la NCU
- Lecteurs en réseau
- Disque dur local de la PCU 50.3, seulement pour SINUMERIK Operate sur PCU



#### Option logicielle

Pour utiliser la carte CompactFlash comme support de données, vous devez disposer de l'option "Mémoire utilisateur IHM supplémentaire de 256 Mo sur carte CF de NCU" (sauf dans le cas de SINUMERIK Operate sur PCU50 / PC).

---

#### Remarque

Les interfaces USB de la NCU ne sont pas disponibles pour SINUMERIK Operate et ne peuvent donc pas être configurées.

---

## 15.2 Réglage des lecteurs



Pour la configuration, la fenêtre "Configurer unités" est à votre disposition dans le groupe fonctionnel "Mise en service".

### Fichier

Les données de configuration créées sont déposées dans le fichier "logdrive.ini". Le fichier figure dans le répertoire /user/sinumerik/hmi/cfg.

### Informations générales

Entrée		Signification
Type	Pas de lecteur	Aucun lecteur n'est défini.
	USB local	Il n'est possible d'accéder au support de mémoire USB que via la TCU à laquelle il est connecté. Les lecteurs USB sont automatiquement reconnus si le support de mémoire est connecté au moment du démarrage de SINUMERIK Operate.
	USB global	Il est possible d'accéder au support de mémoire USB à partir de toutes les TCU se trouvant dans le réseau système. - USB global est impossible sous Windows !
	Réseau Windows	Réseau lecteur
	Lecteur local	Lecteur local Disque dur ou mémoire utilisateur sur la carte CompactFlash
Connexion	Face avant	Interface USB qui se trouve sur la face avant du tableau de commande.
	X203/X204	Interface USB X203/X204 se trouvant sur la face arrière du tableau de commande.
	X204	Dans le cas d'une SIMATIC Thin Client, l'interface USB est une interface X204.
Appareil		Nom de la TCU à laquelle est connecté le support de mémoire USB, par ex. tcu1. Le nom de TCU doit déjà être connu de la NCU.
Partition		Numéro de partition sur le support de mémoire USB, par ex. 1. Si un Hub USB est utilisé, indication du port USB du Hub.
Chemin d'accès		<ul style="list-style-type: none"> <li>Répertoire d'origine du support de données, connecté via le lecteur local.</li> <li>Chemin vers un répertoire partagé sur le réseau. Ce chemin doit toujours commencer par "//", par ex. //Serveur01/share3.</li> </ul>
Niveau d'accès		Attribuer des droits d'accès aux connexions : du niveau de protection 7 (commutateur à clé, position 0) au niveau de protection 1 (mot de passe : Constructeur). Le niveau de protection spécifié s'applique à tous les groupes fonctionnels.

Entrée		Signification
Texte TL		Deux lignes sont à votre disposition pour le libellé de la touche logicielle. Utilisez "%n" en tant que séparateur de lignes. Si la première ligne est trop longue, un saut à la ligne est automatiquement réalisé. Un espace éventuel sert alors de saut à la ligne.
Icône TL	Pas d'icône	Aucune icône n'apparaît sur la touche logicielle.
	sk_usb_front.png 	Nom de fichier de l'icône. Apparaît sur la touche logicielle.
	sk_local_drive.png 	Nom de fichier de l'icône. Apparaît sur la touche logicielle.
Fichier de textes	slpmdialog	Fichier pour texte TL dépendant de la langue. Si rien n'est indiqué dans les champs de saisie, le texte apparaît sur la touche logicielle tel qu'il a été indiqué dans le champ de saisie "Texte TL". Si des fichiers textes personnalisés sont enregistrés, l'ID de texte, par l'intermédiaire de laquelle la recherche est lancée dans le fichier texte, est indiquée dans le champ de saisie "Texte TL".
Contexte du texte	SIPmDialog	
Nom d'utilisateur Mot de passe		Nom de l'utilisateur et le mot de passe correspondant pour lequel le répertoire est partagé sur l'ordinateur réseau. Le mot de passe, représenté par des astérisques "***", est sauvegardé dans le fichier "logdrive.ini".

## Messages d'erreur

Message d'erreur	Signification
Erreur de coupure de liaison	Un lecteur existant n'a pas pu être désactivé.
Erreur d'établissement de liaison.	Impossible d'établir la liaison avec le lecteur.
Erreur d'établissement de liaison : entrée erronée ou pas de droit.	Impossible d'établir la liaison avec le lecteur.
Informations erronées	Les données indiquées sont erronées ou incohérentes.
La fonction n'est pas disponible	La fonction n'est pas encore gérée par la mouture actuelle
Erreur inconnue - code d'erreur:%1	Impossible de localiser l'erreur.

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Actionnez les touches logicielles "HMI" et "Lect. log.". La fenêtre "Configurer unités" s'affiche.



3. Sélectionnez les données pour le lecteur correspondant ou entrez les données requises.



4. Actionnez la touche logicielle "Activer lecteur".

Le lecteur est en cours d'activation.

Le système d'exploitation vérifie alors les données entrées et l'établissement de la liaison. Si aucune erreur n'est constatée, un message indiquant que l'opération a abouti est affiché dans la ligne de dialogue.

Il est possible d'accéder au lecteur.

- OU -

Si le système d'exploitation constate une erreur, vous recevez un message d'erreur.



Actionnez la touche logicielle "OK".

Vous retournez à la fenêtre "Configurer unités". Vérifiez et corrigez vos entrées et activez à nouveau le lecteur.



Actionnez la touche logicielle "OK" pour valider les données modifiées sans message de retour. Vous n'obtenez pas de message pour indiquer si la liaison est établie ou non.



Si vous actionnez la touche logicielle "Abandon", toutes les données, qui ne sont pas encore activées, sont rejetées.

### 16.1 Vue d'ensemble HT 8

Le pupitre portable mobile SINUMERIK HT 8 réunit les fonctions d'un tableau de commande et d'un tableau de commande machine. Ainsi, il est parfaitement approprié pour la conduite, la surveillance, l'apprentissage et la programmation individuels.



- 1 Touches client (librement affectables)
- 2 Touches de déplacement
- 3 Touche du menu utilisateur
- 4 Bouton de manœuvre (en option)

### Commande

L'écran couleur TFT 7,5" offre une commande tactile par effleurement.

De plus, il est doté de touches à membranes pour le déplacement des axes, la saisie de chiffres, le déplacement du curseur et pour les fonctions de commande machine, par exemple « Marche » et « Arrêt ».

Il est équipé d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence et de deux touches d'assentiment à 3 niveaux. Vous avez la possibilité de connecter un clavier externe.

## Bibliographie

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la connexion et à la mise en service du HT8 dans le document suivant :

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

### Touches client

Les quatre touches client peuvent être affectées à des fonctions personnalisées par le constructeur de la machine.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

### Tableau de commande machine intégré

Le HT8 a un TCM intégré qui se compose de touches (par exemple Marche, Arrêt, touches de déplacement, etc.) et de touches ressemblant à des touches logicielles (voir le menu Pupitre de commande de la machine).

Le chapitre "Éléments de commande du tableau de commande machine", contient une description des différentes touches.

---

### Remarque

Les signaux d'interface API, qui sont déclenchés par les touches logicielles du menu du tableau de commande machine, sont commandés sur flanc.

---

## Touche d'assentiment

Le HT8 dispose de deux touches d'assentiment. Ainsi, vous pouvez déclencher la fonction d'assentiment avec la main gauche comme avec la droite lorsqu'une intervention de l'opérateur requiert un assentiment (par exemple, l'affichage et l'utilisation des touches de déplacement).

Les touches d'assentiment sont utilisées pour les positions de bouton-poussoir suivantes :

- Relâchée (aucun actionnement)
- Assentiment (position intermédiaire) - l'assentiment pour le canal 1 et le canal 2 passe par la même touche.
- Panique (totalement enfoncée)



## Touches de déplacement

Pour pouvoir déplacer les axes de votre machine à l'aide des touches de déplacement du HT8, vous devez être en mode de fonctionnement "JOG", sous-modes "Teach In" ou "Ref. Point". Les touches d'assentiment doivent être actionnées en fonction du paramétrage.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

## Clavier virtuel

Pour une saisie confortable des valeurs, un clavier virtuel est disponible.

## Commutation entre canaux

- Dans l'affichage d'état, vous avez la possibilité de passer d'un canal à l'autre en effleurant l'affichage des canaux :
  - Dans le groupe fonctionnel Machine (affichage d'état grand format), basculement de l'affichage du canal à l'affichage d'état par commande tactile.
  - Dans les autres groupes fonctionnels (affichage d'état petit format), basculement de l'affichage du canal aux lignes de titre des écrans (champ jaune) par effleurement.
- Dans le menu Tableau de commande machine, ouvert avec la touche "U" du menu utilisateur, la touche logicielle "1... n CHANNEL" est disponible.

### Basculement entre groupes fonctionnels

En effleurant l'icône représentant le groupe fonctionnel actif vous pouvez afficher le menu du groupe fonctionnel.

## Manivelle

Le HT 8 est disponible avec une manivelle.

## Bibliographie

Vous trouverez des informations relatives à la connexion dans  
Manuel Modules de commande et interconnexion ; SINUMERIK 840D sl/840Di sl

## 16.2 Touches de déplacement

Les touches de déplacement ne comportent aucun libellé. Vous avez cependant la possibilité d'afficher un libellé pour les touches au lieu de la barre verticale de touches logicielles.

En standard, l'étiquetage des touches de déplacement s'affiche, pour un maximum de 6 axes, sur le pupitre à écran tactile.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Affichage et Masquage

L'affichage et le masquage du libellé peuvent, par exemple, être combinés avec l'actionnement de la touche d'assentiment. L'actionnement de la touche d'assentiment permet alors d'afficher les touches de déplacement.

Il suffit ensuite de relâcher la touche d'assentiment pour masquer à nouveau les touches de déplacement.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.



Toutes les touches logicielles verticales et horizontales sont superposées ou masquées, ce qui signifie que d'autres touches logicielles sont inutilisables.

## 16.3 Menu Pupitre de commande machine

Vous pouvez sélectionner ici, par l'activation des touches logicielles correspondantes sur l'écran tactile, certaines touches du tableau de commande machine dont la fonction sera simulée par le logiciel.


Le chapitre "Eléments de commande du tableau de commande machine", contient une description des différentes touches.

### Remarque

Les signaux d'interface API, qui sont déclenchés par les touches logicielles du menu du tableau de commande machine, sont commandés sur flanc.

### Affichage et Masquage

La touche "U" du menu utilisateur permet d'afficher la barre de touches logicielles CPF (barre verticale de touches logicielles) et la barre de touches logicielles utilisateur (barre horizontale de touches logicielles).

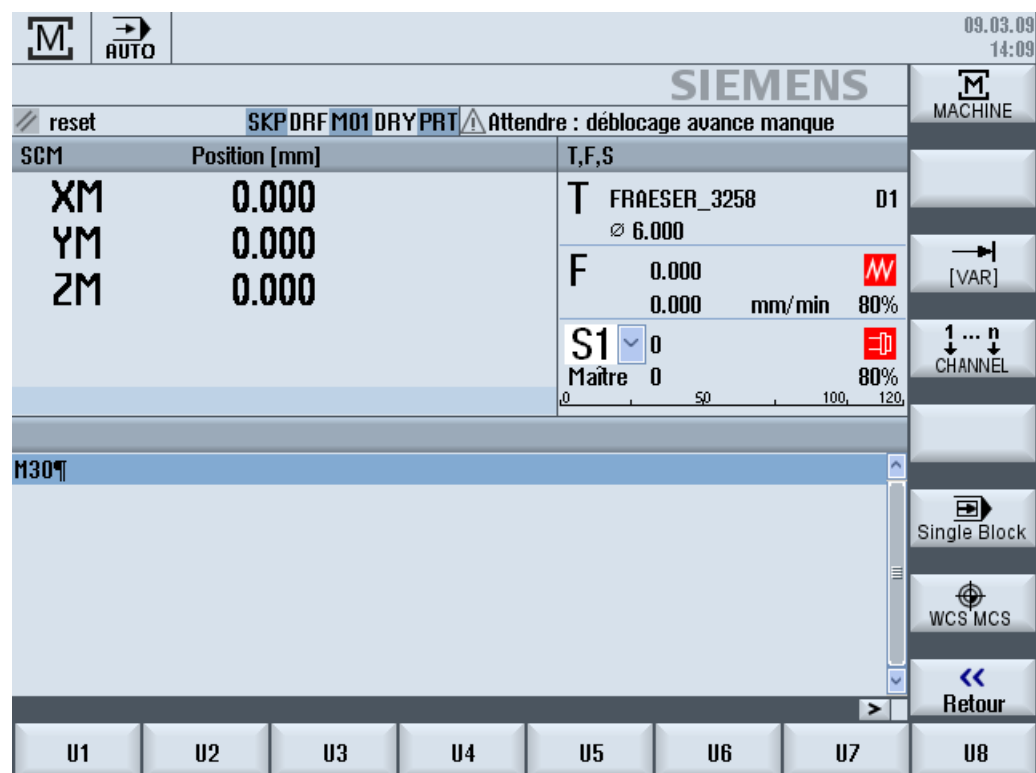

La touche d'accès au menu suivant permet d'étendre la barre horizontale de touches logicielles utilisateur, qui met à disposition 8 touches logicielles supplémentaires.



La touche logicielle "Retour" permet de masquer à nouveau la barre de menus.

**Touches logicielles du menu Pupitre de commande machine**

Les touches logicielles disponibles sont les suivantes :

Touche logicielle "Machine"	Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".
Touche programmable "[VAR]"	Sélection de l'avance d'axe en manuel incrémental variable
Touche logicielle "1... n CHANNEL "	Commutation entre canaux
Touche programmable "Single Block"	Activation / Désactivation du traitement bloc par bloc
Touche programmable "WCS MCS"	Commuter entre WKS et MKS
Touche programmable "Retour"	Fermer la fenêtre

---

**Remarque**

Lors du changement de groupe fonctionnel à l'aide de la touche "Menu Select", la fenêtre est automatiquement masquée.

---

## 16.4 Clavier virtuel

Le clavier virtuel est utilisé comme périphérique de saisie pour les champs à commande tactile.

Il s'ouvre en double-cliquant sur un élément fonctionnel accessible (éditeur, champ d'édition). Le clavier virtuel peut être placé n'importe où dans l'interface fonctionnelle. De plus, il est possible de basculer entre un clavier complet et un clavier réduit se résumant au pavé numérique. En ce qui concerne le clavier complet, il est possible de basculer l'affectation des touches entre l'anglais et la langue configurée en cours.

### Marche à suivre

1. Cliquez sur la zone de saisie concernée pour positionner le curseur dessus.
2. Cliquez sur la zone de saisie.  
Le clavier virtuel s'affiche.
3. Entrez vos valeurs via le clavier virtuel.
4. Actionnez la touche <INPUT>.



- OU -


Positionnez le curseur sur un autre élément fonctionnel.

La valeur est validée et le clavier virtuel se ferme.


### Positionnement du clavier virtuel

Vous avez la possibilité de positionner le clavier virtuel où bon vous semble dans la fenêtre en déplaçant la barre près du symbole "Fermer la fenêtre" à l'aide d'un stylet ou de votre doigt.

### Touches spéciales du clavier virtuel

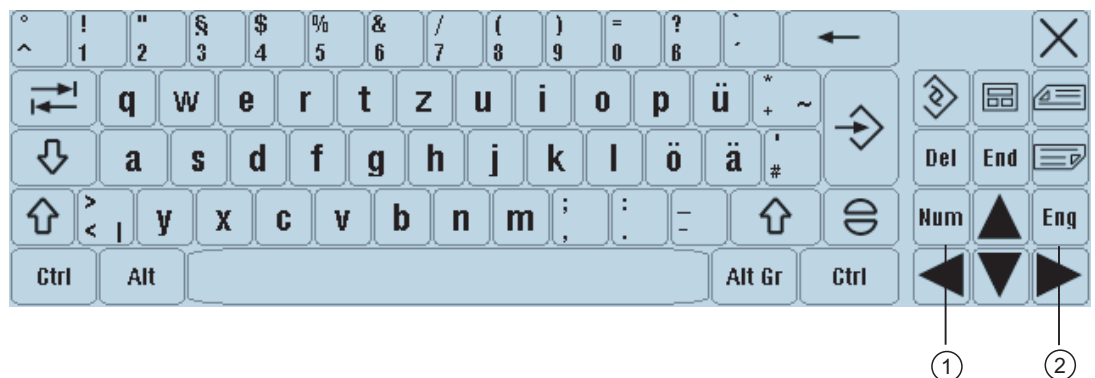

- 1 Num :  
Réduit le clavier virtuel au pavé numérique.
- 2 Eng :  
Bascule l'affectation des touches entre la langue anglaise ou la langue configurée en cours.

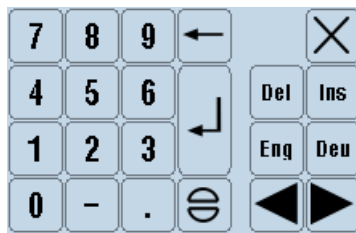**Pavé numérique du clavier virtuel**

Les touches "Deu" ou "Eng" vous permet de basculer à nouveau sur un clavier complet avec affectation des touches en anglais ou dans la langue configurée en cours.


## 16.5 Calibrer le pupitre à écran tactile

Un calibrage du pupitre à écran tactile est nécessaire lors de la première connexion à la commande.

### Remarque

#### Réétalonnage

Lorsque vous remarquez que la commande devient imprécise, procédez à un réétalonnage.

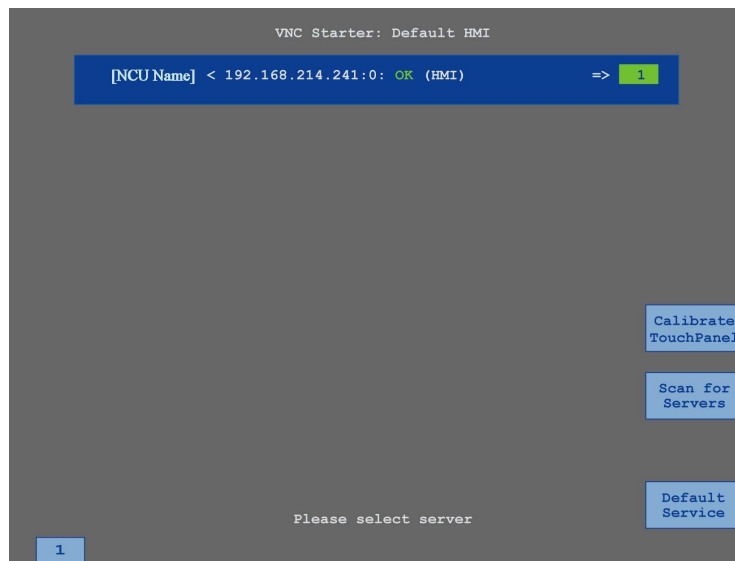

### Marche à suivre



1. Actionnez simultanément les touches "Retour" et <MENU SELECT> pour lancer l'image de service TCU.
2. Effleurez le bouton "Calibrate TouchPanel".  
Le calibrage commence.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran et touchez successivement les trois points de calibrage.  
Le calibrage prend fin.
4. Actionnez la touche logicielle horizontale "1" ou la touche avec le chiffre "1" pour fermer l'image de service TCU.





## Easy Message (828D uniquement)

### 17.1 Vue d'ensemble

Easy Message vous permet, par l'intermédiaire d'un modem connecté, de vous informer via messages SMS sur certains états de la machine :

- Vous souhaitez par ex. ne vous informer que sur des états d'arrêt d'urgence.
- Vous souhaitez savoir à quel moment une charge a été achevée

#### Ordres de commande

- Les commandes HMI permettent d'activer ou de désactiver un utilisateur.  
Syntaxe : [ID utilisateur] deactivate, [ID utilisateur] activate
- L'AP est doté d'un groupe fonctionnel spécial vous permettant d'envoyer par SMS des commandes sous formes d'octets AP.

Syntaxe : [ID utilisateur] octet de données AP

L'identifiant ID utilisateur est optionnel et n'est requis que si un identifiant ID a été renseigné comme tel dans le profil de l'utilisateur. La chaîne de caractères AP informe qu'un octet AP doit faire l'objet d'une écriture. Elle est suivie de l'octet de données à écrire au format suivant : Base#Valeur. La base peut prendre les valeurs 2, 20 et 16 et définit la base numérique. Le caractère séparateur # est suivi de la valeur de l'octet. Vous n'avez le droit qu'à des valeurs positives.

Exemples :

2#11101101

10#34

16#AF



#### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

#### Utilisateur actif

Afin de pouvoir recevoir un SMS en cas d'événements programmés, il faut que vous soyez activé en qualité d'utilisateur.

#### Ouverture de session

En qualité d'utilisateur enregistré, vous pouvez ouvrir une session via SMS pour consulter des messages.

#### Enregistreur d'événements

Les protocoles SMS vous permettent d'obtenir de plus amples renseignements sur des messages reçus et envoyés.

## Bibliographie

Pour tout renseignement sur le modem GSM, consultez le  
Manuel PPU SINUMERIK 828D

## Appeler SMS Messenger



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Easy Msg.".

## 17.2 Activer Easy Message

Afin de pouvoir établir la connexion au modem pour le SMS Messenger, il faut d'abord activer la carte SIM lors de la première mise en service.

### Condition préalable

Le modem est branché.

### Marche à suivre

#### Activer la carte SIM



1. Actionnez la touche logicielle "Easy Msg.".

La fenêtre "SMS Messenger" s'ouvre.

L'option "Etat" indique que la carte SIM n'est pas encore activée par un NIP.



2. Entrez le numéro d'identification personnel, répétez-le et actionnez la touche logicielle "OK".



3. Après plusieurs entrées erronées, entrez le code PUK dans la fenêtre "Saisie PUK" et actionnez la touche logicielle "OK" pour activer le code PUK.

La fenêtre "Saisie NIP" s'ouvre et vous pouvez entrer le numéro d'identification personnel.

#### Activer une nouvelle carte SIM



1. Actionnez la touche logicielle "Easy Msg.".

La fenêtre "SMS Messenger" s'ouvre.

"Etat" indique que la connexion au modem est activée.



2. Actionnez la touche logicielle "Réglages".



3. Actionnez la touche logicielle "Effacer NIP" pour effacer le numéro d'identification personnel sauvegardé.

Lors du prochain démarrage, entrez le nouveau numéro d'identification personnel dans la fenêtre "Saisie NIP".

## 17.3 Créer et modifier un profil utilisateur

### Identification de l'utilisateur

Affichage	Signification
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur à créer ou à authentifier.
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone de l'utilisateur à qui les messages du Messenger sont envoyés. Ce numéro de téléphone doit contenir l'indicatif du pays afin que les ordres de commande reconnaissent l'émetteur (par ex. +491729999999)
Identificateur utilisateur (ID)	<p>L'ID utilisateur comporte 5 chiffres (par ex. 12345)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet ID est utilisé pour activer et désactiver l'utilisateur via SMS. (par ex. "12345 activate")</li> <li>L'ID permet une vérification supplémentaire lors des messages reçus et envoyés ainsi qu'une activation des ordres de commande.</li> </ul>

### Événements sélectionnables

C'est à vous de configurer les événements pour lesquels vous souhaitez recevoir un message.

### Condition préalable

Le modem est branché.

### Marche à suivre

#### Créer un nouvel utilisateur



1. Actionnez la touche logicielle "Profils utilisateurs".  
La fenêtre "Profils utilisateurs" s'ouvre.



2. Actionnez la touche logicielle "Nouveau".

3. Entrez les nom et numéro de téléphone de l'utilisateur.
  4. Le cas échéant, entrez l'ID de l'utilisateur.
  5. Dans le groupe fonctionnel "Envoyer SMS pour les événements suivants", cochez la case correspondante et entrez éventuellement la valeur souhaitée (par ex. nombre de pièces déclenchant l'envoi d'un message).
- OU -



- Actionnez la touche logicielle "Par défaut".  
La fenêtre correspondante s'ouvre et affiche les valeurs configurées par défaut.



6. Actionnez la touche logicielle "Test envoyer SMS".  
Un SMS avec un texte prédéfini est envoyé au numéro de téléphone indiqué.

#### **Modifier les données de l'utilisateur et les événements**



1. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les données et actionnez la touche logicielle "Editer".  
Les données dans les champs de saisie peuvent maintenant être modifiées.

2. Entrez de nouvelles données et activez les configurations souhaitées.  
- OU -



Actionnez la touche logicielle "Par défaut" pour valider les valeurs configurées par défaut.

## 17.4 Configurer les événements

Dans le groupe fonctionnel "Envoyer SMS pour les événements suivants", sélectionnez au moyen des cases à cocher les événements pour lesquels, lorsqu'ils se produisent, un SMS est envoyé à l'utilisateur.

- Messages programmés du programme pièces (MSG)

Dans le programme pièces, vous programmez un ordre MSG, par l'intermédiaire duquel vous recevez un SMS.

Exemple : MSG ("SMS : un SMS d'un programme pièces")

- La touche <SELECT> vous permet de sélectionner les événements suivants

- Compteur de pièces atteint la valeur suivante

Un SMS est envoyé dès que le compteur de pièces atteint la valeur configurée.

- Progression suivante programme atteinte (pourcentage)

Un SMS est envoyé lorsque la progression configurée est atteinte en cours d'exécution d'un programme pièces.

- Programme CN actuel atteint temps d'exécution (minutes)

Un SMS est envoyé lorsque le temps d'exécution configuré est atteint en cours d'exécution.

- Temps d'utilisation de l'outil atteint la valeur suivante (minutes)

Un SMS est envoyé lorsque le temps d'utilisation de l'outil est atteint en cours d'exécution d'un programme pièces (déduit de \$AC\_CUTTING\_TIME).

- Messages/alarmes de la gestion d'outils

Un SMS est envoyé si des messages ou alarmes concernant la gestion d'outils sont émis.

- Messages des cycles de mesure pour les outils

Un SMS est envoyé si des messages concernant les cycles de mesure sont émis.

- Messages des cycles de mesure pour les pièces

Un SMS est envoyé si des messages concernant les cycles de mesure pour les pièces sont émis.

- Messages/alarmes de la Sinumerik (erreur en cours d'exécution)

Un SMS est envoyé si des alarmes ou messages concernant NCK et provoquant un arrêt machine sont émis.

- Erreur machine

Un SMS est envoyé si des alarmes ou messages de l'AP provoquant un arrêt machine (c'est-à-dire des alarmes AP avec arrêt d'urgence) sont émis.

- Intervalles de maintenance

Un SMS est envoyé si l'échéancier de maintenance pointe une maintenance à effectuer.

- Autres numéros d'alarme :

Vous pouvez indiquer ici d'autres alarmes pour lesquelles un texto sera envoyé si elles se produisent.

Vous pouvez indiquer une seule alarme, plusieurs alarmes ou une plage de numéros d'alarmes.

Exemples :

1234,400

1000-2000

100,200-300

### Condition préalable

- La fenêtre "Profils utilisateurs" est ouverte.
- Vous avez sélectionné l'événement "Messages des cycles de mesure pour les outils", "Messages des cycles de mesure pour les pièces", "Messages/alarmes de la Sinumerik (erreur en cours d'exécution)", "Erreur machine" ou "Intervalles de maintenance".

### Modifier les événements



1. Cochez la case souhaitée et actionnez la touche logicielle "Détails". La fenêtre correspondante s'ouvre (par ex. "Messages des cycles de mesure pour les pièces") et affiche une liste des numéros d'alarme déterminés.



2. Sélectionnez l'entrée correspondante et actionnez la touche logicielle "Effacer" pour effacer le numéro d'alarme de la liste.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Nouveau" si vous souhaitez créer une nouvelle entrée.



La fenêtre "Créer une nouvelle entrée" s'ouvre.

Entrez les informations correspondantes et actionnez la touche logicielle "OK" pour ajouter la nouvelle entrée dans la liste.



Actionnez la touche logicielle "Enregistrer" pour sauvegarder les configurations de l'événement.



3. Actionnez la touche logicielle "Par défaut" pour restituer les valeurs configurées par défaut pour les événements.

## 17.5 Ouverture et fermeture de session de l'utilisateur actif

Seuls les utilisateurs actifs reçoivent un SMS pour les événements programmés.

Des utilisateurs d'ores et déjà créés pour Easy Message peuvent être activés à l'aide de certains ordres de commande via la surface utilisateur ou par SMS.



La connexion au modem est établie.

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Profils utilisateurs".



2. Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans le champ Nom d'utilisateur et actionnez la touche logicielle "Utilisateur actif".



#### Remarque

Répétez l'étape 2 pour activer d'autres utilisateurs.

- OU -

Envoyez un SMS avec l'ID utilisateur et le texte "activate" à la commande (par ex. "12345 activate").

Si le numéro de téléphone et l'ID utilisateur sont identiques aux données enregistrées, votre profil utilisateur sera activé.

Vous recevez un SMS vous signalant le succès ou l'échec.



3. Actionnez la touche logicielle "Utilisateur actif" pour déconnecter un utilisateur activé.

- OU -

Envoyez un SMS avec le texte "deactivate" (par ex. "12345 deactivate") pour vous déconnecter auprès de Messenger.





Pour ce qui est des événements définis dans le profil utilisateur, aucun SMS n'est envoyé aux utilisateurs désactivés.





## 17.6 Afficher les protocoles SMS

Le flux de données par SMS est listé dans la fenêtre "Protocole SMS". Vous pouvez ainsi, en cas de panne, savoir à quel moment s'est produit tel événement.

Icônes	Description
	SMS entrant à Messenger.
	Tout message reçu par Messenger qu'il n'a toutefois pas pu traiter (par ex. faux ID utilisateur ou compte inconnu).
	SMS envoyé à un utilisateur.
	Tout message que l'utilisateur n'a pas reçu en raison d'une erreur.

### Condition préalable



La connexion au modem est établie.

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Protocole SMS".



La fenêtre "Protocole SMS" s'ouvre.

Tous les messages reçus ou envoyés jusqu'à présent par Messenger sont listés.

#### Remarque

Actionnez la touche logicielle "Entrant" ou "Sortant" pour limiter la liste.

## 17.7 Effectuer les configurations pour Easy Message

La fenêtre "Réglages" vous permet de modifier la configuration suivante du Messenger :

- Désignation de la commande faisant partie intégrale d'un SMS
- Nombre de messages envoyés
  - Le compteur de SMS informe sur tous les messages envoyés.
  - Limiter le nombre de messages envoyés afin par ex. de ne pas perdre de vue les coûts impliqués par les SMS.

### Remettre le compteur SMS à zéro



Plus aucun SMS n'est envoyé une fois que le seuil configuré est atteint.  
Actionnez la touche logicielle "Compteur SMS Reset" pour remettre le compteur à zéro.

### Condition préalable



La connexion au modem est établie.

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Réglages".

2. Dans le champ "Nom de la machine", entrez une désignation quelconque pour la commande.



3. Si vous souhaitez limiter le nombre de SMS envoyés, sélectionnez alors l'entrée "Déterminer un seuil pour le compteur SMS" et entrez le nombre souhaité.

Vous recevez un message d'erreur correspondant lorsque le nombre maximal de messages est atteint.

#### Remarque

Consultez le protocole SMS si vous souhaitez connaître le moment exact auquel le seuil configuré a été atteint.

- OU -



3. Actionnez la touche logicielle "Par défaut".

Si vous avez sélectionné librement un nom de machine, celui-ci sera remplacé par le nom par défaut (par ex. 828D).

## Easy Extend (828D uniquement)

### 18.1 Vue d'ensemble

Easy Extend permet d'équiper à une date ultérieure les machines avec des modules supplémentaires pilotés par AP ou requérant d'autres axes CN (comme par ex. ravitailleurs, tables orientables ou têtes de fraisage). Easy Extend permet de mettre en service, activer, désactiver ou tester ces modules de manière simple.

La communication entre les éléments de commande et l'AP se déroule dans un programme AP utilisateur. Les déroulements, à effectuer pour installer, activer, désactiver et tester un appareil, sont sauvegardés dans un script d'instructions.

Les appareils disponibles et leurs états sont affichés dans une liste. La consultation des appareils disponibles peut être limitée par droits d'accès en fonction de l'utilisateur.

Les chapitres suivants ont été choisis à titre d'exemple et ne sont pas disponibles dans chaque liste d'instructions.



#### **Constructeur de la machine-outil**

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Il est possible de gérer 64 appareils au maximum.

### **Bibliographie**

Manuel de mise en service Tournage et Fraisage SINUMERIK 828D

## 18.2 Débloquer l'appareil

Les options disponibles sont protégées par un mot de passe.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Easy Extend".  
Vous obtenez une liste des appareils connectés.







3. Actionnez la touche logicielle "Débloquer fonction".  
La fenêtre "Déblocage des options d'appareils" s'ouvre.

 


4. Saisissez la clé d'option et actionnez la touche logicielle "OK".  
Dans la colonne "Fonction", la case correspondante est cochée et donc débloquée.

## 18.3 Activer ou désactiver un appareil

Etat	Signification
	Appareil activé
	Le système attend le message de retour AP
	Appareil erroné
	Erreur d'interface dans le module de communication

### Marche à suivre



1. Easy Extend est ouvert.



2. Les touches <Curseur vers le bas> ou <Curseur vers le haut> vous permettent de sélectionner l'appareil souhaité dans la liste.



3. Positionnez le curseur sur l'option d'appareil dont la fonction est débloquée et actionnez la touche logicielle "Activer".  
L'appareil est signalé comme étant activé et peut être utilisé.



4. Sélectionnez l'appareil souhaité activé et actionnez la touche logicielle "Désactiver" pour désactiver de nouveau l'appareil.

## 18.4 Mettre Easy Extend en service

En règle générale, la fonction "Easy Extend" a d'ores et déjà été mise en service par le constructeur de la machine-outil. Si toutefois aucune première mise en service n'a été effectuée ou s'il est nécessaire de procéder par exemple à d'autres tests fonctionnels (par ex. lors de l'équipement de modules supplémentaires), il est possible de le faire à tout moment.

La touche logicielle "MES" est déclarée comme classe de données Manufacturer (M).

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Easy Extend".



3. Actionnez la touche logicielle "MES".  
Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'ouvre.



4. Actionnez la touche logicielle "MES StartUp" pour démarrer la mise en service.

Avant de démarrer, une sauvegarde des données intégrale est effectuée à laquelle vous pouvez avoir recours en cas d'urgence.

5. Actionnez la touche logicielle "Abandon" si vous souhaitez interrompre de manière anticipée la mise en service.



6. Actionnez la touche logicielle "Restaurer" pour lire les données initiales.



7. Actionnez la touche logicielle "Test fonctionnel appareil" pour tester la fonction machine prévue par le constructeur de la machine-outil.

## 19.1 Exécuter et observer des tâches de maintenance

Des tâches de maintenance devant être exécutées à certains intervalles par rapport à la maintenance de la machine (par ex. rajouter de l'huile, changer le liquide d'arrosage) ont été configurées dans l'Echéancier de maintenance.

Une liste vous indique toutes les tâches de maintenance configurées, ainsi que la durée restant jusqu'à la fin de l'intervalle de maintenance programmé.

L'affichage d'état vous permet de connaître l'état actuel.

Les messages ou alarmes vous informent s'il faut exécuter une tâche et à quel moment elle doit être effectuée.

### Valider tâche de maintenance

Validez le message après avoir effectué une tâche de maintenance.

---




### Remarque

#### Niveau de protection

Pour valider les tâches de maintenance effectuées, vous nécessitez les droits d'accès de niveau de protection 2 (service).

---

### Echéancier de maintenance :

Affichage	Signification	
Pos.	Position de la tâche de maintenance dans l'interface AP.	
Tâche de maintenance	Désignation de la tâche de maintenance.	
Intervalle [h]	Durée maximale jusqu'à la prochaine maintenance, en heures.	
Durée restante [h]	Durée jusqu'à l'écoulement de l'intervalle, en heures.	
Etat		Affichage de l'état actuel d'une tâche de maintenance
		La tâche de maintenance est démarrée
		La tâche de maintenance est finie
		La tâche de maintenance est désactivée

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Echéancier Service".



La fenêtre avec la liste de toutes les tâches de maintenance configurées s'ouvre.



3. Effectuez la tâche de maintenance si la durée de l'intervalle approche de zéro ou si une alarme ou un avertissement vous invite à le faire.
4. Après avoir effectué une tâche de maintenance en suspens et que la tâche est signalée comme étant "finie", positionnez le curseur sur la tâche correspondante et actionnez la touche logicielle "Maintenance effectuée".

Vous recevez un message qui confirme la validation et l'intervalle de maintenance est redémarré.

---

### Remarque

Vous pouvez effectuer les opérations de maintenance avant que l'intervalle ne soit écoulé. L'intervalle de maintenance est redémarré.

---



## 19.2 Configurer des tâches de maintenance

En mode Configuration, vous pouvez effectuer les modifications suivantes dans la liste des tâches de maintenance :

- Configurer jusqu'à 32 tâches de maintenance avec intervalle, premier avertissement et nombre d'avertissements à valider
- Modifier la durée de l'intervalle, l'heure du premier avertissement et le nombre d'avertissements à émettre
- Effacer tâche de maintenance
- Remettre les heures des tâches de maintenance à zéro

### Valider tâche de maintenance




La touche logicielle "Maintenance effectuée" vous permet de valider les tâches de maintenance.

### Remarque

#### Niveau de protection

Pour configurer et modifier des tâches de maintenance, vous devez avoir les droits d'accès de niveau de protection 1 (constructeur).

### Echéancier de maintenance :

Affichage	Signification	
Pos.	Position de la tâche de maintenance dans l'interface AP.	
Tâche de maintenance	Désignation de la tâche de maintenance.	
Intervalle [h]	Durée maximale jusqu'à la prochaine maintenance, en heures.	
1. Avert. [h]	Heure en heures à laquelle un avertissement est affiché pour la première fois.	
Nb. d'avert.	Nombre d'avertissements pouvant être validés par l'opérateur avant qu'un message d'alarme ne soit émis pour la dernière fois.	
Durée restante [h]	Durée jusqu'à l'écoulement de l'intervalle, en heures. Il est impossible de modifier la durée restante.	
Etat		Affichage de l'état actuel d'une tâche de maintenance La tâche de maintenance est démarrée
		La tâche de maintenance est finie
		La tâche de maintenance est désactivée, c'est-à-dire le temps a été arrêté
	Il est impossible de modifier l'état.	

## Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Echéancier Service".

La fenêtre s'ouvre et affiche une liste de toutes les tâches créées.

Il est impossible de modifier les valeurs.



3. Actionnez la touche logicielle "Nouvelle tâche de maintenance" pour configurer une nouvelle tâche de maintenance.

Un message vous informe qu'une nouvelle tâche de maintenance est générée à la prochaine position libre. Entrez les informations souhaitées dans les colonnes et actionnez la touche logicielle "OK".

- OU -



Positionnez le curseur sur la tâche de maintenance souhaitée et actionnez la touche logicielle "Modifier tâche" pour modifier les durées respectives.

Il est possible de modifier toutes les colonnes, mis à part la durée restante et l'état.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Remettre tout à zéro" pour remettre les durées à zéro.

- OU -



Positionnez le curseur sur la tâche de maintenance souhaitée et actionnez la touche logicielle "Effacer tâche" pour effacer la tâche de maintenance de la liste.

## 20.1 Diagnostic AP

Un programme AP utilisateur se compose principalement de combinaisons logiques dédiées à la réalisation des fonctions de sécurité et à l'assistance des processus. De nombreux contacts et relais sont mis en connexion à cet effet. Ces combinaisons sont représentées dans un schéma de contact.

### Ladder add-on tool

Il suffit qu'un seul contact ou relais fasse défaut pour mettre en panne toute l'installation.

Le Ladder add-on tool vous permet d'effectuer un diagnostic AP afin de localiser l'origine de la panne ou l'erreur programme.

### Edition de routines d'interruption

Vous pouvez modifier les programmes d'interruption suivants :

- INT\_100 - programme d'interruption (exécuté par le programme principal)
- INT\_101 - programme d'interruption (exécuté après le programme principal)

### Câbler les données

Le Ladder add-on tool vous permet de modifier le câblage des entrées (via INT\_100) ou des sorties (via INT\_101) par exemple en cas de maintenance.

### Créer le module INT\_100 / INT\_101

S'il manque un ou plusieurs modules INT\_100- et/ou INT\_101, la barre verticale de touches logicielles vous permet de le/les ajouter. Si ces modules INT existent dans un projet, la barre verticale de touches logicielles vous permet de les effacer. De plus, vous pouvez modifier des réseaux d'un programme sur la commande, de sauvegarder et charger ses modifications.

---

### Remarque

#### Sauvegarder un projet AP en cas de changement de groupe fonctionnel

Si vous avez créé des modules INT\_100/INT\_101 ou ajouté, effacé ou modifié des réseaux au sein d'un module INT, vous devez sauvegarder le projet avant de passer du groupe fonctionnel AP à un autre groupe fonctionnel. La touche logicielle "Charger dans CPU" vous permet de transmettre le projet dans l'AP. Dans le cas contraire, toutes les modifications sont perdues et doivent être refaites.

---

20.2 Structure de l'interface utilisateur

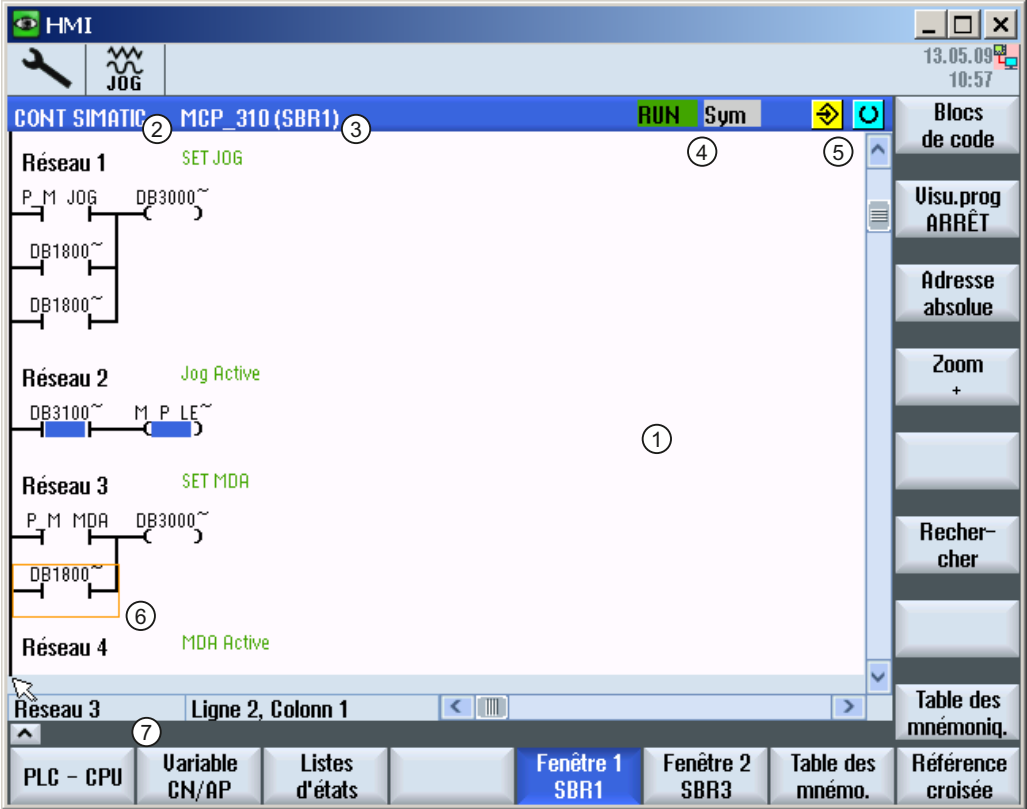




Figure 20-1 Structure de l'écran

Tableau 20- 1 Légende de la structure de l'écran

Elément d'image	Affichage	Signification
1	Zone d'application	
2	Langage de programmation de l'AP pris en charge	
3	Nom du module activé Représentation : nom symbolique (nom absolu)	
4	État du programme	
		Abs
	Run	Programme en cours d'exécution
	Stop	Programme interrompu
	État de la zone d'application	
	Sym	Représentation symbolique
5	Abs	Représentation absolue
	Affichage des touches actives (<INPUT>, <SELECT>)	
		












Élément d'image	Affichage	Signification
6	Focus Se charge des tâches du curseur	
7	Barre de messages Affichage de messages, par ex. pendant la recherche	








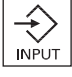
## 20.3 Options de commande

Outre les touches logicielles et les touches de navigation, d'autres combinaisons de touches sont à votre disposition dans cette zone.

### Combinaisons de touches

Les touches fléchées permettent de déplacer le focus à travers le programme AP utilisateur. Le défilement s'effectue automatiquement aux limites d'une fenêtre.

Combinaisons de touches	Action
	Vers la première colonne de la rangée
<div>CTRL</div> <div></div>	
<div>END</div>	Vers la dernière colonne de la rangée
<div>CTRL</div> <div></div>	
	Un écran vers le haut
	Un écran vers le bas
<div></div> <div></div>	Un champ vers la gauche, la droite, le haut ou le bas
<div></div> <div></div>	
<div>CTRL</div> <div></div>	Vers le premier champ du premier réseau
-ou-	
<div>CTRL</div> <div></div>	
<div>CTRL</div> <div>END</div>	Vers le dernier champ du dernier réseau
-ou-	

Combinaisons de touches		Action
		
		Ouvrir le bloc suivant dans la même fenêtre
		Ouvrir le bloc précédent dans la même fenêtre
		La fonction de la touche Select dépend de la position du focus de saisie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligne du tableau : affichage de la ligne de texte dans son intégralité</li> <li>• Titre du réseau : affichage du commentaire sur le réseau</li> <li>• Instruction : affichage intégral des opérandes</li> </ul>
		Si le focus de saisie est placé sur une instruction, toutes les opérandes s'affichent en même temps que les commentaires.

## 20.4 Afficher les propriétés AP

Les propriétés AP suivantes sont affichées dans la fenêtre "SIMATIC KOP" :

- Etat de service
- Nom du projet AP
- Version du système AP
- Temps de cycle
- Temps d'exécution du programme utilisateur AP

 
### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Actionnez la touche logicielle "AP".  
La représentation du schéma de contact s'ouvre et indique les informations AP.



3. Actionnez la touche logicielle "RAZ tps exé.".   
Les données du temps d'exécution sont remises à zéro.



## 20.5 Afficher les informations sur les modules

Vous pouvez afficher toutes les informations logiques et graphiques sur un module.

### Afficher un module

Dans la liste "Module", sélectionnez le module que vous souhaitez afficher.

### Informations logiques

La logique suivante est affichée dans une représentation du schéma de contact (KOP) :

- réseaux avec les sections du programme et les circuits de courant
- flux de courant électrique à travers une suite de combinaisons logiques

### Autres informations

- Propriétés

Nom du module, auteur, numéro du sous-programme, catégorie de données, date de la création, date de la dernière modification et commentaire.

- Variable locale

Nom de la variable, nature de la variable, nature des données et commentaires.

### Droit d'accès



Protect.

Si un module est protégé par un mot de passe. La touche logicielle "Protection" permet de débloquent l'affichage dans la représentation du schéma de contact.

### Afficher l'état du programme



Visu.prog  
ARRÊT

1. Actionnez la touche logicielle "Etat programme ARRÊT" pour masquer l'affichage de l'état du programme dans l'affichage d'état.



Visu.prog  
MARCHÉ

2. Actionnez la touche logicielle "Etat programme MARCHÉ" pour afficher de nouveau l'état du programme dans l'affichage d'état.

### Agrandir / réduire la représentation du schéma de contact



Zoom +

1. Actionnez la touche logicielle "Loupe +" pour agrandir l'extrait du schéma de contact.  
Après l'agrandissement, la touche logicielle "Loupe -" est à votre disposition.



Zoom -

2. Actionnez la touche logicielle "Loupe -" pour réduire l'extrait du schéma de contact.

## Marche à suivre



1. Ladder add-on tool est ouvert.



2. Actionnez la touche logicielle "Fenêtre 1" ou "Fenêtre 2".

...



3. Actionnez la touche logicielle "Module".  
La liste "Module" s'affiche.



4. Actionnez la touche logicielle "Propriétés" pour obtenir de plus amples renseignements.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Variables locales" pour afficher les données d'une variable.

## 20.6 Afficher et modifier les variables CN et AP

La fenêtre "Variables CN/AP" permet d'observer et de modifier les variables système CN et les variables AP.

Vous obtenez la liste suivante dans laquelle vous entrez les variables CN et AP souhaitées afin de pouvoir afficher les valeurs actuelles.

- Variable

Adresse pour les variables CN/AP

Les variables erronées apparaissent sur fond rouge et le symbole # est affiché dans la colonne Valeur.

- Commentaire

Commentaire sur les variables.

La colonne peut être masquée ou affichée.

- Format

Indication du format dans lequel la variable doit être affichée.

Le format peut être réglé par défaut (par ex. virgule flottante)

- Valeur

Affichage de la valeur actuelle des variables CN/AP

### Marche à suivre



1. Ladder add-on tool est ouvert.



2. Actionnez la touche logicielle "Variab CN/AP".  
La fenêtre "Variables CN/AP" s'ouvre.

## 20.7 Charger le programme AP utilisateur

Si les données du projet ont été modifiées et s'il existe un nouveau programme AP utilisateur, chargez les données du projet dans l'AP.

Les classes de données sont sauvegardées et chargées dans l'AP lors du chargement des données du projet.

### Condition préalable

Vérifiez si l'AP est à l'état Stop.

---

#### Remarque

##### AP en état Run





Si l'AP est à l'état Run, vous recevez une information correspondante et les touches logicielles "Charger en Stop" et "Charger en Run" s'affichent.

Avec "Charger en Stop" vous mettez l'AP à l'état d'arrêt, vous enregistrez le projet et vous le chargez dans la CPU.

La fonction "Charger en Run" vous permet de poursuivre le chargement et le projet AP est chargé dans l'AP. Seules les classes de données ayant réellement été modifiées, c'est-à-dire généralement les classes de données INDIVIDUAL, sont chargées.

---

### Marche à suivre

- |   |   |
|---|---|
|  | 1. Ladder add-on tool est ouvert.<br>Vous avez modifié des données du projet.   |
|  | 2. Actionnez la touche logicielle "AP Stop" si l'AP est à l'état Run.   |
|  | 3. Actionnez la touche logicielle "Charger dans CPU" pour démarrer le chargement.<br>Toutes les classes de données sont chargées. |
|  | 4. Une fois que le projet AP est chargé, actionnez la touche logicielle "AP Démarrage" pour mettre l'AP à l'état Run.             |

## 20.8 Modifier le tableau des variables locales


Vous pouvez modifier le tableau des variables locales d'un module INT.

### Ajouter une variable locale


Si vous avez ajouté de nouveaux réseaux ou des opérandes, il faut éventuellement ajouter de nouvelles variables dans le tableau de variables locales d'un module INT.


Nom	A choisir librement.
Type de variable	Sélection : <ul style="list-style-type: none"> <li>• IN</li> <li>• IN_OUT</li> <li>• OUT</li> <li>• TEMP</li> </ul>
Type de données	Sélection : <ul style="list-style-type: none"> <li>• BOOL</li> <li>• BYTE</li> <li>• WORD</li> <li>• INT</li> <li>• DWORD</li> <li>• DINT</li> <li>• REAL</li> </ul>
Commentaire	A choisir librement.


### Marche à suivre


- 

1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.

...
- 

2. Actionnez la touche logicielle "Module".
- 

3. Actionnez la touche logicielle "Variables locales".  
La fenêtre "Variables locales" s'ouvre et les variables générées sont affichées dans une liste.
- 

4. Actionnez la touche logicielle "Editer".  
Les données des champs peuvent être modifiées.
- 

5. Entrez un nom, sélectionnez les types de variable et de données et rédigez éventuellement un commentaire.





6. Actionnez la touche logicielle "Ajouter une ligne" si vous souhaitez ajouter une autre variable et entrez les données.

- OU -



Sélectionnez la variable correspondante et actionnez la touche logicielle "Effacer ligne" pour effacer la variable de la liste.

## 20.9 Créer un nouveau module

Si vous désirez entreprendre des modifications avec le programme utilisateur AP, créez des modules INT.

Nom	INT _100, INT_101 Le numéro figurant dans le champ de sélection "Numéro programme d'interruption" est validé pour le nom du module INT.
Auteur	Au maximum 48 caractères sont autorisés.
Numéro programme d'interruption	100 101
Classe de données	Individual
Commentaire	Au maximum 100 lignes et 4096 caractères sont autorisés.

---

### Remarque

#### Droit d'accès

Vous pouvez protéger de nouveaux modules contre tout accès intempestif.

---

### Marche à suivre



1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.

...



2. Actionnez la touche logicielle "Module" pour ouvrir la liste des modules.



3. Actionnez la touche logicielle "Ajouter".  
La fenêtre "Propriétés" s'ouvre.

4. Entrez le nom de l'auteur, le numéro du module INT et, le cas échéant, un commentaire.

La classe des données du module est configurée par défaut.



5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour ajouter le module dans la liste.

## 20.10 Modifier les propriétés d'un module

Vous pouvez modifier le titre, auteur et commentaire d'un module INT.

---

### Remarque

Vous ne pouvez pas modifier le nom du module, le numéro du programme d'interruption ni l'attribution à une classe de données.

---

### Marche à suivre



1. La "représentation d'un schéma de contact" est ouverte.



2. Sélectionnez le module correspondant et actionnez la touche logicielle "Module".



3. Actionnez la touche logicielle "Propriétés".  
La fenêtre "Propriétés" s'ouvre.



## 20.11 Ajouter et modifier un réseau

Vous pouvez créer un nouveau réseau avant de l'ajouter ensuite à la position du curseur sélectionnée (opération bit, attribution etc.).

Seuls les réseaux vides peuvent être édités. Les réseaux, contenant déjà des instructions, peuvent uniquement être effacés.

Une ligne simple comprenant une ligne peut être modifiée par réseau. Au maximum 3 colonnes peuvent être créées par réseau.

Colonne	Opération	
Colonne 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact NO</li> <li>Contact NF</li> </ul>	-   - - / -
Colonne 2 (en option)	NOT Flanc ascendant Flanc descendant  Attribuer Mettre Réinitialiser	-[NOT]- -[P]- -[N]-  -( ) -(S) -(R)
Colonne 3 (uniquement possible si aucune opération Attribuer, Mettre ou Réinitialiser n'a été indiquée dans la colonne 2)	Attribuer Mettre Réinitialiser	-( ) -(S) -(R)

### Remarque

ET logique (contact série) et OU logique (contact parallèle) ne sont pas possibles.

Les combinaisons de bit sont composées d'une ou plusieurs opérations logiques et de l'attribution à une sortie/un memento.

Si le curseur est déplacé plus vers la gauche au moyen des touches fléchées, il est possible de sélectionner la nature de l'attribution ou une opération logique. Aucune autre opération logique ne peut suivre à droite d'une attribution. Un réseau doit impérativement se terminer par une attribution.

### Bibliographie

Vous trouverez des informations sur la programmation AP dans la documentation suivante :

Description fonctionnelle Fonctions de base ; Programme de base de l'AP SINUMERIK 828D (P3-828D)

## Marche à suivre



1. Une routine d'interruption est sélectionnée.



2. Actionnez la touche logicielle "Editer".



3. Positionnez le curseur sur un réseau.  
4. Actionnez la touche logicielle "Ajouter un réseau".

- OU -



Actionnez la touche <INSERT>.

Un nouveau réseau vide est ajouté derrière le réseau dans lequel se trouve le curseur.



5. Positionnez le curseur sur l'élément souhaité en dessous du titre du réseau et actionnez la touche logicielle "Ajouter une opération".

La fenêtre "Ajouter une opération" s'ouvre.



6. Sélectionnez l'opération bit (ouvrant ou fermant) ou l'attribution souhaitée et actionnez la touche logicielle "OK".



7. Actionnez la touche logicielle "Ajouter des opérandes".



8. Entrez la combinaison ou l'instruction et actionnez la touche <INPUT> pour terminer la saisie.



9. Placez l'opération que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Effacer opération".

- OU -



Placez le curseur sur le titre du réseau que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Effacer le réseau".

- OU -



Actionnez la touche <DEL>.

Le réseau, y compris toutes les combinaisons et opérandes ou l'opération sélectionnée sont effacés.

## 20.12 Modifier les propriétés d'un réseau

Vous pouvez modifier les propriétés d'un réseau d'un module INT.

### Titre et commentaire de réseau

Le titre peut compter au maximum trois lignes et 128 caractères. Le commentaire peut compter au maximum 100 lignes et 4096 caractères.

### Marche à suivre



1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.



2. Sélectionnez, au moyen des touches fléchées, le réseau que vous souhaitez modifier.



3. Actionnez la touche <SELECT>.  
La fenêtre "Titre de réseau / Commentaire" s'ouvre et affiche le titre et le commentaire éventuellement attribué au réseau sélectionné.



5. Actionnez la touche logicielle "Modifier".  
Les données des champs peuvent être modifiées.



6. Saisissez les modifications souhaitées et actionnez la touche logicielle "OK" pour valider les données dans le programme utilisateur.

## 20.13 Afficher / annuler le droit d'accès

L'outil de programmation AP 828 vous permet de protéger certaines unités de programme (POU) par un mot de passe pour empêcher que d'autres utilisateurs n'accèdent à cette partie du programme. Cette dernière est donc invisible pour d'autres utilisateurs et elle est codée au chargement.

Une unité de programme protégée par un mot de passe est signalée par une serrure apparaissant dans l'aperçu des modules et dans le schéma de contact.

### Marche à suivre



1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.
2. Dans l'aperçu, sélectionnez l'unité de programme correspondante et actionnez la touche logicielle "Module".
3. Actionnez la touche logicielle "Protection".  
La fenêtre "Protection" s'ouvre.
4. Entrez votre mot de passe et actionnez la touche logicielle "Valider".

## 20.14 Afficher et modifier les tableaux d'icônes

Vous pouvez afficher les tableaux d'icônes utilisés afin d'avoir un aperçu sur les opérandes globales disponibles dans le projet et de pouvoir les modifier.

Les nom, adresse et, le cas échéant, un commentaire sont affichés pour chaque entrée.

### Marche à suivre



1. Ladder add-on tool est ouvert.



2. Actionnez la touche logicielle "Tableau d'icônes".  
La liste contenant les entrées du tableau d'icônes s'affiche.



3. Si vous souhaitez modifier les entrées, actionnez la touche logicielle "Editer".  
Les données dans les champs d'affichage peuvent maintenant être modifiées.



4. Au moyen de la touche fléchées, sélectionnez l'entrée souhaitée et le champ à modifier.



5. Entrez la valeur à modifier.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Ajouter une ligne" pour ajouter une ligne vide après l'entrée sélectionnée.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Effacer ligne" pour effacer l'entrée sélectionnée de la liste.

- OU -

Entrez une nouvelle valeur dans le champ sélectionné.



7. Actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer votre opération.

## 20.15 Rechercher des opérandes

Pour accéder rapidement à un emplacement précis, par exemple dans des programmes AP particulièrement volumineux, pour y apporter des modifications, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

### Limiter la recherche

- "Fenêtre 1" / "Fenêtre 2", "Tableau d'icônes"

La fonction "Aller à" vous permet d'accéder directement au réseau souhaité.

- "Références croisées"

La fonction "Aller à" vous permet d'accéder directement à la ligne souhaitée.

### Condition préalable

Fenêtre 1 / Fenêtre 2, les tableaux d'icônes ou la liste des références croisées sont ouverts.

### Marche à suivre



1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".

Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche. Simultanément, la fenêtre "Chercher / Aller à" s'ouvre.



2. Dans le premier champ de saisie, sélectionnez l'entrée "Cherche opérande" si vous recherchez une certaine opérande et entrez le terme recherché dans le champ de saisie "Recherche".



3. Sélectionnez la zone de recherche (par ex. chercher partout)



4. Pour limiter la recherche, sélectionnez l'entrée "Dans cette unité de programme" ou "Dans toutes les unités de programme" si vous êtes dans la "Fenêtre 1" ou "Fenêtre 2" ou dans le tableau d'icônes.



5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.

Si l'opérande recherchée est trouvée, la ligne correspondante est marquée.



Actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" si l'opérande trouvée au cours de la recherche ne correspond pas à l'élément souhaité.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Abandon" lorsque la recherche doit être annulée.

## Autres possibilités de recherche



1. Actionnez la touche logicielle "Aller au début" pour retourner au début du schéma de contact dans la Fenêtre 1, Fenêtre 2 ou au début de la liste (références croisées, tableaux d'icônes).



2. Actionnez la touche logicielle "Aller à la fin" pour retourner à la fin du schéma de contact dans la Fenêtre 1, Fenêtre 2 ou à la fin de la liste (références croisées, tableaux d'icônes).

## 20.16 Ajouter / effacer un tableau d'icônes

Il est possible de créer de nouveaux tableaux d'icônes utilisateur et de les modifier. Les tableaux qui ne sont plus utilisés peuvent être effacés.

---







### Remarque

#### Effacer un tableau d'icônes

La touche logicielle "Effacer" n'est disponible que si un tableau d'icônes utilisateur est sélectionné.

---

### Marche à suivre

- |   |    |  |
|---|----|--|
|    | 1. | Le tableau d'icônes est ouvert.  |
|    | 2. | Actionnez la touche logicielle "Sélection tab. icônes".<br>La fenêtre "Sélection tableau d'icônes" s'ouvre.  |
|   | 3. | Placez le curseur sur la position souhaitée et actionnez la touche logicielle "Ajouter tab. icônes".<br>La fenêtre "Créer tableau d'icônes" s'ouvre.                         |
|  | 4. | Entrez un nom symbolique et actionnez la touche logicielle "OK".<br>Le nouveau tableau d'icônes utilisateur est ajouté dans la ligne après la position du curseur.<br>- OU - |
|  |    | Sélectionnez un tableau d'icônes et actionnez la touche logicielle "Modifier tableau d'icônes" si vous souhaitez modifier les propriétés du tableau d'icônes.                |
|  | 5. | Placez le curseur sur le tableau d'icônes que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Effacer".  |



## 20.17 Afficher réseau icône tableau d'informations

Tous les identificateurs symboliques utilisés dans le réseau sélectionné sont affichés dans la fenêtre "Réseau icône tableau d'informations".

Les informations suivantes sont listées :

- Noms
- Adresses absolues
- Commentaires

Pour les réseaux sans icônes globales, le tableau d'informations icône reste vide.

### Marche à suivre



1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.



2. Sélectionnez le réseau souhaité et actionnez la touche logicielle "Icône info".

La fenêtre "Réseau icône tableau d'informations" s'ouvre.

3. Les touches fléchées vous permettent de vous déplacer à l'intérieur du tableau.



## 20.18 Afficher et modifier les signaux AP

Les signaux AP sont affichés dans la fenêtre "Liste d'état AP" où ils peuvent être modifiés.

### Les listes suivantes sont proposées

Entrées (IB)

Mémoire (MB)

Sorties (QB)

Variables (VB)

Données (DB)

### Régler l'adresse

Vous pouvez accéder directement à l'adresse AP souhaitée afin d'observer les signaux.

### Modifier

Vous pouvez modifier les données.

### Marche à suivre



 
1. Ladder add-on tool est ouvert.



2. Actionnez la touche logicielle "Liste d'état".  
La fenêtre "Liste d'état" s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Régler l'adresse".  
La fenêtre "Régler l'adresse" s'ouvre.



4. Activez la nature d'adresse souhaitée (par ex. DB), entrez la valeur et actionnez la touche logicielle "OK".  
Le curseur se rend à l'adresse indiquée.



5. Actionnez la touche logicielle "Modifier".  
Les données dans le champ de saisie "RW" peuvent être modifiées.



6. Saisissez la valeur souhaitée et actionnez la touche logicielle "OK".

## 20.19 Afficher les références croisées

Vous pouvez afficher dans la liste de références croisées toutes les opérandes utilisées dans le projet AP utilisateur et leur emploi.

Dans cette liste, vous pouvez consulter dans quels réseaux sont utilisés telle entrée, telle sortie, tel memento etc.

La liste des références croisées contient les informations suivantes :

- Module
- Adresse dans le réseau
- Contexte (ID d'instruction)

### Adresse symbolique et absolue

Vous pouvez choisir entre l'entrée en adresse absolue ou symbolique.

Les éléments, pour lesquels il n'existe aucun identificateur symbolique, sont automatiquement affichés avec un identificateur absolu.

### Ouvrir les modules dans le schéma de contact

Vous pouvez accéder directement, à partir des références croisées, à l'emplacement dans le programme où est utilisée l'opérande. Le module correspondant s'ouvre dans la Fenêtre 1 ou 2 et le curseur est placé sur l'élément correspondant.

### Chercher

Une recherche ciblée vous permet d'accéder directement à l'emplacement que vous souhaitez observer de plus près :

- Recherche opérande
- Accéder à la ligne recherchée

### Marche à suivre



1. Ladder add-on tool est ouvert.



 
2. Actionnez la touche logicielle "Références croisées".  
La liste des références croisées s'ouvre et les opérandes sont affichées en étant classées par adresse absolue.



3. Actionnez la touche logicielle "Adresse icône".  
La liste des opérandes est affichée en classant les entrées par adresse symbolique.



4. Pour retourner à l'affichage des adresses absolues, actionnez la touche logicielle "Adresse absolue".



5. Sélectionnez la référence croisée souhaitée et actionnez la touche logicielle "Ouvrir dans fenêtre 1" ou "Ouvrir dans fenêtre 2".  
Le schéma de contact s'ouvre et l'opérande sélectionnée est marquée.
6. Actionnez la touche logicielle "Chercher".  
La fenêtre "Chercher / Aller à" s'ouvre.
7. Sélectionnez "Cherche opérande" ou "Aller à", entrez l'élément recherché ou la ligne souhaitée et sélectionnez l'ordre de recherche (par ex. Recherche vers le bas).
8. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.
9. Si l'élément trouvé correspond à celui recherché, mais qu'il ne se trouve pas à l'emplacement souhaité, actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" pour accéder à l'occurrence suivante du terme recherché.


# Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système

# 21

## 21.1 Afficher les alarmes

Lorsque des états défectueux sont détectés lors de l'utilisation de la machine, une alarme est générée et le traitement en cours est parfois interrompu.

Le texte d'erreur qui s'affiche en même temps que le numéro d'alarme vous donne une information plus précise sur la cause de l'erreur.

 <b>ATTENTION</b>
Veuillez vérifier soigneusement la situation de l'installation, à l'aide de la description des alarmes survenues. Éliminez la cause des alarmes émises, et acquittez-les de la façon indiquée.
Toute non-observation constitue un danger pour la machine, la pièce, les réglages mémorisés et, le cas échéant, pour votre santé.

### Aperçu des alarmes

Vous avez la possibilité d'afficher toutes les alarmes présentes et de les acquitter.

La vue d'ensemble des alarmes contient les informations suivantes :

- Date et heure
- Critère d'effacement  
indique la touche ou touche logicielle à utiliser vous acquitter l'alarme.
- Numéro d'alarme
- Texte d'alarme

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Liste alarme".  
La fenêtre "Alarmes" s'ouvre.  
Toutes les alarmes émises sont affichées.  
En cas d'alarmes Safety, la touche logicielle "Masquer alarmes SI" est affichée.

## 21.1 Afficher les alarmes



3. Actionnez la touche logicielle "Masquer alarmes SI" si vous ne souhaitez pas afficher les alarmes SI.



 
3. Positionnez le curseur sur une alarme.

...



4. Actionnez la touche indiquée comme étant le symbole d'acquiescement afin d'effacer l'alarme.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Effacer alarme HMI" pour effacer une alarme HMI.

- OU -



Actionnez la touche logicielle "Acquiescer alarme", afin d'effacer une alarme AP de type SQ (à partir du numéro d'alarme 800000).

Les touches logicielles sont activées lorsque le curseur est positionné sur une alarme correspondante.

### Symboles d'acquiescement

Symbole	Signification
	Mettez la machine hors tension puis de nouveau sous tension (commutateur principal) ou appuyez sur NCK-POWER ON.
	Actionnez la touche <RESET>.
	Actionnez la touche <ALARM CANCEL>.
...	- OU -
	Actionnez la touche logicielle "Valider alarme HMI".
	Actionnez la touche prévue par le constructeur.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

## 21.2 Affichage journal d'alarmes

Vous trouverez dans la fenêtre "Journal d'alarmes" une liste contenant toutes les alarmes et tous les messages qui ont été émis jusqu'à présent.

Jusqu'à 500 événements entrants et sortants sont visualisés, classés par ordre chronologique.



### Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Jrnal d'alarmes".

La fenêtre "Journal d'alarmes" s'ouvre.

Tous les événements entrants et sortants depuis le démarrage de la HMI sont énumérés.



3. Appuyez sur la touche "Actualiser affichage" afin d'actualiser la liste des alarmes et des messages affichés.



4. Appuyez sur la touche logicielle "Mémoriser journal".

Le journal actuellement visualisé sera enregistré en tant que fichier texte "alarmlog.txt" dans le répertoire des données système card/user/sinumerik/hmi/log/alarm\_log.

## 21.3 Affichage des messages

Lors de l'exécution, des messages relatifs à l'AP et au programme pièce peuvent être émis.

Ces messages n'interrompent pas l'usinage. Ils vous donnent des informations sur le comportement des cycles et sur l'état d'avancement de l'usinage et sont maintenus en général tout au long d'une phase d'usinage ou jusqu'à la fin du cycle.

### Vue d'ensemble des messages

Vous avez la possibilité d'afficher tous les messages et alarmes.

La vue d'ensemble des messages contient les informations suivantes :

- Date
- Numéro de message  
affiché uniquement dans le cas des messages AP
- Texte de message

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Messages".  
La fenêtre "Messages" s'ouvre.



## 21.4 Afficher les variables AP et CN

### 21.4.1 Afficher et modifier les variables AP et CN

La fenêtre "Variables CN/AP" permet d'observer et de modifier les variables système CN et les variables AP.

Vous obtenez la liste suivante dans laquelle vous entrez les variables CN / AP souhaitées pour afficher les valeurs actuelles.

- Variable

Adresse pour les variables CN/AP

Les variables erronées apparaissent sur fond rouge et le symbole # est affiché dans la colonne Valeur.

- Commentaire

Commentaire quelconque sur la variable.

La colonne peut être masquée ou affichée.

- Format

Indication du format dans lequel la variable doit être affichée.

Le format peut être réglé par défaut (par ex. virgule flottante)

- Valeur

Affichage de la valeur actuelle des variables CN/AP

Variables AP	
Entrées	Bit d'entrée (Ex), octet d'entrée (EBx), mot d'entrée (EWx), double mot d'entrée (EDx)
Sorties	Bit de sortie (Ax), octet de sortie (ABx), mot de sortie (AWx), double mot de sortie (ADx)
Mémento	Bit de memento (Mx), octet de memento (MBx), mot de memento (MWx), double mot de memento (MDx)
Tempor.	Temps (Tx)
Compteurs	Compteurs (Zx)
Données	Bloc de données (DBx), bit de donnée (DBXx), octet de données (DBBx), mot de données (DBWx), double mot de données (DBDx)

Formats	
B	Binaire
H	Hexadécimal
D	Décimal sans signe
+/-D	Décimal avec signe
F	Virgule flottante (dans le cas de doubles mots)
A	caractère ASCII

### Notation des variables

- Variables AP
  - EB2
  - A1.2
  - DB2.DBW2
- Variables CN
  - Notation des variables système CN
    - \$AA\_IM[1]
  - Notation des variables utilisateur/GUD
    - GUD/MyVariable[1,3]
  - Notation OPI
    - /CHANNEL/PARAMETER/R[u1,2]

---

#### Remarque

##### Variables système AP et variables CN

- Les variables système peuvent dépendre du canal. Lors de la commutation entre canaux, les valeurs du canal correspondant sont affichées.
- En ce qui concerne les variables utilisateur, il n'est pas nécessaire de spécifier les GUD globalement et/ou en fonction du canal. Leurs indices sont, comme les variables CN dans la syntaxe des variables système, basés sur 0, c'est-à-dire le premier élément commence par 0.
- Une infobulle permet d'afficher la notation OPI pour les variables système CN (sauf pour les variables utilisateur).

---

### Modifications des variables AP

Les variables AP sont modifiables uniquement avec le mot de passe approprié.



#### **DANGER**

Les modifications apportées aux états des variables CN/AP influencent considérablement le comportement de la machine. Un paramétrage erroné peut mettre des vies humaines en danger et provoquer la destruction de la machine.

## Modifier et supprimer des valeurs



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Variab. CN/AP".

La fenêtre "Variables CN/AP" s'ouvre.

3. Positionnez le curseur dans la colonne "Variable" et saisissez la variable souhaitée.



4. Actionnez la touche <INPUT>.

L'opérande est affichée avec sa valeur.



5. Actionnez la touche logicielle "Détails".

La fenêtre "Variables CN/AP : détails" s'ouvre. Les entrées relatives aux "Variable", "Commentaire" et "Valeur" sont affichées intégralement.



6. Placez le curseur dans le champ "Format" et sélectionnez le format souhaité au moyen de <SELECT>.



7. Actionnez la touche logicielle "Afficher commentaires".

La colonne "Commentaire" s'affiche. Vous pouvez rédiger des commentaires ou bien modifier des commentaires existants.

Actionnez de nouveau la touche logicielle "Afficher commentaires" pour masquer la colonne.



8. Si vous souhaitez traiter la valeur, activez la touche logicielle "Modifier".

La colonne "Valeur" peut être modifiée.



9. Actionnez la touche logicielle "Insérer variable" si vous souhaitez sélectionner et ajouter une variable d'une liste de toutes les variables disponibles.

La fenêtre "Sélectionner variable" s'ouvre.



10. Actionnez la touche logicielle "Filtre/Chercher" pour limiter, via le champ de sélection "Filtre", l'affichage des variables (par ex. aux variables des groupes de modes de fonctionnement) et/ou sélectionner la variable souhaitée via le champ de saisie "Chercher".



Actionnez la touche logicielle "Tout effacer" pour effacer les entrées des opérandes.



11. Actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer les modifications ou l'effacement.



- OU -

Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour annuler les modifications.

### Modifier les opérandes

Les touches logicielles "Opérande +" et "Opérande -" vous permettent, en fonction du type d'opérande, d'incrémenter ou de décrémenter respectivement de 1 l'adresse ou l'indice de l'adresse.

---

#### Remarque

##### Nom d'axe en guise d'indice

Les touches logicielles "Opérande +" et "Opérande -" sont désactivées si le nom d'axe est utilisé en guise d'indice, par ex. si \$AA\_IM[X1].

---



#### Exemples

DB97.DBX2.5

Résultat : DB97.DBX2.6

\$AA\_IM[1]

Résultat : \$AA\_IM[2]



MB201

Résultat : MB200

/Channel/Parameter/R[u1,3]

Résultat : /Channel/Parameter/R[u1,2]

## 21.4.2 Enregistrer et charger des masques






Vous pouvez enregistrer les configurations des variables, réalisées dans la fenêtre "Variables CN/AP", dans un masque que vous pouvez recharger le cas échéant.

#### Modifier les masques

Si vous modifiez un masque chargé, cette modification sera signalée par une \* derrière son nom.

Le nom d'un masque est affiché même après une mise hors tension.
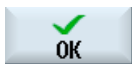
## Marche à suivre

1. Vous avez entré des valeurs pour les variables souhaitées dans la fenêtre "Variables CN/AP".
2. Actionnez la touche logicielle ">>".  

3. Actionnez la touche logicielle "Enregistrer masque".  
La fenêtre "Enregistrer masque : sélectionner archive" s'affiche.  

4. Positionnez le curseur sur le dossier par défaut pour les masques de variables, dans lequel vous souhaitez archiver votre masque momentané, et actionnez la touche logicielle "OK".  
La fenêtre "Enregistrer masque : nom" s'affiche.  

5. Entrez le nom du fichier et actionnez la touche logicielle "OK".  
Un message, affiché dans la barre d'état, vous informe que le masque a été enregistré dans le dossier indiqué.  
Une requête vous informe si un fichier du même nom existe déjà.  

6. Actionnez la touche logicielle "Charger masque".  
La fenêtre "Charger masque" s'affiche et indique le dossier par défaut pour les masques de variables.  

7. Sélectionnez le fichier souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".  
Vous revenez dans la vue des variables. Une liste de toutes les variables CN et AP déterminées est affichée.

### 21.4.3 Chargement des icônes AP

Vous pouvez également traiter les informations AP par le biais d'icônes.

Pour ce faire, les tableaux d'icônes et les textes relatifs aux icônes du projet AP doivent être mis en forme de manière appropriée (STEP7) et mis à disposition dans SINUMERIK Operate.

#### Préparation des données AP

Enregistrez les fichiers générés dans le répertoire **/oem/sinumerik/plc/symbols**.

#### Marche à suivre



 
1. La vue des variables est ouverte.



2. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Charger des icônes".  
La fenêtre "Import icônes AP : \*.snh" s'ouvre.



3. Sélectionnez dans le dossier "/oem/sinumerik/plc/symbols" le fichier "PlcSym.snh" pour importer les icônes et cliquez sur "OK".



4. Sélectionnez dans le dossier "/oem/sinumerik/plc/symbols" le fichier "PlcSym.snt" pour importer les icônes et actionnez la touche logicielle "OK".

Un message vous informe que les tableaux ont été importés.



5. Actionnez la touche logicielle "OK".  
Vous revenez à la fenêtre "Variables CN/AP".
6. Redémarrez SINUMERIK Operate pour activer les fichiers.

## 21.5 Version

### 21.5.1 Affichage des données de version

La fenêtre "Données version" indique tous les composants avec les données de version correspondantes :

- Logiciel système
- Programme de base AP
- Programme utilisateur AP
- Extensions système
- Applications OEM
- Hardware (matériel)

La colonne "Version souhaitée" vous informe si les versions des composants divergent de la version fournie sur la carte CompactFlash.



La version indiquée dans la colonne "Version réelle" concorde avec celle sur la carte CompactFlash.



La version indiquée dans la colonne "Version réelle" ne concorde pas avec celle sur la carte CompactFlash.

Vous avez la possibilité d'enregistrer les données de version. Les données de version stockées en tant que fichiers de texte peuvent être traitées comme bon vous semble, voire transmises au service de maintenance en cas de panne.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Version".  
La fenêtre "Données version" s'ouvre.  
Les données des composants existants s'affichent.



3. Sélectionnez les composants pour lesquels vous désirez plus d'informations.



4. Actionnez la touche logicielle "Détails" pour obtenir des informations plus précises sur les composants affichés.

## 21.5.2 Enregistrer les informations

L'interface utilisateur de SINUMERIK Operate regroupe dans un fichier de configuration toutes les informations de la commande spécifiques à la machine. Les informations spécifiques à la machine peuvent être mémorisées via les lecteurs configurés.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Version".  
Il faut un certain temps avant que ne s'affiche la version. La détermination des données est affichée dans la ligne de dialogue par une barre de progression et un texte correspondant.



3. Actionnez la touche logicielle "Enregistrer".  
La fenêtre "Mémoriser informations de version : choisir emplacement" s'ouvre. En fonction de la configuration, les lieux de sauvegarde suivants sont proposés :

- Lecteur local
- Lecteurs en réseau
- USB
- Données de version (lieu d'archivage : arborescence dans le répertoire "Données HMI")



Actionnez la touche logicielle "Nouveau répertoire" pour créer un répertoire propre.



Actionnez la touche logicielle "OK". Le répertoire est créé.



4. Actionnez de nouveau la touche logicielle "OK" pour confirmer le lieu de stockage.

La fenêtre "Mémoriser informations de version : Nom" s'ouvre. A cet effet, vous avez les possibilités suivantes :

- Dans le champ de texte "Nom :" Le nom du fichier est occupé par défaut : <N° et nom de la machine>+<N° de la carte>. Le nom du fichier sera automatiquement complété par "\_config.xml" ou "\_version.txt".
- Un commentaire peut être introduit dans le champ de texte "Commentaire" qui sera mémorisé avec les données de configuration.



Une case à cocher vous permet de sélectionner :

- Données de version (.TXT) : Sortie des données de version au format texte
- Données de configuration (.XML) : Sortie des données de configuration au format XML Le fichier de configuration contient les données entrées sous identité de la machine, les licences requises, les informations de version et les entrées du journal.



5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour démarrer le transfert de données.

## 21.6 Journal

Le journal vous offre un historique machine électronique.

Une opération de maintenance effectuée sur la machine peut être sauvegardée par voie électronique. Ceci permet donc de se faire une idée sur le "CV" de la commande et d'optimiser la maintenance.

### Editer un journal

Vous pouvez éditer les informations suivantes :

- modifier les informations sur l'identité de la machine
  - nom et n° de la machine
  - type de machine
  - adresses
- effectuer des entrées dans le journal (par ex. "Filtre remplacé")

### Sortir le journal

Vous pouvez sortir le journal en créant, au moyen de la fonction "Sauvegarder version" un fichier contenant le journal sous forme de paragraphe.

### 21.6.1 Afficher et modifier le journal

#### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Version".



3. Actionnez la touche logicielle "Journal".  
La fenêtre "Journal machine" s'ouvre.

#### Modifier les données du client final



La touche logicielle "Modifier" vous permet de modifier les adresses du client final.

## 21.6.2 Saisie / recherche d'une entrée de journal

Effectuer une nouvelle entrée dans le journal dans la fenêtre "Nouvelle entrée de journal".

Vous indiquez le nom, l'entreprise et le bureau avant de rédiger un descriptif technique de la mesure ou de la description d'erreur à retenir.

---

### Remarque

Le raccourci-clavier <ALT> + <INPUT> vous permet de forcer des sauts de ligne dans le champ "Diagnostic/Mesure".

---



Les date et numéro de l'entrée sont automatiquement ajoutés.

### Classer les entrées

Les entrées de journal sont affichées numérotées dans la fenêtre "Journal machine".

Les entrées les plus récentes sont toujours affichées en haut de la liste.

## Marche à suivre

- |  |   |
|--|---|
| <br> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le journal est ouvert.</li><li>2. Actionnez la touche logicielle "Nouvelle entrée".<br/>La fenêtre "Nouvelle entrée de journal" s'ouvre.</li><li>3. Effectuez les entrées souhaitées et actionnez la touche logicielle "OK".<br/>Vous revenez à la fenêtre "Journal machine" et l'entrée est affichée sous l'identité de la machine.</li></ol> |
|--|---|

---



### Remarque

Les entrées enregistrées ne peuvent plus être modifiées ni effacées.

---

## Recherche d'une entrée de journal

La fonction de recherche vous permet de rechercher des entrée spéciales :

- |  |   |
|--|---|
| <br> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La fenêtre "Journal machine" est ouverte.</li><li>2. Actionnez la touche logicielle "Chercher" et saisissez le texte ou le chiffre souhaité dans le masque de recherche. Vous pouvez faire des recherches par Date/heure, Société/service ou par Diagnostic/remède.<br/>Le curseur est positionné sur la première entrée correspondant au terme de la recherche.</li><li>3. Actionnez la touche logicielle "Rechercher suivant", si l'entrée trouvée ne correspondent pas à l'entrée recherchée.</li></ol> |
|--|---|

## **Autres possibilités de recherche**



Actionnez la touche logicielle "Aller au début" pour lancer la recherche à partir de l'entrée la plus récente.



Actionnez la touche logicielle "Aller à la fin" pour lancer la recherche à partir de l'entrée la plus ancienne.

## 21.7 Création de captures d'écran

Vous pouvez créer des captures d'écran de l'interface utilisateur actuelle.

Chaque capture d'écran est enregistrée sous forme de fichier et déposée dans le dossier suivant :

`/user/sinumerik/hmi/log/screenshot`

### Marche à suivre

- Ctrl + P    Actionnez la combinaison de touches <Ctrl + P>.
- Une capture d'écran de l'interface utilisateur actuelle est créée au format .png.
- Le nom de fichier est attribué par le système dans l'ordre croissant comme suit : "SCR\_SAVE\_0001.png" à "SCR\_SAVE\_9999". Vous pouvez créer jusqu'à un maximum de 9999 images.

### Copier un fichier



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".



2. Actionnez la touche logicielle "Données système" et ouvrez le dossier susnommé.

Etant donné que vous ne pouvez pas ouvrir les captures d'écran dans SINUMERIK Operate, vous devez copier les fichiers sur un ordinateur Windows soit par WinSCP ou à l'aide d'une clé USB.

Un programme graphique, par ex. "Office Picture Manage" vous permet d'ouvrir les fichiers.

## 21.8 Télédagnostic

### 21.8.1 Régler l'accès à distance

La fenêtre "Télédagnostic (RCS)" vous permet d'influencer l'accès à distance à votre commande.

Vous pouvez régler ici les droits pour une téléconduite, quelle qu'en soit la nature. Les droits réglés sont déterminés par l'AP via le réglage sur l'IHM.

L'IHM est certes en mesure de limiter les droits accordés par l'AP, mais pas de les étendre au-delà des droits AP.

Si les réglages effectués autorisent l'accès externe, ce dernier dépend encore toutefois de la confirmation manuelle ou automatique.

#### Droits pour l'accès à distance

Le champ "Réglé par défaut par AP" indique le droit d'accès AP par défaut pour l'accès à distance ou la téléobservation.



#### Constructeur de la machine-outil

Veillez respecter les indications du constructeur de la machine-outil.

Dans le champ de sélection "Sélectionné dans HMI", vous pouvez configurer les droits pour une téléconduite :

- Ne pas autoriser l'accès à distance
- Autoriser la téléobservation
- Autoriser la téléconduite

L'association des réglages dans l'IHM et dans l'AP affiche l'état en vigueur, à savoir si un accès est permis ou non. Ceci est affiché dans la ligne "En résultat".

#### Réglages pour le dialogue de confirmation

Si les réglages effectués "Réglé par défaut par AP" et "Sélectionné dans HMI" autorisent l'accès externe, ce dernier dépend encore toutefois de la confirmation manuelle ou automatique.

Dès qu'un accès à distance autorisé a été effectué, une question demandant la confirmation est affichée sur tous les postes de commande actifs ou un dialogue pour le refus de l'accès par l'opérateur apparaît sur le poste de commande actif.

Pour le cas où aucune commande n'est effectuée sur place, il est possible de régler le comportement de la commande. C'est vous qui déterminez combien de temps la fenêtre est affichée et si, après l'écoulement de la durée de confirmation, l'accès à distance sera automatiquement refusé ou accepté.

### Affichage de l'état



Téléobservation active



Téléconduite active

Si un accès à distance est actif, ces icônes dans la barre d'état vous informent si un accès à distance est momentanément actif ou si seulement la supervision est autorisée.

### Marche à suivre



1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".



2. Actionnez la touche logicielle "Télédia.". La fenêtre "Télédagnostic (RCS)" s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Modifier". Le champ "Sélectionné dans HMI" est activé.



4. Sélectionnez l'entrée "Autoriser téléconduite" si vous souhaitez une téléconduite.

Afin de pouvoir autoriser une téléconduite, il faut avoir sélectionné l'entrée "Autoriser téléconduite" dans les champs "Réglé par défaut par AP" et "Sélectionné dans HMI".

5. Entrez dans le groupe "Comportement pour confirmation de l'accès à distance" de nouvelles valeurs si vous souhaitez modifier le comportement pour la confirmation de l'accès à distance.



6. Actionnez la touche logicielle "OK". Les paramètres sont validés et enregistrés.

### Bibliographie

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D si

## 21.8.2 Autoriser le modem

Vous pouvez autoriser un accès à distance à votre commande via un adaptateur de télémaintenance IE connecté à X127.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.



 
### Option logicielle

L'option "MC Information System RCS Host" est nécessaire pour afficher la touche logicielle "Autoriser modem".

## Marche à suivre




1. La fenêtre "Télédagnostic (RCS)" est ouverte.



2. Actionnez la touche logicielle "Autoriser modem".

 L'accès via modem à la commande est validé de telle manière qu'il est possible d'établir une liaison.



3. Pour bloquer à nouveau l'accès, actionnez une fois de plus la touche logicielle "Autoriser modem".

## 21.8.3 Demander un télédagnostic

Via la touche logicielle "Demander un télédagnostic", vous pouvez à partir de votre commande demander un télédagnostic auprès du constructeur de votre machine-outils.

Si l'accès se fait par l'intermédiaire d'un modem, il faut le valider au préalable.



### Constructeur de la machine-outil

Veillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Au moment de demander le télédagnostic, une fenêtre s'affiche avec les données par défaut correspondantes et les valeurs du Ping Service. Le cas échéant, demandez les données au constructeur de votre machine.

Données	Signification
Adresse IP	Adresse IP de l'ordinateur à distance
Port	Port standard prévu pour le télédagnostic
Durée d'émission	Durée de la demande en minute



Données	Signification
Intervalle d'émission	Cycle durant lequel le message est envoyé à l'ordinateur à distance, en secondes
Données d'émission Ping	Message pour l'ordinateur à distance

### Marche à suivre



1. La fenêtre "Télédagnostic (RCS)" est ouverte.



2. Actionnez la touche logicielle "Demander télédia.". La fenêtre "Demander télédagnostic" s'affiche.



3. Actionnez la touche logicielle "Modifier" pour modifier les valeurs.



4. Actionnez la touche logicielle "OK". La demande est envoyée à l'ordinateur à distance.

### Bibliographie

Manuel de mise en service SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl

## 21.8.4 Quitter le télédagnostic

### Marche à suivre



1. La fenêtre "Télédagnostic (RCS)" est ouverte, une téléobservation ou un accès à distance est éventuellement actif.
2. Bloquez l'accès modem pour couper l'accès via modem .  
- OU -  
Dans la fenêtre "Télédagnostic (RCS)", remettez les droits d'accès à "Ne pas autoriser l'accès à distance" .



# Annexe

# A

## A.1 Remarques sur la documentation

Le présent document est constamment en cours développement en termes de qualité et de convivialité. Veuillez nous aider dans cet effort en nous communiquant vos remarques et propositions d'amélioration par courriel ou télécopie à :


Courriel <mailto:docu.motioncontrol@siemens.com>  
:

Télécopi +49 9131 - 98 2176  
e : Veuillez utiliser le formulaire de télécopie au recto.

Destinataire : SIEMENS AG I DT MC MS1 Postfach 3180  D-91050 Erlangen  Télécopie : +49 9131 - 98 2176 (documentation)	Emetteur
	Nom :
	Adresse de votre société/service
	Rue :
	Code postal :      Ville :
	Téléphone :                      /
Télécopie :                      /	

Propositions et/ou corrections

## A.2 Vue d'ensemble de la documentation

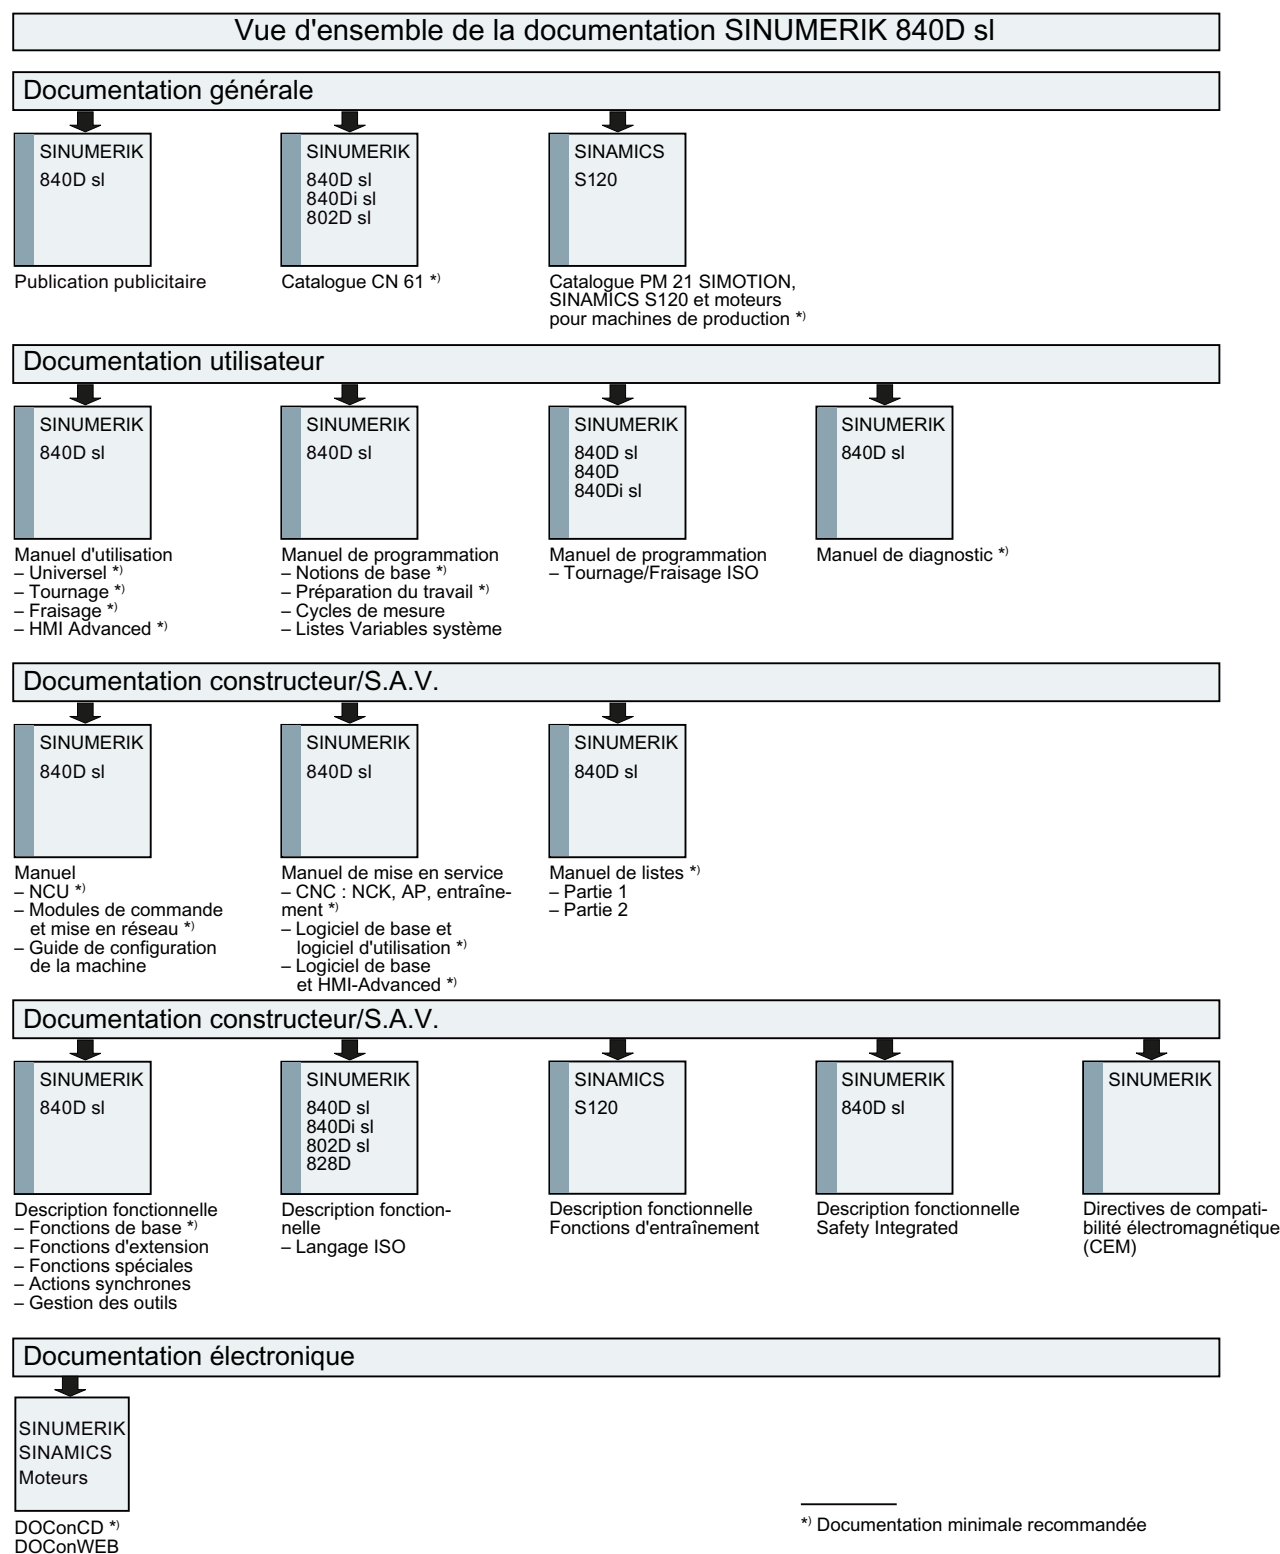



# Index

## A

- Accès à distance
  - autoriser, 716
  - régler, 714
- Actions synchrones
  - Afficher l'état, 147
- Affichage
  - Niveau de programme, 115
- Affichage du bloc de programme, 39, 114
- Afficheur de valeurs réelles, 36
- Aide en ligne
  - contextuelle, 51
- Aide en ligne contextuelle, 51
- Ajustement, 210
- Alarmes, 697
- Alésage - CYCLE85
  - Fonction, 263
  - Paramètres, 265
- Alésage - CYCLE86
  - Fonction, 268
  - Paramètres,
- Alignement outil de fraisage - CYCLE800
  - Fonction, 433
  - Paramètres, 435
- Angle au sommet, 560
- Angle d'orientation, 534, 536
- Aperçu
  - Programme, 615
- Appareil
  - activer/désactiver, 665
  - débloquer, 664
- Appel de contour - CYCLE62
  - Fonction, 323, 402
  - Paramètres, 324, 403
- Approche outil de fraisage - CYCLE800
  - Fonction, 435
  - Paramètres, 436
- Archive
  - générer dans le gestionnaire de programmes, 625
  - générer dans le groupe Mise en service, 626
  - Importer, 628
- Arrêt programmé 1, 129
- Arrêt programmé 2, 129
- Assentiment de l'utilisateur, 58
- Axe B, 533
  - Accostage/retrait, 540

- Angle d'orientation, 536
- Fraisage, 537
- Mesure d'un outil, 546
- Modèle de positions, 542
- Orientation, 538

## Axes

- déplacement, 100
- Pas fixe, 100
- Pas variable, 102
- référencer, 56
- Repositionnement, 119
- un positionnement direct,, 103

## B

- Bloc
  - Rechercher, 89, 121, 124, 125
- Bloc de base, 114
- Bloc de calcul (SB2), 112
- Bloc de programme, 203
  - concaténé, 203
  - Copier et insérer, 138
  - Effacer, 138
  - modifier, 135
  - Numéroter, 139
  - Rechercher, 136
  - Remplacer, 216
  - répéter, 221
  - Sélection, 138
- bloc unique
  - fin (SB3), 112
  - grossier (SB1), 112
- Blocs de programme
  - Editeur multicanal, 492
- Blocs optionnels, 131

## C

- Calcullette, 43
- Captures d'écran
  - Copier, 713
  - création, 713
  - Ouvrir, 713
- Caractères asiatiques, 47
- Centrage - CYCLE81
  - Fonction, 260
  - Paramètres, 261

- Cercle, 452
- Changer
  - Canal, 61
  - Système de coordonnées, 63
  - Unité de mesure, 63
- Chargement
  - Multitool, 591
- chariotage
  - en mode JOG, 104
- Chariotage - CYCLE951
  - Fonction, 288
  - Paramètres, 291
- Clavier virtuel, 649
- Commutation entre canaux, 61
- Compteurs de pièces, 149
- Contournage, 523
- Contre-broche, 85
- Coordonnées polaires, 210
- Copier
  - Programme, 618
  - Répertoire, 618
- Correction du programme, 117
- Cote mandrin, 85
- Cotes absolues, 208
- Cotes relatives, 208
- Création
  - Liste de programmes, 612
  - Multitool, 587
  - Programme multicanal, 479
  - Répertoire, 606
  - Répertoire CN sur le lecteur local, 600
- Créer
  - Fichier indifférent, 610
  - Liste de tâches, 611
  - Pièce, 607
  - Programme en codes G, 608
- Cycle d'accostage/de retrait, 235
- CYCLE61 - Surfaçage
  - Fonction, 342
  - Paramètres, 345
- CYCLE62 - Appel de contour
  - Fonction, 323, 402
  - Paramètres, 324, 403
- CYCLE62 - Nouveau contour
  - Fonction, 315, 394
  - Paramètres, 396
- CYCLE63 - Fraisage de contour
  - Fonction, poche, 414
  - Fonction, Poche, matière restante, 417
  - Fonction, tourillon, 419
  - Fonction, Tourillon, matière restante, 422
  - Paramètres, poche, 417
  - Paramètres, Poche, matière restante, 419
  - Paramètres, tourillon, 422
  - Paramètres, Tourillon, matière restante, 424
- CYCLE64 - Fraisage de contour
  - Fonction, perçage d'avant-trous, 410
  - Paramètres, centrage, 412
  - Paramètres, perçage d'avant-trous, 414
- CYCLE70 - Fraisage de filetage
  - Fonction, 381
  - Paramètres, 384
- CYCLE70 - Gravure
  - Fonction, 385
  - Paramètres, 391
- CYCLE72 - Fraisage en contournage
  - Fonction, 403
  - Paramètres, 408
- CYCLE76 - Tourillon rectangulaire
  - Fonction, 354
  - Paramètres, 357
- CYCLE77 - Tourillon circulaire
  - Fonction, 358
  - Paramètres, 361
- CYCLE78 - Fraisage d'un filetage
  - Paramètres, 278
- CYCLE78 - Perçage-fraisage de filetages
  - Fonction, 275
- CYCLE79 - Polygone
  - Fonction, 361
  - Paramètres, 363
- CYCLE801 - Modèle de positions Réseau/Cadre
  - Fonction, 282
  - Paramètres, 284
- CYCLE802 - Positions quelconques
  - Fonction, 279
  - Paramètres, 281
- CYCLE81 - Centrage
  - Fonction, 260
  - Paramètres, 261
- CYCLE82 - Perçage
  - Fonction, 262
  - Paramètres, 263
- CYCLE83 - Perçage profond
  - Fonction, 265
  - Paramètres, 268
- CYCLE832 - High Speed Settings
  - Fonction, 437
  - Paramètres, 438
- CYCLE84 - Taraudage sans porte-taraud
  - compensateur
    - Fonction, 270
    - Paramètres, 275



CYCLE840 - Taraudage avec porte-taraud compensateur  
     Fonction, 270  
     Paramètres, 275  
 CYCLE85 - Alésage  
     Fonction, 263  
     Paramètres, 265  
 CYCLE86 - Alésage  
     Fonction, 268  
     Paramètres,  
 CYCLE899 - Rainure borgne  
     Paramètres, 379  
 CYCLE899 - Rainure ouverte  
     Fonction, 372  
 CYCLE92 - Tronçonnage  
     Fonction, 311  
     Paramètres, 312  
 CYCLE930 - Gorges  
     Fonction, 291  
     Paramètres, 294  
 CYCLE940 - Dégagement  
     Fonction, filetage, 296  
     Fonction, filetage DIN, 296  
     Fonction, forme E, 294  
     Fonction, forme F, 294  
     Paramètres, filetage, 299  
     Paramètres, filetage DIN, 298  
     Paramètres, forme E, 295  
     Paramètres, forme F, 296  
 CYCLE951 - Chariotage  
     Fonction, 288  
     Paramètres, 291  
 CYCLE952 - tournage de contour  
     Fonction, chariotage, 324  
     Fonction, chariotage reste, 329  
     Fonction, plongée, 331  
     Fonction, plongée G+D, 336  
     Fonction, plongée G+D reste, 339  
     Fonction, plongée reste, 334  
     Paramètres, chariotage, 328  
     Paramètres, chariotage reste,  
     Paramètres, plongée, 333  
     Paramètres, plongée G+D, 338  
     Paramètres, plongée G+D reste, 341  
     Paramètres, plongée reste, 335  
 CYCLE98 - Filetage à l'outil  
     Fonction, concaténation filetage, 308  
     Paramètres, concaténation filetage, 311  
 CYCLE99 - Filetage à l'outil  
     Fonction, filetage conique, 299  
     Fonction, filetage cylindrique, 299  
     Fonction, filetage plan, 299

    Paramètres, filetage conique, 306  
     Paramètres, filetage plan, 308  
 Cycles  
     Masquage de paramètres de cycle, 194  
     Masques de saisie, 181  
     Plans courants, 181

## D

Décalage, 447  
 Décalage de base, 74  
 Décalage grossier et décalage fin, 74  
 Décalages d'origine, 74  
     Activation, 64  
     Afficher les informations, 79  
     Aperçu, 76  
     appeler, 220  
     DO actif, 75  
     DO réglable, 78  
     effacer, 81  
 Déchargement  
     Multitool, 591  
 Dégagement - CYCLE940  
     Fonction, filetage, 296  
     Fonction, filetage DIN, 296  
     Fonction, forme E, 294  
     Fonction, forme F, 294  
     Paramètres, filetage, 299  
     Paramètres, filetage DIN, 298  
     Paramètres, forme E, 295  
     Paramètres, forme F, 296  
 Déplacement  
     Multitool, 594  
     Outil, 577  
 Déplacements avec interpolation, 452  
 Dessin simultané, 154  
 Diagnostic AP  
     Ladder add-on tool, 671  
 Données d'avance  
     Fenêtre des valeurs réelles, 38  
 Données de broche  
     Fenêtre des valeurs réelles, 38  
 Données de mandrin de broche, 85  
     Indication des cotes mandrin, 85  
 Données de préparation  
     Importer, 632  
     Sauvegarder, 630  
 Données d'outil  
     Fenêtre des valeurs réelles, 37  
     Importer, 632  
     Sauvegarder, 630  
 Données multicanaux, 480

Double éditeur, 139  
DRF (décalage manivelle), 129  
Droite, 452  
DRY (avance de marche d'essai), 129  
Durée de vie, 571

## E

Easy Extend, 665  
    Activer/désactiver l'appareil, 665  
    Débloquer l'appareil, 664  
    Première mise en service, 666  
Easy Message, 653  
    Connexion/déconnexion utilisateur, 660  
    mettre en service, 655  
    Réglages, 662  
Echéancier de maintenance :, 667  
Editeur  
    appel, 135  
    Réglages, 141  
Editeur multicanal, 492  
    Blocs de programme, 492  
    Points d'attente, 498  
    Vue synchronisée, 495, 498  
Effacer  
    Multitool, 591  
    Programme, 620  
    Répertoire, 620  
Enregistrement  
    Données de préparation, 630  
En-tête du programme, 214  
Exécuter  
    Programme, 604  
EXTCALL, 622

## F

Fichier indifférent  
    créer, 610  
Filetage  
    Synchronisation, 106  
Filetage à l'outil - CYCLE98  
    Fonction, concaténation filetage, 308  
    Paramètres, concaténation filetage, 311  
Filetage à l'outil - CYCLE99  
    Fonction, filetage conique, 299  
    Fonction, filetage cylindrique, 299  
    Fonction, filetage plan, 299  
    Paramètres, filetage conique, 306  
    Paramètres, filetage cylindrique, 303  
    Paramètres, filetage plan, 308

## Fonction

    Alignement outil de fraisage - CYCLE800, 433  
    Approche outil de fraisage - CYCLE800, 435  
Fonctionnement manuel, 95  
    Déplacement des axes, 100  
Fonctions auxiliaires  
    Fonctions H, 146  
    Fonctions M, 146  
Fonctions G  
    Afficher des groupes G sélectionnés, 143  
    Afficher tous les groupes G, 145  
Fonctions M, 146  
Format bande perforée, 625  
Format binaire, 625  
Fraisage de contour - CYCLE63  
    Fonction, poche, 414  
    Fonction, Poche, matière restante, 417  
    Fonction, tourillon, 419  
    Fonction, Tourillon, matière restante, 422  
    Paramètres, poche, 417  
    Paramètres, Poche, matière restante, 419  
    Paramètres, tourillon, 422  
    Paramètres, Tourillon, matière restante, 424  
Fraisage de contour - CYCLE64  
    Fonction, perçage d'avant-trous,  
    Paramètres, centrage,  
    Paramètres, perçage d'avant-trous,  
Fraisage de filetage - CYCLE70  
    Fonction, 381  
    Paramètres, 384  
Fraisage d'un filetage - CYCLE78  
    Paramètres, 278  
Fraisage en contournage - CYCLE72  
    Fonction, 403  
    Paramètres, 408

## G

Gamme d'usinage  
    Programme ShopTurn, 200  
Gestion de magasin, 549  
Gestion des outils, 547  
    Filtrage des listes, 580  
    Trier les listes, 579  
Gestionnaire de programmes, 597  
Gorges - CYCLE930  
    Fonction, 291  
    Paramètres, 294  
Graphique de programmation  
    Programme ShopTurn, 200  
Gravure - CYCLE60  
    Fonction, 385

Paramètres, 391  
Groupe fonctionnel  
remplacement, 39  
Groupes à mode de fonctionnement commun, 61

## H

Handheld Terminal 8, 643  
High Speed Settings - CYCLE832  
Fonction, 437  
Paramètres, 438  
HOLES1 - Modèle de positions Ligne  
Fonction, 282  
Paramètres, 284  
HOLES2 - Modèle de positions Cercle  
Paramètres, 286  
HOLES2 - Modèle de positions Cercle  
Fonction, 284  
HT 8, 643  
Clavier virtuel,  
Menu utilisateur,  
Pupitre tactile,  
Touche d'assentiment, 644  
Touches de déplacement,

## I

Icônes AP  
Chargement, 706  
Importation  
Données de préparation, 632  
Influence sur le programme, 129  
activer, 130  
Vue multicanal, 504  
Informations spécifiques à la machine  
Enregistrer, 708  
Insérer  
Programme, 618  
Répertoires, 618  
Installer des outils  
Multitool, 589  
Introduction d'une pièce brute  
Fonction, 185  
Paramètre, 485  
Paramètres, 186

## J

Journal, 710  
afficher, 710  
Effectuer une entrée, 711

Modifier les adresses, 710  
Rechercher une entrée, 711  
Sortir, 708  
Journal des alarmes  
Affichage, 699

## L

Ladder Viewer, 671  
Largeur de la plaquette, 560  
Largeur de tranchant, 560  
Lecteur  
configurer, 640  
Lecteur logique, 639  
Messages d'erreur, 641  
Limitation de la vitesse de rotation de broche, 84  
Limitation de la zone de travail, 83  
Liste de programmes  
Créer, 612  
Liste de tâches  
créer, 611  
Prise en charge de la fonctionnalité multicanal, 482  
Liste d'outils, 559  
Ouvrir, 559  
Liste du magasin, 575  
Liste d'usure, 570  
LONGHOLE - Trou oblong  
Fonction, 379  
Paramètres, 381  
Longueur de la plaquette, 560

## M

Magasin  
positionnement, 577  
Manivelle  
affecter, 89  
Masques de variables, 704  
MDA  
Charger un programme, 91  
Effacer un programme, 93  
Enregistrer le programme, 92  
Exécuter un programme, 93  
Messages, 641  
Messages SMS, 653  
Protocole, 661  
Mesurer  
Outil, 67, 565  
Mettre en marche, 55  
Mise au point  
Programmes multicanaux, 503

Mise hors tension, 55  
Mode de fonctionnement  
  AUTO, 60  
  JOG, 59, 95  
  MDA, 60  
  remplacement, 39  
Mode manuel  
  Réglages, 108  
Mode Recherche, 127  
Modèle de positions Cercle - HOLES2  
  Fonction, 284  
  Paramètres, 286  
Modèle de positions Ligne - HOLES1  
  Fonction, 282  
  Paramètres, 284  
Modèle de positions Réseau/Cadre - CYCLE801  
  Fonction, 282  
  Paramètres, 284  
Modèles  
  création, 614  
  Emplacement de stockage, 614  
Modifier un bloc de programme, 224  
Multitool, 591  
  Charger, 591  
  Créer, 587  
  Décharger, 591  
  Déplacer, 594  
  Effacer, 591  
  Installer des outils, 589  
  Paramètres de la liste d'outils, 586  
  Positionner, 595  
  Réactiver, 592  
  Retirer des outils, 590

## N

Niveau de programme  
  Afficher, 115  
Niveaux de protection, 49  
Nombre de dents, 560  
Nombre de pièces, 223, 571  
Nouveau contour - CYCLE62  
  Fonction, 315, 394  
  Paramètres, 396  
Numéro d'outil frère, 559

## O

Outil  
  chargement, 567  
  Cotation, 553

  décharger, 567  
  déplacer, 577  
  Détails, 583  
  Effacer, 566  
  Mesurer, 67, 565  
  Modification de la position du tranchant, 585  
  Modifier le type, 585  
  réactiver, 572  
Ouverture  
  Programme, 602  
  second programme, 139

## P

Paramètre  
  Approche outil de fraisage - CYCLE800, 436  
  Modifier, 42  
Paramètres  
  Alignement outil de fraisage - CYCLE800, 435  
  Calculer, 42  
  Saisie, 41  
Paramètres de mandrin  
  Paramètres, 86  
Paramètres d'outil, 553  
Paramètres R, 510  
Perçage - CYCLE82  
  Fonction, 262  
  Paramètres, 263  
Perçage au centre  
  Fonction, 441  
  Paramètres, 443  
Perçage profond - CYCLE83  
  Fonction, 265  
  Paramètres, 268  
Perçage-fraisage de filetages - CYCLE78  
  Fonction, 275  
Pièce  
  créer, 607  
Pinyin  
  Editeur, 47  
Pivotement outil  
  Paramètres, orientation de l'outil de tournage, 434  
Pivoter plan  
  Paramètres, pivoter plan, 433  
Poche circulaire - POCKET4  
  Fonction, 349  
  Paramètres, 354  
Poche rectangulaire - POCKET3  
  Fonction, 345  
  Paramètres, 348  
POCKET3 - Poche rectangulaire  
  Fonction, 345

- Paramètres, 348
  - POCKET4 - Poche circulaire
    - Fonction, 349
    - Paramètres, 354
  - Pointeur de recherche, 89, 121, 124, 125
  - Polygone - CYCLE79
    - Fonction, 361
    - Paramètres, 363
  - Position d'interruption
    - Accostage, 89, 124
  - Positionnement
    - Magasin, 577
    - Multitool, 595
  - Positions quelconques - CYCLE802
    - Fonction, 279
    - Paramètres, 281
  - Poupée mobile, 86
  - Prise de référence, 56
  - Prise en charge de la fonctionnalité multicanal, 482
    - Définition des données multicanaux, 480
    - Mettre au point des programmes, 503
    - Modification de la liste des tâches, 482
    - Simulation, 500
  - Prise en charge des cycles de mesure, 197, 237
  - programme
    - création avec assistance pour cycles, 183
  - Programme
    - Aperçu, 615
    - copier, 618
    - Effacer, 620
    - exécuter, 604
    - fermer, 602
    - insérer, 618
    - Ouvrir, 602
    - ouvrir un second programme, 139
    - Propriétés, 621
    - Sélection, 616
  - Programme en code G
    - Introduction d'une pièce brute, 185
  - Programme en codes G
    - créer, 608
  - Programme multicanal
    - Créer, 479
    - Editer un programme en code G, 483
    - Editer un programme ShopTurn, 485
  - Programme pas à pas, 199
  - Programme ShopTurn
    - Accostage/retrait pendant un cycle d'usinage, 206
    - Avance (F), 218
    - Blocs de programme, 216
    - Cercle avec centre connu, 456
    - Cercle avec rayon connu, 458
    - Constitution, 203
    - Coordonnées polaires, 460
    - Correction de rayon, 217
    - Créer, 212
    - Cycle d'accostage/de retrait, 235
    - Droite, 454
    - Droite et cercle, 452
    - Droite polaire, 461
    - En-tête du programme, 214
    - Fonction miroir, 450
    - Indication du nombre de pièces, 223
    - Mise à l'échelle, 449
    - Outil (T), 217
    - Plans d'usinage, 204
    - Réglages du programme, 225
    - Rotation de l'axe C, 451
    - Tranchant (D), 217
    - Transformation de coordonnées, 446
    - Type d'usinage, 219
    - Usinage avec contre-broche, 465
    - Vitesse de coupe (V), 218
    - Vitesse de rotation de broche (S), 218
  - Programmes
    - apprentissage, 519
    - Corriger, 39, 114, 117
    - Editer, 135
    - gérées, 597
    - Mettre au point, 112
    - Rechercher un emplacement de programme, 136
    - Remplacer des textes, 137
    - Renommer les blocs, 139
    - sélectionner, 111
  - Propriétés
    - Programme, 621
    - Répertoire, 621
  - PRT (aucun déplacement d'axe), 129
  - Pupitre tactile
    - Calibrage, 651
  - Pupitres opérateur, 20
- ## R
- Rainure circulaire - SLOT2
    - Paramètres, 371
  - Rainure ouverte - CYCLE899
    - Fonction, 372
    - Paramètres, 379
  - Rainure rectiligne - SLOT1
    - Paramètres, 367
  - Rainure rectiligne- SLOT1
    - Fonction, 363
  - Rainures circulaire - SLOT2

- Fonction, 368
- Rayon de perçage, 560
- Réactivation
  - Multitool, 592
  - Outil, 572
- Recherche de bloc, 121
  - Indication de la destination de recherche, 123
  - Interruption du programme, 89, 124
  - Mode, 127
  - Paramètres de destination de recherche, 126
  - Pointeur de recherche, 89, 121, 124, 125
  - Vue multicanal, 504
- Rechercher
  - Entrée du journal, 711
- Réglage des valeurs réelles, 64
- Réglages
  - Editeur, 141
  - en mode manuel, 108
  - pour le mode automatique, 151
  - Teach (apprentissage), 531
  - Vue multicanal, 477, 506
- Réglages d'origine
  - Importer, 632
  - Sauvegarder, 630
- Réglages du programme
  - Modification, 225
  - Paramètres, 226
- Répertoire
  - copier, 618
  - Créer, 606
  - Effacer, 620
  - insérer, 618
  - Propriétés, 621
  - Sélection, 616
- Répertoire CN
  - Créer sur le lecteur local, 600
- Répéter positions
  - Fonction, 287
- Répétition de position
  - Paramètres, 287
- Repositionnement, 119
- Retirer des outils
  - Multitool, 590
- RG0 (rapide réduit), 129
- Rotation, 451

## S

- Sauvegarde
  - Données, 625, 626
  - Données de préparation, 630
- SB (traitement bloc par bloc), 129

- SB1, 112
- SB2, 112
- SB3, 112
- Sélection
  - Programme, 616
  - Répertoire, 616
- Simulation
  - Affichage d'alarmes, 173
  - Afficher ou masquer la représentation de la trajectoire, 166
  - Commande du programme, 167
  - Modifier le graphique, 169
  - Prise en charge de la fonctionnalité multicanal, 500
  - Vues dans le cas d'une prise en charge de la fonctionnalité multicanal, 501
- SKP (blocs optionnels), 129
- SLOT1 - Rainure rectiligne
  - Fonction, 363
  - Paramètres, 367
- SLOT2 - Rainure circulaire
  - Fonction, 368
  - Paramètres, 371
- Sous-mode
  - REF POINT, 59
  - REPOS, 60
  - TEACH In, 60
- Surfaçage - CYCLE61
  - Fonction, 342
  - Paramètres, 345
- système de coordonnées
  - Changer, 63

## T

- Tableau de commande machine
  - Éléments de commande, 28
- Tableaux d'icônes, 689
- Tâches de maintenance
  - configurer, 669
  - observer / exécuter, 667
- Taraudage au centre
  - Fonction, 443
  - Paramètres, 445
- Taraudage avec porte-taraud compensateur - CYCLE840
  - Fonction, 270
  - Paramètres, 275
- Taraudage sans porte-taraud compensateur - CYCLE84
  - Fonction, 270
  - Paramètres, 275
- Teach (apprentissage)

- Bloc de déplacement G1, 525
- déroulement général, 520
- Effacer des blocs, 530
- Insérer des blocs, 524
- Insérer position, 521
- Modifier des blocs, 528
- Point intermédiaire de cercle CIP, 526
- Rapide G0, 525
- Réglages, 531
- Sélectionner un bloc, 529
- Teach In (apprentissage), 519
  - Paramètres, 522
  - Type de mouvement, 522
- Télédiagnostic, 714
  - demander, 716
  - quitter, 717
- Temps d'exécution de programme, 149
- Touche d'assentiment, 644
- Tourillon circulaire - CYCLE77
  - Fonction, 358
  - Paramètres, 361
- Tourillon rectangulaire - CYCLE76
  - Fonction, 354
  - Paramètres, 357
- Tournage de contour - CYCLE952
  - Fonction, chariotage, 324
  - Fonction, chariotage reste, 329
  - Fonction, plongée, 331
  - Fonction, plongée G+D, 336
  - Fonction, plongée G+D reste, 339
  - Fonction, plongée reste, 334
  - Paramètres, chariotage, 328
  - Paramètres, chariotage reste,
  - Paramètres, plongée, 333
  - Paramètres, plongée G+D, 338
  - Paramètres, plongée G+D reste, 341
  - Paramètres, plongée reste, 335
- Transformation de coordonnées, 446
- Tronçonnage - CYCLE92
  - Fonction, 311
  - Paramètres, 312
- Trou oblong - LONGHOLE
  - Fonction, 379
  - Paramètres, 381
- Types d'outil, 550

## U

- Unité de mesure
  - changer, 63
- Usinage
  - Arrêt, 109

- Démarrage, 109
- interruption, 110

## V

- Variables AP, 701
- Variables CN, 701
- Variables CN/AP
  - Charger des icônes, 706
  - modifier, 703
- Variables utilisateur globales, 511
- Variables utilisateurs, 509
  - activer, 517
  - définir, 517
  - GUD de canal, 513
  - GUD globales, 511, 517
  - Paramètres R, 510
  - recherche, 516
  - Variables de programme PUD, 515
  - Variables locales LUD, 514
- Visualisation d'états, 33
- Vue multicanal, 504
  - Groupe fonctionnel "Machine",
  - Influence sur le programme, 504
  - Recherche de bloc, 504
  - Réglages, 477, 506
- Vue synchronisée
  - Editeur multicanal, 495
- Vues du programme
  - Programme à codes G, 176
  - Programme ShopTurn, 200

